

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

MAIRIE 13 SQUARE SAINT LOUIS

77760 CHAPELLE LA REINE

PHOTO NON DISPONIBLE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	MAIRIE 13 SQUARE SAINT LOUIS 77760 CHAPELLE LA REINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	63DBC0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	24/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 03/08/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	10
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	12
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	24
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	29
ATTESTATION(S).....	31
CERTIFICAT DE COMPETENCES	32

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur A	63DBC0001P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur C	63DBC0001P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	63DBC0001P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle d'eau		Plinthes	Colle beige avec poussières	Mur C	63DBC0001P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	Mur A	63DBC0001P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	63DBC0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	63DBC0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	63DBC0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur D	63DBC0001P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur B	63DBC0001P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur A	63DBC0001P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur B	63DBC0001P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur A	63DBC0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur B	63DBC0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur C	63DBC0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur A	63DBC0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur C	63DBC0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur D	63DBC0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur C	63DBC0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur D	63DBC0001P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Plinthes	Colle beige avec poussières	Mur A	63DBC0001P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Plinthes	Colle beige avec poussières	Mur B	63DBC0001P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Plinthes	Colle beige avec poussières	Mur C	63DBC0001P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC 2		Plinthes	Colle beige avec poussières	Mur A	63DBC0001P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC 2		Plinthes	Colle beige avec poussières	Mur C	63DBC0001P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC 2		Plinthes	Colle beige avec poussières	Mur D	63DBC0001P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC 1		Plinthes	Colle beige avec poussières	Mur C	63DBC0001P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC 1		Plinthes	Colle beige avec poussières	Mur D	63DBC0001P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	Mur A	63DBC0001P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	Mur B	63DBC0001P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	Mur C	63DBC0001P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	Bâtiment collectif		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE SIEGE SOCIAL 10 Avenue Charles Péguy Boite Postale 114 77002 MELUN CEDEX02 Tél : 01.64.14.14.77 Fax : 01.60.68.51.42 Siret : 27770091900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 15686
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance Objet AMIANTE		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
SERVICE MAINTENANCE REHA		ÉMETTEUR VASSY ROMAIN
LOCALISATION Programme 63 LA CHAPELLE LA REINE - BL. DE CASTILLON Tranche 201 Ensemble N000 Escalier BC Etage 0 Logement 1 Module 63DBC0001		
ADRESSE MAIRIE VILLE CHAPELLE LA REINE 13 SQUARE SAINT LOUIS 77760 CHAPELLE LA REINE (LA)		

DÉLAI D'EXÉCUTION 1 JOUR **PÉRIODE DU** 02-07-2018 **AU** 02-07-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
TOTAL H.T.				5,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				1,00
TOTAL T.T.C.				6,00

TRANSFORMATION/AGRANDISSEMENT DES SANITAIRES PMR COMPRIS CLOISON ELCTRICITE
 PL. OMBRIFRIF CARRELAGÉ
 VOIR GARDIFEN 06 86 40 92 21

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : IMMOBI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 2131110D	ADAP	48	IMM. DE RAPPORT EQUIPEMENT SECURITE	6,00

AUCUNE AFFECTATION ANALYTIQUE PATRIMOINE
 Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 15686

EXEMPLAIRE A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

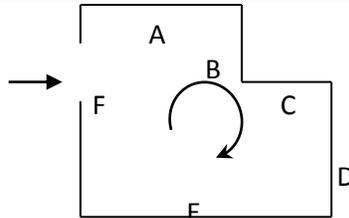

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Bureau			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
WC 2			OUI	CONCERNEE
WC 1			OUI	CONCERNEE
Espace de vie			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Bureau									
Salle d'eau	Mâchefer	Béton			Carrelage	Enduit			
WC 2	Mâchefer	Béton			Carrelage	Enduit			
WC 1	Béton	Mâchefer			Carrelage	Enduit			
Espace de vie									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P001	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Plinthes	Colle beige avec poussières	63DBC0001P005	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Plinthes	Colle beige avec poussières	63DBC0001P005	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Plinthes	Colle beige avec poussières	63DBC0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 2		Plinthes	Colle beige avec poussières	63DBC0001P005	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 2		Plinthes	Colle beige avec poussières	63DBC0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 2		Plinthes	Colle beige avec poussières	63DBC0001P005	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 1		Plinthes	Colle beige avec poussières	63DBC0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC 1		Plinthes	Colle beige avec poussières	63DBC0001P005	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	63DBC0001P006	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	63DBC0001P006	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	63DBC0001P006	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	63DBC0001P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Plinthes	Colle beige avec poussières	63DBC0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtréuse blanche en vrac	63DBC0001P006	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	63DBC0001P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Plinthes	Carrelage	63DBC0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	63DBC0001P006	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	63DBC0001P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	63DBC0001P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 1		Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	63DBC0001P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Plinthes	Carrelage	63DBC0001P005	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Plinthes	Carrelage	63DBC0001P005	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Plinthes	Carrelage	63DBC0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Plinthes	Carrelage	63DBC0001P005	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Plinthes	Carrelage	63DBC0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Plinthes	Carrelage	63DBC0001P005	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC 1		Plinthes	Carrelage	63DBC0001P005	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC 1		Plinthes	Carrelage	63DBC0001P005	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	63DBC0001P006	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	63DBC0001P006	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Carrelage	63DBC0001P006	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 63DBC0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	63DBC0001 24/07/2018		WC 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 63DBC0001P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	63DBC0001 24/07/2018	WC 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 63DBC0001P003


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	63DBC0001 24/07/2018	WC 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 63DBC0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	63DBC0001 24/07/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise avec poussières non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	24/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

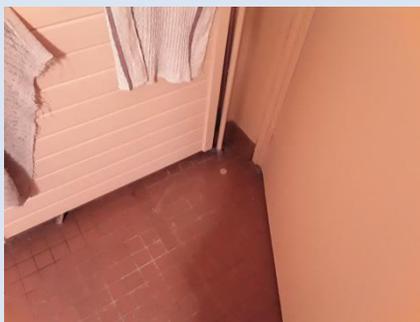

PRELEVEMENT : 63DBC0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	63DBC0001 24/07/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige avec poussières	24/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 63DBC0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	63DBC0001 24/07/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Carrelage	24/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 63DBC0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	63DBC0001 24/07/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	24/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 63DBC0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	63DBC0001 24/07/2018		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	24/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-79980 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-79980 Réf. Commande Client : 63DBC0001-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/07/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 63DBC0001-01 - MAIRIE 13 SQUARE SAINT LOUIS 77760 CHAPELLE LA REINE Réf échantillon client : 63DBC0001P001 / Bâtiment collectif - - - / WC 1 Mur A Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071807-60484 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac (I) / Peintures multiples en faible quantité (I) / Matériau gris en faible quantité en vrac (I)
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	2	02/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 63DBC0001-01 - MAIRIE 13 SQUARE SAINT LOUIS 77760 CHAPELLE LA REINE Réf échantillon client : 63DBC0001P002 / Bâtiment collectif - - - / WC 1 Mur C Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071807-60485 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité / Matériau gris en faible quantité en vrac
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	01/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Gwénoél HÉLIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-79980 EN DATE DU 02/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 63DBC0001-01 - MAIRIE 13 SQUARE SAINT LOUIS 77760 CHAPELLE LA REINE Réf échantillon client : 63DBC0001P003 / Bâtiment collectif - - - / WC 2 Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071807-60486 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en faible quantité / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	01/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 63DBC0001-01 - MAIRIE 13 SQUARE SAINT LOUIS 77760 CHAPELLE LA REINE Réf échantillon client : 63DBC0001P004 / Bâtiment collectif - - - / Salle d'eau Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071807-60487 Description ITGA : Colle grise avec poussières / Matériau gris en vrac hétérogène / Carrelage
* Colle grise avec poussières non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	META	1	01/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 63DBC0001-01 - MAIRIE 13 SQUARE SAINT LOUIS 77760 CHAPELLE LA REINE Réf échantillon client : 63DBC0001P005 / Bâtiment collectif - - - / Salle d'eau Mur C Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071807-60488 Description ITGA : Colle beige avec poussières / Carrelage
* Colle beige avec poussières	META	1	01/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META	1	01/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 63DBC0001-01 - MAIRIE 13 SQUARE SAINT LOUIS 77760 CHAPELLE LA REINE Réf échantillon client : 63DBC0001P006 / Bâtiment collectif - - - / Salle d'eau Mur A Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071807-60489 Description ITGA : Colle beige avec poussières / Couche plâtreuse blanche en vrac / Carrelage
* Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	META	1	01/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META	1	01/08/2018	Amiante non détecté / -

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/2

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC



UNE REPARTITION DE 2010S 803

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier



N° CPDI 3869

Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :
Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 23/05/2016


Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 09/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 11/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rév 10

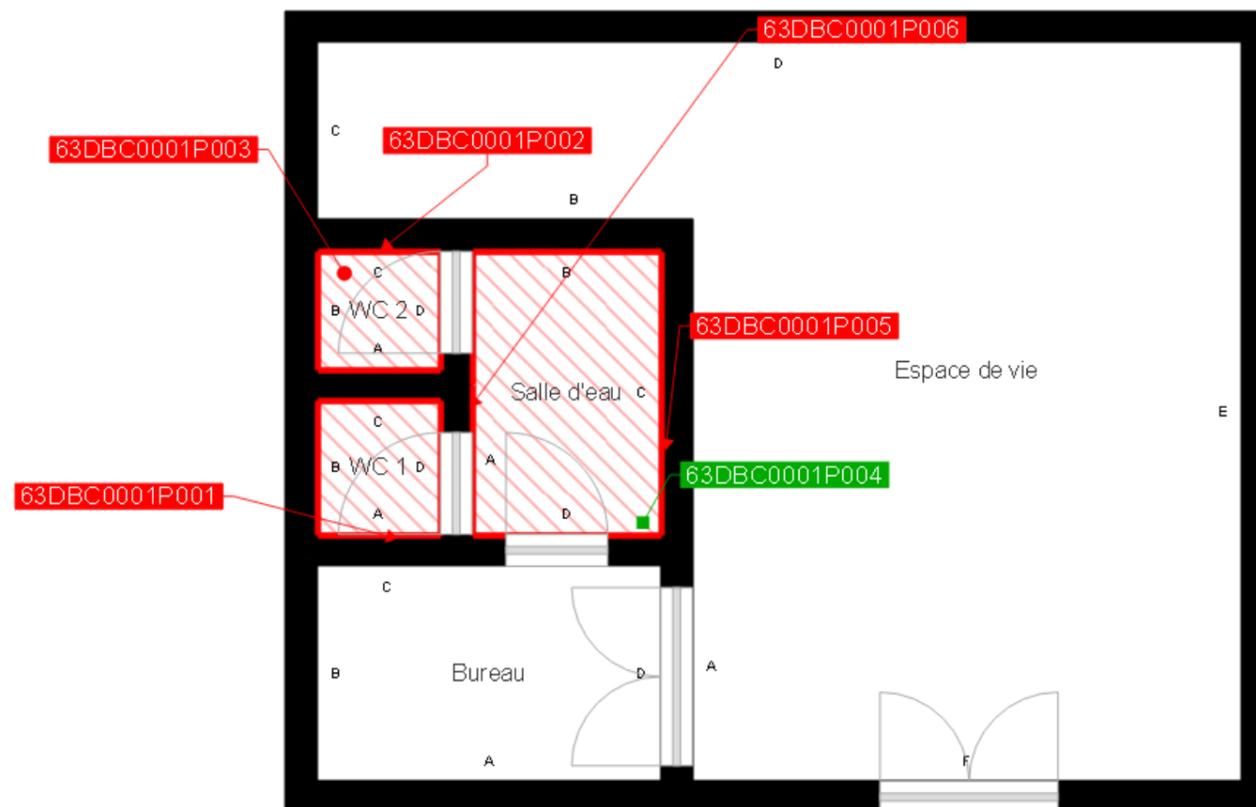

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés