

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1

77720 MORMANT



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	64LAB0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	21/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/03/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	10
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	12
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	30
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	39
ATTESTATION(S).....	42
CERTIFICAT DE COMPETENCES	43

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	64LAB0001P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	64LAB0001P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau gris non séparable	Sol	64LAB0001P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	64LAB0001P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur C	64LAB0001P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	64LAB0001P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	64LAB0001P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	64LAB0001P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	64LAB0001P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	64LAB0001P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	64LAB0001P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	64LAB0001P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	64LAB0001P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	64LAB0001P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau gris non séparable	Sol	64LAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	64LAB0001P003	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	64LAB0001P003	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur A	64LAB0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur C	64LAB0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	64LAB0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur G	64LAB0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur C	64LAB0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	64LAB0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur B	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur C	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur B	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur C	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur E	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur F	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur B	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur C	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	Mur D	64LAB0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
-------	-------	------------------

Rapport N° : 64LAB0001 21/02/2018

9/45

Version : 02/03/2018

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 3275
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
SERVICE SENART Techniciens		ÉMETTEUR ERNST ERIC
LOCALISATION Programme 64 MORMANT - LE CHEVAL BLANC Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AB Étage 00 Logement 1 Module 64LAB0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC 77720 MORMANT		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 16-02-2018 AU 02-03-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A			
AMI75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	5,00	48,00	240,00
	ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS			
	PEINTURE + SOL EN TOTALITÉ DU LOGEMENT			
	TEL GARDIEN POUR CLÉ 0666409191 OU			
	0696409197			
TOTAL H.T.				245,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				49,00
TOTAL T.T.C.				294,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1	HONAMIA A760	SENT	SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	294,00

AFFECTATION ANALYTIQUE					MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT			
1	HONAMIA	64 1 A000 AB 64LAB0001	L 9925341		294,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 3275

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

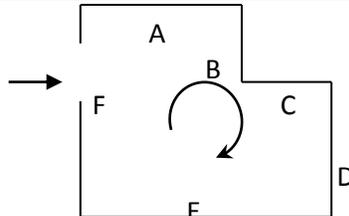

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains et WC			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 1	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Entrée	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
Salle de bains et WC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Cuisine	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 2	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau gris non séparable	64LAB0001P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains et WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	64LAB0001P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	64LAB0001P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P009	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur E	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 2		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 64LAB0001 21/02/2018

18/45

Version : 02/03/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau gris non séparable	64LAB0001P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P001	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	64LAB0001P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	64LAB0001P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains et WC		Revêtement souple	Revêtement souple vert + colle polymère jaune + revêtement souple beige + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	64LAB0001P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	64LAB0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier en faible quantité non séparable	64LAB0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	64LAB0001P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	64LAB0001P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige	64LAB0001P00 5	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron	64LAB0001P00 7	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	64LAB0001P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	64LAB0001P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	64LAB0001P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	64LAB0001P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	64LAB0001P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains et WC		Revêtement souple	Revêtement souple vert + colle polymère jaune + revêtement souple beige + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	64LAB0001P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple vert + colle polymère jaune + revêtement souple beige + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	64LAB0001P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	64LAB0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	64LAB0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Revêtement souple	Revêtement souple beige	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige	64LAB0001P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron	64LAB0001P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur E	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	64LAB0001P001	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier en faible quantité non séparable	64LAB0001P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier en faible quantité non séparable	64LAB0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	64LAB0001P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	64LAB0001P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	64LAB0001P010	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	64LAB0001P010	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	64LAB0001P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	64LAB0001P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 64LAB0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	64LAB0001 21/02/2018		Placard 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	64LAB0001 21/02/2018		Placard 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Salle de bains et WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple vert + colle polymère jaune + revêtement souple beige + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Salle de bains et WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Salle de bains et WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

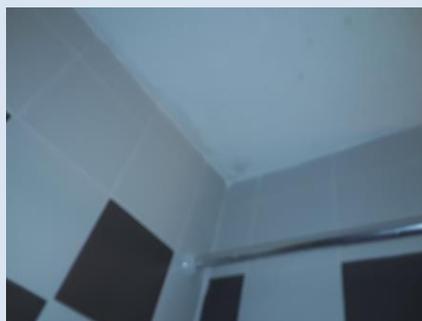

PRELEVEMENT : 64LAB0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Chambre	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier en faible quantité non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau gris non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 64LAB0001P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	64LAB0001 21/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-21805 EN DATE DU 01/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-21805 Réf. Commande Client : 64LAB0001-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-50703 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux beige / Peinture
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -
↳ Carton + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	META	1	28/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-50704 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-21805 EN DATE DU 01/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-50705 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▶ Revêtement souple vert + colle polymère jaune + revêtement souple beige + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP	2	27/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-50706 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-50707 Description ITGA : Revêtement souple beige / Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau compact gris hétérogène non séparable	MOLP	2	27/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement souple beige	META	2	01/03/2018	Amiante non détecté / -
▶ Dalle dure cassante grise	META	1	01/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-50708 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton / Papier en faible quantité
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier en faible quantité non séparable	META	2	28/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-21805 EN DATE DU 01/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-50709 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Matériau gris
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire + matériau gris non séparable	MOLP	2	27/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron	META	2	01/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-50710 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-50711 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux beige / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture non séparable	META	1	28/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-50712 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 64LAB0001-01 - 2 SQUARE DU CHEVAL BLANC LGT 1 77720 MORMANT Réf échantillon client : 64LAB0001P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-50713 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	2	01/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)

réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES
DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS ;
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'IMP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS LEAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MURILES, VIRULETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CABREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLEMES -TANTUMS DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965,
DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2006- 479 du 27 mai 2006 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRINT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERRAINES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI
QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSU DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INHILROMETRIE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AEREAUX
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DROITS DE CHANTIER - ARTICLES R 113-43 A R 113-40 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - ARTICLES 1 790 2, III, 9 750 1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALLUR », A
L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERES.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE MANDATAIRES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/03/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat perçoit à l'issue de son terme le régime des assurances de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R212-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1134 du 3 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 du R.C. Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par son organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué en personnel privé qui dispose de telle certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L334-1 du code de la Construction et de l'Habitat.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présumption d'application de la garantie et ne peut engager AXA au-delà des limites, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,




VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
23110 LE BOUSCAT
RCS 794 477 238 ORIAS : 13910226
Tel. : 05 56 30 95 75

Rapport N° : 64LAB0001 21/02/2018

Version : 02/03/2018

42/45

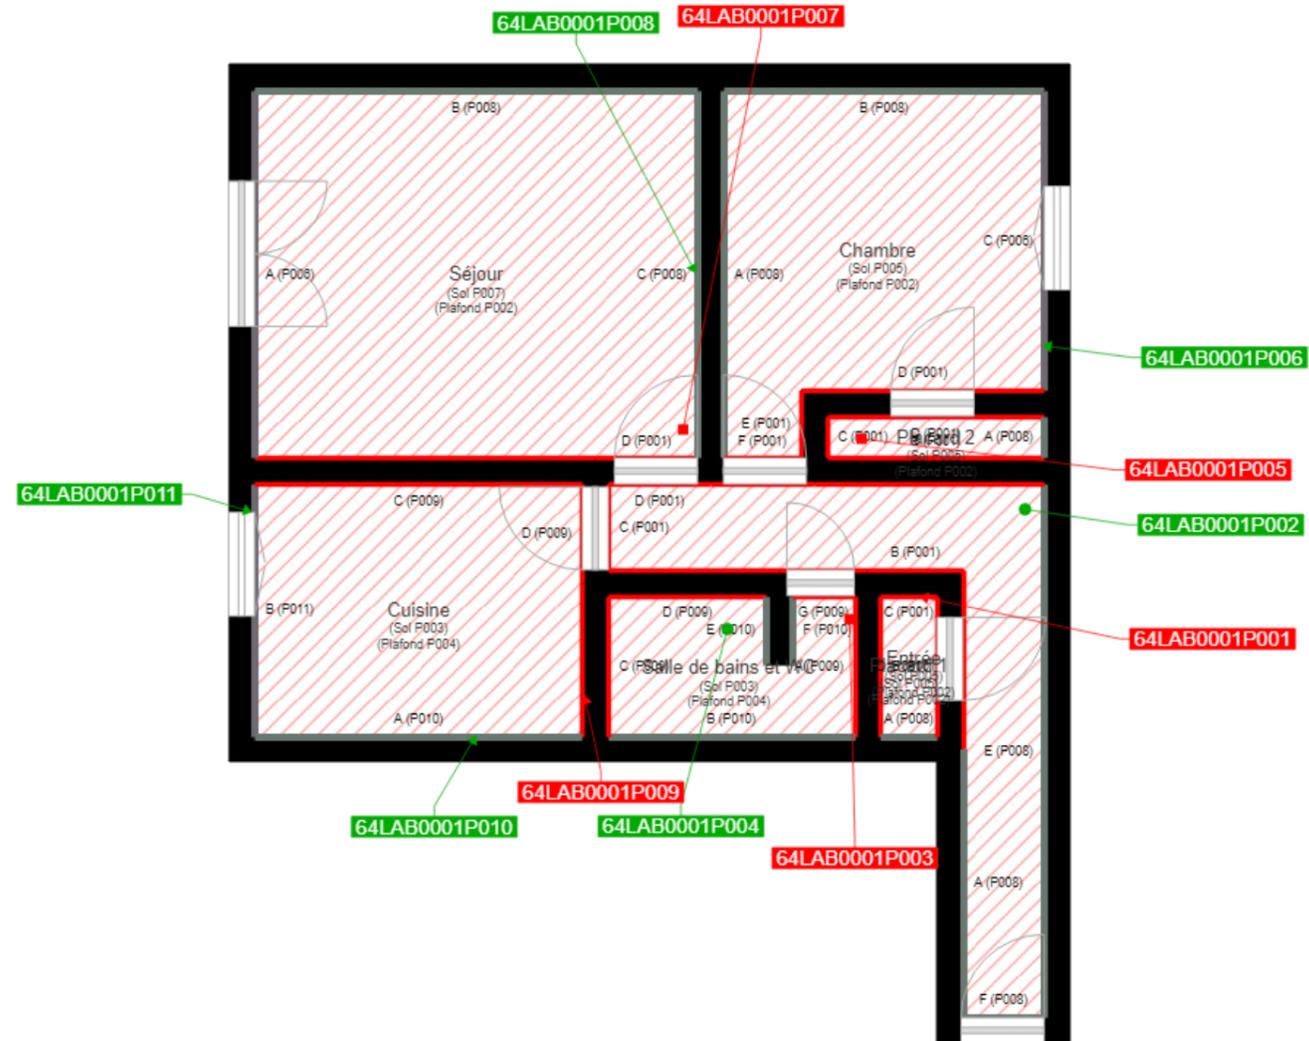

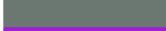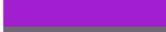	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés