

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

BATIMENT 36
36 RUE LAVOISIER

77000 MELUN

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Date du rapport : 12/01/2021

Date de visite : 08/01/2021

Fait à : MAGNY LE HONGRE

Référence du dossier : 2020
4614_PROGRAMME 67_MEZEREAUX-
LAVOISIER

Référence du rapport :

BATIMENT 36 12/01/2021 - 15:37

Nombre de prélèvements : 76

Auteur du rapport : Mickaël JULIEN

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2003-
007

Délivré par : SOCOTEC Certification
France

Contrat d'assurance :

AXA France
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	3
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	4
1. PRESTATIONS REALISEES.....	4
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	5
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	7
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	13
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	15
ANNEXE 2 - PV ANALYSES	33
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	47
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	48
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	49
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS	50

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection de l'électricité des logements d'un bâtiment collectif d'habitation

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Logements d'un bâtiment collectif d'habitation

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**. La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Il est de la responsabilité du donneur d'ordre ou de tout utilisateur du présent rapport de vérifier la cohérence du périmètre de repérage et du programme de travaux avec d'une part l'état du bâtiment et d'autre part le contenu et l'étendu des travaux prévus.

Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive)

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utilisés, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Entrée	Concerné
RC	Gaine technique	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

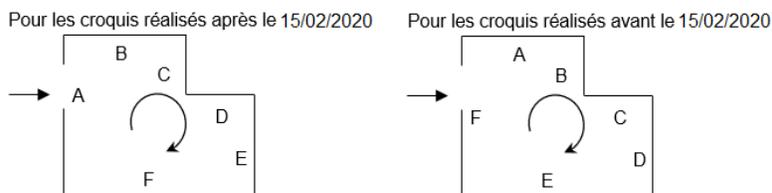
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulières et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraîne pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Sens du repérage pour évaluer un local :



3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Éléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

Aucun

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NEANT
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

Identification	Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Quantité
NEANT			

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de Bains/WC - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de Bains/WC - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
WC - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 2 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Couloir - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 103 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
entree du lgt 103 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
wc du lgt 103 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Sdb du lgt 103 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 103 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
cuisine du lgt 104 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 104 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P015	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
chambre 2 du lgt 104 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 104 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P017	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
sdb du lgt 104 - NC	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P018	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Sdb du lgt 104 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P019	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
entree du lgt 104 - NC	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P020	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Sdb lgt 404 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P021	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb lgt 404 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P022	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 404 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P023	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P024	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
wc du lgt 404 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 404 - NC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Bandes calicot	P026	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
chambre 2 du lgt 404 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P027	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée du lgt 404 - NC	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P028	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entree du lgt 401 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P029	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 401 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P030	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
chambre 2 du lgt 401 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 401 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P032	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Wc du lgt 401 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P033	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - NC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Bandes calicot	P034	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
sdb du lgt 401 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P035	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 204 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
couloir du lgt 204 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Sdb du lgt 204 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P038	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Wc du lgt 204 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P039	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
wc du lgt 204 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P041	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
sdb du lgt 403 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 403 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P043	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P044	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 403 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entrée du lgt 403 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P046	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
entree du lgt 403 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P048	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
sdb du lgt 402 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Wc du lgt 402 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P050	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 402 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P051	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entrée du lgt 402 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P052	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
entree du lgt 402 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P054	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Sdb du lgt 303 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P055	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
wc du lgt 303 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P057	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
entree du lgt 303 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 303 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
couloir du lgt 301 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P061	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Wc du lgt 301 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P062	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Bureau 304 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Sdb du lgt 301 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P064	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entree lgt 301 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P065	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
sdb du lgt 004 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P068	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 004 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P069	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P070	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
entree du lgt 004 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P071	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P072	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
chambre 1 du lgt 003 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Wc du lgt 003 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P074	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
cuisine du lgt 003 - NC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P075	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P076	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entree du lgt 003 - NC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P077	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

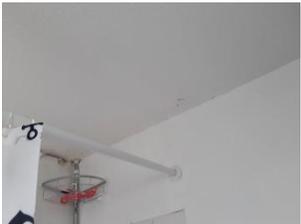
- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001
Pièce et étage : Salle de Bains/WC NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P002
Pièce et étage : Salle de Bains/WC NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P003
Pièce et étage : WC NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

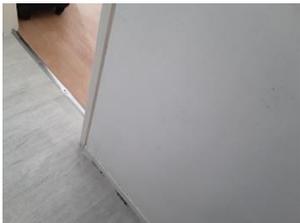

Identification : P004
Pièce et étage : Chambre 2 NC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P005
Pièce et étage : Chambre 1 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

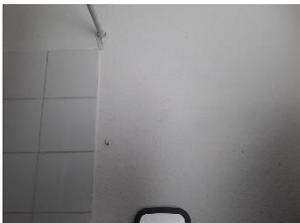

Identification : P006
Pièce et étage : Couloir NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

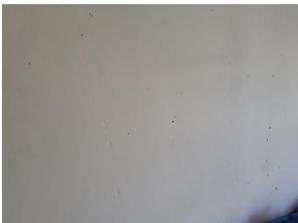

Identification : P007
Pièce et étage : Cuisine du Igt 103 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008
Pièce et étage : entree du Igt 103 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau marron en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

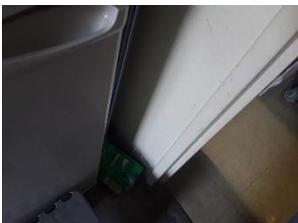

Identification : P009
Pièce et étage : Couloir du lgt 103 NC
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010
Pièce et étage : wc du lgt 103 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P011
Pièce et étage : Sdb du lgt 103 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P012
Pièce et étage : Chambre 2 du lgt 103 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P013
Pièce et étage : cuisine du lgt 104 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P014
Pièce et étage : Cuisine du lgt 104 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P015
Pièce et étage : Couloir du lgt 104 NC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

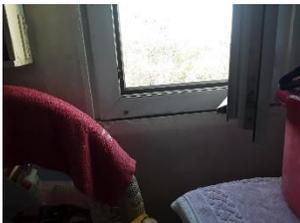

Identification : P016
Pièce et étage : chambre 2 du lgt 104 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P017
Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 104 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P018
Pièce et étage : sdb du lgt 104 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène + peintures multiples non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P019
Pièce et étage : Sdb du lgt 104 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P020
Pièce et étage : entree du lgt 104 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène + peintures multiples non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P021
Pièce et étage : Sdb lgt 404 NC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P022
Pièce et étage : Sdb lgt 404 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P023
Pièce et étage : Couloir du lgt 404 NC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P024
Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 404 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P025
Pièce et étage : wc du lgt 404 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P026
Pièce et étage : Chambre 2 du lgt 404 NC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Bandes calicot)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P027
Pièce et étage : chambre 2 du lgt 404 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P028
Pièce et étage : Entrée du lgt 404 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène + colle beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P029
Pièce et étage : Entree du lgt 401 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

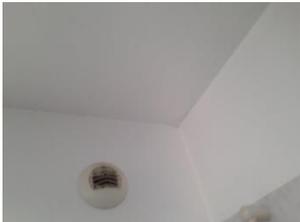

Identification : P030
Pièce et étage : Cuisine du lgt 401 NC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P031
Pièce et étage : chambre 2 du lgt 401 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P032
Pièce et étage : Couloir du lgt 401 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P033
Pièce et étage : Wc du lgt 401 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P034
Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 401 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Bandes calicot)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P035
Pièce et étage : sdb du lgt 401 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P036
Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 204 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P037
Pièce et étage : couloir du lgt 204 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P038
Pièce et étage : Sdb du lgt 204 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P039
Pièce et étage : Wc du lgt 204 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P040
Pièce et étage : wc du lgt 204 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P041
Pièce et étage : Chambre 2 du Igt 204 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P042
Pièce et étage : sdb du Igt 403 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P043
Pièce et étage : Sdb du Igt 403 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P044
Pièce et étage : Couloir du Igt 403 NC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P045
Pièce et étage : Cuisine du Igt 403 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P046
Pièce et étage : Entrée du Igt 403 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P047
Pièce et étage : entree du Igt 403 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

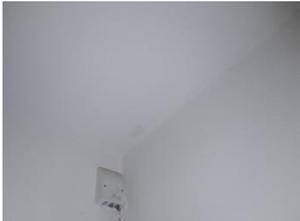

Identification : P048
Pièce et étage : Chambre 1 du Igt 402 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P049
Pièce et étage : sdb du lgt 402 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P050
Pièce et étage : Wc du lgt 402 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P051
Pièce et étage : Cuisine du lgt 402 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P052
Pièce et étage : Entrée du lgt 402 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P053
Pièce et étage : entree du lgt 402 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P054
Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 303 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

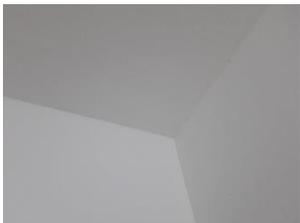

Identification : P055
Pièce et étage : Sdb du lgt 303 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P056
Pièce et étage : wc du lgt 303 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P057
Pièce et étage : Placard 3 du Igt 303 NC
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P058
Pièce et étage : entree du Igt 303 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P059
Pièce et étage : Cuisine du Igt 303 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P060
Pièce et étage : couloir du Igt 301 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P061
Pièce et étage : Couloir du Igt 301 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P062
Pièce et étage : Wc du Igt 301 NC
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P063
Pièce et étage : Bureau 304 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P064
Pièce et étage : Sdb du Igt 301 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P065
Pièce et étage : Entree lgt 301 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

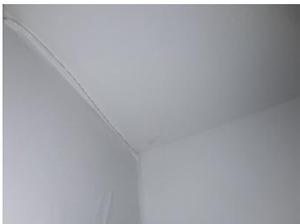

Identification : P066
Pièce et étage : sdb du lgt 004 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P067
Pièce et étage : Sdb du lgt 004 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P068
Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 004 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P069
Pièce et étage : Wc du lgt 004 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P070
Pièce et étage : Chambre 2 du lgt 004 NC
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P071
Pièce et étage : entree du lgt 004 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P072
Pièce et étage : Sdb du lgt 003 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P073
Pièce et étage : chambre 1 du lgt 003 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P074
Pièce et étage : Wc du lgt 003 NC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P075
Pièce et étage : cuisine du lgt 003 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P076
Pièce et étage : Placard 1 du lgt 003 NC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P077
Pièce et étage : Entree du lgt 003 NC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03 20 86 20 72
Fax : 03 20 87 99 78
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32799 EN DATE DU 16/12/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaulin 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32799 Réf. Commande Client : BATIMENT 36--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
(1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P001 / Autres - - - / Salle de Bains WC Mur B				Réf échantillon ITGA : IT022012-13297 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P002 / Autres - - - / Salle de Bains WC Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13298 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P003 / Autres - - - / WC Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13299 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

SAUF demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32799 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P004 / Autres - - - / Accès cave Chambre 2 Mur C				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13300		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P005 / Autres - - - / Accueil Chambre 1 Mur D				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13301		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P006 / Autres - - - / Couloir Plafond				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13302		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P007 / Autres - - - / Cuisine 1 Cuisine du lgt 103 Mur A				
Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13303		
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P008 / Autres - - - / Entrée 1 entrée du lgt 103 Plafond				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau marron en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13304		
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau marron en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P009 / Autres - - - / Couloir 1 Couloir du lgt 103 Mur E				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13305		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32799 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13306
Réf échantillon client : BATIMENT 36P010 / Autres - - / WC 1 wc du lgt 103 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13307
Réf échantillon client : BATIMENT 36P011 / Autres - - / Bureau 1 Sdb du lgt 103 Mur B				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13308
Réf échantillon client : BATIMENT 36P012 / Autres - - / Cafeteria Chambre 2 du lgt 103 Mur B				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13309
Réf échantillon client : BATIMENT 36P013 / Autres - - / Cave à vin cuisine du lgt 104 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13310
Réf échantillon client : BATIMENT 36P014 / Autres - - / Cave à vin Cuisine du lgt 104 Mur A				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13311
Réf échantillon client : BATIMENT 36P015 / Autres - - / Atelier 10 Couloir du lgt 104 Mur C				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13312
Réf échantillon client : BATIMENT 36P016 / Autres - - / Bureau 166 chambre 2 du lgt 104 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32799 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P017 / Autres - - - / Atelier 11 Chambre 1 du lgt 104 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13313 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P018 / Autres - - - / Appartement 1 sdb du lgt 104 Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT022012-13314 Description ITGA : Polystyrène / Peintures multiples
* Polystyrène + peintures multiples non séparable	META (2)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P019 / Autres - - - / Appartement 1 Sdb du lgt 104 Mur B				Réf échantillon ITGA : IT022012-13315 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P020 / Autres - - - / Chambre 10 entrée du lgt 104 Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT022012-13316 Description ITGA : Polystyrène / Peintures multiples
* Polystyrène + peintures multiples non séparable	META (2)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P021 / Autres - - - / A108 Sdb lgt 404 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-13317 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P022 / Autres - - - / A108 Sdb lgt 404 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13318 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P023 / Autres - - - / A04 Couloir du lgt 404 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-13319 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32799 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P024 / Autres - - - / A115 bureau agent informatique Chambre 1 du lgt 404 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13320 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P025 / Autres - - - / A111 wc du lgt 404 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13321 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P026 / Autres - - - / Annexe orthopédie Chambre 2 du lgt 404 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-13322 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P027 / Autres - - - / Annexe orthopédie chambre 2 du lgt 404 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13323 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P028 / Autres - - - / A01 Entrée du lgt 404 Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT022012-13324 Description ITGA : Polystyrène / Colle beige
* Polystyrène + colle beige non séparable	META (2)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P029 / Autres - - - / Armoire elec 10 Entrée du lgt 401 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13325 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32799 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amianté
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13326
Réf échantillon client : BATIMENT 36P030 / Autres - - - / Cabine d'ascenseur Cuisine du lgt 401 Mur C				Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13327
Réf échantillon client : BATIMENT 36P031 / Autres - - - / Atelier ROSE chambre 2 du lgt 401 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtré beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtré beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13328
Réf échantillon client : BATIMENT 36P032 / Autres - - - / Armoire elec 3 Couloir du lgt 401 Mur D				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13329
Réf échantillon client : BATIMENT 36P033 / Autres - - - / Archives secrétaire We du lgt 401 Mur A				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13330
Réf échantillon client : BATIMENT 36P034 / Autres - - - / Ascenseur 2 Chambre 1 du lgt 401 Mur B				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13331
Réf échantillon client : BATIMENT 36P035 / Autres - - - / Atelier 11 sdb du lgt 401 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32799 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13332
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P036 / Autres - - / A107 salle info Chambre 1 du lgt 204 Mur B				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13333
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P037 / Autres - - / A103 couloir du lgt 204 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13334
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P038 / Autres - - / A106 Sdb du lgt 204 Mur D				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13335
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P039 / Autres - - / A104 Wc du lgt 204 Mur B				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13336
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P040 / Autres - - / A104 wc du lgt 204 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13337
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P041 / Autres - - / A108 Chambre 2 du lgt 204 Mur B				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32799 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 36P042 / Autres - - / B 321 sdb du lgt 403 Plafond				
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 36P043 / Autres - - / B 321 Sdb du lgt 403 Mur D				
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 36P044 / Autres - - / B 124 Couloir du lgt 403 Mur C				
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 36P045 / Autres - - / B 123 Cuisine du lgt 403 Mur A				
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 36P046 / Autres - - / B 121 Entrée du lgt 403 Mur D				
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 36P047 / Autres - - / B 121 entrée du lgt 403 Plafond				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 8/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32799 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P048 / Autres - - / Cave 13 Chambre 1 du lgt 402 Mur D				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13344		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P049 / Autres - - / chambre 58 sdb du lgt 402 Plafond				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13345		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P050 / Autres - - / Cage d'escalier 13 Wc du lgt 402 Mur A				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13346		
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 9/9



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32800 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32800 Réf. Commande Client : BATIMENT 36--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24.26.28.30.37.39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P051 / Autres - - / C 241 Cuisine du lgt 402 Mur D				Réf échantillon ITGA : IT022012-13351 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtréux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24.26.28.30.37.39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P052 / Autres - - / C 144 Entrée du lgt 402 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13352 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtréux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24.26.28.30.37.39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P053 / Autres - - / C 144 entrée du lgt 402 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13353 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtréux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32800 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13354
Réf échantillon client : BATIMENT 36P054 / Autres - - - / Gaine technique Gaz Chambre 1 du lgt 303 Mur D				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13355
Réf échantillon client : BATIMENT 36P055 / Autres - - - / Gaine technique Gaz Sdb du lgt 303 Mur D				Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13356
Réf échantillon client : BATIMENT 36P056 / Autres - - - / A107 salle info wc du lgt 303 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau beige en vrac
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13357
Réf échantillon client : BATIMENT 36P057 / Autres - - - / A11 Placard 3 du lgt 303 Mur E				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13358
Réf échantillon client : BATIMENT 36P058 / Autres - - - / A01 entree du lgt 303 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13359
Réf échantillon client : BATIMENT 36P059 / Autres - - - / A03 Cuisine du lgt 303 Mur A				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32800 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P060 / Autres - - - / Gaine technique Gaz couloir du lgt 301 Plafond				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13360		
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P061 / Autres - - - / Cage d'escalier 7 Couloir du lgt 301 Mar D				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13361		
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P062 / Autres - - - / Bureau 304 Wc du lgt 301 Mar F				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13362		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P063 / Autres - - - / Bureau 304 Plafond				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13363		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P064 / Autres - - - / Cave 41 Sdb du lgt 301 Mur D				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13364		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 36P065 / Autres - - - / Bureau 252 Entree lgt 301 Mur A				
Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-13365		
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32800 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13366
Réf échantillon client : BATIMENT 36P066 / Autres - - - / Accueil sdb du lgt 004 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13368
Réf échantillon client : BATIMENT 36P068 / Autres - - - / A107 salle info Chambre 1 du lgt 004 Mur D				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13369
Réf échantillon client : BATIMENT 36P069 / Autres - - - / A11 We du lgt 004 Mur A				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13370
Réf échantillon client : BATIMENT 36P070 / Autres - - - / A105 magasin épicerie Chambre 2 du lgt 004 Mur E				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13371
Réf échantillon client : BATIMENT 36P071 / Autres - - - / A01 entrée du lgt 004 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13372
Réf échantillon client : BATIMENT 36P072 / Autres - - - / Appartement 5 Sdb du lgt 003 Mur B				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32800 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P073 / Autres - - - / Appartement thérapeutique chambre 1 du lgt 003 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13373		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P074 / Autres - - - / Appartement 3 We du lgt 003 Mur B		Réf échantillon ITGA : IT022012-13374		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P075 / Autres - - - / Accès arrière du bâtiment cuisine du lgt 003 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13375		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P076 / Autres - - - / Aide soignante Placard 1 du lgt 003 Mur D		Réf échantillon ITGA : IT022012-13376		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 36-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 36P077 / Autres - - - / Accueil Entree du lgt 003 Mur A		Réf échantillon ITGA : IT022012-13377		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/5

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



CERTIFICAT
N° DTI / 2003-007

Certifié par la présente que :

Mickaël JULIEN

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	06/07/2020	06/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens relatifs à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	06/07/2020	05/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	23/12/2016	22/12/2021
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	28/10/2016	25/10/2021
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	17/02/2017	16/02/2022

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :


- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constat de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles de grande hauteur
- Arrêté du 15 février 2017 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4.0095
FORTE DISPONIBILITEUR
CERTIFICATION
ET TESTING
WWW.COFRACT.FR

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification Internationale est matérialisée par la présence dans l'immatricule des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, boulevard Vainy 75277 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 495 894 339 - www.socotec-certification-international.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00
📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
A effet du **01/01/2001**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garanti, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siret 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siret 854 457 245 - Siège sociaux : 133, Terrasse de l'Arche 92277 Nanterre Cedex, France. SA au capital de 14 627 854,68 € - 972 075 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 311 275 660 8431 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS



1er étage du bâtiment n 36

PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 36 - BATIMENT 36
36 RUE LAVOISIER 77000 MELUN

Zone :R+1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :2/14

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

4ème étages du bâtiment n 36



PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 36 - BATIMENT 36
36 RUE LAVOISIER 77000 MELUN

Zone :R+4

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :3/14

Légende type de mur :

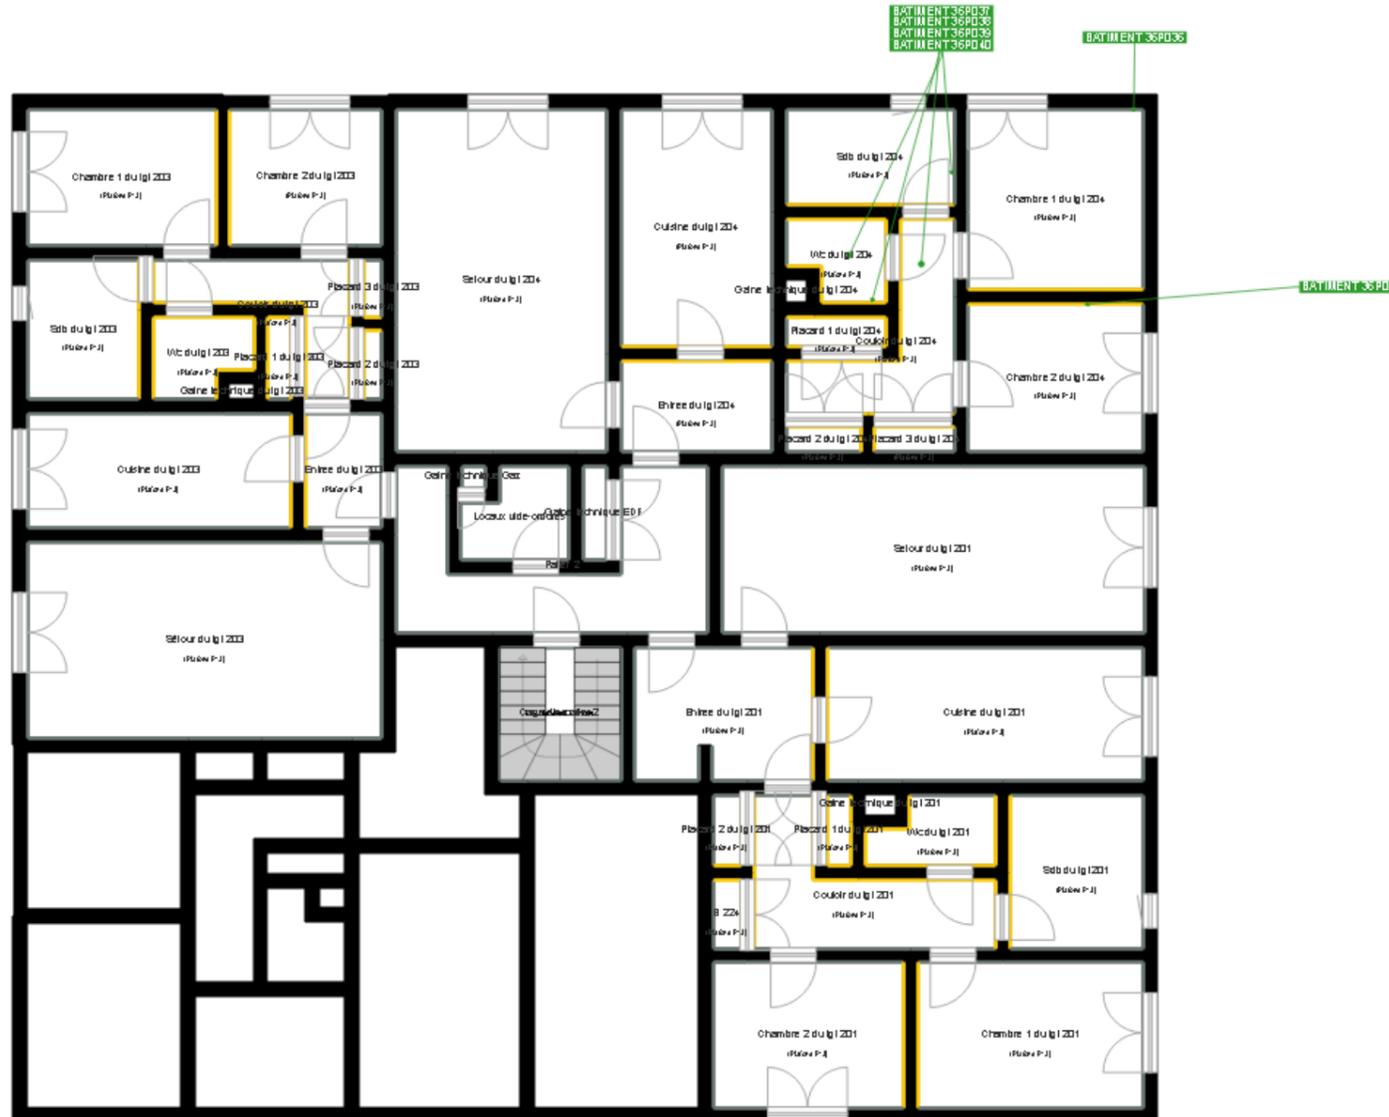
-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

2ème étage du bâtiment n 36



Logement non visité

PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 36 - BATIMENT 36
36 RUE LAVOISIER 77000 MELUN

Zone :R+2

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :4/14

Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

3ème étages du bâtiment n 36

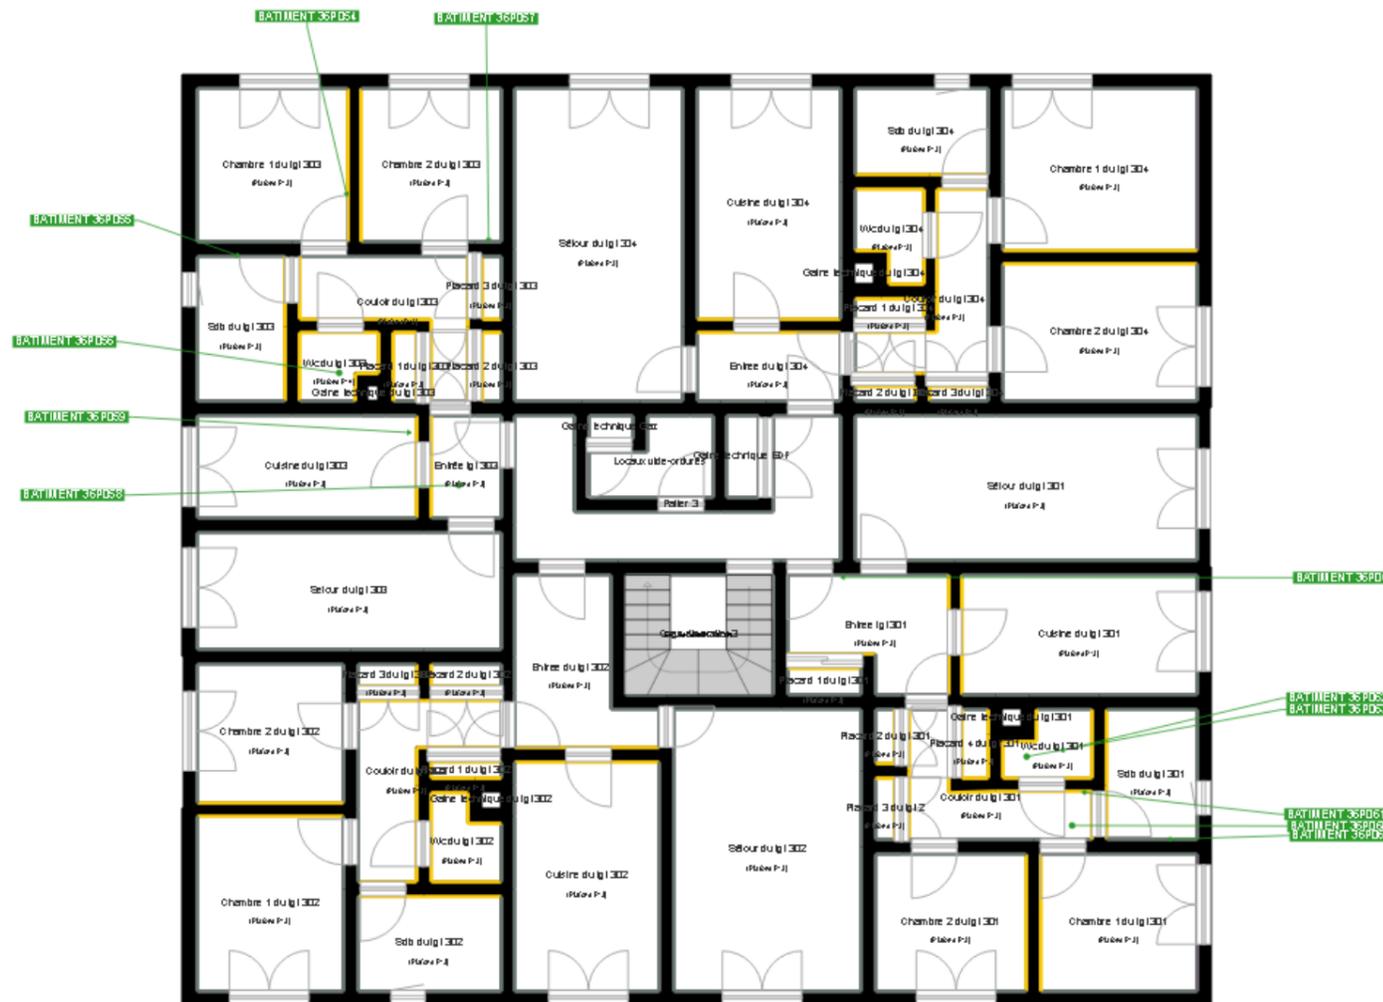


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 36 - BATIMENT 36
36 RUE LAVOISIER 77000 MELUN

Zone :R+3

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :5/14

Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage