

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

BATIMENT 37
37 RUE DES MEZEREAX

77000 MELUN

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Date du rapport : 12/01/2021

Date de visite : 08/01/2021

Fait à : MAGNY LE HONGRE

Référence du dossier : 2020
4614_PROGRAMME 67_MEZEREAX-
LAVOISIER

Référence du rapport :
BATIMENT 37 12/01/2021 - 15:43

Nombre de prélèvements : 72

Auteur du rapport : Mickaël JULIEN
Fonction : Opérateur de repérage
Certificat de compétence : n° DTI/2003-
007
Délivré par : SOCOTEC Certification
France

Contrat d'assurance :
AXA France
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent

SOMMAIRE

| | |
|---|------------|
| I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE..... | 3 |
| 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE..... | 3 |
| 2. PERIMETRE DU REPERAGE..... | 3 |
| II. CONCLUSIONS..... | 3 |
| III. OBJET DE LA MISSION | 3 |
| 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE | 4 |
| 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES | 4 |
| IV. DEROULEMENT DE LA MISSION | 5 |
| 1. PRESTATIONS REALISEES..... | 5 |
| 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 5 |
| 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE | 6 |
| 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE..... | 6 |
| V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 8 |
| 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE..... | 8 |
| 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE | 8 |
| VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT..... | 128 |
| ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION..... | 129 |
| ANNEXE 2 - PV ANALYSES..... | 146 |
| ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS..... | 159 |
| ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES..... | 160 |
| ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE | 161 |
| ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS | 162 |

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection de l'électricité des logements d'un bâtiment collectif d'habitation

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Logements d'un bâtiment collectif d'habitation

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| NEANT | | | | | | |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**. La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Il est de la responsabilité du donneur d'ordre ou de tout utilisateur du présent rapport de vérifier la cohérence du périmètre de repérage et du programme de travaux avec d'une part l'état du bâtiment et d'autre part le contenu et l'étendu des travaux prévus.

Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive)

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utilisés, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveau | Local | Concernée |
|--------|----------------------------|-----------|
| R+4 | Cage d'escalier 4 | Concerné |
| R+4 | Gaine technique Gaz | Concerné |
| R+4 | Palier 4 | Concerné |
| R+4 | Gaine technique EDF | Concerné |
| R+4 | Locaux vide-ordures | Concerné |
| R+4 | Entree du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Cuisine du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Placard 2 du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Placard 3 du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Placard 1 du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Wc du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Gaine technique du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Sdb du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Chambre 1 du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Chambre 2 du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Sejour du lgt 403 | Concerné |
| R+4 | Entree du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Cuisine du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Séjour du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Placard 2 du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Placard 3 du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Placard 1 du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Wc du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Gaine technique du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Couloir du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Sdb du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Chambre 1 du lgt 402 | Concerné |

| Niveau | Local | Concernée |
|--------|----------------------------|-----------|
| R+4 | Chambre 2 du lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Placard 1 du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Entrée lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Cuisine du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Séjour du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Placard 3 du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Placard 4 du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Placard 2 du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Wc du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Gaine technique du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Couloir du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Sdb du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Chambre 1 du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Chambre 2 du lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Entree du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Cuisine du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Sejour du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Placard 2 du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Placard 3 du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Placard 1 du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Wc du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Gaine technique du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Couloir du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Sdb du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Chambre 2 du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Chambre 1 du lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Couloir du lgt 403 | Concerné |

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

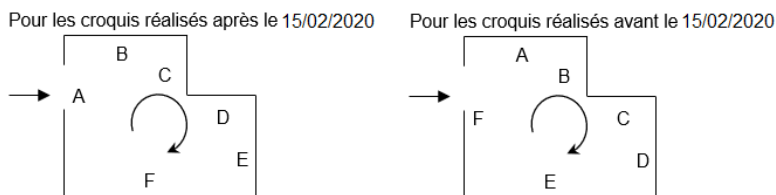
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulières et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraîne pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Sens du repérage pour évaluer un local :



3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

| Pièce et étage | Justification |
|----------------|---------------|
| NEANT | |

Éléments non inspectés et justification

| PIECE ET ETAGE | REPERAGE | MATERIAUX OU PRODUITS | JUSTIFICATION |
|----------------|----------|-----------------------|---------------|
| NEANT | | | |

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

Aucun

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés | Documents remis |
|---|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | NEANT |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | |

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| NEANT | | | | | | |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

| Identification | Ouvrages ou composants de la construction | Parties d'ouvrages ou de composants | Quantité |
|----------------|---|-------------------------------------|----------|
| NEANT | | | |

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Cuisine du Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P001 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|---------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Cuisine du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P002 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Cuisine du Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P003 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P004 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du Igt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Chambre 2 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D, Mur G | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Placard 1 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 4 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P004 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P005 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur H | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 1 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P005 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Couloir du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 4 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P006 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Cuisine du Igt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |
| Local de stockage de la croix rouge - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb et wc du Igt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P008 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Cuisine du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |
| Local de stockage de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb et wc du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur G | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P008 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P009 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Bureau 1 de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Bureau 2 de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------|---|----------------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Couloir du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--|---|--|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 3 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P009 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P010 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Local de stockage de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb et wc du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P010 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Bureau 1 de la croix rouge - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Bureau 2 de la croix rouge - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Entree du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Salle de réunion croix rouge - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------------|---|--|--|----------------|------------------|-------------|
| Séjour du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P011 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P012 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Bureau 1 de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Bureau 2 de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------|---------------|-------------|
| Entree du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Salle de réunion croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Séjour du Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du Igt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P012 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P013 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P013 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Cuisine du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Wc du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P014 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P015 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur F | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P015 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P016 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Entree du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D, Mur G | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P016 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P017 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur H | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sejour du Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P017 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Couloir du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 3 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P018 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P019 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Placard 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P019 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P020 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Chambre 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entrée lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Placard 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 4 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sejour du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sejour du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P020 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Chambre 1 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Entree du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entrée lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Placard 2 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 4 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Séjour du Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sejour du Igt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sejour du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P021 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du Igt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Sdb du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P022 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P023 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Sdb du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P023 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P024 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Wc du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P024 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P025 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P025 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P025 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P025 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P025 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P025 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P025 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Wc du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P025 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P025 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P026 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P026 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P026 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P026 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P026 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P026 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P026 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P026 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P026 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P027 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Chambre 1 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Placard 3 du Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sejour du Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sejour du Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P028 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P028 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P028 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P028 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P028 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P028 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P028 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P028 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P028 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--|--|----------------|------------------|-------------|
| Chambre 2 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Couloir du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P030 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P031 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 3 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P031 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Wc du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P033 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P034 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P035 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur E | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 1 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 du Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Séjour du lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P036 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P037 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---|--|----------------|---------------|-------------|
| Couloir du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 3 du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P037 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P038 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Couloir du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du Igt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Séjour du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du Igt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P039 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P040 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Wc du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P040 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P041 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Entree du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Placard 4 du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P042 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P042 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Chambre 1 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Couloir du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entrée lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Placard 1 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Placard 4 du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sejour du lgt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sejour du lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P043 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P044 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P044 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P045 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|---------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Cuisine du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P045 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 403 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P046 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P047 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Cuisine du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P047 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P048 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 1 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 403 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P048 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P049 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P049 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P050 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P051 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur H | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P051 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P052 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Cuisine du Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P053 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D, Mur G | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P053 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Entrée lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 3 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P054 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Wc du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P055 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P056 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P057 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Entree du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D, Mur G | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P057 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---|--|----------------|------------------|-------------|
| Séjour du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P058 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--|--|----------------|---------------|-------------|
| Entrée lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur H | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sejour du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P058 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Entrée lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Placard 3 du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Sejour du lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P060 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P060 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P061 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Wc du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P061 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P062 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Couloir du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D, Mur G | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Placard 3 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 4 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P062 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P063 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|---|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Couloir du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur H | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Placard 3 du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 4 du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P063 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P064 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 104 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P064 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Cuisine du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Sdb du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Wc du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P065 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Couloir du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 4 du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--|---|--|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Séjour du Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du Igt 104 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P066 | ZPSO | BON ETAT |
| Sdb du Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P067 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du Igt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du Igt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Local de stockage de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du Igt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb et wc du Igt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--|---|--------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Wc du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P067 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Local de stockage de la croix rouge - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb et wc du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Wc du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P068 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P069 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Local de stockage de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Sdb et wc du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur G | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Wc du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Wc du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P069 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P070 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Bureau 1 de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Bureau 2 de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D, Mur F | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Entree du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P070 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P071 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Bureau 1 de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Bureau 2 de la croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------|---|--|--|----------------|---------------|-----------------------|
| Chambre 1 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Couloir du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Entree du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 1 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Placard 1 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 2 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Placard 3 du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Salle de réunion croix rouge - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 001 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 004 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P071 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Séjour du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT |
| Bureau 1 de la croix rouge - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Bureau 2 de la croix rouge - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 1 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Chambre 2 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Couloir du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Entree du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Entree du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 1 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 2 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Placard 3 du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Salle de réunion croix rouge - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 001 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |
| Séjour du lgt 004 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P072 | ZPSO | BON ETAT |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

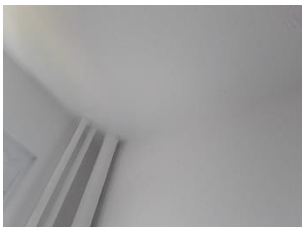
Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrément par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

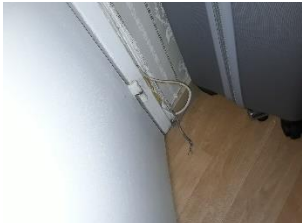
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

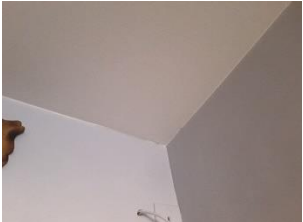
| |
|---|
| Identification : P001 |
| Pièce et étage : sdb du lgt 102 R+1 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

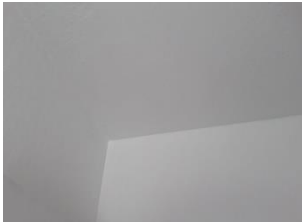
| |
|---|
| Identification : P002 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 102 R+1 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

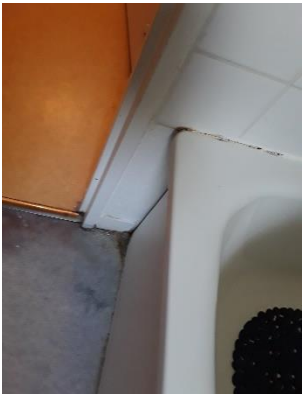
| |
|---|
| Identification : P003 |
| Pièce et étage : Wc du lgt 102 R+1 |
| Localisation : Mur F |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---|
| Identification : P004 |
| Pièce et étage : Placard 1 du lgt 102 R+1 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P005 |
| Pièce et étage : Séjour du Igt 102 R+1 |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée et poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P006 |
| Pièce et étage : Entree du Igt 102 R+1 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P007 |
| Pièce et étage : sdb du Igt 004 RC |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

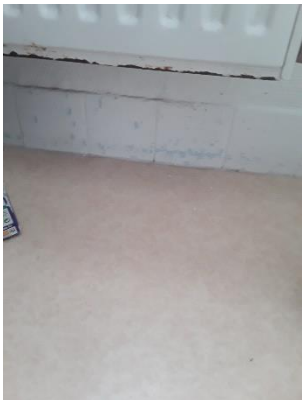
| |
|---|
| Identification : P008 |
| Pièce et étage : Sdb du Igt 004 RC |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P009 |
| Pièce et étage : Chambre 1 du Igt 004 RC |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P010 |
| Pièce et étage : Wc du Igt 004 RC |
| Localisation : Mur E |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P011 |
| Pièce et étage : couloir du Igt 004 RC |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P012 |
| Pièce et étage : Entree du Igt 004 RC |
| Localisation : Mur E |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée et poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P013 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 202 R+2 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P014 |
| Pièce et étage : sdb du lgt 202 R+2 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P015 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 202 R+2 |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

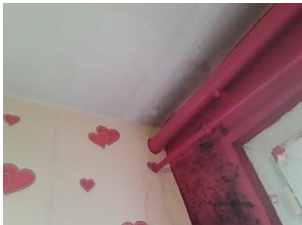
| |
|--|
| Identification : P016 |
| Pièce et étage : Placard 1 du lgt 202 R+2 |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P017 |
| Pièce et étage : Entree du lgt 202 R+2 |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P018 |
| Pièce et étage : entree du lgt 202 R+2 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P019 |
| Pièce et étage : Placard 1 du lgt 404 R+4 |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

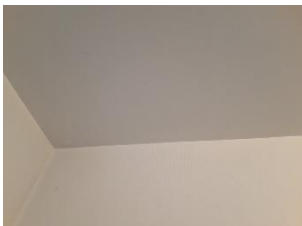
| |
|---|
| Identification : P020 |
| Pièce et étage : Entree du lgt 404 R+4 |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P021 |
| Pièce et étage : chambre 1 du lgt 404 R+4 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P022 |
| Pièce et étage : sdb du lgt 404 R+4 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P023 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 404 R+4 |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P024 |
| Pièce et étage : Cuisine du lgt 404 R+4 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

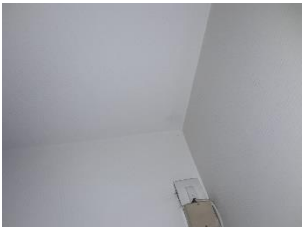
| |
|---|
| Identification : P025 |
| Pièce et étage : sdb du lgt 302 R+3 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P026 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 302 R+3 |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

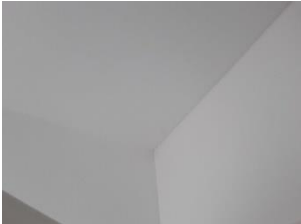
| |
|---|
| Identification : P027 |
| Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 302 R+3 |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P028 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 302 R+3 |
| Localisation : Mur F |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P029 |
| Pièce et étage : Chambre 2 du lgt 302 R+3 |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---|
| Identification : P030 |
| Pièce et étage : entree du lgt 302 R+3 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P031 |
| Pièce et étage : Chambre 1 du Igt 304 R+3 |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P032 |
| Pièce et étage : sdb du Igt 304 R+3 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P033 |
| Pièce et étage : Wc du Igt 304 R+3 |
| Localisation : Mur F |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

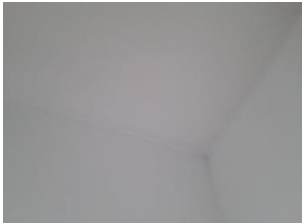
| |
|--|
| Identification : P034 |
| Pièce et étage : Wc du Igt 304 R+3 |
| Localisation : Mur E |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P035 |
| Pièce et étage : Chambre 2 du lgt 304 R+3 |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
| néant |


| |
|---|
| Identification : P036 |
| Pièce et étage : entree du lgt 304 R+3 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P037 |
| Pièce et étage : Chambre 2 du lgt 402 R+4 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P038 |
| Pièce et étage : wc du lgt 402 R+4 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--|
| Identification : P039 |
| Pièce et étage : couloir du lgt 402 R+4 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P040 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 402 R+4 |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P041 |
| Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 402 R+4 |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P042 |
| Pièce et étage : Cuisine du lgt 402 R+4 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P043 |
| Pièce et étage : chambre 1 du lgt 401 R+4 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P044 |
| Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 401 R+4 |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P045 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 401 R+4 |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P046 |
| Pièce et étage : wc du lgt 401 R+4 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P047 |
| Pièce et étage : Wc du lgt 401 R+4 |
| Localisation : Mur F |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P048 |
| Pièce et étage : Placard 2 du lgt 401 R+4 |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P049 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 204 R+2 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

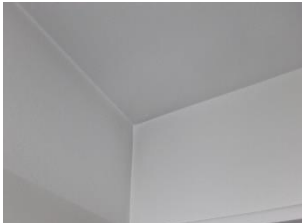
| |
|---|
| Identification : P050 |
| Pièce et étage : sdb du lgt 204 R+2 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P051 |
| Pièce et étage : Couloir du lgt 204 R+2 |
| Localisation : Mur E |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P052 |
| Pièce et étage : Wc du lgt 204 R+2 |
| Localisation : Mur F |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P053 |
| Pièce et étage : Placard 1 du lgt 204 R+2 |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

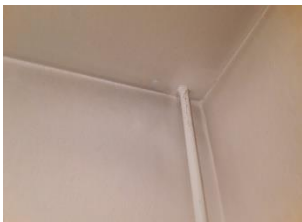
| |
|---|
| Identification : P054 |
| Pièce et étage : couloir du lgt 204 R+2 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P055 |
| Pièce et étage : sdb du lgt 201 R+2 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P056 |
| Pièce et étage : Wc du lgt 201 R+2 |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P057 |
| Pièce et étage : Placard 2 du lgt 201 R+2 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

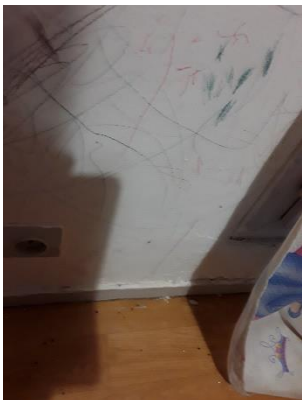
| |
|--|
| Identification : P058 |
| Pièce et étage : Séjour du lgt 201 R+2 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

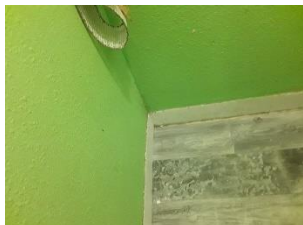
| |
|---|
| Identification : P059 |
| Pièce et étage : séjour du lgt 201 R+2 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

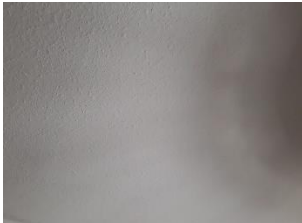
| |
|--|
| Identification : P060 |
| Pièce et étage : Cuisine du lgt 201 R+2 |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P061 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 101 R+1 |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P062 |
| Pièce et étage : Couloir du lgt 101 R+1 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P063 |
| Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 101 R+1 |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

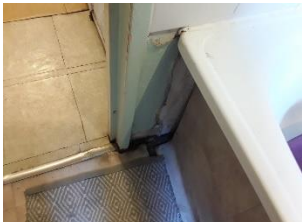
| |
|--|
| Identification : P064 |
| Pièce et étage : Wc du lgt 101 R+1 |
| Localisation : Mur F |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P065 |
| Pièce et étage : cuisine du lgt 101 R+1 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

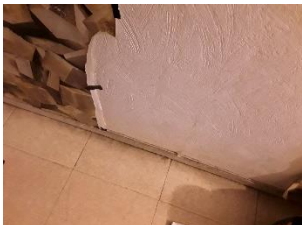
| |
|---|
| Identification : P066 |
| Pièce et étage : entree du lgt 101 R+1 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P067 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 002 RC |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---|
| Identification : P068 |
| Pièce et étage : sdb du lgt 002 RC |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--|
| Identification : P069 |
| Pièce et étage : Sdb du lgt 002 RC |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--|
| Identification : P070 |
| Pièce et étage : Placard 1 du lgt 002 RC |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---|
| Identification : P071 |
| Pièce et étage : Entree du lgt 002 RC |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--|
| Identification : P072 |
| Pièce et étage : sejour du lgt 002 RC |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03 20 86 20 72
Fax : 03 20 87 99 78
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32797 EN DATE DU 16/12/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

| | |
|---|---|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaulin 77700 MAGNY LE HONGRE | Réf. Commande ITGA : IT0220-32797 Réf. Commande Client : BATIMENT 37--01 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|---|---|----------------|------------------------------|
| Réf dossier client : BATIMENT 37--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P001 / Autres - - - / A102 sdb du lot 102 Plafond | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12969 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | | |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P002 / Autres - - - / A102 Sdb du lot 102 Mur C | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12970 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | | |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P003 / Autres - - - / A102 Wc du lot 102 Mur F | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12971 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | | |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32797 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|--|--|---------------------------|-------------------|--|
| Réf dossier client : BÂTIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12972 |
| Réf échantillon client : BÂTIMENT 37P004 / Autres - - - / A03 Placard 1 du lgt 102 Mur C | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (I) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BÂTIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12973 |
| Réf échantillon client : BÂTIMENT 37P005 / Autres - - - / A105 magasin épicerie Séjour du lgt 102 Mur A | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée et poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée et poussières | META (I) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BÂTIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12974 |
| Réf échantillon client : BÂTIMENT 37P006 / Autres - - - / A01 Entree du lgt 102 Plafond | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières | META (I) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BÂTIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12975 |
| Réf échantillon client : BÂTIMENT 37P007 / Autres - - - / A104 sdb du lgt 004 Plafond | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières | META (I) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BÂTIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12976 |
| Réf échantillon client : BÂTIMENT 37P008 / Autres - - - / A104 Sdb du lgt 004 Mur A | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (I) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BÂTIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12977 |
| Réf échantillon client : BÂTIMENT 37P009 / Autres - - - / A105 magasin épicerie Chambre 1 du lgt 004 Mur D | | | | Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (I) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32797 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiant |
|--|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P010 / Autres - - - / A102 We du lgt 004 Mur E | | | | |
| Description ITGA : | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12978 | | |
| Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | | | | |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P011 / Autres - - - / A02 couloir du lgt 004 Plafond | | | | |
| Description ITGA : | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12979 | | |
| Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | | | | |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P012 / Autres - - - / A01 Entrée du lgt 004 Mur E | | | | |
| Description ITGA : | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12980 | | |
| Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée et poussières | | | | |
| Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée et poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P013 / Autres - - - / A14 Sdb du lgt 202 Mur C | | | | |
| Description ITGA : | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12981 | | |
| Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | | | | |
| Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P014 / Autres - - - / A14 sdb du lgt 202 Plafond | | | | |
| Description ITGA : | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12982 | | |
| Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières | | | | |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P015 / Autres - - - / A115 bureau agent informatique Sdb du lgt 202 Mur D | | | | |
| Description ITGA : | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12983 | | |
| Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | | | | |
| Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32797 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiant |
|--|--|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P016 / Autres - - / A112 salle info Placard 1 du lgt 202 Mur D | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12984 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau beige en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P017 / Autres - - / A108 Entree du lgt 202 Mur B | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12985 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P018 / Autres - - / A108 entree du lgt 202 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12986 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P019 / Autres - - / Archive 3 Placard 1 du lgt 404 Mur D | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12987 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P020 / Autres - - / Archive 1 Entree du lgt 404 Mur A | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12988 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P021 / Autres - - / Armoire elec 11 chambre 1 du lgt 404 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12989 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32797 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiant |
|---|--|------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P022 / Autres - - / Armoire elec 10 sdb du lgt 404 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12990 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P023 / Autres - - / Armoire elec 10 Sdb du lgt 404 Mur A | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12991 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P024 / Autres - - / Armoire elec 2 Cuisine du lgt 404 Mur C | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12992 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P025 / Autres - - / A14 sdb du lgt 302 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12993 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P026 / Autres - - / A14 Sdb du lgt 302 Mur B | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12994 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P027 / Autres - - / A113 Chambre 1 du lgt 302 Mur A | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12995 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32797 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|--|--|------------------------|--|------------------------------|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P028 / Autres - - - / A115 bureau agent informatique Sdb du lgt 302 Mur F | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12996 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P029 / Autres - - - / Accueil Chambre 2 du lgt 302 Mur B | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12997 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P030 / Autres - - - / A108 entree du lgt 302 Plafond | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12998 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P031 / Autres - - - / Armoire clec 11 Chambre 1 du lgt 304 Mur D | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-12999 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P032 / Autres - - - / Armoire clec 10 sdb du lgt 304 Plafond | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13000 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P033 / Autres - - - / Archives secrétaire We du lgt 304 Mur F | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13001 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | |
| * Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32797 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|--|--|------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13002 |
| Réf échantillon client : BATIMENT 37P034 / Autres - - / Archives secrétaire Wc du lgt 304 Mur E | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13003 |
| Réf échantillon client : BATIMENT 37P035 / Autres - - / Armoire cke 12 Chambre 2 du lgt 304 Mur D | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile (6) / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières (6) |
| Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13004 |
| Réf échantillon client : BATIMENT 37P036 / Autres - - / Archive 1 entree du lgt 304 Plafond | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13005 |
| Réf échantillon client : BATIMENT 37P037 / Autres - - / Accueil Chambre 2 du lgt 402 Mur C | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13006 |
| Réf échantillon client : BATIMENT 37P038 / Autres - - / A115 bureau agent informatique wc du lgt 402 Plafond | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13007 |
| Réf échantillon client : BATIMENT 37P039 / Autres - - / A111 couloir du lgt 402 Plafond | | | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières |
| Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32797 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiant |
|---|--|------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P040 / Autres - - - / A14 Sdb du lgt 402 Mur A | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13008 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P041 / Autres - - - / A113 Chambre 1 du lgt 402 Mur D | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13009 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P042 / Autres - - - / A110 espace info Cuisine du lgt 402 Mur C | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13010 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P043 / Autres - - - / A103 chambre 1 du lgt 401 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13011 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P044 / Autres - - - / A103 Chambre 1 du lgt 401 Mur B | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13012 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P045 / Autres - - - / A102 Sdb du lgt 401 Mur B | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13013 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 8/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32797 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|--|---|------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P046 / Autres - - - / A09 we du lgt 401 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13014 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P047 / Autres - - - / A09 We du lgt 401 Mur F | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13015 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P048 / Autres - - - / A03 Placard 2 du lgt 401 Mur D | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13016 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P049 / Autres - - - / Armoire clec 10 Sdb du lgt 204 Mur C | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13017 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P050 / Autres - - - / Armoire clec 10 sdb du lgt 204 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13018 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

(*) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 9/9



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32798 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

| | |
|--|---|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE | Réf. Commande ITGA : IT0220-32798 Réf. Commande Client : BATIMENT 37--01 |
|--|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|---|---------------------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : BATIMENT 37--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P051 / Autres - - - / Archive 2 Coulouir du lgt 204 Mur E | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13019 | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P052 / Autres - - - / Archives secrétaire We du lgt 204 Mur F | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13020 | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P053 / Autres - - - / Archive 3 Placard 1 du lgt 204 Mur D | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13021 | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32798 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|--|------------------------|----------------|------------------------------|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P054 / Autres - - - / Archive 2 couloir du lgt 204 Plafond | | | | |
| Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-13022 | | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P055 / Autres - - - / A102 sdb du lgt 201 Plafond | | | | |
| Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-13023 | | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P056 / Autres - - - / A09 We du lgt 201 Mur A | | | | |
| Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-13024 | | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P057 / Autres - - - / A03 Placard 2 du lgt 201 Mur C | | | | |
| Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-13025 | | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P058 / Autres - - - / A107 salle info Séjour du lgt 201 Mur C | | | | |
| Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-13026 | | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P059 / Autres - - - / A107 salle info séjour du lgt 201 Plafond | | | | |
| Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-13027 | | 2 | 16/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P060 / Autres - - - / A106 Cuisine du lgt 201 Mur B | | | | |
| Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-13028 | | 3 | 16/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32798 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|--|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P061 / Autres - - - / Ascenseur 3 Sdb du lgt 101 Mur D | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13029 |
| | | | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P062 / Autres - - - / Ascenseur Couloir du lgt 101 Mur C | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13030 |
| | | | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P063 / Autres - - - / Assistante sociale Chambre 1 du lgt 101 Mur B | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13031 |
| | | | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P064 / Autres - - - / Ascenseur 2 Wc du lgt 101 Mur F | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13032 |
| | | | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P065 / Autres - - - / Atelier 11 cuisine du lgt 101 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13033 |
| | | | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 16/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P066 / Autres - - - / Armoire froide 10 entrée du lgt 101 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13034 |
| | | | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P067 / Autres - - - / Appartement 2 Sdb du lgt 002 Mur C | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13035 |
| | | | | Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige en vrac avec poussières |
| * Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32798 EN DATE DU 16/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|--|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P068 / Autres - - - / Appartement 2 sdb du lgt 002 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13036 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P069 / Autres - - - / Appartement 2 Sdb du lgt 002 Mur A | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13037 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 2 | 16/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P070 / Autres - - - / Archives Placard 1 du lgt 002 Mur D | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13038 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P071 / Autres - - - / Annexe orthopédie Entree du lgt 002 Mur B | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13039 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 2 | 16/12/2020 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : BATIMENT 37-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 37P072 / Autres - - - / Archive 1 séjour du lgt 002 Plafond | | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-13040 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 15/12/2020 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/4

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



CERTIFICAT
N° DTI / 2003-007

Certifié par la présente que :

Mickaël JULIEN

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

| DOMAINE TECHNIQUE | INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER | DEBUT DE VALIDITE | FIN DE VALIDITE |
|------------------------|--|-------------------|-----------------|
| AMIANTE | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention | 06/07/2020 | 06/07/2027 |
| AMIANTE - avec mention | Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens relatifs à l'issue des travaux de retrait ou de confinement | 06/07/2020 | 05/07/2027 |
| CREP | Constats de risque d'exposition au plomb | 23/12/2016 | 22/12/2021 |
| ELECTRICITE | Etat des installations intérieures d'électricité | 28/10/2016 | 25/10/2021 |
| GAZ | Etat des installations intérieures de gaz | 17/02/2017 | 16/02/2022 |

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des comités de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles de grande hauteur
- Arrêté du 15 février 2017 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4.0095
FORTE DISPONIBILITEUR
CERTIFICATION
ET TESTING
WWW.COFRAC.FR

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification Internationale est matérialisée par la présence dans l'immatriculation des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, boulevard Vainy 75297 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 495 894 339 - www.socotec-certification-international.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
A effet du **01/01/2001**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siret 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siret 854 457 245 - Siège sociaux : 133, Terrasse de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, France. SA au capital de 14 627 854,68 € - 972 075 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 311 275 660 8431 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

1er étage du bâtiment n 37



PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BÂTIMENT 37 - BÂTIMENT 37
 37 RUE DES MEZEREUX 77000
 MELUN

Zone :R+1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :1/5

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

Rdc du bâtiment n 37



PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 37 - BATIMENT 37
37 RUE DES MEZEREUX 77000
MELUN

Zone :RC

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :2/5

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

2ème étage du bâtiment n 37



PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 37 - BATIMENT 37
37 RUE DES MEZEREUX 77000
MELUN

Zone :R+2

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :3/5

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

3ème étage du bâtiment n 37



PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 37 - BATIMENT 37
37 RUE DES MEZEREUX 77000
MELUN

Zone :R+3

Plan












Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :4/5

Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

4ème étage du bâtiment n 37



PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 37 - BATIMENT 37
37 RUE DES MEZEREUX 77000
MELUN

Zone :R+4

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :5/5

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

