

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



**SOCOTEC**

## Bien concerné

BATIMENT 38  
38 RUE LAVOISIER

77000 MELUN

## Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

**Date du rapport :** 12/01/2021

**Date de visite :** 08/01/2021

**Fait à :** MAGNY LE HONGRE

**Référence du dossier :** 2020  
4614\_PROGRAMME 67\_MEZEREAUX-  
LAVOISIER

**Référence du rapport :**

BATIMENT 38 12/01/2021 - 15:49

**Nombre de prélèvements :** 73

**Auteur du rapport :** Mickaël JULIEN

**Fonction :** Opérateur de repérage

**Certificat de compétence :** n° DTI/2003-  
007

**Délivré par :** SOCOTEC Certification  
France

**Contrat d'assurance :**

AXA France  
313 Terrasses de l'Arche  
92727 NANTERRE CEDEX

*Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent*

## SOMMAIRE

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE</b> .....	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
<b>II. CONCLUSIONS</b> .....	<b>3</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION</b> .....	<b>3</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	4
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION</b> .....	<b>4</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	4
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	4
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	5
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	5
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> .....	<b>7</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	7
<b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT</b> .....	<b>119</b>
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION</b> .....	<b>120</b>
<b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES</b> .....	<b>137</b>
<b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS</b> .....	<b>151</b>
<b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES</b> .....	<b>152</b>
<b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE</b> .....	<b>153</b>
<b>ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS</b> .....	<b>154</b>

## I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

### 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection de l'électricité des logements d'un bâtiment collectif d'habitation

### 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Logements d'un bâtiment collectif d'habitation

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**. La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Il est de la responsabilité du donneur d'ordre ou de tout utilisateur du présent rapport de vérifier la cohérence du périmètre de repérage et du programme de travaux avec d'une part l'état du bâtiment et d'autre part le contenu et l'étendu des travaux prévus.

Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive)

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utilisés, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+1	Cuisine du lgt 104	Concerné
R+1	Sdb du lgt 104	Concerné
R+1	Chambre 1 du lgt 104	Concerné
R+1	Couloir du lgt 104	Concerné

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

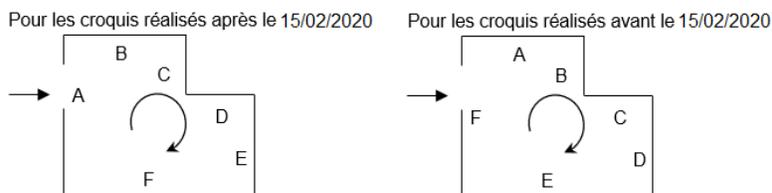
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulières et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraîne pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Sens du repérage pour évaluer un local :



### 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

### 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

#### Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

#### Éléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

### Eléments à sonder ou à analyser non présents :

Aucun

### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

**RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION**

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NEANT
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

Identification	Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Quantité
NEANT			

### 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P001	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P001	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P001	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P001	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P001	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P003	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P006	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P006	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P006	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P006	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P006	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P006	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P009	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur G	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P011	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Séjour du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Séjour Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P014	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P017	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P017	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P017	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P017	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P017	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P017	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P018	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P020	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P020	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P021	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Entrée du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P023	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Entrée du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P024	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P026	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P026	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P026	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P026	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P026	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P026	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P026	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P026	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P026	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P027	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P027	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P028	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P028	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P029	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P030	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Entrée du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P034	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur G	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P035	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P036	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P037	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P037	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P038	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur G	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P038	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P039	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P040	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P041	ZPSO	BON ETAT
Entrée du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P042	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur H	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P044	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur G	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P045	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P046	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du Igt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du Igt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P049	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur G	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Entrée du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P050	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P052	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P053	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur H	Enduits de lissage	P054	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Séjour du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Séjour Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P056	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P058	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur G	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P059	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur H	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Entrée du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P062	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P063	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P063	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P064	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur G	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P066	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur H	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P066	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P067	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P067	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P068	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Entrée du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Entrée du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Séjour lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P070	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P070	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P071	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P071	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P072	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 304 - R+3	Faux plafonds	Plafond	Panneaux et plaques	P073	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

<b>Identification : P001</b>
<b>Pièce et étage : sdb du lgt 104 R+1</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P002</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 104 R+1</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>

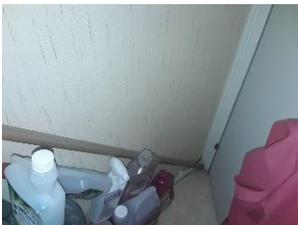

<b>Identification : P003</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 104 R+1</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P004</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 2 du lgt 104 R+1</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification :</b> P005
<b>Pièce et étage :</b> couloir du lgt 104 R+1
<b>Localisation :</b> Plafond
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


<b>Identification :</b> P006
<b>Pièce et étage :</b> Cuisine du lgt 104 R+1
<b>Localisation :</b> Mur C
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


<b>Identification :</b> P007
<b>Pièce et étage :</b> Chambre 1 du lgt 004 RC
<b>Localisation :</b> Mur A
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

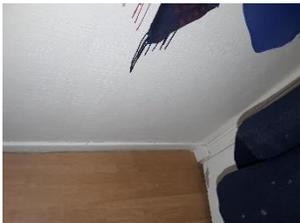

<b>Identification :</b> P008
<b>Pièce et étage :</b> Chambre 1 du lgt 004 RC
<b>Localisation :</b> Mur D
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


<b>Identification : P009</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du Igt 004 RC</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>

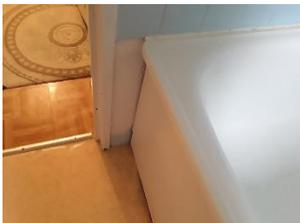

<b>Identification : P010</b>
<b>Pièce et étage : Wc du Igt 004 RC</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>

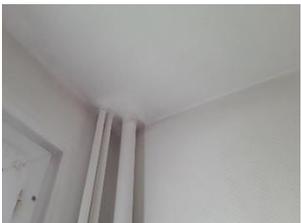

<b>Identification : P011</b>
<b>Pièce et étage : cuisine du Igt 004 RC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P012</b>
<b>Pièce et étage : Entree du Igt 004 RC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P013</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 103 R+1</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P014</b>
<b>Pièce et étage : Couloir du lgt 103 R+1</b>
<b>Localisation : Mur E</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P015</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 103 R+1</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P016</b>
<b>Pièce et étage : sdb du lgt 103 R+1</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P017</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 103 R+1</b>
<b>Localisation : Mur E</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P018</b>
<b>Pièce et étage : couloir du lgt 103 R+1</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P019</b>
<b>Pièce et étage : wc du lgt 204 NC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>

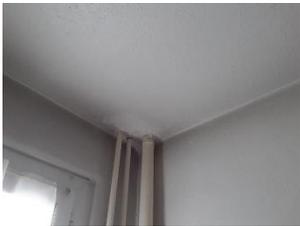

<b>Identification : P020</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Mur F</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P021</b>
<b>Pièce et étage : Couloir du lgt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P022</b>
<b>Pièce et étage : couloir du lgt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P023</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine du lgt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en vrac non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P024</b>
<b>Pièce et étage : Entrée du lgt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P025</b>
<b>Pièce et étage : sdb du lgt 102 R+1</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P026</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 102 R+1</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P027</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 2 du Igt 102 R+1</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P028</b>
<b>Pièce et étage : Couloir du Igt 102 R+1</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P029</b>
<b>Pièce et étage : Wc du Igt 102 R+1</b>
<b>Localisation : Mur E</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P030</b>
<b>Pièce et étage : couloir du Igt 102 R+1</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P031</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 403 R+4</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P032</b>
<b>Pièce et étage : wc du lgt 403 NC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P033</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine du lgt 403 R+4</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P034</b>
<b>Pièce et étage : Entrée du lgt 403 R+4</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P035</b>
<b>Pièce et étage : Séjour du lgt 403 R+4</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P036</b>
<b>Pièce et étage : séjour du lgt 403 R+4</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P037</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 404 R+4</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau compact gris</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P038</b>
<b>Pièce et étage : Couloir du lgt 404 R+4</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P039</b>
<b>Pièce et étage : couloir du lgt 404 R+4</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P040</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine du lgt 404 R+4</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P041</b>
<b>Pièce et étage : cuisine du lgt 404 R+4</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P042</b>
<b>Pièce et étage : Entrée du lgt 404 R+4</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P043</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P044</b>
<b>Pièce et étage : Couloir du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P045</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P046</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P047</b>
<b>Pièce et étage : sdb du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P048</b>
<b>Pièce et étage : entree du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P049</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du Igt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P050</b>
<b>Pièce et étage : couloir du Igt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P051</b>
<b>Pièce et étage : sdb du Igt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P052</b>
<b>Pièce et étage : Wc du Igt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Mur E</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P053</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Mur F</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P054</b>
<b>Pièce et étage : Entree du lgt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Mur H</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>

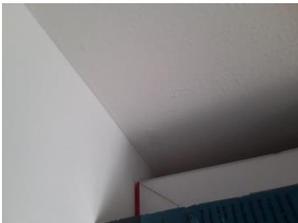

<b>Identification : P055</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 303 R+3</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P056</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 303 R+3</b>
<b>Localisation : Mur F</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P057</b>
<b>Pièce et étage : wc du lgt 303 NC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P058</b>
<b>Pièce et étage : Placard 1 du lgt 303 R+3</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P059</b>
<b>Pièce et étage : Placard 3 du lgt 303 R+3</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P060</b>
<b>Pièce et étage : couloir du lgt 303 R+3</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P061</b>
<b>Pièce et étage : sdb du lgt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P062</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P063</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Mur F</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P064</b>
<b>Pièce et étage : Placard 1 du lgt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification :</b> P065
<b>Pièce et étage :</b> couloir du Igt 302 R+3
<b>Localisation :</b> Plafond
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


<b>Identification :</b> P066
<b>Pièce et étage :</b> Entree du Igt 302 R+3
<b>Localisation :</b> Mur B
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


<b>Identification :</b> P067
<b>Pièce et étage :</b> Sdb du Igt 202 R+2
<b>Localisation :</b> Mur B
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


<b>Identification :</b> P068
<b>Pièce et étage :</b> Couloir du Igt 202 R+2
<b>Localisation :</b> Mur C
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


<b>Identification : P069</b>
<b>Pièce et étage : chambre 1 du lgt 202 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P070</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 202 R+2</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P071</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine du lgt 202 R+2</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P072</b>
<b>Pièce et étage : cuisine du lgt 202 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P073</b>
<b>Pièce et étage : wc du lgt 304 R+3</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Faux plafonds (Panneaux et plaques)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


# ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03 20 86 20 72  
Fax : 03 20 87 99 78  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32869 EN DATE DU 17/12/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaulin 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32869 Réf. Commande Client : BATIMENT 38--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)  
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P001 / Autres - - - / A107 salle info sdb du lgt 104 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13993		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P002 / Autres - - - / A107 salle info Sdb du lgt 104 Mur A		Réf échantillon ITGA : IT022012-13994		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P003 / Autres - - - / A108 Chambre 1 du lgt 104 Mur D		Réf échantillon ITGA : IT022012-13995		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32869 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amianté
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13996
Réf échantillon client : BATIMENT 38P004 / Autres - - / A11 Chambre 2 du lgt 104 Mur C				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13997
Réf échantillon client : BATIMENT 38P005 / Autres - - / A09 couloir du lgt 104 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13998
Réf échantillon client : BATIMENT 38P006 / Autres - - / A03 Cuisine du lgt 104 Mur C				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13999
Réf échantillon client : BATIMENT 38P007 / Autres - - / A103 Chambre 1 du lgt 004 Mur A				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14000
Réf échantillon client : BATIMENT 38P008 / Autres - - / A103 Chambre 1 du lgt 004 Mur D				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14001
Réf échantillon client : BATIMENT 38P009 / Autres - - / A102 Sdb du lgt 004 Mur C				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32869 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P010 / Autres - - / A09 We du lgt 004 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-14002 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P011 / Autres - - / A106 cuisine du lgt 004 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14003 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P012 / Autres - - / A01 Entree du lgt 004 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14004 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P013 / Autres - - / Appartement 2 Chambre 1 du lgt 103 Mur D				Réf échantillon ITGA : IT022012-14005 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P014 / Autres - - / Aile de maison Couloir du lgt 103 Mur E				Réf échantillon ITGA : IT022012-14006 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P015 / Autres - - / Appartement 1 Sdb du lgt 103 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-14007 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32869 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P016 / Autres - - - / Appartement 1 sdb du lgt 103 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-14008 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P017 / Autres - - - / Amicale We du lgt 103 Mur E			Réf échantillon ITGA : IT022012-14009 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac avec poussières	
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P018 / Autres - - - / Ale de maison couloir du lgt 103 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-14010 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P019 / Autres - - - / A106 wc du lgt 204 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-14011 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières	
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P020 / Autres - - - / A106 We du lgt 204 Mur F			Réf échantillon ITGA : IT022012-14012 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P021 / Autres - - - / A09 Couloir du lgt 204 Mur C			Réf échantillon ITGA : IT022012-14013 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P022 / Autres - - - / A09 couloir du lgt 204 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-14014 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32869 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P023 / Autres - - - / A03 Cuisine du lgt 204 Mur B			Réf échantillon ITGA : IT022012-14015	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau gris en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P024 / Autres - - - / A01 Entrée du lgt 204 Mur A			Réf échantillon ITGA : IT022012-14016	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac avec poussières		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P025 / Autres - - - / Archives secrétaire sdb du lgt 102 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-14017	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P026 / Autres - - - / Archives secrétaire Sds du lgt 102 Mur A			Réf échantillon ITGA : IT022012-14018	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P027 / Autres - - - / Armoire élec 10 Chambre 2 du lgt 102 Mur A			Réf échantillon ITGA : IT022012-14019	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P028 / Autres - - - / Apprentissage Coulon du lgt 102 Mur C			Réf échantillon ITGA : IT022012-14020	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32869 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P029 / Autres - - - / Archives administration We du lgt 102 Mur E				Réf échantillon ITGA : IT022012-14021 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P030 / Autres - - - / Apprentissage couloir du lgt 102 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14022 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P031 / Autres - - - / Amicale We du lgt 403 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-14023 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P032 / Autres - - - / Amicale we du lgt 403 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14024 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P033 / Autres - - - / Appartement 4 Cuisine du lgt 403 Mur B				Réf échantillon ITGA : IT022012-14025 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P034 / Autres - - - / Accueil Entrée du lgt 403 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-14026 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32869 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P035 / Autres - - - / Appartement 5 Séjour du lgt 403 Mur A			Réf échantillon ITGA : IT022012-14027	
		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau gris en faible quantité		
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P036 / Autres - - - / Appartement 5 séjour du lgt 403 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-14028	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P037 / Autres - - - / A107 salle info Sdb du lgt 404 Mur B			Réf échantillon ITGA : IT022012-14029	
		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris		
* Peintures multiples non séparable + matériau compact gris	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P038 / Autres - - - / A09 Couloir du lgt 404 Mur C			Réf échantillon ITGA : IT022012-14030	
		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P039 / Autres - - - / A09 couloir du lgt 404 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-14031	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P040 / Autres - - - / A03 Cuisine du lgt 404 Mur A			Réf échantillon ITGA : IT022012-14032	
		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32869 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P041 / Autres - - - / A03 cuisine du lgt 404 Plafond				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT022012-14033		
Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P042 / Autres - - - / A01 Entrée du lgt 404 Mur A				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT022012-14034		
Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P043 / Autres - - - / Annexe orthopédie Chambre 1 du lgt 003 Mur B				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT022012-14035		
Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P044 / Autres - - - / A12 Couloir du lgt 003 Mur C				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT022012-14036		
Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P045 / Autres - - - / Aide soignante Wc du lgt 003 Mur A				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT022012-14037		
Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P046 / Autres - - - / Amphicours Sdb du lgt 003 Mur D				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT022012-14038		
Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 8/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32869 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amianté
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P048 / Autres - - - / Amphicours sdb du lgt 003 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14039 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P048 / Autres - - - / A110 espace info entrée du lgt 003 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14040 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P049 / Autres - - - / Assistante sociale Chambre 1 du lgt 301 Mur D				Réf échantillon ITGA : IT022012-14041 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P050 / Autres - - - / Ascenseur couloir du lgt 301 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14042 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 9/9



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
 Tel : 03.20.86.20.72  
 Fax : 03.20.87.99.78  
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32870 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaïn 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32870 Réf. Commande Client : BATIMENT 38--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique  
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P051 / Autres - - - / Ascenseur 5 sdb du lgt 301 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14159 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P052 / Autres - - - / Ascenseur 2 Wc du lgt 301 Mur E				Réf échantillon ITGA : IT022012-14160 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 38P053 / Autres - - - / Ascenseur 2 Wc du lgt 301 Mur F				Réf échantillon ITGA : IT022012-14161 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32870 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14162				
Réf échantillon client : BATIMENT 38P054 / Autres - - - / Aération Entree du lgt 301 Mur H Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14163				
Réf échantillon client : BATIMENT 38P055 / Autres - - - / Appartement 1 Sab du lgt 303 Mur B           Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14164				
Réf échantillon client : BATIMENT 38P056 / Autres - - - / Amicale Wc du lgt 303 Mur F Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14165				
Réf échantillon client : BATIMENT 38P057 / Autres - - - / Amicale we du lgt 303 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14166				
Réf échantillon client : BATIMENT 38P058 / Autres - - - / Accès arrière du bâtiment Placard 1 du lgt 303 Mur D Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14167				
Réf échantillon client : BATIMENT 38P059 / Autres - - - / Aide soignante Placard 3 du lgt 303 Mur C Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32870 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14168
Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P060 / Autres - - - / Aile de maison couleur du lgt 303 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14169
Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P061 / Autres - - - / Archives secrétaire sdb du lgt 302 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14170
Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P062 / Autres - - - / Archives secrétaire Sdb du lgt 302 Mur B				Description ITGA : Peintures multiples en vrac
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14171
Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P063 / Autres - - - / Archives administration We du lgt 302 Mur F				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14172
Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P064 / Autres - - - / Archive 1 Placard 1 du lgt 302 Mur D				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14173
Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P065 / Autres - - - / Apprentissage couleur du lgt 302 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14174
Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P066 / Autres - - - / Armoire elec 11 Entree du lgt 302 Mur B				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32870 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P067 / Autres - - - / Archives secrétaire Sdb du lgt 202 Mur B				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-14175		
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P068 / Autres - - - / Apprentissage Coulou du lgt 202 Mur C				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-14176		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P069 / Autres - - - / Armoire elec 1 chambre 1 du lgt 202 Plafond				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-14177		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P070 / Autres - - - / Armoire elec 1 Chambre 1 du lgt 202 Mur B				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-14178		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P071 / Autres - - - / Armoire elec 11 Cuisine du lgt 202 Mur A				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-14179		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 38-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 38P072 / Autres - - - / Armoire elec 11 cuisine du lgt 202 Plafond				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac avec poussières		Réf échantillon ITGA : IT022012-14180		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtré blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32870 EN DATE DU 17/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amianté
Réf dossier client : BATIMENT 38--01 - 36,38 RUE LAVOISIER 24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-14182
Réf échantillon client : BATIMENT 38P073 / Autres - - - / A106 wc du lot 304 Plafond				Description ITGA : Peinture avec couche / Matériau fibreux jaune avec poussières
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/5

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

# ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



**CERTIFICAT**  
N° DTI / 2003-007

Certifié par la présente que :

**Mickaël JULIEN**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	06/07/2020	06/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens relatifs à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	06/07/2020	05/07/2027
CREP	Constats de risque d'exposition au plomb	23/12/2016	22/12/2021
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	28/10/2016	25/10/2021
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	17/02/2017	16/02/2022

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constat de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles de grande hauteur
- Arrêté du 15 février 2017 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4.0095  
FORTE DISPONIBILITEUR  
www.cofrac.fr

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification Internationale est matérialisée par la présence dans l'immatricule des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr).  
SOCOTEC Certification France - 13, boulevard Vainy 75297 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 495 894 339 - www.socotec-certification-international.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



# ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**  
📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

#### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

#### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
A effet du **01/01/2001**  
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garanti, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020  
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE  
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siret 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siret 854 457 245 - Siège sociaux : 33-3, Terrasse de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Bupafrica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 972 074 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 311 275 660 843 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

## ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

# 1er étage du bâtiment n 38



Logement non visité

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 38 - BATIMENT 38  
38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN

Zone :R+1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :1/5

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

## 2ème étage du bâtiment n 38



### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 38 - BATIMENT 38  
38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN

Zone :R+2

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :2/5

#### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

### 3ème étage du bâtiment n 38



#### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 38 - BATIMENT 38  
38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN

Zone :R+3

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :3/5

#### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

## 4ème étage du bâtiment n 38



### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 38 - BATIMENT 38  
38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN

Zone :R+4

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :4/5

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

## Rdc du bat 38



### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 38 - BATIMENT 38  
38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN

Zone :RC

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :5/5

#### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage