

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



**SOCOTEC**

## Bien concerné

BATIMENT 39  
39 RUE DES MEZEREAX

77000 MELUN

## Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

**Date du rapport :** 12/01/2021

**Date de visite :** 08/01/2021

**Fait à :** MAGNY LE HONGRE

**Référence du dossier :** 2020  
4614\_PROGRAMME 67\_MEZEREAX-  
LAVOISIER

**Référence du rapport :**

BATIMENT 39 12/01/2021 - 15:56

**Nombre de prélèvements :** 75

**Auteur du rapport :** Mickaël JULIEN

**Fonction :** Opérateur de repérage

**Certificat de compétence :** n° DTI/2003-  
007

**Délivré par :** SOCOTEC Certification  
France

**Contrat d'assurance :**

AXA France  
313 Terrasses de l'Arche  
92727 NANTERRE CEDEX

*Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent*

## SOMMAIRE

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE</b> .....	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
<b>II. CONCLUSIONS</b> .....	<b>3</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION</b> .....	<b>3</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	4
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION</b> .....	<b>4</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	4
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	5
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	5
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	6
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> .....	<b>7</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	7
<b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT</b> .....	<b>132</b>
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION</b> .....	<b>134</b>
<b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES</b> .....	<b>152</b>
<b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS</b> .....	<b>166</b>
<b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES</b> .....	<b>167</b>
<b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE</b> .....	<b>168</b>
<b>ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS</b> .....	<b>169</b>

## I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

### 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Refection de l electricite des logements d un batiment collectif d habitation

### 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Logements d un batiment collectif d habitation

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**. La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Il est de la responsabilité du donneur d'ordre ou de tout utilisateur du présent rapport de vérifier la cohérence du périmètre de repérage et du programme de travaux avec d'une part l'état du bâtiment et d'autre part le contenu et l'étendu des travaux prévus.

Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive)

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utilisés, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Placard 1 du lgt 001	Concerné
RC	Placard 2 du lgt 001	Concerné
RC	Couloir du lgt 001	Concerné
RC	Cuisine du lgt 001	Concerné
RC	Séjour du lgt 001	Concerné
RC	Entree du lgt 001	Concerné
RC	Sdb et wc du lgt 001	Concerné
RC	Gaine technique du lgt 001	Concerné
RC	Entree du lgt 003	Concerné
RC	Cuisine du lgt 003	Concerné
RC	Sejour du lgt 003	Concerné
RC	Placard 2 du lgt 003	Concerné
RC	Placard 3 du lgt 003	Concerné
RC	Placard 1 du lgt 003	Concerné
RC	Wc du lgt 003	Concerné
RC	Gaine technique du lgt 003	Concerné
RC	Couloir du lgt 003	Concerné
RC	Sdb du lgt 003	Concerné
RC	Chambre 1 du lgt 003	Concerné
RC	Chambre 2 du lgt 003	Concerné

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.

- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse** : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

## 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulière et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraîne pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Sens du repérage pour évaluer un local :

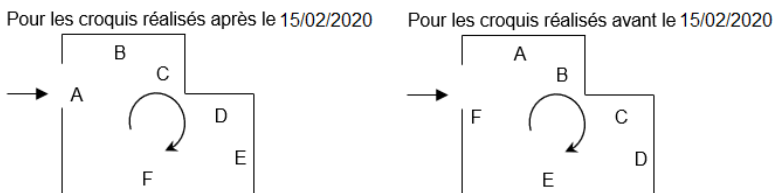

## 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

#### 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

##### Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

##### Éléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

##### Éléments à sonder ou à analyser non présents :

Aucun

##### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

**RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION**

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NEANT
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

Identification	Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Quantité
NEANT			

### 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P001	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P002	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur G	Enduits de lissage	P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P004	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur H	Enduits de lissage	P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur I	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P005	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du Igt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P007	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P008	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du Igt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur G	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P010	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT
Sdb et wc du lgt 001 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 004 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P011	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 001 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 004 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P012	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur F	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P013	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P014	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P015	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P016	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P016	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sejour du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P017	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P018	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sejour du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P018	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P019	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P019	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P020	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P021	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P021	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P022	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P022	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur H	Enduits de lissage	P023	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sejour du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P023	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Chambre du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P024	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P025	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du Igt 204 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Bandes calicot	P027	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 204 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Bandes calicot	P027	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Bandes calicot	P027	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P029	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P030	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P031	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P032	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P032	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P033	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P035	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P036	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P036	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sejour du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P039	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P039	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P040	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P041	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P041	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P042	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sejour du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P042	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P045	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P045	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P046	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur F	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P046	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P047	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P047	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sejour du lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P048	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sejour du lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P049	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P050	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sejour du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sejour du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P050	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P051	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P051	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P052	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P053	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Chambre du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P056	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P057	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P058	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Wc du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P059	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P060	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P060	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P061	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 2 du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P061	ZPSO	BON ETAT
Sejour du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P061	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Wc du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P062	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Sejour du Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Séjour du Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Séjour du Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Sejour du Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P063	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P064	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P064	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P065	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P066	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P067	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P067	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P068	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P068	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P069	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entree du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour du lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P069	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Chambre du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Couloir du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Entree du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P071	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entree du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P071	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Sdb du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P072	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P072	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 403 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	BON ETAT
Wc du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P074	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Cuisine du Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Sdb du Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Sdb du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Wc du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduits de lissage	P074	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P075	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Couloir du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Entree du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 2 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 3 du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Placard 4 du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Séjour du lgt 403 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT
Sejour du lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P075	ZPSO	BON ETAT

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.




## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

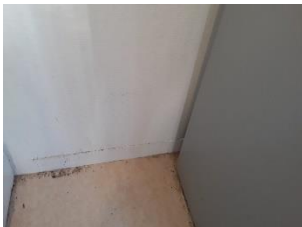
<b>Identification : P001</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine du Igt 001 RC</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + matériau blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>

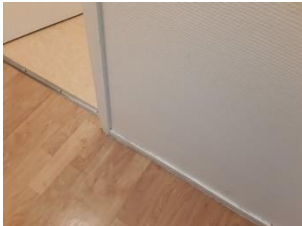

<b>Identification : P002</b>
<b>Pièce et étage : Couloir du Igt 001 RC</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples + matériau plâtreux beige non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P003</b>
<b>Pièce et étage : sdb et wc du Igt 001 RC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


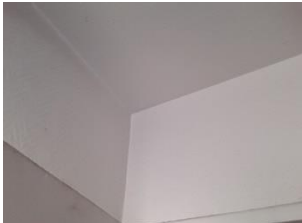
<b>Identification : P004</b>
<b>Pièce et étage : Sdb et wc du Igt 001 RC</b>
<b>Localisation : Mur G</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau blanc</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P005</b>
<b>Pièce et étage : Entree du lgt 001 RC</b>
<b>Localisation : Mur F</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile + matériau beige non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P006</b>
<b>Pièce et étage : Entree du lgt 001 RC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige et gris</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


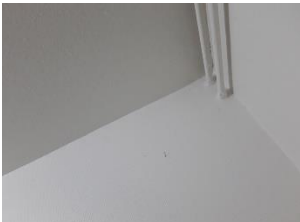
<b>Identification : P007</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Papier peint + matériau blanc en vrac non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P008</b>
<b>Pièce et étage : Couloir du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux beige non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P009</b>
<b>Pièce et étage : sdb du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


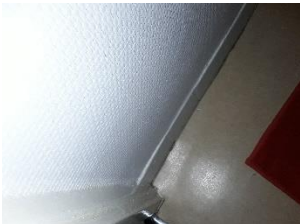
<b>Identification : P010</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P011</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Mur E</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P012</b>
<b>Pièce et étage : entree du lgt 003 RC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture + matériau plâtreux beige</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>






<b>Identification : P013</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du Igt 202 R+2</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P014</b>
<b>Pièce et étage : wc du Igt 202 NC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


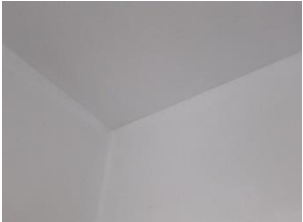
<b>Identification : P015</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du Igt 202 R+2</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P016</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du Igt 202 R+2</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P017</b>
<b>Pièce et étage : couloir du Igt 202 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux beige non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P018</b>
<b>Pièce et étage : Entree du Igt 202 R+2</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P019</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du Igt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P020</b>
<b>Pièce et étage : sdb du Igt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P021</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du Igt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P022</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine du Igt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P023</b>
<b>Pièce et étage : Entree du lgt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Mur H</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P024</b>
<b>Pièce et étage : entree du lgt 302 R+3</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


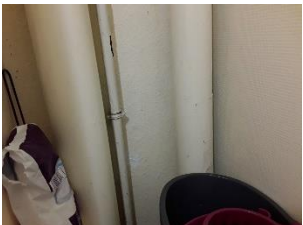
<b>Identification : P025</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


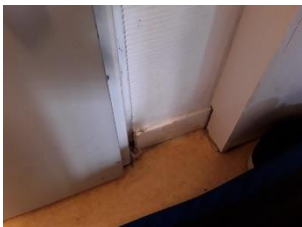
<b>Identification : P026</b>
<b>Pièce et étage : sdb du lgt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P027</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du Igt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Bandes calicot)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


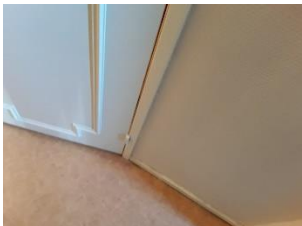
<b>Identification : P028</b>
<b>Pièce et étage : couloir du Igt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P029</b>
<b>Pièce et étage : Placard 1 du Igt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux bleu avec couche en papier non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P030</b>
<b>Pièce et étage : Wc du Igt 204 R+2</b>
<b>Localisation : Mur E</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



Identification : P031
Pièce et étage : Entree du Igt 204 R+2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


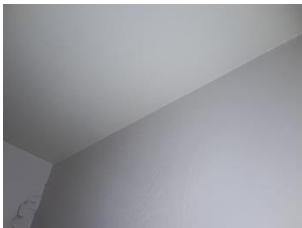
Identification : P032
Pièce et étage : Chambre 1 du Igt 402 R+4
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


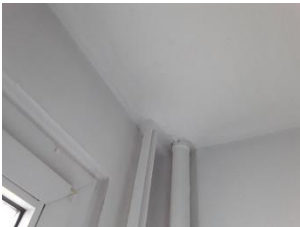
Identification : P033
Pièce et étage : Couloir du Igt 402 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P034
Pièce et étage : wc du Igt 402 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



<b>Identification : P035</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 402 R+4</b>
<b>Localisation : Mur E</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P036</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 402 R+4</b>
<b>Localisation : Mur F</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P037</b>
<b>Pièce et étage : entree du lgt 402 R+4</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


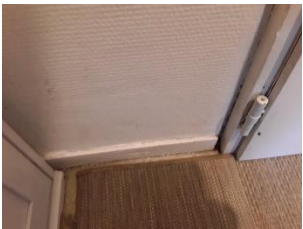
<b>Identification : P038</b>
<b>Pièce et étage : sdb du lgt 203 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige et gris en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


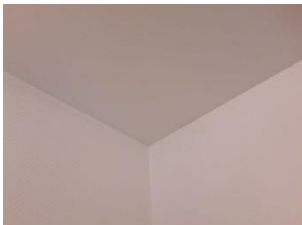



<b>Identification : P039</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du Igt 203 R+2</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P040</b>
<b>Pièce et étage : Entree du Igt 203 R+2</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P041</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine du Igt 203 R+2</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>

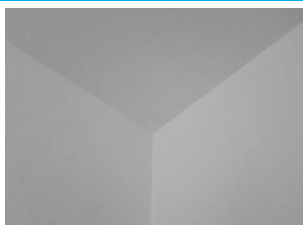
<b>Identification : P042</b>
<b>Pièce et étage : Entree du Igt 203 R+2</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


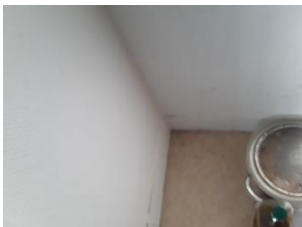
<b>Identification : P043</b>
<b>Pièce et étage : séjour du lgt 203 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau beige</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


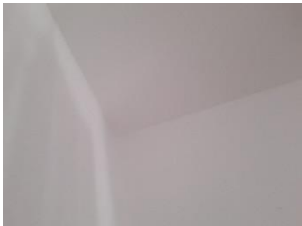
<b>Identification : P044</b>
<b>Pièce et étage : sdb du lgt 201 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


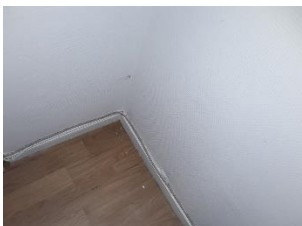
<b>Identification : P045</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 201 R+2</b>
<b>Localisation : Mur F</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux beige non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P046</b>
<b>Pièce et étage : Placard 1 du lgt 201 R+2</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


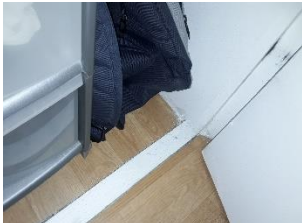



<b>Identification : P047</b>
<b>Pièce et étage : Cuisine du Igt 201 R+2</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P048</b>
<b>Pièce et étage : entree du Igt 201 R+2</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


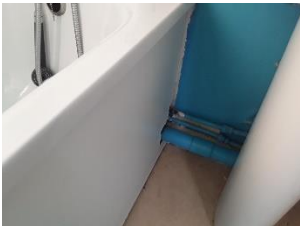
<b>Identification : P049</b>
<b>Pièce et étage : Entree du Igt 201 R+2</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


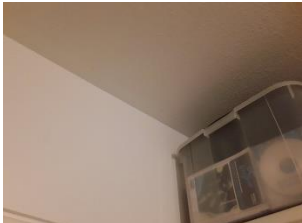
<b>Identification : P050</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 2 du Igt 304 R+3</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P051</b>
<b>Pièce et étage : Placard 1 du lgt 304 R+3</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P052</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 304 R+3</b>
<b>Localisation : Mur F</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P053</b>
<b>Pièce et étage : wc du lgt 304 NC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P054</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 304 R+3</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



Identification : P055
Pièce et étage : couloir du lgt 304 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P056
Pièce et étage : Chambre 2 du lgt 301 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P057
Pièce et étage : Placard 2 du lgt 301 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


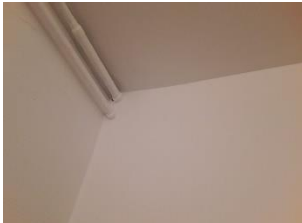
Identification : P058
Pièce et étage : wc du lgt 301 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène + colle polymère jaune non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



<b>Identification : P059</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Mur F</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P060</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


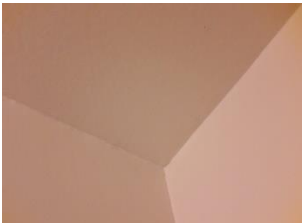
<b>Identification : P061</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Polystyrène</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P062</b>
<b>Pièce et étage : cuisine du lgt 301 R+3</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification :</b> P063
<b>Pièce et étage :</b> entree du lgt 301 R+3
<b>Localisation :</b> Plafond
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



<b>Identification :</b> P064
<b>Pièce et étage :</b> Sdb du lgt 104 R+1
<b>Localisation :</b> Mur B
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples en vrac
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



<b>Identification :</b> P065
<b>Pièce et étage :</b> sdb du lgt 104 R+1
<b>Localisation :</b> Plafond
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



<b>Identification :</b> P066
<b>Pièce et étage :</b> couloir du lgt 104 R+1
<b>Localisation :</b> Plafond
<b>Parties d'ouvrages ou de composants :</b> Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
<b>Descriptif Laboratoire :</b> Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
<b>Résultat (justification) :</b> Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



<b>Identification : P067</b>
<b>Pièce et étage : Couloir du Igt 104 R+1</b>
<b>Localisation : Mur C</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux beige en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P068</b>
<b>Pièce et étage : Wc du Igt 104 R+1</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P069</b>
<b>Pièce et étage : Entree du Igt 104 R+1</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>



<b>Identification : P070</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du Igt 401 R+4</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P071</b>
<b>Pièce et étage : Chambre 1 du lgt 401 R+4</b>
<b>Localisation : Mur D</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P072</b>
<b>Pièce et étage : Sdb du lgt 401 R+4</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P073</b>
<b>Pièce et étage : wc du lgt 401 RC</b>
<b>Localisation : Plafond</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P074</b>
<b>Pièce et étage : Wc du lgt 401 R+4</b>
<b>Localisation : Mur B</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P075</b>
<b>Pièce et étage : Entree du lgt 401 R+4</b>
<b>Localisation : Mur A</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>




# ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03 20 86 20 72  
Fax : 03 20 87 99 78  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32719 EN DATE DU 16/12/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaulin 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32719 Réf. Commande Client : BATIMENT 39--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)  
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 39--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P001 / Autres - - - / A102 Cuisine du lgt 001 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-13164 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau blanc
* Peintures multiples avec couche en toile + matériau blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P002 / Autres - - - / A02 Couloir du lgt 001 Mur B				Réf échantillon ITGA : IT022012-13165 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P003 / Autres - - - / A101 sdb et wc du lgt 001 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13166 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/9



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32719 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P004 / Autres - - / A101 Sdb et wc du lgt 001 Mur G		Réf échantillon ITGA : IT022012-13167 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau blanc		
* Peintures multiples non séparable + matériau blanc	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P005 / Autres - - / A01 Entree du lgt 001 Mur F		Réf échantillon ITGA : IT022012-13168 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau beige		
* Peinture avec couche en toile + matériau beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P006 / Autres - - / A01 Entree du lgt 001 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13169 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige et gris		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux beige et gris	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P007 / Autres - - / Accès parking souterrain Chambre 1 du lgt 003 Mur C		Réf échantillon ITGA : IT022012-13170 Description ITGA : Papier peint / Matériau blanc en vrac		
* Papier peint + matériau blanc en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P008 / Autres - - / A105 magasin épicerie Couloir du lgt 003 Mur C		Réf échantillon ITGA : IT022012-13171 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige		
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P009 / Autres - - / Accès passerelle sdb du lgt 003 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13172 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc		
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P010 / Autres - - / Accès passerelle Sdb du lgt 003 Mur A		Réf échantillon ITGA : IT022012-13173 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc		
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32719 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P011 / Autres - - / A110 espace info We du lgt 003 Mur E				Réf échantillon ITGA : IT022012-13174 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P012 / Autres - - / A105 magasin épicerie entree du lgt 003 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13175 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige
* Peinture + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P013 / Autres - - / A13 Chambre 1 du lgt 202 Mur D				Réf échantillon ITGA : IT022012-13176 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P014 / Autres - - / A114 wc du lgt 202 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13177 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P015 / Autres - - / A14 Sdb du lgt 202 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13178 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P016 / Autres - - / A14 Sdb du lgt 202 Mur D				Réf échantillon ITGA : IT022012-13179 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P017 / Autres - - / A110 espace info couloir du lgt 202 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13180 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sanf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32719 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P018 / Autres - - - / A110 espace info Entree du lgt 302 Mur A		Réf échantillon ITGA : IT022012-13181		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P019 / Autres - - - / A13 Chambre 1 du lgt 302 Mur D		Réf échantillon ITGA : IT022012-13182		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P020 / Autres - - - / A14 sdb du lgt 302 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13183		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P021 / Autres - - - / A14 Sdb du lgt 302 Mur C		Réf échantillon ITGA : IT022012-13184		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P022 / Autres - - - / A110 espace info Cuisine du lgt 302 Mur A		Réf échantillon ITGA : IT022012-13185		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P023 / Autres - - - / A110 espace info Entree du lgt 302 Mur H		Réf échantillon ITGA : IT022012-13186		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc / Bois aggloméré en faible quantité
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32719 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P024 / Autres - - - / A110 espace info entrée du lgt 302 Plafond				
Description ITGA :		Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc		
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P025 / Autres - - - / Armoire elec 10 Sdb du lgt 204 Mur A				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité		
Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P026 / Autres - - - / Armoire elec 10 sdb du lgt 204 Plafond				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc		
Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P027 / Autres - - - / Armoire elec 11 Chambre 1 du lgt 204 Mur B				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		
Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P028 / Autres - - - / Archive 2 couloir du lgt 204 Plafond				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc		
Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P029 / Autres - - - / Archive 3 Placard 1 du lgt 204 Mur C				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux bleu avec couche en papier		
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux bleu avec couche en papier non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32719 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P030 / Autres - - - / Archives interendance Wc du lgt 204 Mur E				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc		
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P031 / Autres - - - / Appartement thérapeutique Entrée du lgt 204 Mur A				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité		
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P032 / Autres - - - / A13 Chambre 1 du lgt 402 Mur B				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc		
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P033 / Autres - - - / A110 espace info Coulbir du lgt 402 Mur C				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	3	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P034 / Autres - - - / A114 wc du lgt 402 Plafond				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc / Matériau beige en vrac		
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P035 / Autres - - - / A114 Wc du lgt 402 Mur E				
Description ITGA :		Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc		
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/9



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32719 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P036 / Autres - - - / A114 We du lgt 402 Mur F				Réf échantillon ITGA : IT022012-13199 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P037 / Autres - - - / A110 espace info entrée du lgt 402 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13200 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P038 / Autres - - - / Appartement 2 sdb du lgt 203 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13201 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige et gris en vrac
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige et gris en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P039 / Autres - - - / Appartement 2 Sdb du lgt 203 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13202 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige
* Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P040 / Autres - - - / Accueil Entrée du lgt 203 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-13203 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec poussières
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P041 / Autres - - - / Accès passerelle Cuisine du lgt 203 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-13204 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en faible quantité
* Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P042 / Autres - - - / Accueil Entrée du lgt 203 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13205 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32719 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P043 / Autres - - / Accès arrière du bâtiment séjour du lgt 203 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13206 Description ITGA : Peinture / Matériau beige
* Peinture non séparable + matériau beige	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P044 / Autres - - / A103 sdb du lgt 201 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13207 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P045 / Autres - - / A101 Wc du lgt 201 Mur F				Réf échantillon ITGA : IT022012-13208 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux beige non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P046 / Autres - - / A03 Placard 1 du lgt 201 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-13209 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P047 / Autres - - / A106 Cuisine du lgt 201 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-13210 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac
* Peinture en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P048 / Autres - - / A01 entree du lgt 201 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13211 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac
* Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P049 / Autres - - / A01 Entree du lgt 201 Mur B				Réf échantillon ITGA : IT022012-13212 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 11

Page 8/9

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32719 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amianté
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER 24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN		Réf échantillon ITGA : IT022012-13213		
Réf échantillon client : BATIMENT 39P050 / Autres - - - / Armoire elec 12 Chambre 2 du lgt 304 Mur C		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac		
Peintures multiples en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 9/9





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32720 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32720 Réf. Commande Client : BATIMENT 39--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 39--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P051 / Autres - - - / Archive 3 Placard 1 du lgt 304 Mur D				Réf échantillon ITGA : IT022012-13222 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P052 / Autres - - - / Archives intendance We du lgt 304 Mur F				Réf échantillon ITGA : IT022012-13223 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P053 / Autres - - - / Archives intendance we du lgt 304 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13224 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32720 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P054 / Autres - - / Armoire elec 10 Sdb du lgt 304 Mur B				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13225				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P055 / Autres - - / Archive 2 couloir du lgt 304 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13226				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P056 / Autres - - / A105 magasin épicerie Chambre 2 du lgt 301 Mur D				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13227				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P057 / Autres - - / A03 Placard 2 du lgt 301 Mur D				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13228				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P058 / Autres - - / A101 wc du lgt 301 Plafond Colle polystyrène				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13229				
Description ITGA : Polystyrène / Colle polymère jaune				
* Polystyrène + colle polymère jaune non séparable	META (2)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P059 / Autres - - / A101 Wc du lgt 301 Mur F				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13230				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 39P060 / Autres - - / A103 Sdb du lgt 301 Mur C				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13231				
Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32720 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P061 / Autres - - - / A104 Chambre 1 du lgt 301 Plafond Colle polystyrène			Réf échantillon ITGA : IT022012-13232 Description ITGA : Polystyrène	
Polystyrène	META (2)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P062 / Autres - - - / A106 cuisine du lgt 301 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13233 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P063 / Autres - - - / A01 entree du lgt 301 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13234 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P064 / Autres - - - / Armoire elec 10 Sdb du lgt 104 Mur B			Réf échantillon ITGA : IT022012-13235 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P065 / Autres - - - / Armoire elec 10 sdb du lgt 104 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13236 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P066 / Autres - - - / Archive 2 couloir du lgt 104 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13237 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P067 / Autres - - - / Archive 2 Couloir du lgt 104 Mur C			Réf échantillon ITGA : IT022012-13238 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux beige en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32720 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P068 / Autres - - - / Archives interendance Wc du lgt 104 Mur B				Réf échantillon ITGA : IT022012-13239 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P069 / Autres - - - / Appartement thérapeutique Entrée du lgt 104 Mur A				Réf échantillon ITGA : IT022012-13240 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P070 / Autres - - - / A104 Chambre 1 du lgt 401 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13241 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P071 / Autres - - - / A104 Chambre 1 du lgt 401 Mur D				Réf échantillon ITGA : IT022012-13242 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P072 / Autres - - - / A103 Sdb du lgt 401 Mur B				Réf échantillon ITGA : IT022012-13243 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac
* Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P073 / Autres - - - / A101 wc du lgt 401 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13244 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 39P074 / Autres - - - / A101 Wc du lgt 401 Mur B				Réf échantillon ITGA : IT022012-13245 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 11

Page 4/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32720 EN DATE DU 16/12/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 39-01 - 36,38 RUE LAVOISIER 24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN		Réf échantillon ITGA : IT022012-13246		
Réf échantillon client : BATIMENT 39P075 / Autres - - / A01 Entree du lot 401 Mur A		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières		
Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/5

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible



# ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



**CERTIFICAT**  
N° DTI / 2003-007

Certifié par la présente que :

**Mickaël JULIEN**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	06/07/2020	06/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens relatifs à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	06/07/2020	05/07/2027
CREP	Constats de risque d'exposition au plomb	23/12/2016	22/12/2021
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	28/10/2016	25/10/2021
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	17/02/2017	16/02/2022

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des comités de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles de grande hauteur
- Arrêté du 15 février 2017 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4.0095  
FORTE DISPONIBILITEUR  
CERTIFICATION  
ET TESTAGE  
WWW.COFRAC.FR

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification Internationale est matérialisée par la présence dans l'immatriculation des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr).  
SOCOTEC Certification France - 13, boulevard Vainy 75297 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 495 894 339 - www.socotec-certification-international.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



# ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ **01 41 34 50 00**  
📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

#### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

#### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
A effet du **01/01/2001**  
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garanti, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.  
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.  
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.  
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.  
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.  
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020  
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE  
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siret 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siret 854 457 245 - Siège social : 33-1, Terrasse de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Bupa - SA au capital de 14 627 854,68 € - 972 074 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 311 275 660 843 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.



## ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

# Rdc du bat 39

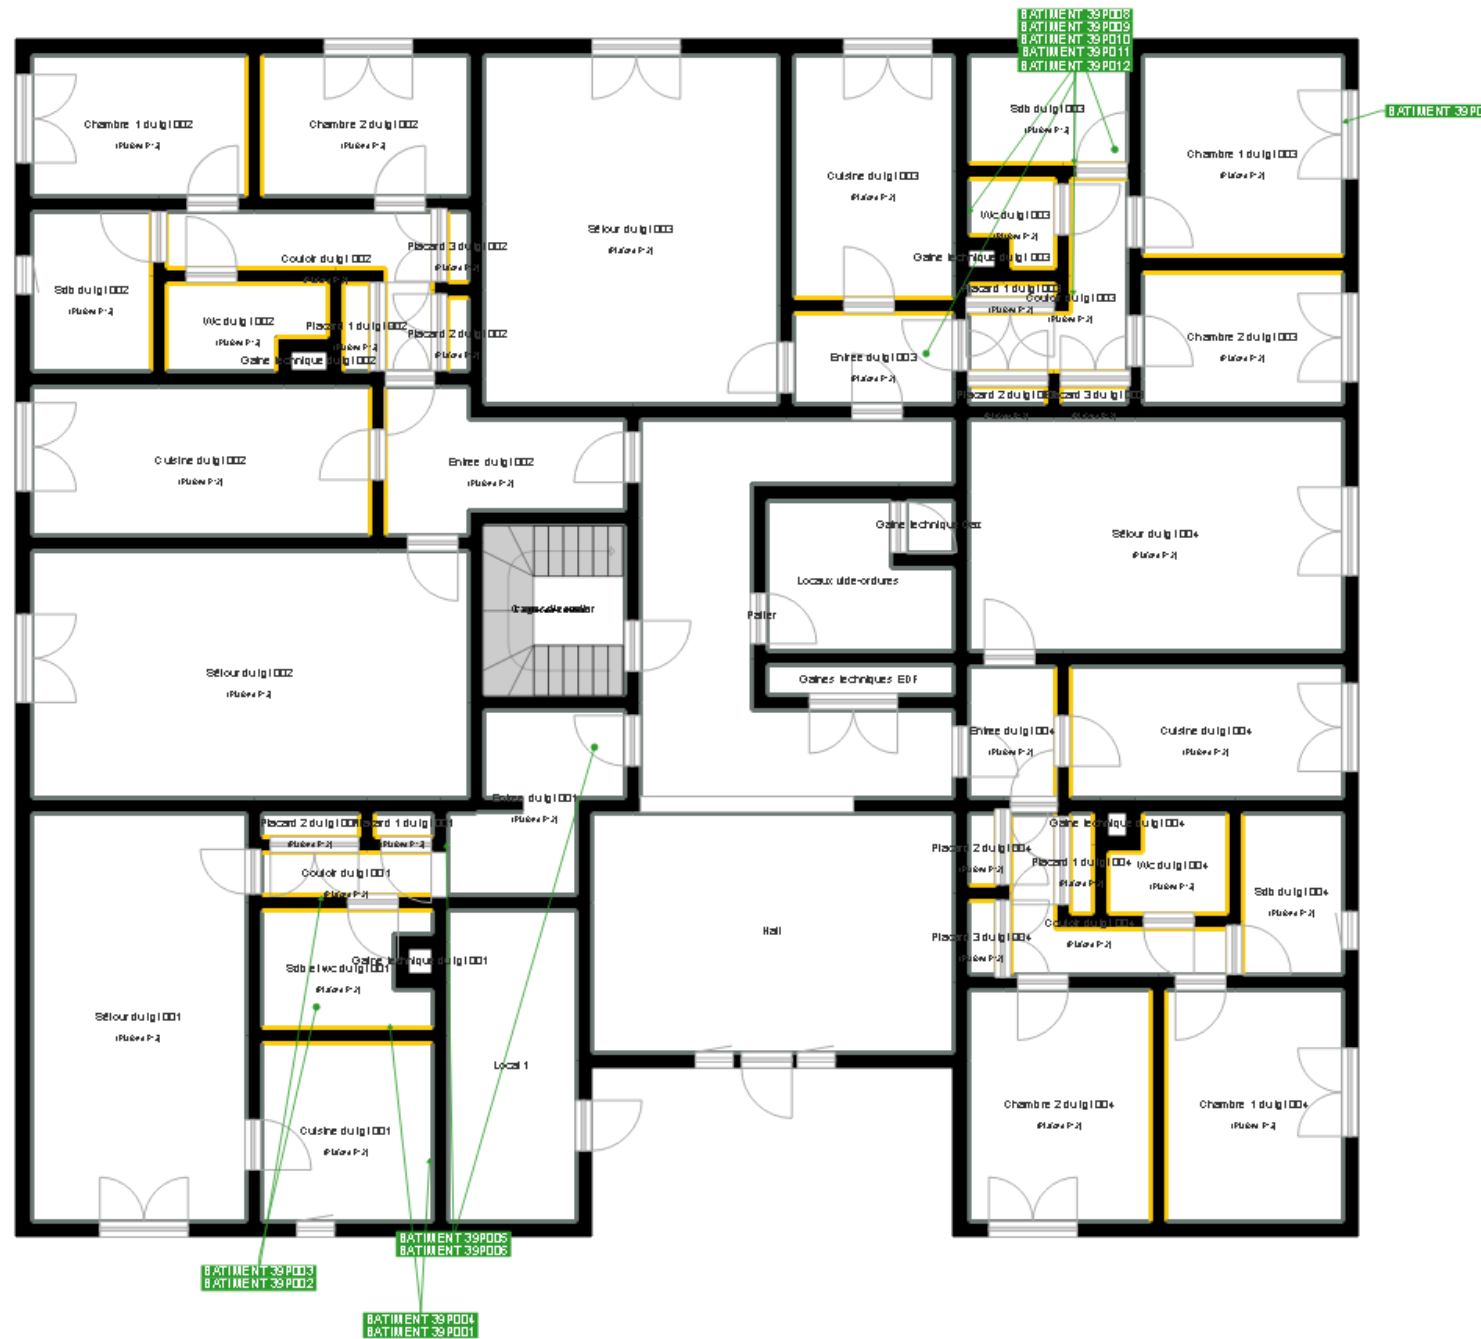


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 39 - BATIMENT 39  
 39 RUE DES MEZEREUX 77000  
 MELUN

Zone : RC

Plan

Auteur : JULIEN Mickaël

N° de planche : 1/5

**Légende type de mur :**

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

**Légende des prélèvements :**

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

## 2ème étages du bâtiment n 39



### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 39 - BATIMENT 39  
39 RUE DES MEZEREUX 77000  
MELUN

Zone :R+2

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :2/5

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

# 1er étage du bâtiment n 39



## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 39 - BATIMENT 39  
39 RUE DES MEZEREUX 77000  
MELUN

Zone :R+1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :3/5

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

### 3ème étages du bâtiment n 39



#### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 39 - BATIMENT 39  
39 RUE DES MEZEREAUX 77000  
MELUN

Zone :R+3

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :4/5

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

## 4ème étages du bâtiment n 39



### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 39 - BATIMENT 39  
39 RUE DES MEZEREAUX 77000  
MELUN

Zone :R+4

Plan












Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :5/5

#### Légende type de mur :

-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

