

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

38 RUE LAVOISIER

77000 MELUN

**PHOTO NON DISPONIBLE**

## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	67LAC0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/11/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 09/11/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 67LAC0301 02/11/2018

Version : 09/11/2018

2/49

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	30
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	42
ATTESTATION(S).....	46
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	47

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	67LAC0301P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante orange	Sol	67LAC0301P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante orange	Sol	67LAC0301P013	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante orange	Sol	67LAC0301P014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante orange	Sol	67LAC0301P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAC0301P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante orange	Sol	67LAC0301P013	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAC0301P013	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante orange	Sol	67LAC0301P014	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAC0301P014	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 25136  <b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b>  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens <b>ÉMETTEUR</b> BLEDE CYNTHIA	
<b>LOCALISATION</b> Programme 67 MELUN - MEZEREUX Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AC Étage 03 Logement 1 Module 67LAC0301 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> MME JOUANNY EVELYNE 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN	

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 3 JOURS **PÉRIODE DU** 17-10-2018 **AU** 19-10-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET SOLS ET MURS FAIENCE CUISINE SALLE DE BAIN CONTACTER GARDIEN 06 85 40 91 20	9,00	48,00	432,00
<b>TOTAL H.T.</b>				437,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			87,40
<b>TOTAL T.T.C.</b>				524,40

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	524,40

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	67 1 B000 AC 67LAC0301	L 38949 JOUANNY EVELYNE	524,40

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 25136

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

**Rapport N° : 67LAC0301 02/11/2018**

Version : 09/11/2018

6/49

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Loggia			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton				Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Dégagement	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 1	Béton	Carreaux de plâtre			Moquette	Enduit	BOIS		
Couloir	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 1	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Gaine technique									

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Loggia	Béton				Sol souple	Enduit	PVC	ALU	
Séjour	Béton				Sol souple	Enduit	PVC		
Placard 2	Béton	Carreaux de plâtre			Moquette	Enduit	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante orange	67LAC0301P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	67LAC0301P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante orange	67LAC0301P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAC0301P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante orange	67LAC0301P014	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAC0301P014	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	67LAC0301P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N° : 67LAC0301 02/11/2018

9/49

Version : 09/11/2018

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante orange	67LAC0301P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	67LAC0301P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante orange	67LAC0301P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAC0301P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante orange	67LAC0301P014	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAC0301P014	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	67LAC0301P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement cassant beige + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable	67LAC0301P00 1	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle plinthe	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	67LAC0301P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage blanc en faible quantité non séparable	67LAC0301P00 6	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche	67LAC0301P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	67LAC0301P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Peinture	Peintures multiples avec poussières	67LAC0301P012	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P01 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple marron + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige	67LAC0301P00 4	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige	67LAC0301P01 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	67LAC0301P01 4	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement cassant beige + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable	67LAC0301P00 1	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage blanc en faible quantité non séparable	67LAC0301P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage blanc en faible quantité non séparable	67LAC0301P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche	67LAC0301P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche	67LAC0301P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Couloir		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche	67LAC0301P00 7	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche	67LAC0301P00 7	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche	67LAC0301P00 7	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P00 8	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P00 8	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	67LAC0301P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle plinthe	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	67LAC0301P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle plinthe	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	67LAC0301P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle plinthe	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	67LAC0301P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle plinthe	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	67LAC0301P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle plinthe	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	67LAC0301P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Colle plinthe	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	67LAC0301P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Loggia		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Loggia		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Loggia		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Loggia		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAC0301P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P010	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P010	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P010	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	67LAC0301P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	67LAC0301P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	67LAC0301P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	67LAC0301P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 67LAC0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAC0301 02/11/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement cassant beige + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 67LAC0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 67LAC0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante orange	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 67LAC0301P005**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 67LAC0301P006**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage blanc en faible quantité non séparable	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 67LAC0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples avec poussières	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante orange	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P014

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante orange	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAC0301P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAC0301 02/11/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	02/11/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 23 22 52 27  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5970



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114940 EN DATE DU 07/11/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAU)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-114940 Réf. Commande Client : 67LAC0301--01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

- Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou : - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT141811-8051
Réf échantillon client : 67LAC0301P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige en vrac
* Revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement cassant beige + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige en vrac non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	MOLP	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114940 EN DATE DU 07/11/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAC0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT141811-8052 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAC0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT141811-8053 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAC0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT141811-8054 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune avec poussières / Dalle dure cassante orange / Colle bitumineuse noire / Ragrage gris / Sous couche de ragrage beige
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante orange	META (2)	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire	MOEP	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Revêtement souple marron + ragrage gris non séparable + sous couche de ragrage beige	META (1)	3	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAC0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Colle plinthe				Réf échantillon ITGA : IT141811-8055 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris en faible quantité / Carrelage
Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + carrelage	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAC0301P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Moquette				Réf échantillon ITGA : IT141811-8056 Description ITGA : Moquette grise avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Peinture / Ragrage blanc en faible quantité
Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragrage blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev.06

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114940 EN DATE DU 07/11/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAC0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol			Réf échantillon ITGA : IT141811-8057 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche	
† Revêtement bicouche souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAC0301P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit			Réf échantillon ITGA : IT141811-8058 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture	
† Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAC0301P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit béton			Réf échantillon ITGA : IT141811-8059 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac	
† Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAC0301P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit			Réf échantillon ITGA : IT141811-8060 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
† Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAC0301P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Colle faïence			Réf échantillon ITGA : IT141811-8061 Description ITGA : Colle beige en vrac / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche en vrac / Carrelage	
† Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAC0301P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture			Réf échantillon ITGA : IT141811-8062 Description ITGA : Peintures multiples avec poussières	
† Peintures multiples avec poussières	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev.06

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114940 EN DATE DU 07/11/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAC0301P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT141811-8063		
		Description ITGA : Dalle dure cassante orange / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige		
▫ Dalle dure cassante orange	META (2)	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Colle bitumineuse noire	MOLP	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAC0301P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT141811-8064		
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante orange / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau marron en faible quantité en vrac		
▫ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante orange	META (2)	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Colle bitumineuse noire	MOLP	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Revêtement souple beige + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	2	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAC0301--01 - 38 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAC0301P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT141811-8065		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac		
▫ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev.06

Page 4/4

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE RECHAUFFE 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur (IGH), dans des immeubles de grande hauteur (IGH) de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur (IGH) de conservation des matériaux et produits de la liste C. Les missions sont à l'exception des travaux de conservation.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage et d'état de l'installation intérieure électrique, d'état de l'installation intérieure gaz, de diagnostic de performance énergétique et de constat du risque d'exposition au plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'état de l'installation intérieure électrique, d'état de l'installation intérieure gaz, de diagnostic de performance énergétique et de constat du risque d'exposition au plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'état de l'installation intérieure électrique, d'état de l'installation intérieure gaz, de diagnostic de performance énergétique et de constat du risque d'exposition au plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage et d'état de l'installation intérieure électrique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'état de l'installation intérieure électrique, d'état de l'installation intérieure gaz, de diagnostic de performance énergétique et de constat du risque d'exposition au plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage et d'état de l'installation intérieure électrique, et les critères de certification des organismes de certification



**I.Cert**  
Institut de Certification

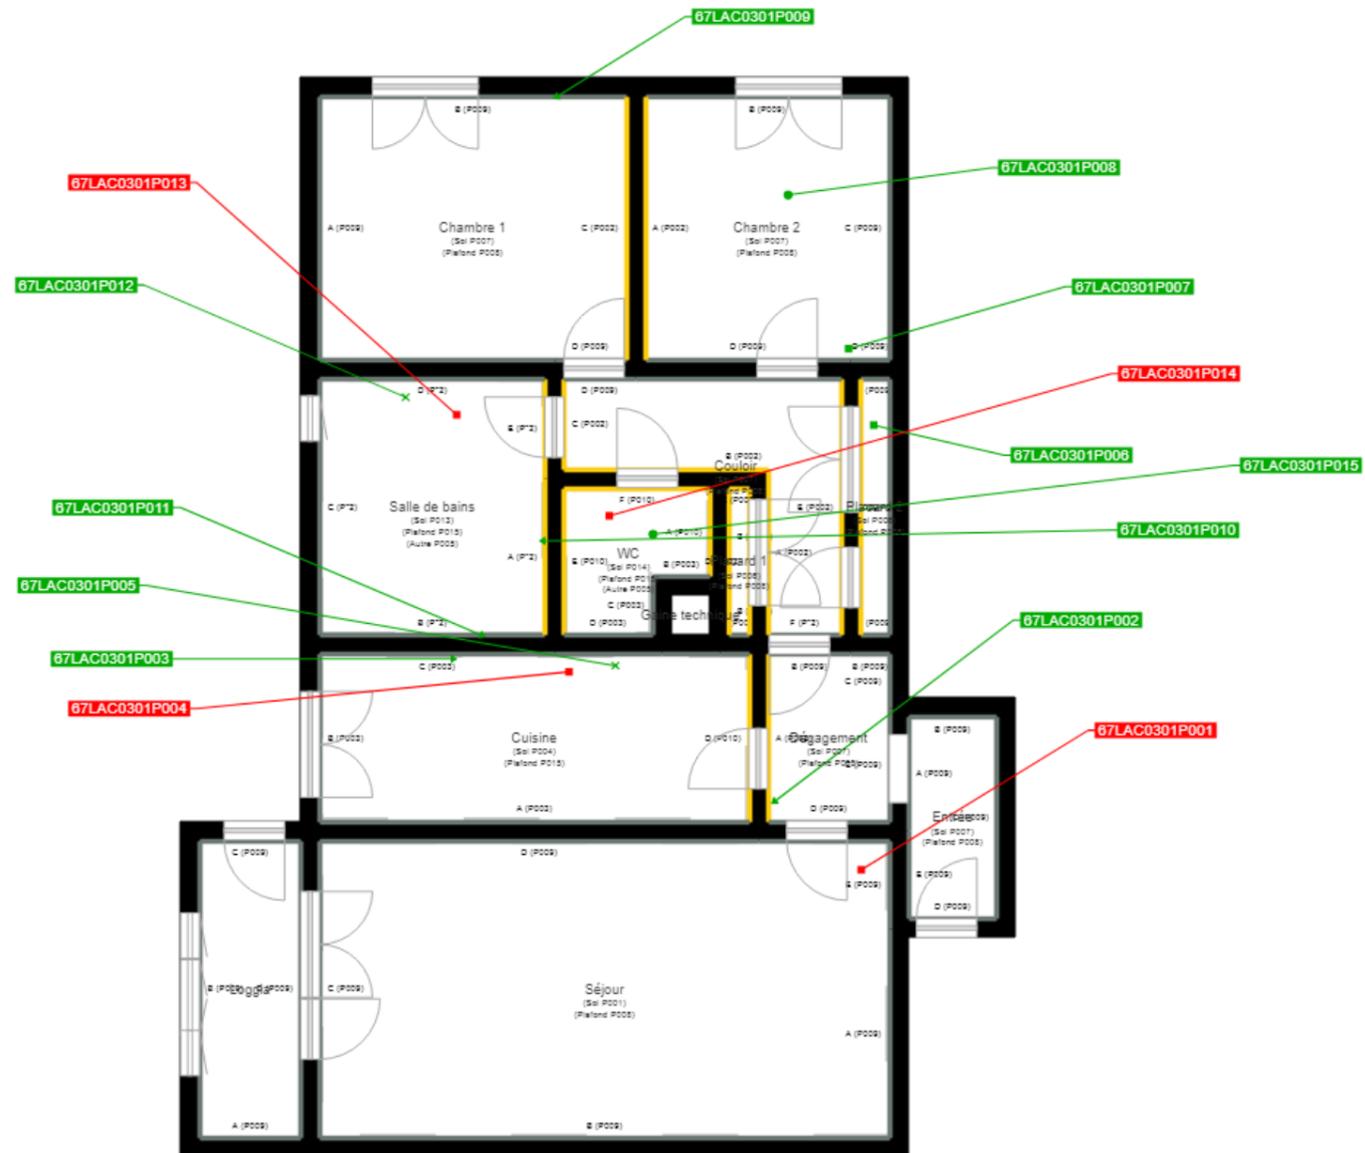
Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)


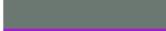
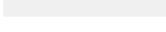
Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
D'ESSAIS  
ET DE RESSOURCES  
HUMANES EN BTP

CPE DI DR 11 rev13



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés