

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

44 RUE LAVOISIER

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	67LAF0902	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 13/09/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DE TINGUY Emmanuel

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	16
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	23
ATTESTATION(S).....	25
CERTIFICAT DE COMPETENCES	26

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marn		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marn ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 20241 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance EX-MELUN VAL SEINE Objet DIAG	SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE ÉMETTEUR LUTGEN MARC	
LOCALISATION Programme 67 MELUN - MEZEREUX Tranche 1 Ensemble D000 Escaller AF Étage 09 Logement 2 Module 67LAF0902 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE 44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN		

DÉLAI D'EXECUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 28-06-2019 **AU** 11-09-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00		5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A				
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00		480,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS				
	ELECTRICITE DU LOGT PEINTURE LOGT				
	FAIENCE SDB ET CUISINE				
TOTAL H.T.					485,00
H.T. ACTUALISE					
COEFFICIENT REGIONAL					
RABAIS					
TOTAL H.T.					
T.V.A. 20,00 %					97,00
TOTAL T.T.C.					582,00

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A760	AME1 ME1	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00	

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	67 1 D000 AF 67LAF0902		582,00	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 20241

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Faïence sur baignoire /,Aucun/

Rapport N° : 67LAF0902 02/09/2019

Version : 13/09/2019

5/28

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+9		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+9		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+9		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+9		OUI	CONCERNEE
WC	R+9		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+9		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+9		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+9		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+9		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+9		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+9		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	R+9	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	R+9	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 2	R+9	Carreau x de plâtre	Bois			Aucun	Enduit	BOIS		
Placard 1	R+9	Carreau x de plâtre	Béton	Bois		Aucun	Enduit	BOIS		
WC	R+9	Carreau x de plâtre				Dalle de sol	Dalle Polystyrène	BOIS		
Gaine techniqu e	R+9									
Chambre 1	R+9	Béton	Carreau x de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 2	R+9	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit		PVC	
Salle de bains	R+9	Béton	Carreau x de plâtre			Dalle de sol	Enduit		PVC	

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour	R+9	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Couloir	R+9	Bois	Béton	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+9	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	67LAF0902P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+9	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+9	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+9	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+9	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+9	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+9	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+9	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+9	Enduit béton	Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P00 3	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+9	Enduit béton	Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P00 3	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+9	Enduit béton	Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+9	Enduit béton	Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+9	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+9	Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+9	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+9	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAF0902P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+9	Colle faïence	Peintures multiples	67LAF0902P007	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+9	Colle faïence	Carrelage	67LAF0902P007	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+9	Colle faïence	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche	67LAF0902P007	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+9	Colle faïence	Peintures multiples	67LAF0902P007	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+9	Colle faïence	Carrelage	67LAF0902P007	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+9	Colle faïence	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche	67LAF0902P007	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+9	Colle faïence	Peintures multiples	67LAF0902P008	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+9	Colle faïence	Carrelage	67LAF0902P008	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+9	Colle faïence	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	67LAF0902P008	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+9	Colle faïence	Peintures multiples	67LAF0902P008	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+9	Colle faïence	Carrelage	67LAF0902P008	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+9	Colle faïence	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	67LAF0902P008	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+9	Colle polystyrène	Matériau en polystyrène blanc + colle polymère beige en faible quantité avec poussières non séparable	67LAF0902P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 67LAF0902P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAF0902 02/09/2019		Séjour (R+9)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + papier non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAF0902P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAF0902 02/09/2019		Entrée (R+9)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAF0902P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAF0902 02/09/2019	Cuisine (R+9)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

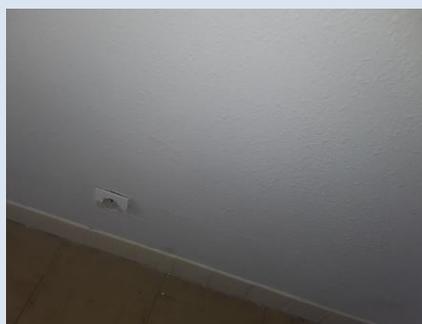

PRELEVEMENT : 67LAF0902P004


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAF0902 02/09/2019	Gaine technique (R+9)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 67LAF0902P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAF0902 02/09/2019		Chambre 2 (R+9)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

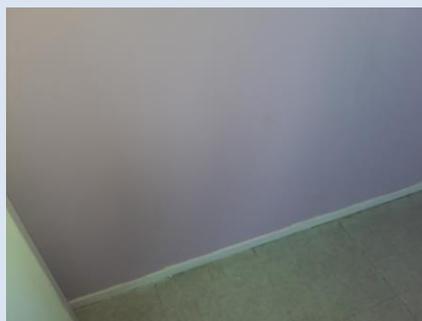

PRELEVEMENT : 67LAF0902P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAF0902 02/09/2019		Salle de bains (R+9)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

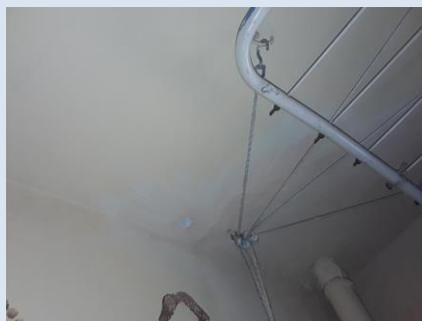

PRELEVEMENT : 67LAF0902P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAF0902 02/09/2019	Salle de bains (R+9)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Peintures multiples	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAF0902P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAF0902 02/09/2019	Salle de bains (R+9)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAF0902P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAF0902 02/09/2019	Salle de bains (R+9)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr3:Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAF0902P008


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAF0902 02/09/2019	Cuisine (R+9)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Peintures multiples	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

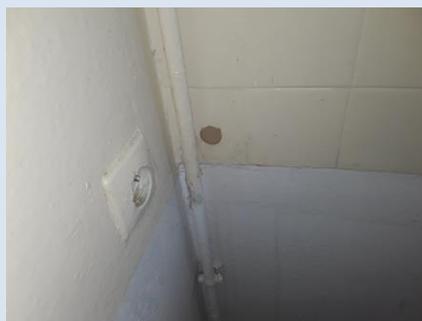


PRELEVEMENT : 67LAF0902P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAF0902 02/09/2019		Cuisine (R+9)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

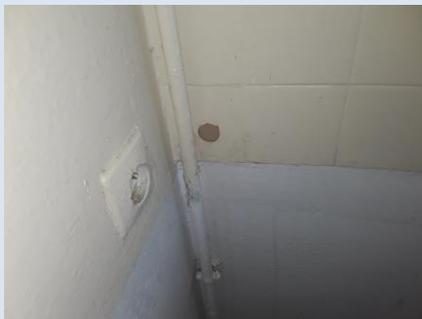

PRELEVEMENT : 67LAF0902P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAF0902 02/09/2019		Cuisine (R+9)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

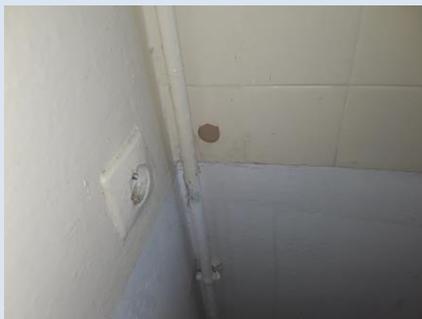

PRELEVEMENT : 67LAF0902P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAF0902 02/09/2019		WC (R+9)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polystyrène	Matériau en polystyrène blanc + colle polymère beige en faible quantité avec poussières non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79920 EN DATE DU 09/09/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-79920 Réf. Commande Client : 67LAF0902--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAF0902--01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAF0902P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit béton	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier				
Réf dossier client : 67LAF0902--01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAF0902P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac				
Réf dossier client : 67LAF0902--01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAF0902P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Enduit béton	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.


Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79920 EN DATE DU 09/09/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAF0902-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10053
Réf échantillon client : 67LAF0902P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Gaine technique Mur D Enduit				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAF0902-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10054
Réf échantillon client : 67LAF0902P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mar A Enduit				Description ITGA : Peinture / Papier en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAF0902-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10055
Réf échantillon client : 67LAF0902P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAF0902-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10056
Réf échantillon client : 67LAF0902P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mar C Colle faïence				Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige avec poussières / Couche plâtreuse blanche
* Peintures multiples	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAF0902-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10057
Réf échantillon client : 67LAF0902P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mar C Colle faïence				Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige avec poussières / Couche plâtreuse blanche en vrac
* Peintures multiples	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac	META (1)	2	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAF0902-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-10058
Réf échantillon client : 67LAF0902P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Colle polystyrène				Description ITGA : Matériau en polystyrène blanc / Colle polymère beige en faible quantité avec poussières
* Matériau en polystyrène blanc + colle polymère beige en faible quantité avec poussières non séparable	META (2)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -

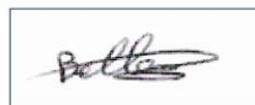

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
--	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E et des matériaux et produits de la liste F dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste D des matériaux et produits de la liste E et des matériaux et produits de la liste F, dans des installations de type habitation plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des personnes ou des installations, après travaux en présence de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe 1 et l'exécution de travaux après travaux dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance énergétique et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de plomb et les critères de certification des organismes de certification



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS
D'INSTRUMENTATION

CPE DI DR 11 rev12

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+9	Vue de dessus
Auteur : JULIEN Mickaël	Bien : 67LAF0902 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

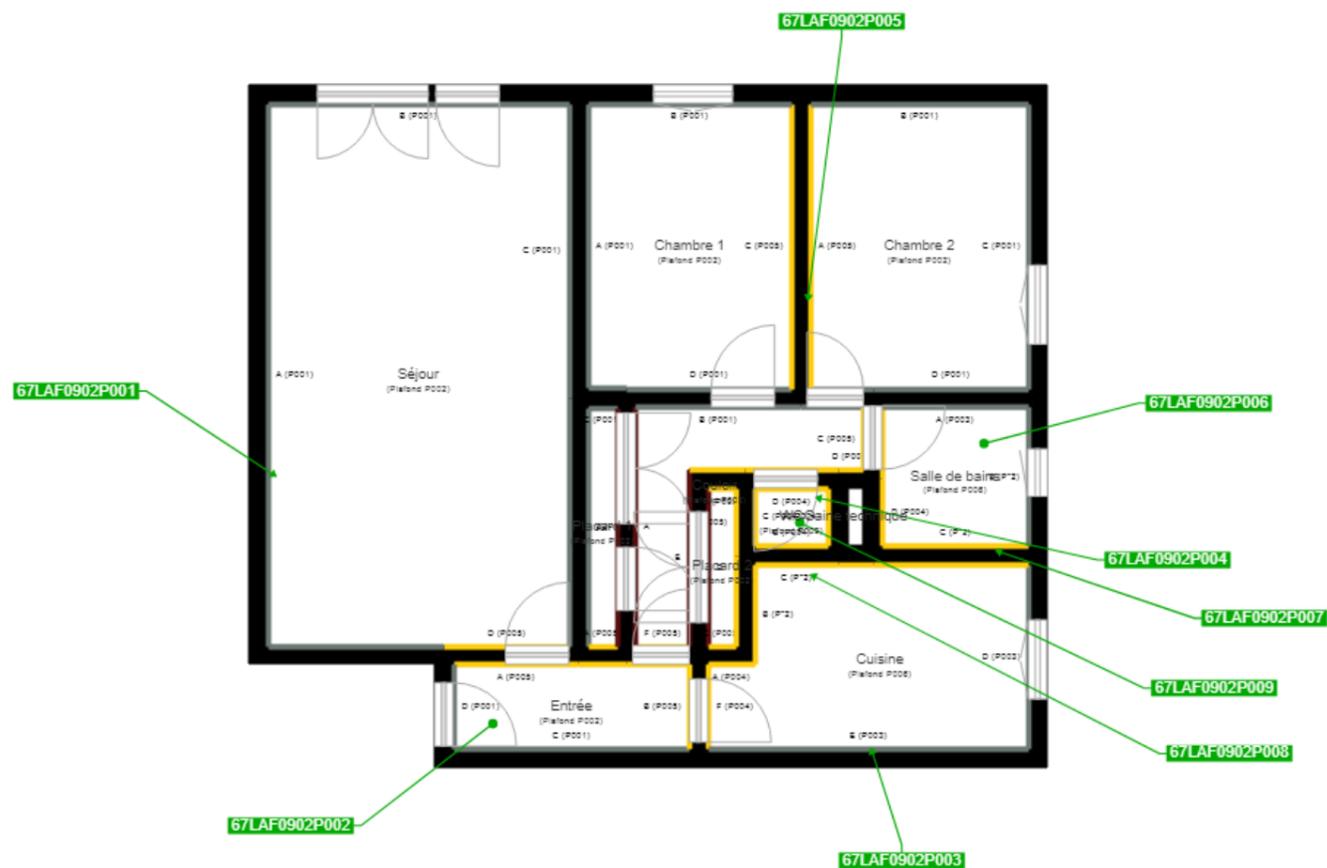

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

Murs amiantés
■ Prélèvements de sol amianté
■ Prélèvements de sol non amiantés
● Prélèvements de plafond amiantés
● Prélèvements de plafond non amiantés
→ Prélèvements de mur amiantés
→ Prélèvements de mur non amiantés
X Autres types de prélèvements amiantés
X Autres types de prélèvements non amiantés
/// Sols amiantés
/// Plafonds amiantés
⊗ Sols et plafonds amiantés
⊕ Conduits amiantés
⊕ Conduits non amiantés