

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

45 RUE LAVOISIER

77000 MELUN

**PHOTO NON DISPONIBLE**

## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	67LAG00001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	09/04/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Serge TAVARES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3472	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 26/04/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	25
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	37
ATTESTATION(S).....	40
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	41

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	67LAG00001P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAG00001P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante jaune	Sol	67LAG00001P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	Sol	67LAG00001P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	67LAG00001P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAG00001P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante jaune	Sol	67LAG00001P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	67LAG00001P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAG00001P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante jaune	Sol	67LAG00001P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 67LAG00001 09/04/2019

4/43

Version : 26/04/2019

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	67LAG00001P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAG00001P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante jaune	Sol	67LAG00001P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	Sol	67LAG00001P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	Sol	67LAG00001P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	Sol	67LAG00001P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	Sol	67LAG00001P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	Sol	67LAG00001P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	Sol	67LAG00001P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Rapport N° : 67LAG00001 09/04/2019

5/43

Version : 26/04/2019

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PORTE BRIE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 7514  EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> EX-MELUN VAL SEINE <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>ÉMETTEUR</b> PROT STEPHANE	
<b>SERVICE</b> SCE MELUN PORTE BRIE	<b>LOCALISATION</b> Programme 67 MELUN - MEZEREUX Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AG Étage 00 Logement 1 Module 67LAG0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
<b>ADRESSE</b> 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN		

**DÉLAI D'EXECUTION** 15 JOURS **PÉRIODE DU** 08-04-2019 **AU** 22-04-2019

ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR RAMUSEVIC 06.88 40.91.20	1,00	5,00	5,00
AM175	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 61 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX "SOLS-MURS-PLAFONDS-FAIENCE+COLLE ETC..."	14,00	48,00	672,00
<b>TOTAL H.T.</b>				677,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				135,40
<b>TOTAL T.T.C.</b>				812,40

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1	HONAMIA A760	AME2	ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE	612,40

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1	HONAMIA	67 1 E000 AG 67LAG0001	L 9000985	812,40

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 7514

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 67LAG00001 09/04/2019

Version : 26/04/2019

7/43

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

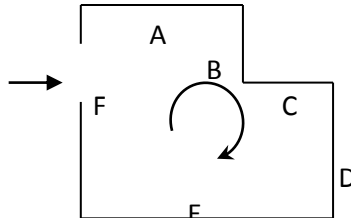

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT



## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir 1	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Chambre 1	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Placard 1	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Chambre 2	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Couloir 1	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Parquet flottant	Peinture			
Salle de bains	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
WC	RC	Carreaux de plâtre				Sol souple	Peinture			
Placard 2	RC	Carreaux de plâtre				Sol souple	Peinture			
Séjour	RC	Béton				Sol souple	Peinture			
Entrée	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Cuisine	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Balcon	RC									

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante jaune	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante jaune	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante jaune	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante jaune	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Carrelage	67LAG00001P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Colle beige	67LAG00001P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Couche plâtrée blanche	67LAG00001P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
mur	RC	Colle faïence	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P003	Plinthe basse	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Peinture	67LAG00001P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Carrelage	67LAG00001P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige avec poussières	67LAG00001P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement souple orange	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
mur	RC	Colle faïence	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P003	Plinthe basse	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple orange	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple orange	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple orange	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple orange	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement souple orange	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement souple orange	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	67LAG00001P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Carrelage	67LAG00001P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Colle beige	67LAG00001P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Couche plâtrée blanche	67LAG00001P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture	Carrelage	67LAG00001P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Colle beige	67LAG00001P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Couche plâtreuse blanche	67LAG00001P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Carrelage	67LAG00001P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Colle beige	67LAG00001P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Couche plâtreuse blanche	67LAG00001P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Carrelage	67LAG00001P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Colle beige	67LAG00001P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Couche plâtreuse blanche	67LAG00001P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Carrelage	67LAG00001P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Colle beige	67LAG00001P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Couche plâtreuse blanche	67LAG00001P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Carrelage	67LAG00001P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Colle beige	67LAG00001P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Couche plâtreuse blanche	67LAG00001P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Peinture	67LAG00001P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Carrelage	67LAG00001P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige avec poussières	67LAG00001P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Peinture	67LAG00001P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Carrelage	67LAG00001P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige avec poussières	67LAG00001P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	67LAG00001P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	67LAG00001P010	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage







## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 67LAG00001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple bleu	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 67LAG00001P001**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante jaune	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 67LAG00001P002**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Carrelage	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 67LAG00001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Colle beige	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Couche plâtreuse blanche	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		mur (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plinthe basse		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Peinture	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige avec poussières	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 67LAG00001P005**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 67LAG00001P006**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 67LAG00001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple orange	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 67LAG00001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAG00001 09/04/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr5:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAG00001P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAG00001 09/04/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	09/04/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-36325 EN DATE DU 24/04/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-36325 Réf. Commande Client : 67LAG00001--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/04/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAG00001--01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA : IT151904-10320		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante jaune
* Revêtement souple bleu	META (1)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	23/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	23/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Dalle dure cassante jaune	META (2)	1	23/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 67LAG00001--01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D'Enduit Peinture				
		Réf échantillon ITGA : IT151904-10321		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche
* Carrelage	META (1)	1	24/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige	META (1)	1	24/04/2019	Amiante non détecté / -
* Couche plâtrée blanche	META (1)	1	24/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-36325 EN DATE DU 24/04/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAG00001-01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine mur Plinthe basse Colle carrelage				Réf échantillon ITGA : IT151904-10322 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I)	1	24/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAG00001-01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT151904-10323 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige avec poussières
* Peinture	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige avec poussières	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAG00001-01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT151904-10324 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAG00001-01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT151904-10325 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAG00001-01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT151904-10326 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAG00001-01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT151904-10327 Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Ragréage rose / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Matériau blanc
* Revêtement souple orange	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple beige	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle bitumineuse noire + matériau blanc non séparable	MOLP	1	23/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-36325 EN DATE DU 24/04/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAG00001-01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151904-10328 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec fibres
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec fibres	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAG00001-01 - 45 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAG00001P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur A Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT151904-10329 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I)	1	23/04/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Hélène COCHET - Analyste



# ATTESTATION(S)



## Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

**ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE**  
**DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE**  
**DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES**  
**CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )**  
**CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )**  
**REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION**  
**REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES**  
**DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU**  
**CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )**  
**DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )**  
**RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION**  
**ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES**  
**ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )**  
**INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )**  
**MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN**  
**CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.**  
**ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ**  
**ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNM )**  
**DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.**

**ETAT DES LIEUX LOCATIFS**  
**DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE**  
**CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION**  
**DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES**  
**THERMOGRAPHIE INFRAROUGE**  
**DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.**  
**DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE**  
**DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION**  
**DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL**  
**DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.**  
**DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES**  
**EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )**  
**ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION**  
**CENTRE DE FORMATION**  
**MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE**  
**DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR**  
**VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**

PEFC 10-31-1483 / Certifié PEFC  
 www.peccoc.com

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
 La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
 Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
 L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie





CERTIFICAT DE COMPETENCES



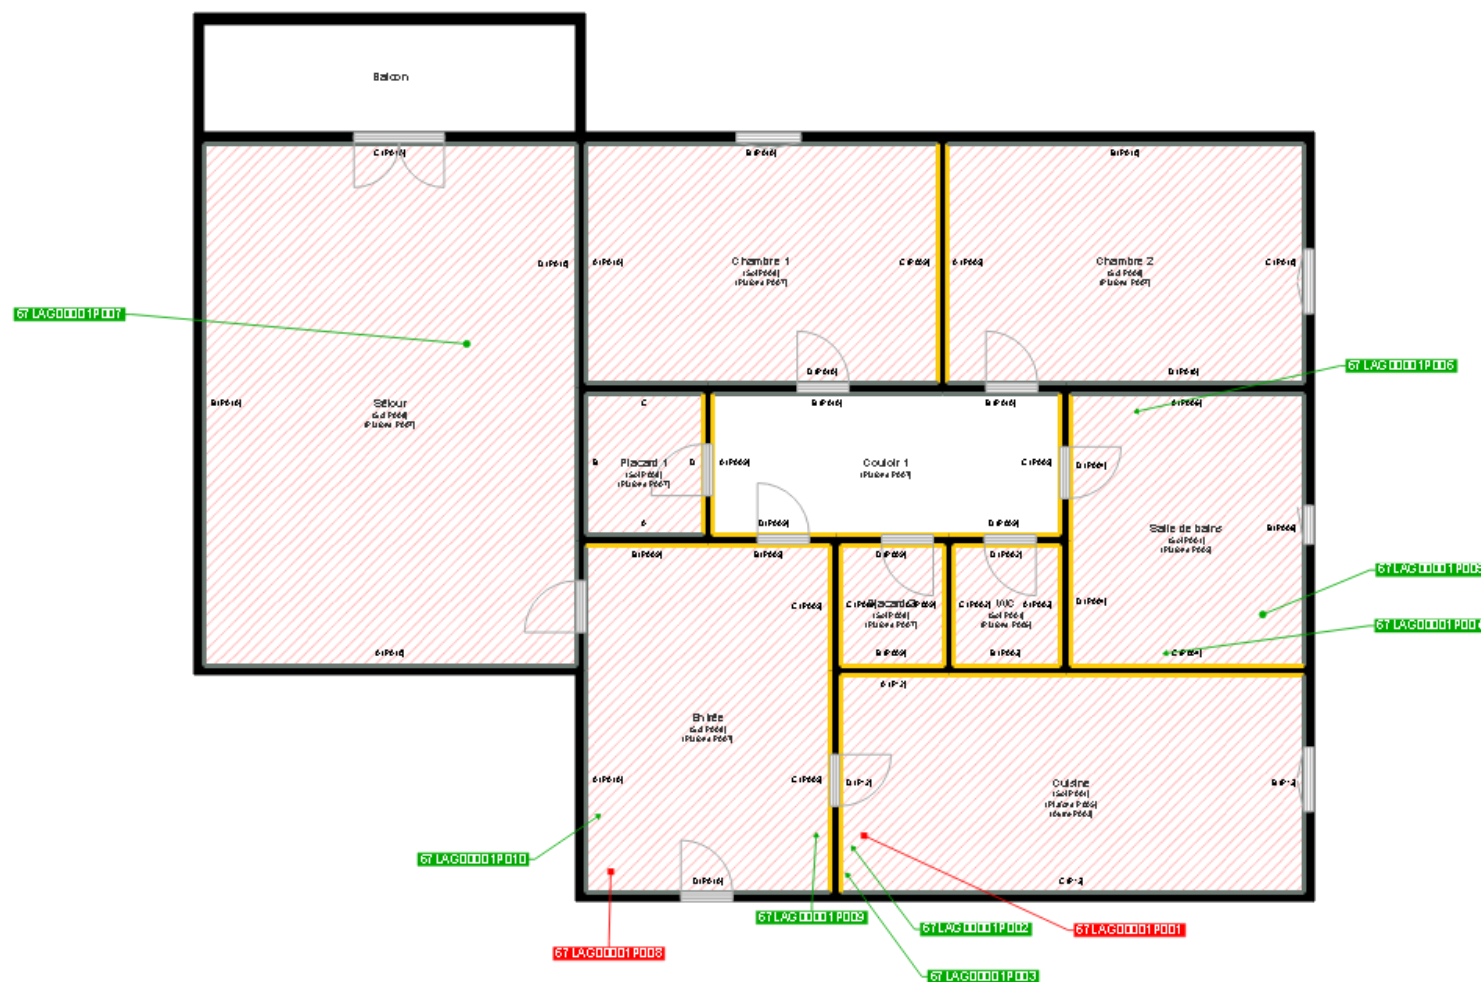

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés
- Conduits amiantés
- Conduits non amiantés

