

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

46 RUE LAVOISIER

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	67LAH0502	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	19/12/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/01/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



Rapport N° : 67LAH0502 19/12/2018

Version : 02/01/2019

2/32

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	29
CERTIFICAT DE COMPETENCES	30

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	Sol	67LAH0502P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	67LAH0502P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	67LAH0502P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	Sol	67LAH0502P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Rapport N° : 67LAH0502 19/12/2018

Version : 02/01/2019

4/32

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		Page N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 97770001800015		BON DE TRAVAUX 2018 31636		
Ref. fournisseur F / 6149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES		EXPERT HABITAT INGENIERIE 38 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144		
SERVICE V. SEINE Technicien		ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC		
LOCALISATION Programme 07 MELUN - MEZUREAUX Tranche 1 Ensemble F00 Escalier AH Étage 05 Logement 2 Module 67LAH0502				
ADRESSE 48 RUE LAVOISIER 77000 MELUN				
DÉLAI D'EXÉCUTION : JOUR		PÉRIODE DU 17/12/2018 AU 17/12/2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PREX UNITAIRE HT	TOTAL HT
AM05	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX 8 ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A SOL COMPLET + POUTRE DÉGAGEMENT GUISSE SDB	1,00	5,00	5,00
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS FAIENCE ECR - BANQUE DE 68.40.01.01	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00
AFFECTATION RUBRIQUE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	URELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONORAIRES	A790	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		DIFFERENCES OCCURANT		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	REPERENCES PATRI-MINE	REPERENCES OCCURANT		
1 HONORAIRES	07 1 F00 AH 67LAH0502	L 001 020		582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 31636				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 67LAH0502 19/12/2018

Version : 02/01/2019

6/32

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

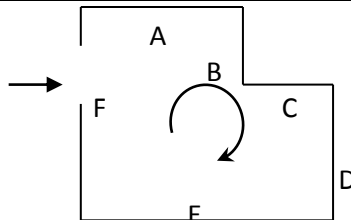

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	RC					Dalle béton				
Séjour	RC					Dalle béton				
Placard 2	RC					Dalle béton				
Placard 1	RC					Dalle béton				
WC	RC					Dalle béton				
Couloir	RC	Bois	Béton	Carreaux de plâtre		Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	RC					Dalle béton				
Chambre 2	RC					Dalle béton				
Cuisine	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	-----------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	67LAH0502P003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	67LAH0502P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	67LAH0502P003	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	67LAH0502P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	67LAH0502P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	67LAH0502P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	RC	Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	67LAH0502P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère blanche + ragréage gris non séparable	67LAH0502P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	67LAH0502P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0502P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + carrelage	67LAH0502P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	67LAH0502P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	67LAH0502P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	67LAH0502P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	67LAH0502P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	67LAH0502P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	67LAH0502P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	67LAH0502P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère blanche + ragréage gris non séparable	67LAH0502P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère blanche + ragréage gris non séparable	67LAH0502P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0502P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0502P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	67LAH0502P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 67LAH0502P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0502 19/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 67LAH0502P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0502 19/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige non séparable + colle polymère jaune non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 67LAH0502P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0502 19/12/2018	Couloir (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0502 19/12/2018	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0502 19/12/2018	Placard 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0502 19/12/2018	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère blanche + ragréage gris non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0502 19/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0502 19/12/2018		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0502 19/12/2018		Couloir (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0502 19/12/2018		Couloir (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0502 19/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0502 19/12/2018		Couloir (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0502P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0502 19/12/2018		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + carrelage	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Idreus - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
55768 SAINY-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 33 41 41
Fax : 02 99 33 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5397



Liste des sites et postes
imprimés sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-132153 EN DATE DU 31/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement rétranscrites et interprétées comme telles.

<p>Client : AGENCE DE Bât-Compte Matériau- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE BOURBON 2 rue Yvertois 78380 LES ALLUETS LE ROI</p>	<p>Réf. Commande ITGA : IT0718-132153 Réf. Commande Client : 67LAH0502-01</p>
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/12/2018

Préparations(s) : Effectués de façon à être représentatifs de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adaptés sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (METAux fonction de la nature de la prise d'échant)
 - (1) - Brassage en milieu aqueux et désorption des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT055)
 - (2) - Attaque chimique, brassage et désorption des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT086)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (mode ISO 298 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (quelques pertinettes de la norme NF X 43-030) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résumé(s) :

Échantillon analysé	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'annonce
Réf échantillon client : 67LAH0502-01 - 46 RUE LAVOISIER 77940 MELUN	Réf échantillon ITGA : 67LAH0502-01		IT071812-44331	
Réf échantillon client : 67LAH0502-01 - LOGEMENTS COLLECTIFS - ... - Coteau des Revêtements de sols	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Dalle dure causante beige / Colle polymère jaune / Dalle dure causante beige / Colle polymère jaune / Pétales / Ragréage gris / Sous-couche de ragréage blanche			
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune + quantités non séparables + ragréage gris non séparables + sous-couche de ragréage blanche non séparables	META (1)	1	28/12/2018	Absence non détectée : -
* Dalle dure causante beige + colle polymère jaune non séparables + dalle dure causante beige non séparables + colle polymère jaune non séparables	META (2)	1	28/12/2018	Présence de fibres d'amiante : Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Seul le demandeur peut solliciter et être élu client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DEA 144-01 rev 07

Page 1/1

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-132153 EN DATE DU 31/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de prépaiement)	Nombre de prépaiements	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
Ref dossier client : 67LAH0502-01 - 46 RUE LAVOISIER 77999 MELUN Ref échantillon client : 67LAH0502P982 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cordon Sol Revêtement de sol				Ref échantillon ITGA : IT071812-44332 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Plâtre en faible quantité
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 67LAH0502-01 - 46 RUE LAVOISIER 77999 MELUN Ref échantillon client : 67LAH0502P983 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Béton Sol Dalle de sol				Ref échantillon ITGA : IT071812-44333 Description ITGA : Dalle dalle caoutchouc gris / Colle polymère jaune en vrac / Ragréage gris en vrac
* Dalle dalle caoutchouc gris + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META (2)	1	28/12/2018	Présence de fibres d'amiante - Chrysotile
Ref dossier client : 67LAH0502-01 - 46 RUE LAVOISIER 77999 MELUN Ref échantillon client : 67LAH0502P984 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Moquette				Ref échantillon ITGA : IT071812-44334 Description ITGA : Moquette marron / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité
* Moquette marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (2)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 67LAH0502-01 - 46 RUE LAVOISIER 77999 MELUN Ref échantillon client : 67LAH0502P985 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Sol de béton Sol Revêtement de sol				Ref échantillon ITGA : IT071812-44335 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère blanche / Ragréage gris
* Revêtement souple marron + colle polymère blanche + ragréage gris non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 67LAH0502-01 - 46 RUE LAVOISIER 77999 MELUN Ref échantillon client : 67LAH0502P986 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Caisse Mail B Dalle - Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071812-44336 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiple
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 67LAH0502-01 - 46 RUE LAVOISIER 77999 MELUN Ref échantillon client : 67LAH0502P987 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Mail A Enduit - Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071812-44337 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiple
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 67LAH0502-01 - 46 RUE LAVOISIER 77999 MELUN Ref échantillon client : 67LAH0502P988 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cordon Mail B Enduit				Ref échantillon ITGA : IT071812-44338 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiple
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'émission.
 Seul dossier partiellement en état de client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DEA184-01 rev07

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-132153 EN DATE DU 31/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
Ref dossier client : 67LAH002-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Ref échantillon client : 67LAH002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cordon Miroir Enduit				Ref échantillon ITGA : IT071812-44339 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Papier peint / Matériau gris en faible quantité
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 67LAH002-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Ref échantillon client : 67LAH002P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cordon Plafond Enduit / Plâtreux				Ref échantillon ITGA : IT071812-44340 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 67LAH002-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Ref échantillon client : 67LAH002P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cordon Plafond Enduit / Plâtreux				Ref échantillon ITGA : IT071812-44341 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 67LAH002-01 - 44 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Ref échantillon client : 67LAH002P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dalle de béton Massif Caille Béton				Ref échantillon ITGA : IT071812-44342 Description ITGA : Caille Béton / Carrelage
* Caille Béton + carrelage	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -



Vu par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'émission.
Seul dossier partiellement en état de client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.
DEA184-01 rev07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier 

Votre attestation Responsabilité Civile

AAA France (A&D atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'Assurance n° 2000221006 ayant pris effet le 01/03/2019.
Et contre garantie les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile assurant la responsabilité de fait de l'exercice des activités suscitées.)

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, INCLUSES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES
IMMOBILITÉS ET MAIRONS RÉALISÉS EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE ÉNUMÉRÉS DANS LA LETTE INFORMATIVE CI-DESSOUS :

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTRÔLE PÉRIODIQUE (AMIANTE)
CONTRÔLE VISUEL APRÈS TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT / APRÈS TRAVAUX ET D'ISOLATION
REPERAGE AMIANTE ET L'ÉTAPE SUR SURFACE MITOISÉE ET ÉPIVOLES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CBEP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PÉINTURES (DIRPF)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / EN MISE EN ŒUVRE
ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES
ÉTAT PARASITAIRE (MURMURS, VILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRÉSENCE DE RISQUE DE MERULE (SOL ALLE)
MÉSURAGE (C)I CARREZ ET (C)M BOUQUIN
CALCULS DES MILLIÈRES - TANDIÈRES DE COPROPRIÉTÉ ET RÉALISATION DE PLANS ASSOCIÉS SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 85-557 DU 10 JUILLET 1985,
DÉCRET 67-225 DU 17 MARS 1967, DÉCRET 2006-479 DU 27 AVRIL 2006 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ DES IMMOBILISÉS BÂTIS.
ÉTAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ÉTAT DES RISQUES NATURELS, MINÉRIES ET TECHNOLOGIQUES (ENRIMANT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DPE INDICATEUR POUR BÂTIMENTS INDIVIDUELS, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTÉS À DES IMMOBILISÉS À USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI
QUE LES ATTESTATIONS DE PRÉSENCE EN L'ÉTAT DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE
ÉTAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ÉLECTRICITÉ
ÉTUDE RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2000 ET 2005
DOCUMENT ÉTABLI À L'ISSUE DU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ÉTAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SÉCURITÉ INCENDIE
CERTIFICAT DE DÉFINITION ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A FAUX ZÉRO
INFRASOUND MESURES DE PERMEABILITÉ DU BÂTIMENT ET DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES
THERMOACOUSTIQUE PARAFRÉQUENT
DIAGNOSTIC RADON (INDICATEUR POUR MAIRONS INDIVIDUELS ET IMMOBILISÉS D'HABITATION, À L'EXCLUSION DES ERP)
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LEI 833 AVANT MISE EN COPROPRIÉTÉ
DIAGNOSTIC D'AGENTS DE CHAÎNIÈRE - ARTICLES R 414-43 À R 414-45 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT ANNEXE D'ÉVALUATION DES RISQUES COPROPRIÉTÉ - ARTICLES L 230-3, R L 330-2 OU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIÉTÉS - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVÉ + ALUR n. A
L'EXCLUSION DE MÉTIERS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS
EXPERTISE EN VALEUR VÉNALE ET LOCATIVE (DOUS RÉSERVE D'OPINION DE FORMATION)
ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

Le présent certificat est valable en vertu de la Loi n° 84-1021 du 10/09/2004 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de bénéficier d'un régime d'assurance des responsabilités civiles professionnelles visé par les dispositions de l'article R2113 du Code de la Construction et de
l'Habitat (article n° 2008-133) et de bénéficier des dispositions de l'article 2008-133 des dispositions techniques mentionnées pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 du Code.
Cependant, dans les cas où une certification de compétence est requise, celle-ci est obtenue par les négociants concernés avec le concours de la commission des employeurs des sociétés de
des sociétés de la Construction et de l'Habitat.

Le présent document, établi par AAA, est valable jusqu'au 01/03/2023 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue
aucune garantie présumée d'application des garanties et ne peut engager AAA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie
apparaissent au verso de ce document aux bénéficiaires de l'assurance (habitation, radon, règle proportionnelle, incendies, vol, etc.).

Toute adhésion autre que le contrat et la signature du bénéficiaire de la sécurité est réputée nulle et
nulle.

Fait à Paris, le 15/03/2019 - Pour la Compagnie,



VD ASSOCIÉS
81, Bd. Gerpe Premier
63110 LE BOUSCAT
BOS 714 672 238 CÔTES : 13010211
Tél. : 05 56 30 95 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat
Attribué à
Monsieur Guillaume ROGEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Arrière sans mention Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de rétrograde, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits constituant de l'ouvrage, et d'examen visuel après travaux dans les enveloppes bâties et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Electricité Arrêté du 8 juillet 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation électrique d'éclairage et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Gas Arrêté du 6 avril 2017 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Ploché sans mention Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des sondages de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Terrasses métropole Arrêté du 30 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017 Numéro de certificat : 6073002

Jacques MATHEON - Directeur Général




* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : www.bureauctermites.com/certificat.asp

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



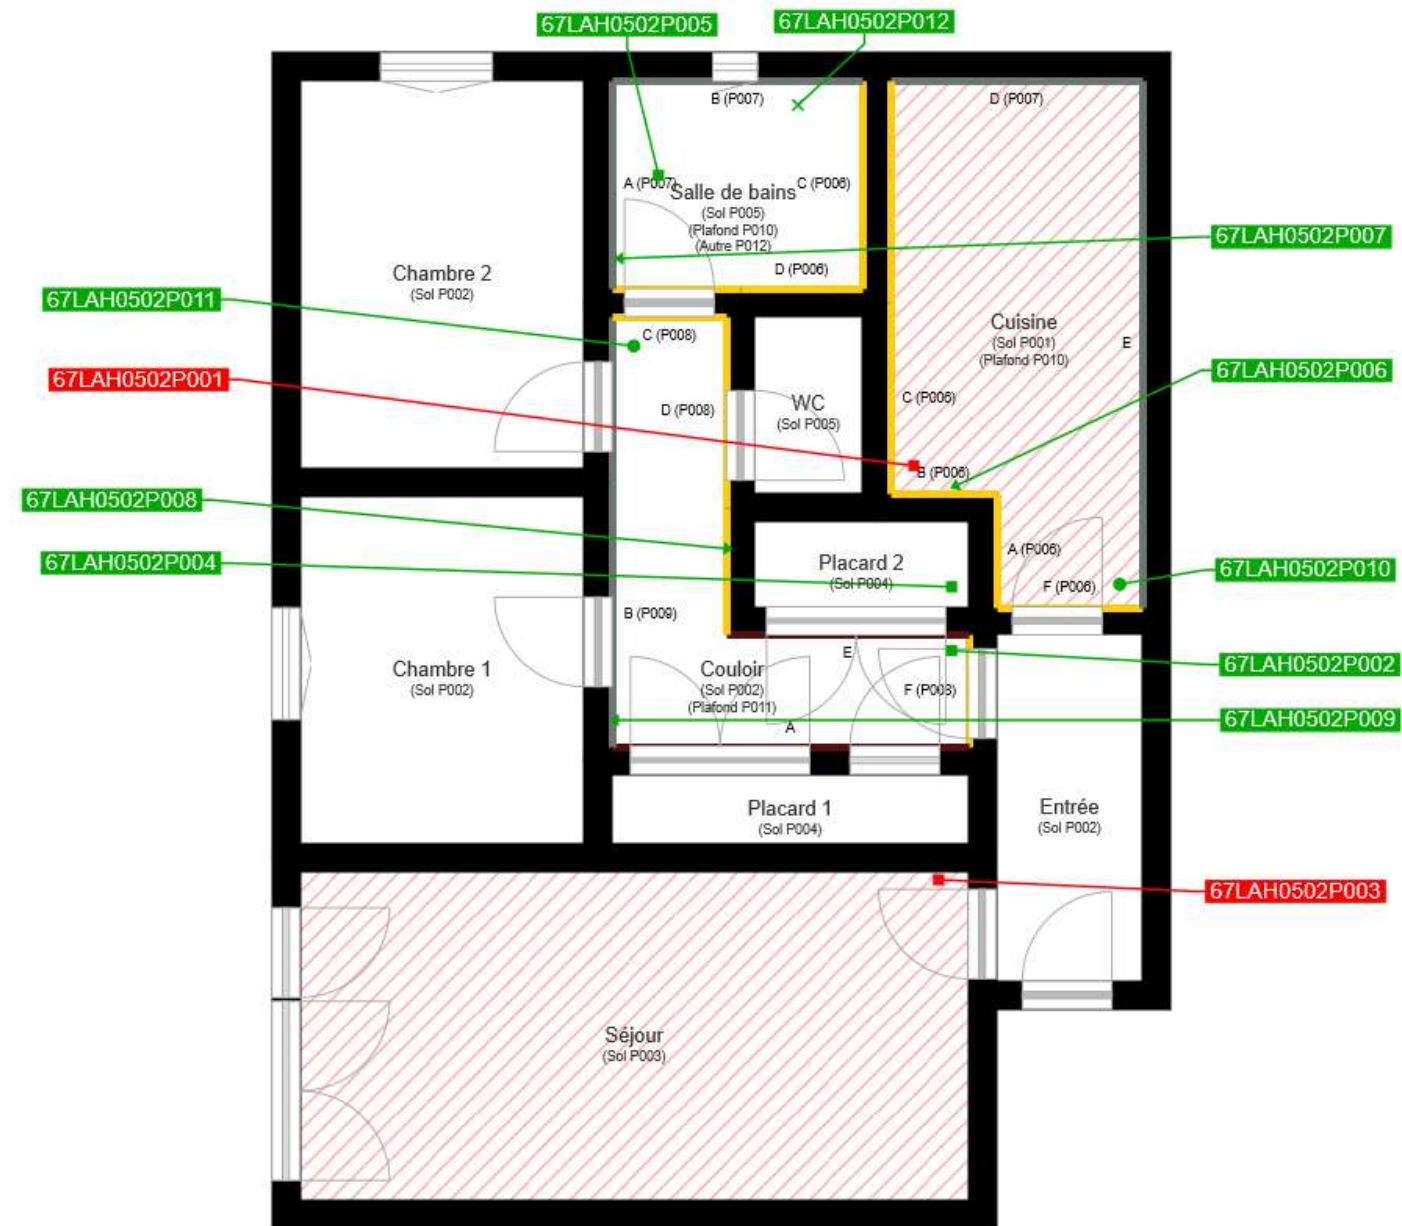

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés