

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

46 RUE LAVOISIER

6

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	6
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	67LAH0706	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/10/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Abdessamad RHENZOUR	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3342	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	23/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	DEKRA 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 11/10/2019

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Abdessamad RHENZOUR**



SOCOTEC DIAGNOSTIC
479 076 838 RCS Paris
21, route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
Tél : 03 21 73 41 44
www.socotec.fr

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	28
CERTIFICAT DE COMPETENCES	29

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	67LAH0706P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de Bains/WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	67LAH0706P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGEN° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. MELUN PORTE BRIE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 22809 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE SCE MELUN PORTE BRIE ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 67 MELUN - MEZEREUX Tranche 1 Ensemble F000 Escalier AH Étage 07 Logement 6 Module 67LAH0706 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 3 JOURS **PÉRIODE DU** 01-10-2019 **AU** 03-10-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A BLANCHIMENT COMPLET SOLS, MURS ET PLAFONDS	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS CONTACTER GARDIEN 06 86 40 91 20	8,00	48,00	384,00
TOTAL H.T.				389,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				77,80
TOTAL T.T.C.				466,80

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHN			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AME2	ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE	466,80

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	67 1	F000 AH 67LAH0706	L 9926098	466,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 22809

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

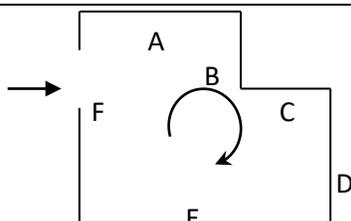

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de Bains/WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	RC		OUI	CONCERNEE
Cellier	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 1	RC	Carreau x de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Aucun		Sol souple	Enduit			
Entrée	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Carreaux de plâtre	Aucun		Sol souple	Enduit			
Séjour / Salon	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Béton périphériq ue			Sol souple	Enduit			
Gaine techniqu e 1	RC									
Chambre	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Béton périphériq ue	Carreau x de plâtre		Dalle de sol	Enduit			

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Salle de Bains/WC	RC	Carreaux de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Enduit			
Gaine technique 2	RC									
Cellier	RC	Carreaux de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Enduit			
Cuisine	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Béton périphérique	Carreaux de plâtre		Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de Bains/WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité	67LAH0706P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité	67LAH0706P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple bleu	67LAH0706P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de Bains/WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple bleu	67LAH0706P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussée	Revêtement souple	Matériau souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac + matériau blanc non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	67LAH0706P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAH0706P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cellier	Rez de chaussé e	Revêtement t souple	Matériau souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac + matériau blanc non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	67LAH0706P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Cellier	Rez de chaussé e	Revêtement t souple	Revêtement souple beige	67LAH0706P00 2	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Revêtement t souple	Matériau souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac + matériau blanc non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	67LAH0706P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Revêtement t souple	Revêtement souple beige	67LAH0706P00 2	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Matériau souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac + matériau blanc non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	67LAH0706P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAH0706P00 2	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Matériau souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac + matériau blanc non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	67LAH0706P00 2	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAH0706P00 2	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cellier	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur F	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur G	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur E	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur E	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur H	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/W C	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de Bains/W C	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 4	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/W C	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cellier	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur E	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur H	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur F	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur G	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur H	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur E	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur F	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/W C	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/W C	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0706P00 5	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/W C	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	67LAH0706P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cellier	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	67LAH0706P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	67LAH0706P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	67LAH0706P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	67LAH0706P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	67LAH0706P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	67LAH0706P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 67LAH0706P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0706 02/10/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

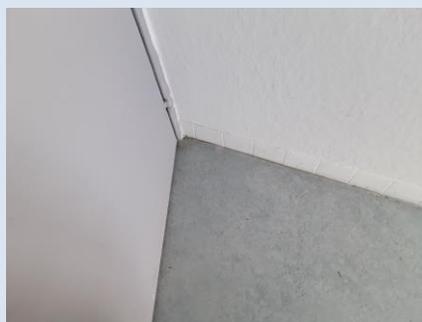

PRELEVEMENT : 67LAH0706P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0706 02/10/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple bleu	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

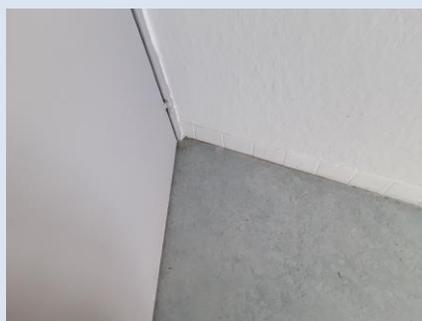

PRELEVEMENT : 67LAH0706P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0706 02/10/2019	Chambre (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac + matériau blanc non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0706P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0706 02/10/2019	Chambre (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

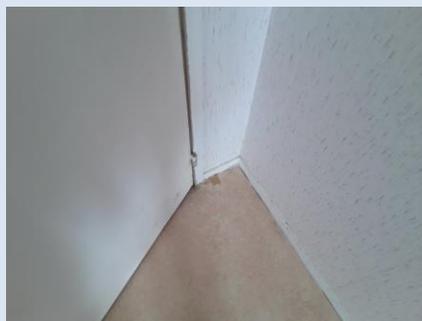EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 67LAH0706P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0706 02/10/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 67LAH0706P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0706 02/10/2019	Placard 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

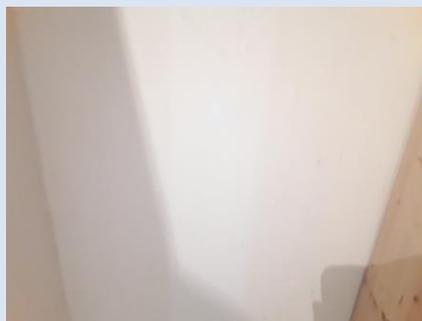EMPLACEMENT


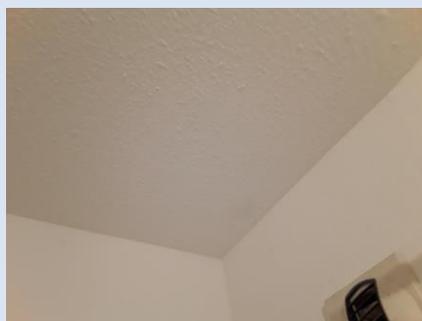
PRELEVEMENT : 67LAH0706P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0706 02/10/2019	Salle de Bains/WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0706P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0706 02/10/2019	Salle de Bains/WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-89491 EN DATE DU 09/10/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE POISSY 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-89491 Réf. Commande Client : 67LAH0706-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/10/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0706-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0706P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				
* Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + colle bitumeuse noire en faible quantité	META (2)	1	09/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement souple bleu	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0706-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0706P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Sol Revêtement souple				
* Matériau souple beige en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac + matériau blanc non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple beige	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-89491 EN DATE DU 09/10/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0706-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071910-13813
Réf échantillon client : 67LAH0706P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0706-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071910-13814
Réf échantillon client : 67LAH0706P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Mur B Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peinture / Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0706-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071910-13815
Réf échantillon client : 67LAH0706P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Mur D Enduit Peinture				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0706-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071910-13816
Réf échantillon client : 67LAH0706P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de Bains WC Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>AMIANTE : ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</p> <p>PLOMB : DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</p> <p>ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)</p> <p>MESURES : MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</p> <p>AUTRES : ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE. ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012. DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES- LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGIS DE LEVAGE ET DE CHANTIER DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS</p>
---	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019
 Pour la compagnie

VD ASSOCIES
 P.O. 81, Bd Pierre Pionnier
 33110 LE BOUSCAT
 RCS - 794 672 238 0845 - 03 50 02 20
 TEL - 05 56 70 95 75 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticqueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Abdessamad RHENZOUR

est titulaire du certificat de compétences N° DTI3342 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	21/11/2017	20/11/2022
- Diagnostic amiante sans mention	23/11/2017	22/11/2022
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)	22/11/2017	21/11/2022
- Diagnostic de performance énergétique	04/12/2017	03/12/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz	04/12/2017	03/12/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	04/12/2017	03/12/2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant des constats de risque d'exposition au plomb, ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 juillet 2016 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant des constats de risque d'exposition au plomb, ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 18 octobre 2006 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 8 avril 2007 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et 13 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 04/12/2017






Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande - F92220 Bagneux * www.dekra-certification.fr

Scanned by CamScanner

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : RHENZOUR Abdessamad	Bien : 67LAH0706 - 6 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

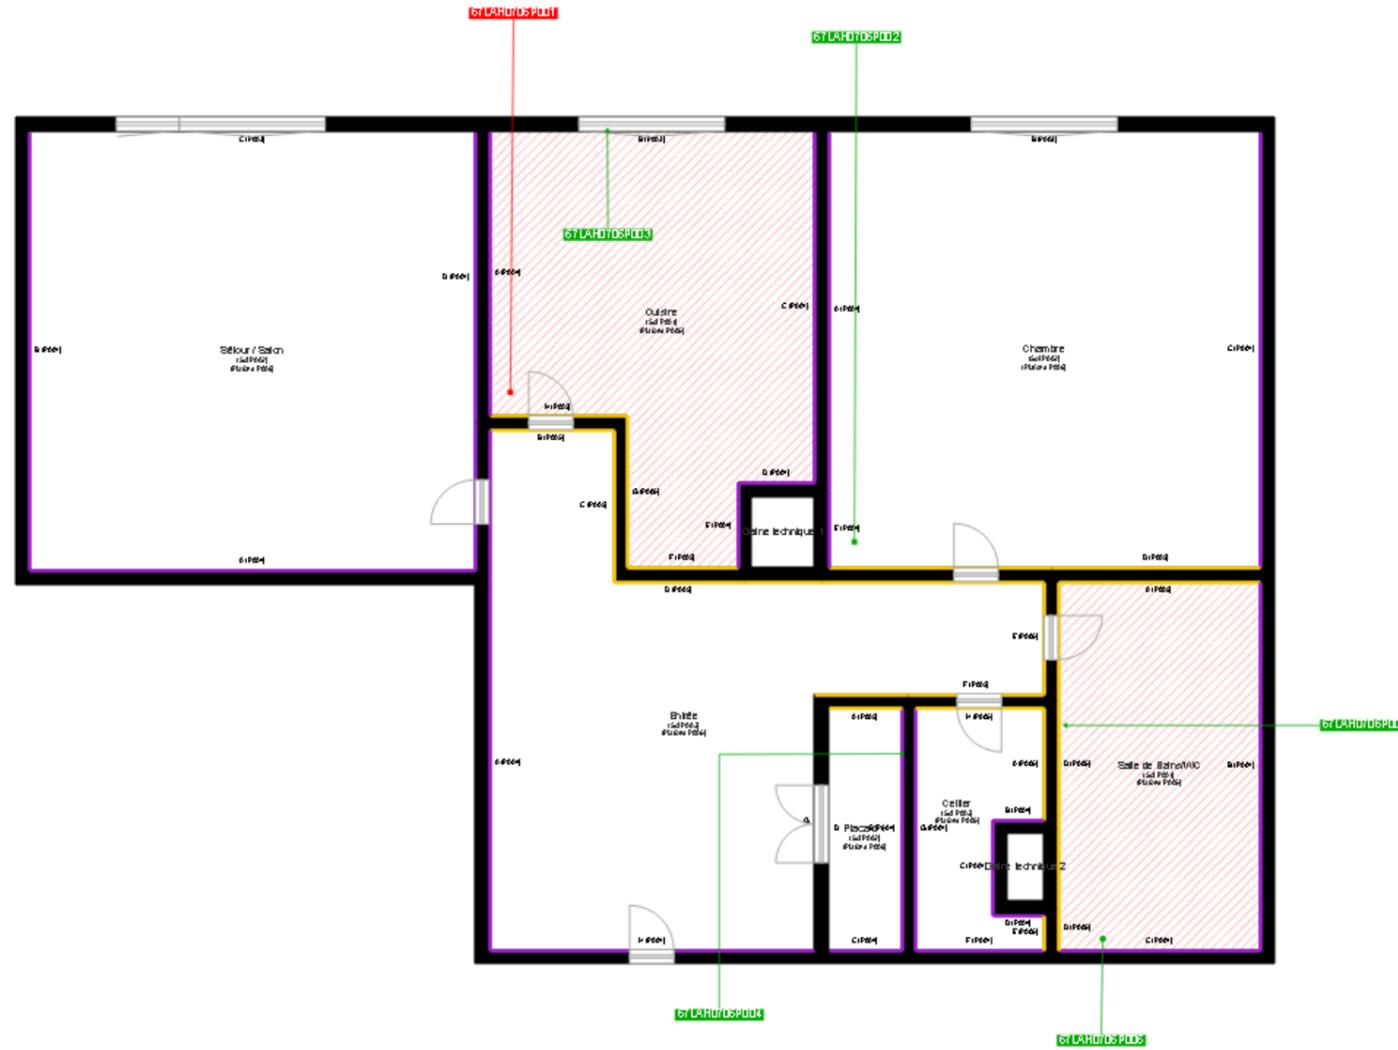

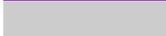	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés