

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

46 RUE LAVOISIER

77000 MELUN





## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	67LAH0804	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	13/12/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Ronald FRANCHINARD	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :		Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :		N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/01/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Ronald FRANCHINARD**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	3
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	3
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	3
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	3
C \ SOMMAIRE .....	4
D \ CONCLUSIONS .....	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	15
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ATTESTATION(S).....	32
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	32

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	RC	Parquet	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Sol	67LAH0804P017	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2018 28847  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0921734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	<b>ÉMETTEUR</b> JOUSSE FREDERIC	
<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens	<b>LOCALISATION</b> Programme 67 MELUN - MEZEREUX Tranche 1 Ensemble F000 Escalier AH Étage 06 Logement 4 Module 67LAH0804	
<b>ADRESSE</b> 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 1 JOUR **PÉRIODE DU** 23-11-2018 **AU** 23-11-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMM5	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A SOLS COMPLET +PEINTURE COMPLET	1,00	5,00	5,00
AMM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS MEUBLE EVIER LAVABO FAIENCE 08.36.40.81.20	1,00	48,00	48,00
<b>TOTAL H.T.</b>				53,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				10,60
<b>TOTAL T.T.C.</b>				63,60

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA: TECHNI		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE	63,60	

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET							
1 HONAMIA	67 1	F000	AH 67LAH0804	L9001106	63,60		

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 28847

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

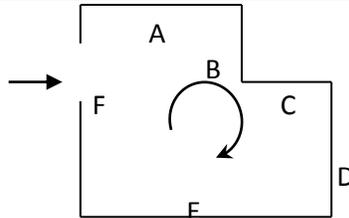

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	RC	Parquet	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	67LAH0804P017	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	---------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Parquet	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	67LAH0804P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse marron non séparable + peinture non séparable + carrelage	67LAH0804P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac avec poussières + peinture en vrac non séparable	67LAH0804P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Parquet	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré + revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	67LAH0804P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable + papier non séparable + bois massif	67LAH0804P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 3	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	67LAH0804P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	67LAH0804P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	67LAH0804P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige avec poussières + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	67LAH0804P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse beige avec poussières non séparable + peinture non séparable	67LAH0804P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Peinture	Peintures multiples en vrac avec poussières + matériau beige non séparable	67LAH0804P011	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	67LAH0804P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	RC	Parquet	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	67LAH0804P013	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture en vrac non séparable	67LAH0804P014	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	67LAH0804P015	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	67LAH0804P016	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Parquet	Revêtement cassant marron	67LAH0804P017	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Parquet	Bois massif	67LAH0804P017	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 67LAH0804P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0804 13/12/2018		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Parquet	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 67LAH0804P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtréuse marron non séparable + peinture non séparable + carrelage	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtréux beige en vrac avec poussières + peinture en vrac non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Parquet	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré + revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 67LAH0804P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Placard 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable + papier non séparable + bois massif	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 67LAH0804P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Placard 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 67LAH0804P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

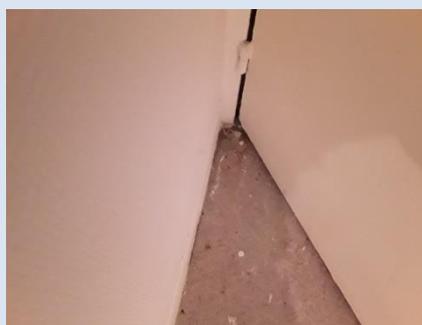

PRELEVEMENT : 67LAH0804P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige avec poussières + couche plâtrée blanche non séparable + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage + colle beige + couche plâtrée beige avec poussières non séparable + peinture non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 67LAH0804P011**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac avec poussières + matériau beige non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 67LAH0804P012**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 67LAH0804P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0804 13/12/2018		Dégagement (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Parquet	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparabl	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0804 13/12/2018		Couloir (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture en vrac non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0804 13/12/2018		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0804 13/12/2018		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Parquet	Revêtement cassant marron	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Parquet	Bois massif	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0804P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0804 13/12/2018	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Parquet	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	13/12/2018	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129907 EN DATE DU 20/12/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-129907 Ref. Commande Client : 67LAH0804-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/12/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN				Ref échantillon ITGA : IT021812-16972
Ref échantillon client : 67LAH0804P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Parquet				Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène / Bois massif
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + bois massif	META (1)	2	20/12/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

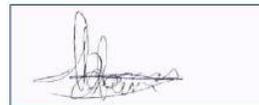

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129907 EN DATE DU 20/12/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Colle faïence				
* Colle beige + couche plâtréuse marron non séparable + peinture non séparable + carrelage	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Enduit plaque de plâtre				
* Enduit plâtréux beige en vrac avec poussières + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Parquet				
* Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré + revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Dalle de sol				
* Revêtement cassant marron + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable + papier non séparable + bois massif	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 3 Sol Dalle de sol				
* Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129907 EN DATE DU 20/12/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT021812-16978 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT021812-16979 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Colle falence				Réf échantillon ITGA : IT021812-16980 Description ITGA : Colle beige avec poussières / Couche plâtreuse blanche / Papier / Peinture / Carrelage
* Colle beige avec poussières + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Colle falence				Réf échantillon ITGA : IT021812-16981 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse beige avec poussières / Peinture
* Carrelage + colle beige + couche plâtreuse beige avec poussières non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT021812-16982 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières / Matériau beige
* Peintures multiples en vrac avec poussières + matériau beige non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129907 EN DATE DU 20/12/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT021812-16983 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau gris en faible quantité en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Sol Parquet				Réf échantillon ITGA : IT021812-16984 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène / Bois massif
▸ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + bois massif	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur A Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT021812-16985 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT021812-16986 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT021812-16987 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129907 EN DATE DU 20/12/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0804-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0804P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Sol Parquet Réf échantillon ITGA : IT021812-16988 Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune avec poussières / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène / Bois massif				
▸ Revêtement cassant marron	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
▸ Bois massif	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
▸ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	META (2)	1	20/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/5

## ATTESTATION(S)



**réinventons / notre métier AXA**

**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD atteste que :

**EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2019.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

**La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.**

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposées au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,




**VD ASSOCIES**  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE NORD 12 2010 561

## CERTIFICAT DE COMPETENCES

Aucun document disponible

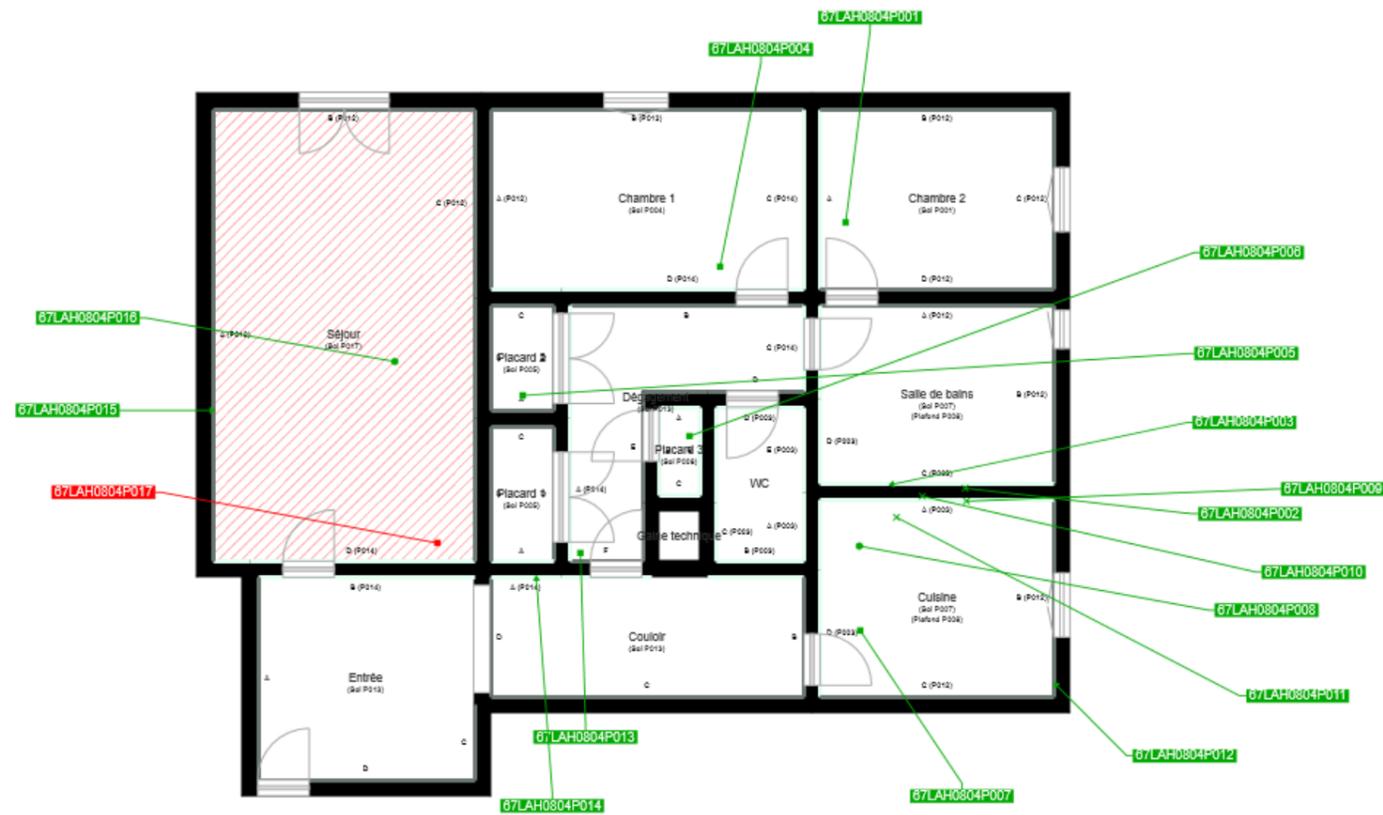

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés