

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

46 RUE LAVOISIER

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	67LAH0902	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/06/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Ronald FRANCHINARD	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :		Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :		N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 09/07/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Ronald FRANCHINARD**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	32
ATTESTATION(S).....	35
CERTIFICAT DE COMPETENCES	35

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	67LAH0902P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAH0902P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	67LAH0902P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAH0902P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	67LAH0902P010	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAH0902P010	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	67LAH0902P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAH0902P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
-------	-------	----------	----------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 13155 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance EX-MELUN VAL SEINE Objet HONORAIRES	SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE ÉMETTEUR PYZIKIEWIEZ FRANCOIS	
LOCALISATION Programme 67 MELUN - MEZEREUX Tranche 1 Ensemble F000 Escalier AH Étage 09 Logement 2 Module 67LAH0902 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS	PÉRIODE DU 07-06-2019 AU 21-06-2019
-----------------------------------	---

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS GARDIEN: 06 36 40 91 20	12,00	48,00	576,00
TOTAL H.T.				581,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			116,20
TOTAL T.T.C.				697,20

06-06-2019 travaux prevus:
- sols et murs complets
- installation électrique
- faïence cuisine
- meuble + evier
- bloc wc
- lavabo

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	AME2 ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE		697,20

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	67 1 F000 AH 67LAH0902	L 9800691		697,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 13155

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Conduits/,Plinthes carrelage/,Revêtement bitumineux sous evier/,Sol sous baignoire/,Sol sous meuble d'evier/

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

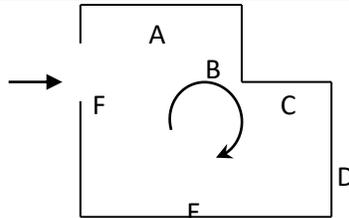

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	67LAH0902P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAH0902P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	67LAH0902P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAH0902P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	67LAH0902P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAH0902P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	67LAH0902P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	67LAH0902P013	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	67LAH0902P002	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	67LAH0902P002	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Ragréage gris + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0902P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	67LAH0902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	67LAH0902P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0902P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	67LAH0902P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0902P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Moquette	Colle polymère beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0902P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	Rez de chaussée	Moquette	Moquette rouge	67LAH0902P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	67LAH0902P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	67LAH0902P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0902P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	67LAH0902P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0902P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	67LAH0902P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0902P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P009	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Polystyrène	67LAH0902P009	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P009	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Polystyrène	67LAH0902P009	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Ragréage beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0902P010	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Ragréage beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0902P010	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
	RC	Peinture	Peintures multiples + matériau beige non séparable	67LAH0902P011	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P012	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P012	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P01 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P01 2	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	67LAH0902P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	67LAH0902P01 3	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Ragréage gris	67LAH0902P01 3	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	67LAH0902P01 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	67LAH0902P01 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	67LAH0902P01 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 67LAH0902P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 67LAH0902P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

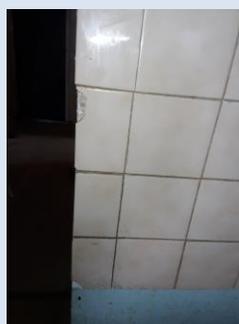

PRELEVEMENT : 67LAH0902P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

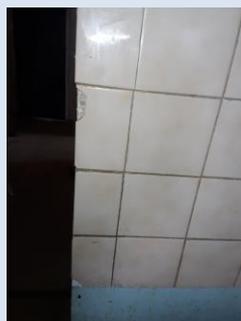

PRELEVEMENT : 67LAH0902P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Séjour (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Séjour (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Couloir (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Couloir (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Placard 2 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Colle polymère beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		Placard 2 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette rouge	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		Chambre 1 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Chambre 2 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Chambre 2 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Chambre 2 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Chambre 2 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Polystyrène	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	Salle de bains (NC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples + matériau beige non séparable	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0902 11/06/2019	WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Ragréage gris	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0902P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0902 11/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	11/06/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-60890 EN DATE DU 08/07/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-60890 Réf. Commande Client : 67LAH0902-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/06/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT885)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0902P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine - Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071907-9964 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0902P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine - Mur F Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT071907-9965 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peinture
Carrelage	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0902P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071907-9966 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau blanc / Matériau compact gris hétérogène
Dalle dure cassante grise	META (2)	1	08/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire	MOLP	2	05/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ragréage gris + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-60890 EN DATE DU 08/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071907-9967
Réf échantillon client : 67LAH0902P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit gris en vrac hétérogène
* Peinture non séparable + papier non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071907-9968
Réf échantillon client : 67LAH0902P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Dalle de sol				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement souple beige	META (1)	1	05/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	05/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071907-9969
Réf échantillon client : 67LAH0902P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Moquette				Description ITGA : Moquette rouge / Colle polymère beige / Matériau compact gris hétérogène
* Colle polymère beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
* Moquette rouge	META (2)	5	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071907-9970
Réf échantillon client : 67LAH0902P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur C Enduit				Description ITGA : Papier peint en faible quantité / Enduit plâtreux beige en vrac
* Papier peint en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071907-9971
Réf échantillon client : 67LAH0902P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité / Matériau blanc / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement souple beige	META (1)	1	05/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	05/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT071907-9972
Réf échantillon client : 67LAH0902P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac / Polystyrène
* Peinture non séparable + papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
* Polystyrène	META (2)	1	06/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-60890 EN DATE DU 08/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAH0902P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol Réf échantillon ITGA : IT071907-9973 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumeuse noire / Ragréage beige / Matériau compact gris hétérogène				
▫ Dalle dure cassante beige	META (2)	1	08/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Colle bitumeuse noire	MOLP	2	05/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Ragréage beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAH0902P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture Réf échantillon ITGA : IT071907-9974 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige				
▫ Peintures multiples + matériau beige non séparable	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAH0902P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Enduit Réf échantillon ITGA : IT071907-9975 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac				
▫ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAH0902P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement souple Réf échantillon ITGA : IT071907-9976 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle bitumeuse noire / Ragréage gris				
▫ Revêtement souple beige	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
▫ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	08/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Colle bitumeuse noire	MOLP	2	05/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Ragréage gris	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0902-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELLUN Réf échantillon client : 67LAH0902P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton Réf échantillon ITGA : IT071907-9977 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène				
▫ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	08/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
--	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES

Aucun document disponible

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : FRANCHINARD Ronald	Bien : 67LAH0902 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

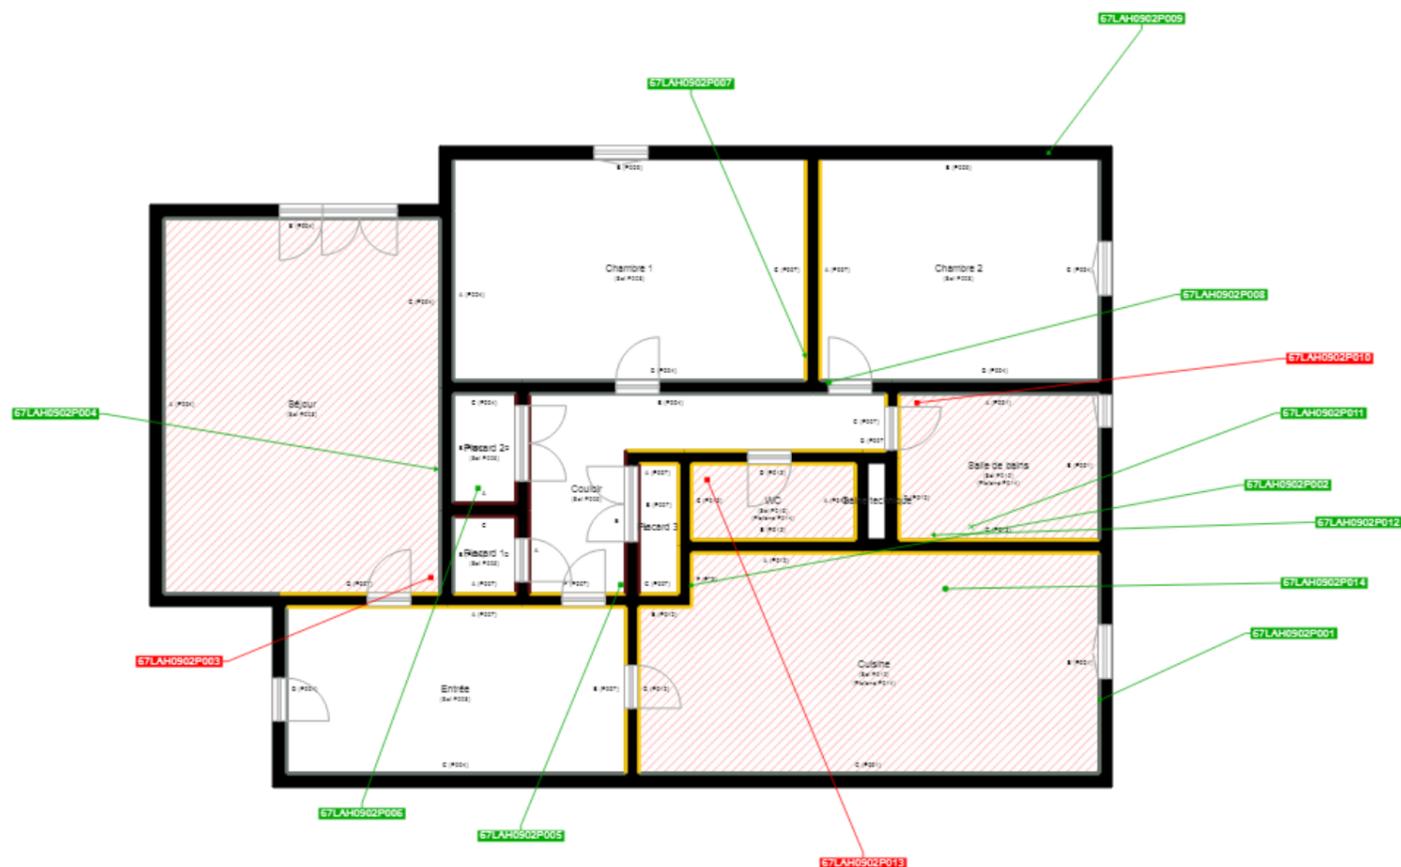

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sols amiantés
- /// Plafonds amiantés
- ⊗ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés