

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

46 RUE LAVOISIER

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	67LAH0905	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	22/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/03/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	25
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	37
ATTESTATION(S).....	39
CERTIFICAT DE COMPETENCES	40

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	Sol	67LAH0905P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAH0905P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	67LAH0905P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	67LAH0905P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	Sol	67LAH0905P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAH0905P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	Sol	67LAH0905P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAH0905P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	Sol	67LAH0905P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	67LAH0905P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	67LAH0905P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	67LAH0905P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	67LAH0905P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	67LAH0905P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	67LAH0905P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	67LAH0905P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 3569 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES		
SERVICE V.SEINE Techniciens LOCALISATION Programme 67 MELUN - MEZEREUX Tranche 1 Ensemble F000 Escaller AH Étage 09 Logement 5 Module 67LAH0905	ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC	
ADRESSE 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN		

DÉLAI D'EXÉCUTION : 1 JOUR **PÉRIODE DU** : 20-02-2018 **AU** : 20-02-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A REMISE EN ETAS SOL ET PEINTURE 06.86.91.20	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS ELECTRICITE COMPLET REABILITATION	15,00	48,00	720,00
TOTAL H.T.				725,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				145,00
TOTAL T.T.C.				870,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE		870,00

AFFECTATION ANALYTIQUE						MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA			67 1 F000 AH 67LAH0905	L 21775		870,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 3569

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 67LAH0905 22/02/2018

Version : 02/03/2018

6/41

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

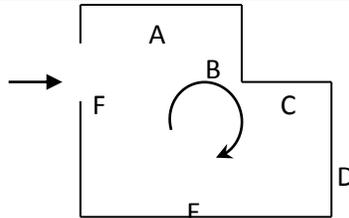

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Gaine technique					Aucun	Aucun			
WC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Séjour	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Chambre 1	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Cellier	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Couloir	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 2	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 3	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Placard	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0905P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + carrelage	67LAH0905P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Ragréage gris	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salon		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	67LAH0905P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	67LAH0905P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Ragréage gris	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Ragréage gris	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Ragréage gris	67LAH0905P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	67LAH0905P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	67LAH0905P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	67LAH0905P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + carrelage	67LAH0905P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + carrelage	67LAH0905P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + carrelage	67LAH0905P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + carrelage	67LAH0905P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + carrelage	67LAH0905P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + carrelage	67LAH0905P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 67LAH0905P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0905 22/02/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 67LAH0905P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0905 22/02/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 67LAH0905P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Placard	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante rouge	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 67LAH0905P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0905 22/02/2018		Salon
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 67LAH0905P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0905 22/02/2018		Salon
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 67LAH0905P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 67LAH0905P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	67LAH0905 22/02/2018	Placard	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 67LAH0905P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	67LAH0905 22/02/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + carrelage	22/02/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-22000 EN DATE DU 02/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-22000 Réf. Commande Client : 67LAH0905-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0905-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0905P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-54374 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Matériau beige en vrac / Peinture / Papier en faible quantité
▫ Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	META	1	01/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0905-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0905P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-54375 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples
▫ Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/03/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-22000 EN DATE DU 02/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 67LAH0905-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0905P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Mur C Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-54376 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0905-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0905P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-54377 Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▶ Dalle dure cassante rouge	META	1	01/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire	MQLP	2	28/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Ragréage gris	META	1	01/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0905-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0905P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salon Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-54378 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▶ Dalle dure cassante beige	META	1	01/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MQLP	2	28/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Matériau compact gris hétérogène	META	1	01/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0905-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0905P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-54379 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	2	01/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 67LAH0905-01 - 46 RUE LAVOISIER 77000 MELUN Réf échantillon client : 67LAH0905P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071802-54380 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage
▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche + carrelage	META	1	01/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/2

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités énumérées :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS ; ET/OU MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'IMP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS LE SOL
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MURILES, VRIILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI COHREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLEMES -TANTIEVES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 DU 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMET)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DIFF INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERRAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSU DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECOUPE ET CERTIFICAT DE TRAVAIL DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE FRET A Taux ZERO
THERMOSOPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC D'EGOUTS DE CHANTIER - ARTICLES R 113-43 A R 113-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - ARTICLES L 730-2, III, R 750-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALLUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE MANOEUVRABLES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION


La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par années d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/03/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de solliciter la responsabilité professionnelle de son prestataire de services résultant des dispositions de l'article R212-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1151 du 3 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 du dit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être assisté de personnes physiques qui disposent de telle certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L284-1 du code de la Construction et de l'Habitat.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une préemption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des limites, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, franchises, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

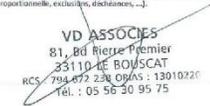

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 477 238 ORIAS : 13910226
Tel. : 05 56 30 95 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- Amiante sans mention** **Amiante Sans Mention***
Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022
- Gaz** **Etat de l'installation intérieure gaz**
Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022
- Plomb** **Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb**
Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

* Mission de repérage des matériaux et produits de la liste 4, des matériaux et produits de la liste 5 et matériaux similaires de l'Etat de conservation des matériaux et produits de la liste 4, dans les bâtiments autres que ceux visés et de mention.
* Mission de repérage des matériaux et produits de la liste 4 et des matériaux et produits de la liste 5 et matériaux similaires de l'Etat de conservation des matériaux et produits de la liste 4, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, répondant aux catégories 1, 4, dans des immeubles de local habitation (jus de 30 personnes) ou dans des bâtiments scolaires, mission de repérage des matériaux et produits de la liste 4, les casiers visés à l'annexe 3 du décret de réajustement de la certification.

Arrêté du 27 novembre 2008 relatif à l'organisation des centres de certification des compétences des personnes physiques opérant : des constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de l'état d'entretien des compétences des personnes physiques opérant de repérage, d'évaluation préliminaire ou d'état de conservation des matériaux et produits contenus de l'habitat et d'évaluation préliminaire ou d'état de conservation des matériaux et produits de la liste 4, dans des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public, des constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de l'état d'entretien des compétences des personnes physiques opérant de repérage, d'évaluation préliminaire ou d'état de conservation des matériaux et produits contenus de l'habitat et d'évaluation préliminaire ou d'état de conservation des matériaux et produits de la liste 4, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, répondant aux catégories 1, 4, dans des immeubles de local habitation (jus de 30 personnes) ou dans des bâtiments scolaires, mission de repérage des matériaux et produits de la liste 4, les casiers visés à l'annexe 3 du décret de réajustement de la certification.


Arrêté du 27 novembre 2008 relatif à l'organisation des centres de certification des compétences des personnes physiques opérant : des constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de l'état d'entretien des compétences des personnes physiques opérant de repérage, d'évaluation préliminaire ou d'état de conservation des matériaux et produits contenus de l'habitat et d'évaluation préliminaire ou d'état de conservation des matériaux et produits de la liste 4, dans des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public, des constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de l'état d'entretien des compétences des personnes physiques opérant de repérage, d'évaluation préliminaire ou d'état de conservation des matériaux et produits contenus de l'habitat et d'évaluation préliminaire ou d'état de conservation des matériaux et produits de la liste 4, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, répondant aux catégories 1, 4, dans des immeubles de local habitation (jus de 30 personnes) ou dans des bâtiments scolaires, mission de repérage des matériaux et produits de la liste 4, les casiers visés à l'annexe 3 du décret de réajustement de la certification.



Parc EDCINA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35750 Saint-Grégoire



CPEDI11 rev13

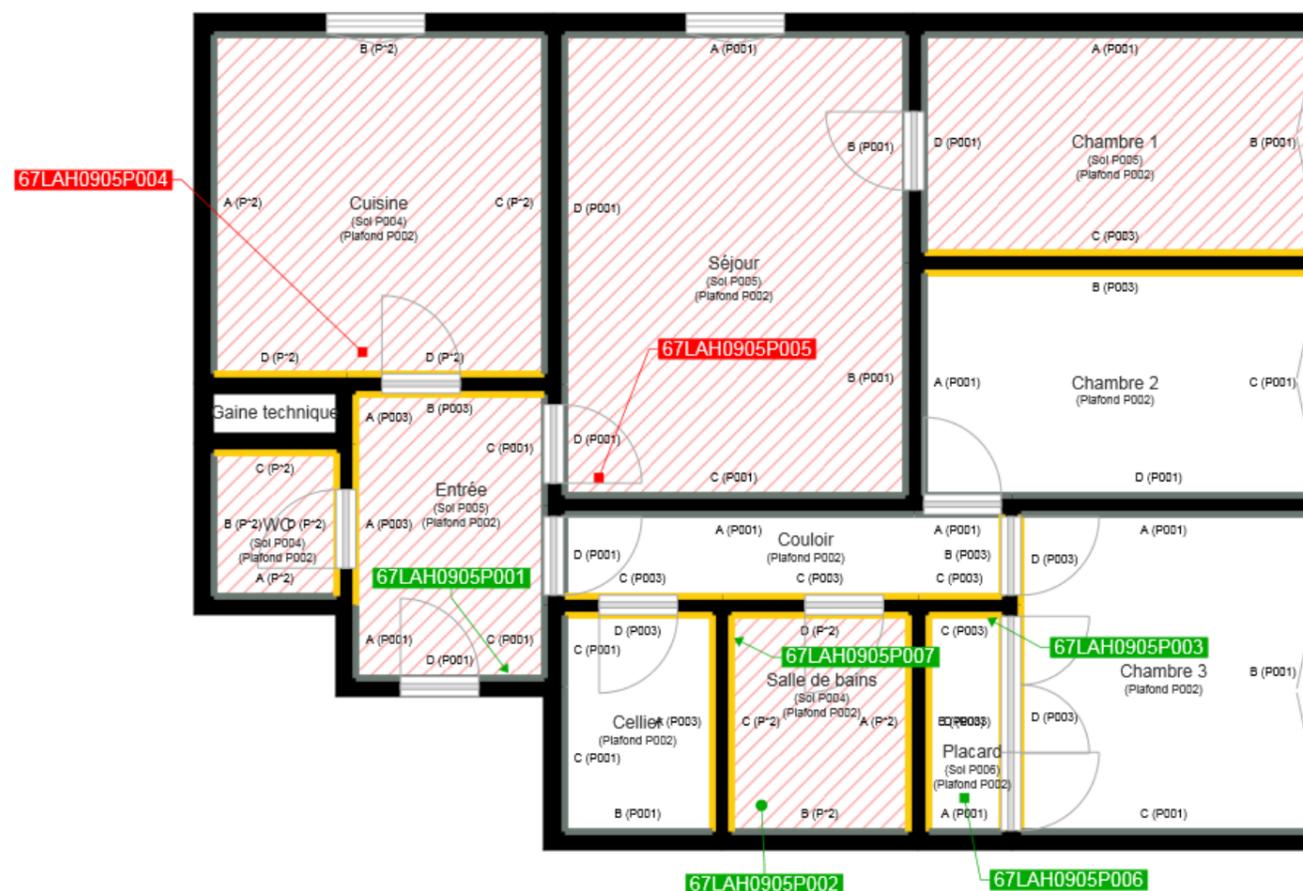

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés