

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Norme NF X 46-020 : 2017

CE DOCUMENT EST INDISSOCIABLE DES AUTRES SECTIONS ; ILS FONT PARTIE INTEGRANTE DU RAPPORT, COMME LEURS ANNEXES

Bien concerné bâtiment 26 ,26 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN		Propriétaire HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN			
Désignation du bâtiment Nature : COLLECTIF Réf. Cadastre : NC		Donneur d'Ordre HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN			
Date du rapport : 19/01/2021 Date de visite : 08/01/2021 Fait à : MAGNY LE HONGRE Référence du dossier : 2020 4614_PROGRAMME 67_MEZEREUX-LAVOISIER Référence du rapport : 75420 2/2		Laboratoire d'Analyses : ITGA Adresse laboratoire : 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX Numéro d'accréditation : 1-5967 Contrat d'assurance : AXA France 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX AXA France Contrat n°10158549604 Échéance au 31/12/2019			
Auteur(s) du rapport :					
Nom	Prénom	Organisme de certification	Numéro de certification	Date de certification	Fonction
HANNOU	Mohamed	SOCOTEC	n° DTI/2006-013	06/07/2020	Opérateur de repérage

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso

SOMMAIRE

Table des matières

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	3
ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	36
ANNEXE 3 – ATTESTATIONS CHAUDIERES	71

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

Bien : BÂTIMENT 26
Identification : P001
Pièce et étage : Entrée 3 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BÂTIMENT 26
Identification : P002
Pièce et étage : Chambre 1 R+3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BÂTIMENT 26
Identification : P003
Pièce et étage : Chambre 2 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BÂTIMENT 26
Identification : P004
Pièce et étage : Cuisine 3 R+3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BÂTIMENT 26
Identification : P005
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BÂTIMENT 26
Identification : P006
Pièce et étage : WC 3 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

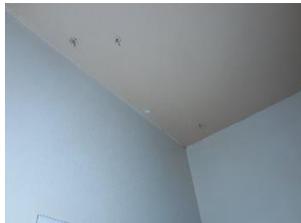

Bien : BATIMENT 26
Identification : P007
Pièce et étage : Séjour 4 R+4
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact beige et gris en vrac hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P008
Pièce et étage : Chambre 1 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P009
Pièce et étage : chambre 2 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P010
Pièce et étage : WC 4 R+4
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P011
Pièce et étage : Cuisine 4 R+4
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau plâtreux beige avec fibres non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P012
Pièce et étage : Salle de bains 4 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P013
Pièce et étage : Chambre 1 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P014
Pièce et étage : Entrée 4 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P015
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

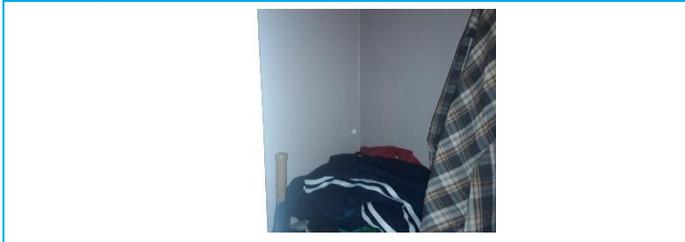

Bien : BATIMENT 26
Identification : P016
Pièce et étage : chambre 2 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P017
Pièce et étage : Salle de bains 4 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige en vrac + matériau blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

Bien : BATIMENT 26
Identification : P018
Pièce et étage : Cuisine 4 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



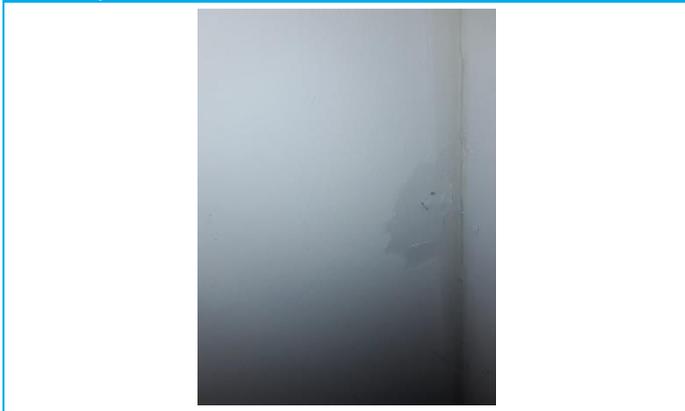

Bien : BATIMENT 26
 Identification : P019
 Pièce et étage : Salle de bains 4 R+1
 Localisation : Plafond
 Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
 Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc
 Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
 Identification : P020
 Pièce et étage : Entrée 1 R+3
 Localisation : Mur A
 Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
 Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
 Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
 Identification : P021
 Pièce et étage : Chambre 1 R+3
 Localisation : Mur D
 Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
 Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
 Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
 Identification : P022
 Pièce et étage : Cuisine 1 R+3
 Localisation : Mur D
 Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
 Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac
 Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P023
Pièce et étage : WC 1 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P024
Pièce et étage : Salle de bains 1 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P025
Pièce et étage : Séjour 1 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P026
Pièce et étage : Loge gardien RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + enduit compact gris non séparable + matériau blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

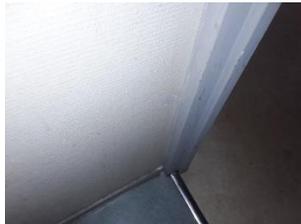

Bien : BATIMENT 26
Identification : P027
Pièce et étage : Loge gardien RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P028
Pièce et étage : Séjour 4 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

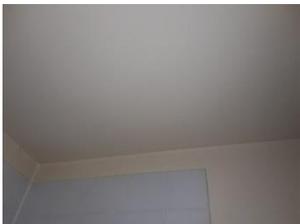

Bien : BATIMENT 26
Identification : P029
Pièce et étage : Salle de bain/wc 4 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau beige en vrac + matériau gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P030
Pièce et étage : Salle de bain/wc 4 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P031
Pièce et étage : Salle de bain/wc 4 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P032
Pièce et étage : Entrée 2 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + enduit compact gris non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P033
Pièce et étage : Placard 1 R+2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P034
Pièce et étage : Entrée 2 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P035
Pièce et étage : Cuisine 2 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + enduit plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P036
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P037
Pièce et étage : WC 2 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P038
Pièce et étage : Bureau 1 R-1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact beige en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P039
Pièce et étage : Bureau 1 R-1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P040
Pièce et étage : Bureau 3 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P041
Pièce et étage : WC R-1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P042
Pièce et étage : Salle d'eau R-1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P043
Pièce et étage : WC R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P044
Pièce et étage : Entrée 2 R-1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile et poussières + enduit compact gris non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P045
Pièce et étage : Chambre 1 R-1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



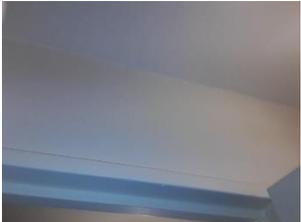
Bien : BATIMENT 26
Identification : P046
Pièce et étage : Entrée 2 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P047
Pièce et étage : Chambre 1 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P048
Pièce et étage : Cuisine 2 R-1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P049
Pièce et étage : Salle de bain/wc 2 R-1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P050
Pièce et étage : Salle de bain/wc 2 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P051
Pièce et étage : Séjour 6 R-1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P052
Pièce et étage : Entrée 2 R-1
Localisation : Mur I
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P053
Pièce et étage : placard 1 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Matériau gris en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P054
Pièce et étage : Cuisine 6 R-1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P055
Pièce et étage : WC 3 R-1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

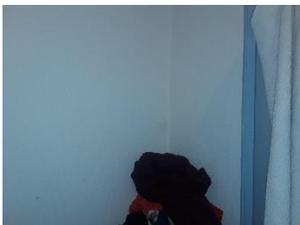

Bien : BATIMENT 26
Identification : P056
Pièce et étage : Salle de bains 3 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P057
Pièce et étage : Entrée 29 R+2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P058
Pièce et étage : Chambre I R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P059
Pièce et étage : chambre 2 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P060
Pièce et étage : Cuisine 6 R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P061
Pièce et étage : WC 3 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P062
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P063
Pièce et étage : Placard 1 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P064
Pièce et étage : Placard 1 R+2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P065
Pièce et étage : placard 1 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P066
Pièce et étage : Cuisine 6 R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P067
Pièce et étage : Cuisine 6 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P068
Pièce et étage : Cuisine 6 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

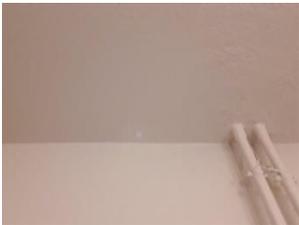

Bien : BATIMENT 26
Identification : P069
Pièce et étage : Entrée 5 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac hétérogène avec couche cartonnée et poussières non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P070
Pièce et étage : chambre 61 R+3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P071
Pièce et étage : Chambre 2 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P072
Pièce et étage : Cuisine 6 R+3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P073
Pièce et étage : Salle de bains 6 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

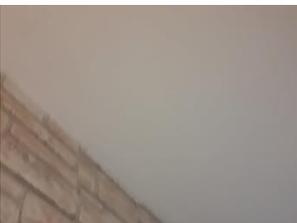

Bien : BATIMENT 26
Identification : P074
Pièce et étage : WC 6 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P075
Pièce et étage : Chambre 22 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P076
Pièce et étage : Plaque 22 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

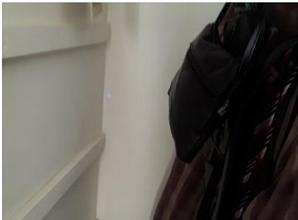

Bien : BATIMENT 26
Identification : P077
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P078
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+4
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P079
Pièce et étage : Chambre 21 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P080
Pièce et étage : WC 2 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

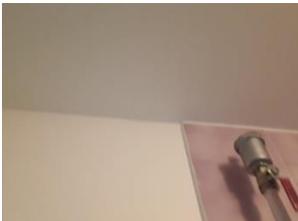

Bien : BATIMENT 26
Identification : P081
Pièce et étage : placard 1 R+5
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P082
Pièce et étage : Chambre 1 R+5
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P083
Pièce et étage : chambre 2 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P084
Pièce et étage : Cuisine 3 R+5
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P085
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+5
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

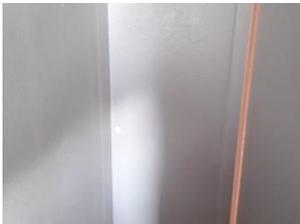

Bien : BATIMENT 26
Identification : P086
Pièce et étage : WC 3 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P087
Pièce et étage : chambre 1 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P088
Pièce et étage : chambre 2 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P089
Pièce et étage : Entrée 3 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Matériau beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P090
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P091
Pièce et étage : Cuisine 3 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche cartonnée et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P092
Pièce et étage : WC 3 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P093
Pièce et étage : Entrée 5 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P094
Pièce et étage : placard 1 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P095
Pièce et étage : chambre 3 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P096
Pièce et étage : Cuisine 5 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P097
Pièce et étage : Cuisine 5 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P098
Pièce et étage : WC 5 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P099
Pièce et étage : Cuisine 5 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P100
Pièce et étage : Entrée 6 R+4
Localisation : Mur G
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P101
Pièce et étage : chambre 1 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P102
Pièce et étage : Chambre 2 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P103
Pièce et étage : Cuisine 6 R+4
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P104
Pièce et étage : Cuisine 6 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

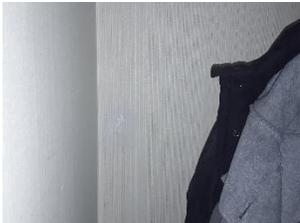

Bien : BATIMENT 26
Identification : P105
Pièce et étage : Salle de bains 6 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



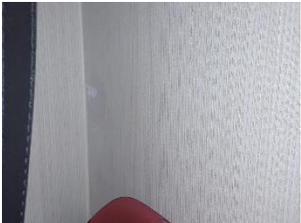
Bien : BATIMENT 26
Identification : P106
Pièce et étage : Cuisine 6 R+4
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



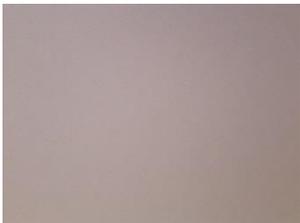
Bien : BATIMENT 26
Identification : P107
Pièce et étage : Entrée 1 R+5
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P108
Pièce et étage : chambre 2 R+5
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P109
Pièce et étage : Séjour 1 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en faible quantité en vrac avec poussières non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P110
Pièce et étage : Salle de bains 1 R+5
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P111

Pièce et étage : WC 1 R+5

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P112

Pièce et étage : Cuisine 1 R+5

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P113

Pièce et étage : Cuisine 1 R+5

Localisation : Mur F

Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P114

Pièce et étage : Chambre 1 R+5

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P115

Pièce et étage : Entrée 4 R+3

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P116

Pièce et étage : Chambre 42 R+3

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P117
Pièce et étage : Chambre 41 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P118
Pièce et étage : Cuisine 4 R+3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P119
Pièce et étage : Salle de bains 4 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P120
Pièce et étage : WC 4 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P121
Pièce et étage : Cuisine 4 R+3
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P122
Pièce et étage : chambre 1 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26

Identification : P123

Pièce et étage : Entrée 5 R+5

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P124

Pièce et étage : placard 1 R+5

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P125

Pièce et étage : chambre 2 R+5

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P126

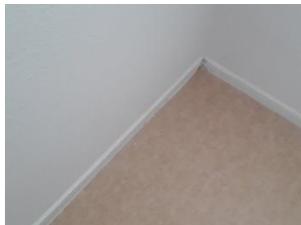
Pièce et étage : Cuisine 5 R+5

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P127

Pièce et étage : Cuisine 5 R+5

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26

Identification : P128

Pièce et étage : WC 5 R+5

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable

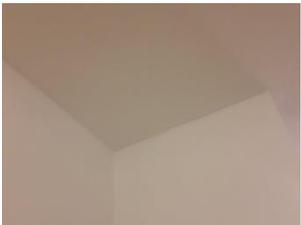
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

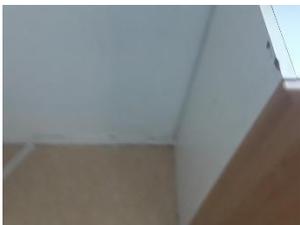


Bien : BATIMENT 26
Identification : P129
Pièce et étage : Cuisine 5 R+5
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P130
Pièce et étage : Chambre 2 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige et gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P131
Pièce et étage : Chambre 1 R+2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P132
Pièce et étage : Entrée 1 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P133
Pièce et étage : Cuisine 1 R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P134
Pièce et étage : Cuisine 1 R+2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P135
Pièce et étage : Salle de bains 1 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P136
Pièce et étage : Cuisine 1 R+2
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P137
Pièce et étage : Chambre 1 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P138
Pièce et étage : Entrée 3 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

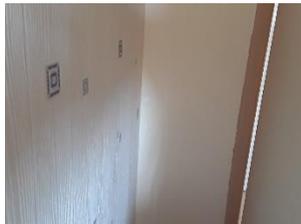

Bien : BATIMENT 26
Identification : P139
Pièce et étage : chambre 1 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P140
Pièce et étage : Chambre 32 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P141
Pièce et étage : Cuisine 3 RC
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



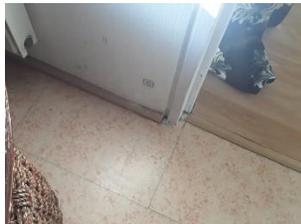
Bien : BATIMENT 26
Identification : P142
Pièce et étage : Cuisine 3 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P143
Pièce et étage : WC 3 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P144
Pièce et étage : Cuisine 3 RC
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P145
Pièce et étage : Séjour 3 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P146
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P147
Pièce et étage : chambre 2 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P148
Pièce et étage : Cuisine 3 R+1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P149
Pièce et étage : WC 3 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P150
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P151
Pièce et étage : Cuisine 3 R+1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P152
Pièce et étage : Entrée 3 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène + matériau plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + colle beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P153
Pièce et étage : Entrée 5 R-1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P154
Pièce et étage : placard 1 R-1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P155
Pièce et étage : chambre 2 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P156
Pièce et étage : Salle de bains 5 R-1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P157
Pièce et étage : Cuisine 5 R-1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

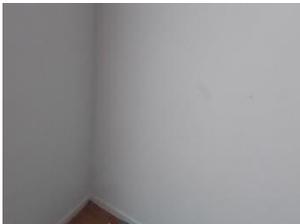

Bien : BATIMENT 26
Identification : P158
Pièce et étage : WC 5 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P159
Pièce et étage : Cuisine 5 R-1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P160
Pièce et étage : Entrée 5 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Faux plafonds (Panneaux et plaques)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P161
Pièce et étage : Salle de bains 5 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène + colle polymère jaune non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P162
Pièce et étage : Entrée 4 R-1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P163
Pièce et étage : chambre 1 R-1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P164
Pièce et étage : chambre 2 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

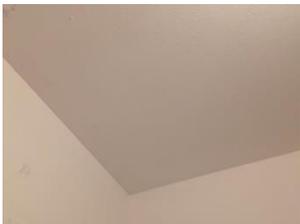

Bien : BATIMENT 26
Identification : P165
Pièce et étage : Cuisine 4 R-1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P166
Pièce et étage : Cuisine 4 R-1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



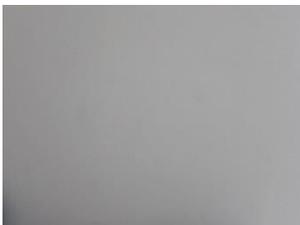
Bien : BATIMENT 26
Identification : P167
Pièce et étage : Salle de bains 4 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P168
Pièce et étage : Cuisine 4 R-1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P169
Pièce et étage : chambre 1 R-1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P170
Pièce et étage : Entrée 5 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



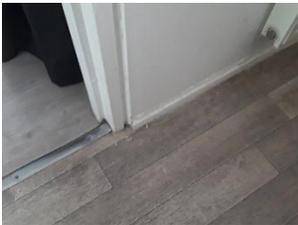
Bien : BATIMENT 26
Identification : P171
Pièce et étage : Entrée 5 R+2
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P172
Pièce et étage : Séjour 5 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P173
Pièce et étage : Salle de bains 5 R+2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P174
Pièce et étage : Salle de bains 5 R+2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P175
Pièce et étage : WC 5 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P176
Pièce et étage : Cuisine 5 R+2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 26
Identification : P177
Pièce et étage : Entrée 2 R+5
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P178
Pièce et étage : placard 2 R+5
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P179
Pièce et étage : chambre 1 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P180
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+5
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P181
Pièce et étage : Cuisine 2 R+5
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P182
Pièce et étage : WC 2 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P183
Pièce et étage : Entrée 2 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P184
Pièce et étage : placard 2 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P185
Pièce et étage : Chambre 1 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P186
Pièce et étage : Salle de bains 2 RC
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P187
Pièce et étage : Salle de bains 2 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 26
Identification : P188
Pièce et étage : WC 2 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Bien : BATIMENT 26 - BATIMENT 26, 26 RUE DES MEZEREUX, 77000 MELUN



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32853 EN DATE DU 17/12/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaïn 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32853 Réf. Commande Client : BATIMENT 26--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide IISG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P001 / / Entrée 3 Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13736 Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac
* Peinture non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P002 / / Chambre 31 Chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13737 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P003 / / Chambre 32 Chambre 2 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13738 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac
* Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32853 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P004 / / Cuisine 3 Mur E Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13739 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit blanc en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit blanc en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P005 / / Salle de bms 3 Mur D Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13740 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée et poussières		
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige avec couche cartonnée et poussières	META (1)	3	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P006 / / WC 3 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13741 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P007 / / Séjour 4 Mur D Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13742 Description ITGA : Enduit compact beige et gris en vrac hétérogène		
* Enduit compact beige et gris en vrac hétérogène	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P008 / / Chambre 41 Chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13743 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P009 / / Chambre 42 chambre 2 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13744 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc / Matériau beige		
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P010 / / WC 4 Mur B Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13745 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32853 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P011 / / Cuisine 4 Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13746 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux beige avec fibres
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau plâtreux beige avec fibres non séparable	META (1)	2	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P012 / / Salle de bains 4 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13747 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Matériau beige
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable	META (1)	4	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P013 / / Chambre 41 Chambre 1 Mur C Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13748 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P014 / / Entrée 4 Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13749 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P015 / Autres - - / Chambre 41 Chambre 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13750 Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P016 / / Chambre 42 chambre 2 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13751 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P017 / Autres - - / Salle de bains 4 Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13752 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux beige en vrac / Matériau blanc en vrac
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux beige en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32853 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13753
Réf échantillon client : BATIMENT 26P018 / / Cuisine 4 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13754
Réf échantillon client : BATIMENT 26P019 / / Salle de bains 4 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13755
Réf échantillon client : BATIMENT 26P020 / / Entrée 1 Mur A Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13756
Réf échantillon client : BATIMENT 26P021 / / Chambre 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13757
Réf échantillon client : BATIMENT 26P022 / / Cuisine 1 Mur D Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13758
Réf échantillon client : BATIMENT 26P023 / / WC 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13759
Réf échantillon client : BATIMENT 26P024 / / Salle de bains 1 Plafond				Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32853 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P025 / / Séjour 1 Plafond				
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P027 / / Loge gardien Mur C Enduit béton				
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P027 / / Loge gardien Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P028 / / Séjour 4 Plafond				
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P029 / / Salle de bain wc 4 Mur B Enduit béton				
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P030 / / Salle de bain wc 4 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32853 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P031 / / Salle de bain wc 4 Plafond Réf échantillon ITGA : IT022012-13766 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée				
Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P032 / / Entrée 2 Mur D Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT022012-13767 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit compact gris / Matériau plâtreux beige				
Peintures multiples avec couche en toile + enduit compact gris non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P033 / / Plaque 21 Placard 1 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT022012-13768 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée				
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P034 / / Entrée 2 Plafond Réf échantillon ITGA : IT022012-13769 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac				
Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P035 / / Cuisine 2 Mur C Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT022012-13770 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac				
Peintures multiples avec couche en toile + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P036 / / Salle de bains 2 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT022012-13771 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32853 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P037 / / WC 2 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13772 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P038 / / Bureau 1 Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13773 Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit compact beige en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P039 / / Bureau 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13774 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P040 / / Bureau 3 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13775 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux beige
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P041 / / WC Mur E Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13776 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P042 / / Salle d'eau Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13777 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32853 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13778				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P043 / / WC Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13779				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P044 / / Entrée 2 Mur D Enduit béton Description ITGA : Peinture avec couche en toile et poussières / Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc				
* Peinture avec couche en toile et poussières + enduit compact gris non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13780				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P045 / / Chambre 1 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	4	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13781				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P046 / Autres - - - / Entrée 2 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13782				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P047 / / Chambre 1 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13783				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P048 / / Cuisine 2 Mur C Enduit béton Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit compact gris en faible quantité en vrac / Matériau beige				
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 8/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32853 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P049 / / Salle de bain wc 2 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				
	Réf échantillon ITGA : IT022012-13784			
	Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P050 / / Salle de bain wc 2 Plafond				
	Réf échantillon ITGA : IT022012-13785			
	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac			
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : **Emeline HUYSMANS - Analyste**



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 9/9



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32854 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32854 Réf. Commande Client : BATIMENT 26--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P051 / / Séjour 6 Mur A Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13786		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P052 / / Entrée 2 Mur I Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13787		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	2	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P053 / / Plaque 21 placard 1 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13788		Description ITGA : Matériau gris en vrac avec poussières
* Matériau gris en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32854 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P054 / / Cuisine 6 Mur E Enduit béton				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P055 / / WC3 Mur C Enduit plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P056 / / Salle de bains 3 Plafond				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P057 / / Entrée 29 Mur A Enduit béton				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P058 / / Chambre 31 Chambre 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P059 / / Chambre 32 chambre 2 Plafond				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P060 / / Autres - - - / Cuisine 6 Mur E Enduit béton				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32854 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P061 / Autres - - / WC 3 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13796
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P062 / Salle de bains 3 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13797
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P063 / / Plaque 48 Placard 1 Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13798
* Enduit compact beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P064 / / Plaque 48 Placard 1 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13799
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P065 / / Plaque 48 placard 1 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13800
* Peinture non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P066 / / Cuisine 6 Mur E Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13801
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	3	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante (*)/ Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P067 / / Cuisine 6 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13802
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32854 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P068 / / Cuisine 6 Plafond				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (I)	Nombre de préparations : 2	Date d'analyse : 17/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P069 / / Entrée 5 Mur C Enduit béton				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (I)	Nombre de préparations : 1	Date d'analyse : 17/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P070 / / chambre 61 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (I)	Nombre de préparations : 2	Date d'analyse : 17/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P071 / / chambre 62 Chambre 2 Plafond				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (I)	Nombre de préparations : 1	Date d'analyse : 16/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P072 / / Cuisine 6 Mur E Enduit Peinture béton				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (I)	Nombre de préparations : 2	Date d'analyse : 17/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P073 / / Salle de bains 6 Mur D Enduit Peinture béton				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (I)	Nombre de préparations : 2	Date d'analyse : 17/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P074 / / WC 6 Plafond				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (I)	Nombre de préparations : 1	Date d'analyse : 17/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32854 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13810				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P075 // Chambre 22 Mur C Enduit Peinture béton Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac				
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13811				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P076 // Plaque 22 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières				
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13812				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P077 // Salle de bains 2 Mur A Enduit Peinture béton Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13813				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P078 // Salle de bains 2 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières				
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13814				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P079 // Chambre 21 Plafond Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac				
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-13815				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P080 // WC 2 Plafond Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité				
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32854 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P081 / / Plaque 46 placard 1 Mur C Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13816 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P082 / / Chambre 31 Chambre 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13817 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (I)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P083 / / Chambre 32 chambre 2 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13818 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + matériau gris en vrac avec poussières	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P084 / / Cuisine 3 Mur E Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13819 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris en faible quantité en vrac
* Peintures multiples + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable	META (I)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P085 / / Salle de bns 3 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13820 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (I)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P086 / / WC 3 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13821 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P087 / / Chambre 31 chambre 1 Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13822 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32854 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATTIMENT 26P088 / / Chambre 32 chambre 2 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13823				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	2	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATTIMENT 26P089 / / Entrée 3 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13824				
Description ITGA : Matériau beige en vrac avec poussières				
* Matériau beige en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATTIMENT 26P090 / / Salle de bains 3 Mur A Enduit Peinture béton				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13825				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac				
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATTIMENT 26P091 / / Cuisine 3 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13826				
Description ITGA : Peintures multiples avec couche cartonnée et poussières / Matériau plâtreux blanc				
* Peintures multiples avec couche cartonnée et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATTIMENT 26P092 / / WC 3 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13827				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATTIMENT 26P093 / / Entrée 5 Mur C Enduit Peinture béton				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13828				
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATTIMENT 26P094 / / Plaque 44 placard 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13829				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32854 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P095 / / chambre 53 chambre 3 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13830 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P096 / / Cuisine 5 Mur C Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13831 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P097 / / Cuisine 5 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13832 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P098 / / WC 5 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13833 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P099 / / Cuisine 5 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13834 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P100 / / Entrée 6 Mur G Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13835 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile et poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 11

Page 8/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32854 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA164-01 rev 11

Page 9/9



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32855 Réf. Commande Client : BATIMENT 26--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P101 / / chambre 61 chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
	Réf échantillon ITGA : IT022012-13836			
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P102 / / chambre 62 Chambre 2 Plafond				
	Réf échantillon ITGA : IT022012-13837			
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P103 / / Cuisine 6 Mur E Enduit Peinture béton				
	Réf échantillon ITGA : IT022012-13838			
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P104 / / Cuisine 6 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13839		
	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P105 / / Salle de bains 6 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13840		
	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac			
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P106 / / Cuisine 6 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13841		
	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P107 / / Entrée 1 Mur A Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13842		
	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières			
* Peinture en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières non séparable	META (1)	2	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P108 / / Chambre 2 chambre 2 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13843		
	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P109 / / Séjour 1 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13844		
	Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit beige en faible quantité en vrac avec poussières			
* Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit beige en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P110 / / Salle de bains 1 Mur A Enduit Peinture béton				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P111 / / WC 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P112 / / Cuisine 1 Plafond				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P113 / Autres - - - / Cuisine 1 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P114 / / Chambre 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P115 / / Entrée 4 Mur A Enduit Peinture béton				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P116 / / Chambre 42 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		Réf échantillon ITGA : IT022012-13851		
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P117 / / Chambre 41 Plafond				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		Réf échantillon ITGA : IT022012-13852		
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P118 / / Cuisine 4 Mur E Enduit Peinture béton				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac		Réf échantillon ITGA : IT022012-13853		
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P119 / / Salle de bains 4 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		Réf échantillon ITGA : IT022012-13854		
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P120 / / WC 4 Plafond				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		Réf échantillon ITGA : IT022012-13855		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P121 / / Cuisine 4 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		Réf échantillon ITGA : IT022012-13856		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P122 / / Chambre 41 chambre 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT022012-13857 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P123 / Autres - - - / Entrée 5 Mur C Enduit Peinture béton Réf échantillon ITGA : IT022012-13858 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige en vrac				
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P124 / / Plaque 45 placard 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT022012-13859 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée				
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P125 / / Chambre 52 chambre 2 Plafond Réf échantillon ITGA : IT022012-13860 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac				
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P126 / / Cuisine 5 Mur C Enduit Peinture béton Réf échantillon ITGA : IT022012-13861 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P127 / / Cuisine 5 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13862 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P128 / / WC 5 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13863 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P129 / / Cuisine 5 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13864 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P130 / / Chambre 2 Mur C				Réf échantillon ITGA : IT022012-13865 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige et gris en faible quantité en vrac hétérogène
* Peinture en vrac non séparable + matériau beige et gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P131 / / Chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13866 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P132 / Autres - - / Entrée 1 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13867 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sanf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P133 / / Cuisine 1 Mur E Enduit Peinture béton Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac Réf échantillon ITGA : IT022012-13868				
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (I)	3	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P134 / / Cuisine 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée Réf échantillon ITGA : IT022012-13869				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P135 / / Salle de bains 1 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac Réf échantillon ITGA : IT022012-13870				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P136 / / Cuisine 1 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée Réf échantillon ITGA : IT022012-13871				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P137 / / Chambre 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée Réf échantillon ITGA : IT022012-13872				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P138 / / Entrée 3 Mur A Enduit Peinture béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13873	
	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée			
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P139 / / Chambre 31 chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13874	
	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée			
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P140 / / Chambre 32 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13875	
	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac			
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P141 / Autres - - - / Cuisine 3 Mur E Enduit Peinture béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13876	
	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières			
* Peinture en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P142 / / Cuisine 3 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13877	
	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 8/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATICMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 26P143 / / WC 3 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13878	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 26P144 / / Cuisine 3 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13879	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier		
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATICMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 26P145 / / Séjour 3 Mur D Enduit Peinture béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13880	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée		
* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATICMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 26P146 / / Chambre 31 Chambre 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13881	
		Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATICMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 26P147 / / Chambre 32 chambre 2 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13882	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 26P148 / / Cuisine 3 Mur E Enduit Peinture béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13883	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 9/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32855 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P149 / / WC 3 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13884 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P150 / / Salle de bains 3 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13885 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux beige en faible quantité en vrac
* Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 10/10



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32856 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32856 Réf. Commande Client : BATIMENT 26--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT85 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P151 / / Cuisine 3 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14121 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P152 / / Entrée 3 Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT022012-14122 Description ITGA : Polystyrène / Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples / Colle beige
* Polystyrène + matériau plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable + colle beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P153 / / Entrée 5 Mur B Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14123 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32856 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P154 / / Plaque 49 placard 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14124 Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P155 / / Chambre 52 chambre 2 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14125 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P156 / / Salle de bains 5 Mur A Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14126 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P157 / / Cuisine 5 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14127 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P158 / / WC 5 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14128 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P159 / / Cuisine 5 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14129 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32856 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P160 / / Entrée 5 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14130 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P161 / / Salle de bains 5 Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT022012-14131 Description ITGA : Polystyrène / Colle polymère jaune
* Polystyrène + colle polymère jaune non séparable	META (2)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P162 / / Entrée 4 Mur A Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14132 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P163 / / Chambre 41 chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14133 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P164 / / Chambre 42 chambre 2 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14134 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P165 / / Cuisine 4 Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14135 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32856 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P166 / / Cuisine 4 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (1)	Nombre de préparations : 1	Date d'analyse : 16/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P167 / / Salle de bains 4 Plafond				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (1)	Nombre de préparations : 1	Date d'analyse : 16/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P168 / / Cuisine 4 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (1)	Nombre de préparations : 1	Date d'analyse : 16/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P169 / / Chambre 41 chambre 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (1)	Nombre de préparations : 1	Date d'analyse : 16/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P170 / / Entrée 5 Mur D Enduit Peinture béton				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (1)	Nombre de préparations : 2	Date d'analyse : 17/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 26P171 / / Entrée 5 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre				
	Technique analytique (Méthode de préparation) : META (1)	Nombre de préparations : 3	Date d'analyse : 17/12/2020	Résultat / Variété d'amiante : Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32856 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P172 / / Séjour 5 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14142 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P173 / / Salle de bains 5 Mur A Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14143 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P174 / / Salle de bains 5 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14144 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P175 / Autres - - / WC 5 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14145 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	3	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P176 / / Cuisine 5 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14146 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P177 / / Entrée 2 Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14147 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32856 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P178 / / Plaque 22 placard 2 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14148
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P179 / / Chambre 21 chambre 1 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14149
* Enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P180 / / Salle de bains 2 Mur A Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14150
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P181 / / Cuisine 2 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14151
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P182 / / WC 2 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14152
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 26P183 / / Entrée 2 Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14153
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32856 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14154				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P184 / / Plaque 43 placard 2 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14155				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P185 / / Chambre 1 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14156				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P186 / / Salle de bains 2 Mur E Enduit béton Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14157				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P187 / / Salle de bains 2 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 26-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon ITGA : IT022012-14158				
Réf échantillon client : BÂTIMENT 26P188 / / WC 2 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/7

ANNEXE 3 – ATTESTATIONS CHAUDIERES

Aucun document est disponible