

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Norme NF X 46-020 : 2017

CE DOCUMENT EST INDISSOCIABLE DES AUTRES SECTIONS ; ILS FONT PARTIE INTEGRANTE DU RAPPORT, COMME LEURS ANNEXES

Bien concerné Bâtiment 24 -24 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN		Propriétaire HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN			
Désignation du bâtiment Nature : COLLECTIF Réf. Cadastre : NC		Donneur d'Ordre HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN			
Date du rapport : 19/01/2021 Date de visite : 08/01/2021 Fait à : MAGNY LE HONGRE Référence du dossier : 2020 4614_PROGRAMME 67_MEZEREUX-LAVOISIER Référence du rapport : 75420 1/1		Laboratoire d'Analyses : ITGA Adresse laboratoire : 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX Numéro d'accréditation : 1-5967 Contrat d'assurance : AXA France 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX AXA France Contrat n°10158549604 Échéance au 31/12/2019			
Auteur(s) du rapport :					
Nom	Prénom	Organisme de certification	Numéro de certification	Date de certification	Fonction
HANNOU	Mohamed	SOCOTEC	n° DTI/2006-013	06/07/2020	Opérateur de repérage

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso

SOMMAIRE

Table des matières

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	3
ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	35
ANNEXE 3 – ATTESTATIONS CHAUDIERES	67

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

Bien : BATICMENT 24
Identification : P001
Pièce et étage : Séjour RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P002
Pièce et étage : Dégagement 1 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P003
Pièce et étage : chambre 1 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P004
Pièce et étage : WC RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux gris en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P005
Pièce et étage : Salle de bains 2 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P006
Pièce et étage : Salle de bains 2 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P007
Pièce et étage : logement 201 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P008
Pièce et étage : logement 201 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P009
Pièce et étage : logement 201 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

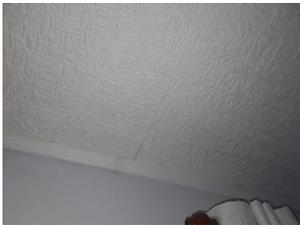

Bien : BATIMENT 24
Identification : P010
Pièce et étage : logement 201 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène + colle beige en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P011
Pièce et étage : logement 201 R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P012
Pièce et étage : logement 201 R+2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P013
Pièce et étage : logement 201 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P014
Pièce et étage : Sejour 5 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P015
Pièce et étage : Chambre 1 R+3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + peinture non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P016
Pièce et étage : chambre 2 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P017
Pièce et étage : Cuisine 5 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P018
Pièce et étage : Salle de bains 5 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P019
Pièce et étage : WC 5 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P020
Pièce et étage : Entrée 6 R+3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P021
Pièce et étage : Entrée 6 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P022
Pièce et étage : Entrée 6 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P023
Pièce et étage : Cuisine 6 RC
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P024
Pièce et étage : salle de bain 6 / wc R+3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P025
Pièce et étage : Salle de bains 6 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)




Bien : BATIMENT 24
Identification : P026
Pièce et étage : Dégagement 1 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)




Bien : BATIMENT 24
Identification : P027
Pièce et étage : Dégagement 1 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)




Bien : BATIMENT 24
Identification : P028
Pièce et étage : Chambre 52 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

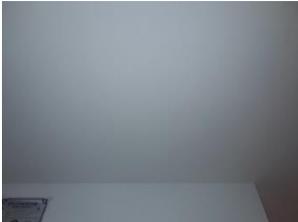

Bien : BATIMENT 24
Identification : P029
Pièce et étage : Salle de bains 5 RC
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

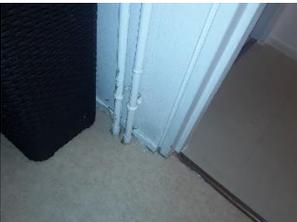

Bien : BATIMENT 24
Identification : P030
Pièce et étage : Cuisine 5 RC
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

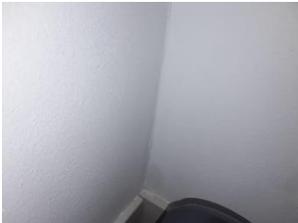

Bien : BATIMENT 24
Identification : P031
Pièce et étage : WC 5 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P032
Pièce et étage : Sejour 5 R+1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P033
Pièce et étage : Placard 2 R+1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P034
Pièce et étage : chambre 3 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P035
Pièce et étage : Cuisine 5 R+1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P036
Pièce et étage : Salle de bains 5 R+1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)




Bien : BATIMENT 24
Identification : P037
Pièce et étage : WC 5 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P038
Pièce et étage : Sejour 6 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P039
Pièce et étage : Entrée 6 R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P040
Pièce et étage : sejour 6 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P041
Pièce et étage : Cuisine 6 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

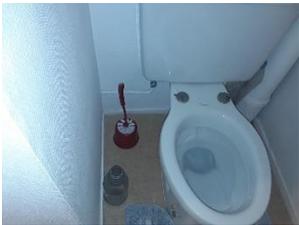
Bien : BATIMENT 24
Identification : P042
Pièce et étage : Salle de bain / wc 6 R+2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P043
Pièce et étage : Salle de bains 6 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)




Bien : BATIMENT 24
Identification : P044
Pièce et étage : placard 2 R+4
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P045
Pièce et étage : Placard 3 R+4
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P046
Pièce et étage : Entrée 5 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P047
Pièce et étage : Salle de bains 5 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

Bien : BATIMENT 24
Identification : P048
Pièce et étage : Cuisine 5 R+4
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

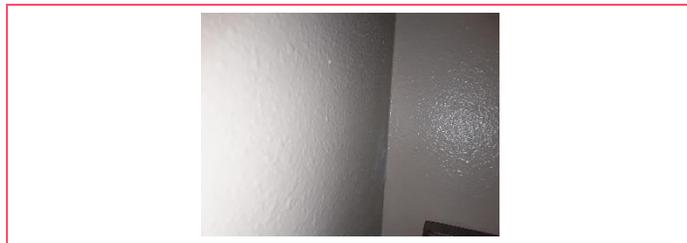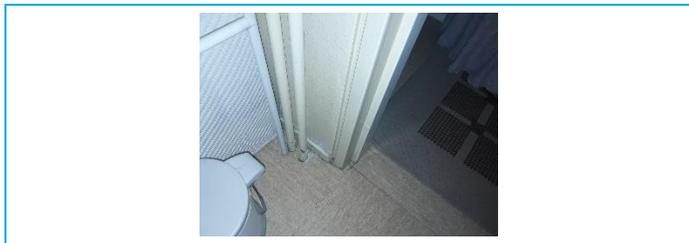

Bien : BATIMENT 24
Identification : P049
Pièce et étage : WC 5 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

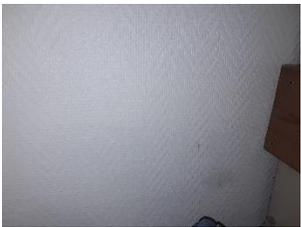
Bien : BATIMENT 24
Identification : P050
Pièce et étage : Chambre 1 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P051
Pièce et étage : Entrée 6 R+1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P052
Pièce et étage : Séjour 6 NC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P053
Pièce et étage : Cuisine 6 R+1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P054
Pièce et étage : Salle ce biens 6 / wc R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P055
Pièce et étage : salle de bains wc 6 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile + matériau compact gris en vrac hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P056
Pièce et étage : Séjour R+2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P057
Pièce et étage : Placard 1 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P058
Pièce et étage : Chambre 3 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P059
Pièce et étage : Cuisine 1 R+2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P060
Pièce et étage : Cuisine 1 R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P061
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P062
Pièce et étage : Séjour R+1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P063
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P064
Pièce et étage : Chambre 2 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P065
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P066
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + enduit plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P067
Pièce et étage : Salle de bains R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P068
Pièce et étage : Entrée 2 R+6
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P069
Pièce et étage : Chambre 2 R+6
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

Bien : BATIMENT 24
Identification : P070
Pièce et étage : chambre 3 R+6
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

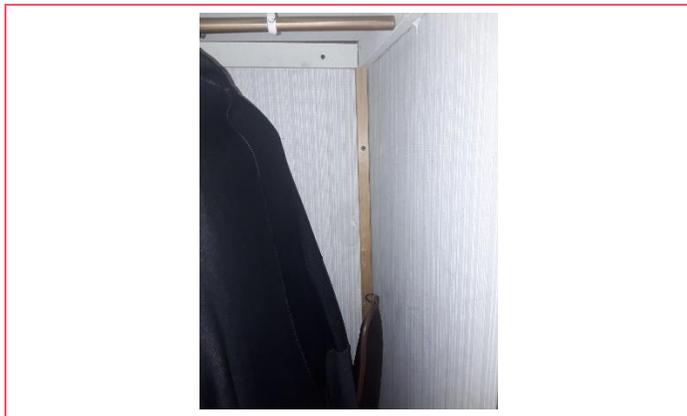Bien : BATIMENT 24
Identification : P071
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+6
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P072
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+6
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P073
Pièce et étage : WC 2 R+6
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P074
Pièce et étage : Chambre 2 R+6
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact beige et gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P075
Pièce et étage : Chambre 1 R+6
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P076
Pièce et étage : chambre 1 R+6
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P077
Pièce et étage : Cuisine 3 R+6
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P078
Pièce et étage : Cuisine 3 R+6
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P079
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+6
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige et gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P080
Pièce et étage : Sejour 4 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATICMENT 24
Identification : P081
Pièce et étage : Chambre 1 R+3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P082
Pièce et étage : Entrée 4 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P083
Pièce et étage : Salle de bains 4 R+3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P084
Pièce et étage : Salle de bains 4 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P085
Pièce et étage : WC 4 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATICMENT 24
Identification : P086
Pièce et étage : Sejour RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P087
Pièce et étage : Entrée 6 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P088
Pièce et étage : chambre 1 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P089
Pièce et étage : Salle de bains 6 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P090
Pièce et étage : Salle de bain wc 6 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P091
Pièce et étage : Salle de bains 6 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P092
Pièce et étage : Chambre 3 R+3
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

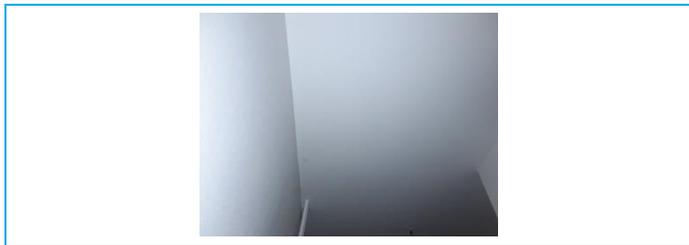Bien : BATIMENT 24
Identification : P093
Pièce et étage : Placard 1 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P094
Pièce et étage : Chambre 21 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc non séparable + matériau beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

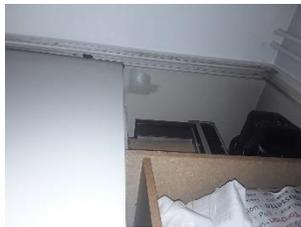
Bien : BATIMENT 24
Identification : P095
Pièce et étage : Cuisine 2 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P096
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

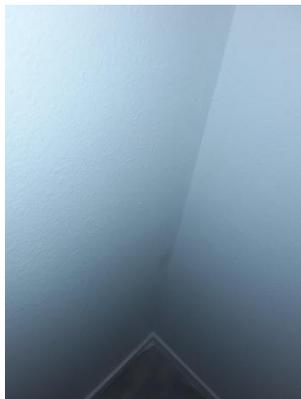
Bien : BATIMENT 24
Identification : P097
Pièce et étage : WC 2 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P098
Pièce et étage : Chambre 2 R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P099
Pièce et étage : placard 1 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P100
Pièce et étage : chambre 1 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P101
Pièce et étage : Cuisine 3 R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + enduit compact gris non séparable + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P102
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)




Bien : BATIMENT 24
Identification : P103
Pièce et étage : WC 3 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

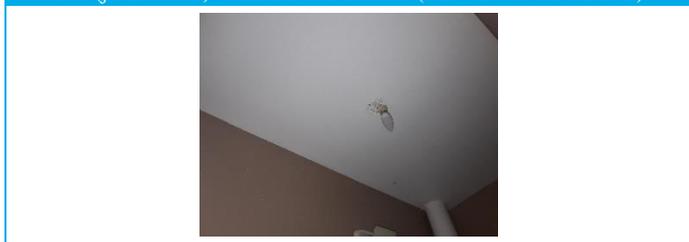


Bien : BATIMENT 24
Identification : P104
Pièce et étage : Chambre 2 R+1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

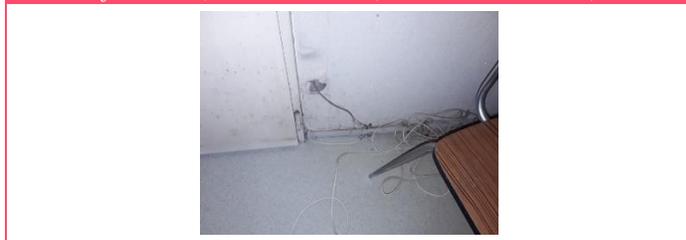

Bien : BATIMENT 24
Identification : P105
Pièce et étage : Placard 3 R+3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

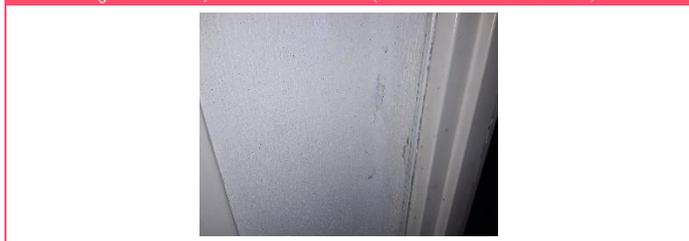

Bien : BATIMENT 24
Identification : P106
Pièce et étage : Entrée 3 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Matériau beige et gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

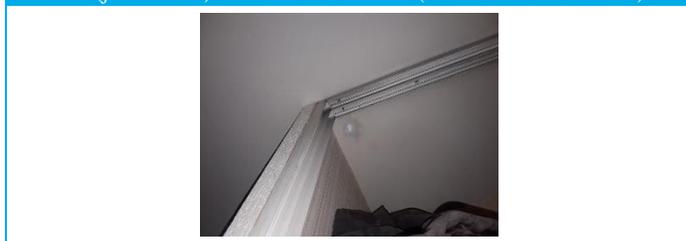

Bien : BATIMENT 24
Identification : P107
Pièce et étage : Cuisine 3 R+3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + matériau blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P108
Pièce et étage : Cuisine 3 R+3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P109
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P110
Pièce et étage : Chambre 2 R-1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact beige et gris en vrac hétérogène
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P111
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P112
Pièce et étage : séjour 4 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P113
Pièce et étage : Salle de bains 4 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P114
Pièce et étage : Cuisine 4 R+1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P115
Pièce et étage : WC 4 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P116
Pièce et étage : Entrée 3 R+5
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P117
Pièce et étage : Chambre 1 R+5
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

Bien : BATIMENT 24
Identification : P118
Pièce et étage : chambre 2 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)




Bien : BATIMENT 24
Identification : P119
Pièce et étage : Cuisine 3 R-1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P120
Pièce et étage : Salle de bains 3 R+5
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P121
Pièce et étage : WC 3 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P122
Pièce et étage : Séjour 4 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P123
Pièce et étage : Placard 2 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P124
Pièce et étage : chambre 1 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P125
Pièce et étage : Cuisine 4 R+4
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit compact gris non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P126
Pièce et étage : Cuisine 4 R+4
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P127
Pièce et étage : Salle de bains 4 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P128
Pièce et étage : Cuisine 4 R-1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P129
Pièce et étage : chambre 2 R+4
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P130
Pièce et étage : Chambre 1 R+5
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux beige et gris en vrac avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P131
Pièce et étage : Chambre 2 R+5
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P132
Pièce et étage : chambre 3 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P133
Pièce et étage : Cuisine 2 R+5
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P134
Pièce et étage : WC 2 R+5
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P135
Pièce et étage : Salle de bains 2 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P136
Pièce et étage : Entrée 3 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris + matériau beige et gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P137
Pièce et étage : Entrée 3 RC
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P138
Pièce et étage : chambre 1 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux beige + peinture en faible quantité non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P139 (Fr1)
Pièce et étage : Entrée 3 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène + peinture non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P139 (Fr2)
Pièce et étage : Entrée 3 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P140
Pièce et étage : Salle de bains 3 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P141
Pièce et étage : WC 3 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P142
Pièce et étage : WC 3 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P143
Pièce et étage : Sejour 3 R-1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P144
Pièce et étage : Chambre 31 R-1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

Bien : BATIMENT 24
Identification : P145
Pièce et étage : Entrée 3 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P146
Pièce et étage : Cuisine 3 R-1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P147
Pièce et étage : Cuisine 3 R-1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P148
Pièce et étage : WC 3 R-1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P149
Pièce et étage : Chambre 1 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Enduit compact beige et gris en vrac hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P150
Pièce et étage : Chambre 2 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P151
Pièce et étage : séjour 4 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Bien : BATIMENT 24
Identification : P152
Pièce et étage : WC 4 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P153
Pièce et étage : Cuisine 4 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P154
Pièce et étage : Salle de bains 4 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P155
Pièce et étage : Chambre 1 R+6
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P156
Pièce et étage : Placard 4 R+6
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

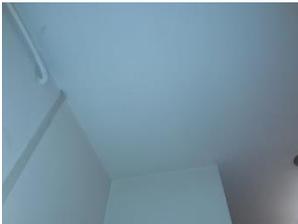
Bien : BATIMENT 24
Identification : P157
Pièce et étage : Entrée 6 R+6
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P158
Pièce et étage : Cuisine 6 R+6
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P159
Pièce et étage : Salle ce biens 6 / wc R+6
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P160
Pièce et étage : Salle de bains 6 R+6
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P161
Pièce et étage : Entrée 5 R+5
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P162
Pièce et étage : Chambre 2 R+5
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P163
Pièce et étage : chambre 1 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P164
Pièce et étage : Salle de bains 5 R+5
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P165
Pièce et étage : Cuisine 5 R+5
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P166
Pièce et étage : WC 5 R+5
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

Bien : BATIMENT 24
Identification : P167
Pièce et étage : Entrée 2 R+4
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)




Bien : BATIMENT 24
Identification : P168
Pièce et étage : placard 1 R+4
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier et poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P169
Pièce et étage : Chambre 22 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P170
Pièce et étage : Cuisine 2 R+4
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P171
Pièce et étage : Salle de bains 2 R+4
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Bien : BATIMENT 24
Identification : P172
Pièce et étage : WC 2 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Bien : BATIMENT 24 - BATIMENT 24, 24 RUE DES MEZEREUX, 77000 MELLUN

	Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie	Accréditation n° I-5971	
	59650 VILLENEUVE D'ASCQ	Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr	
	Tel : 03.20.86.20.72		
	Fax : 03.20.87.99.78 www.itga.fr		

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32861 EN DATE DU 17/12/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaïn 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32861 Réf. Commande Client : BATIMENT 24--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide IISG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analyse(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24.26.28.30.37.39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P001 / / Séjour Mur A Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13886		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac hétérogène
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24.26.28.30.37.39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P002 / / Dégagement 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13887		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24.26.28.30.37.39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P003 / / Chambre 21 chambre 1 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13888		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32861 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)


Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P004 / / WC Mur D Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13889		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux gris en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + enduit plâtreux gris en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P005 / / Salle de bains 2 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13890		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P006 / / Salle de bains 2 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13891		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + matériau beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P007 / / Séjour logement 201 Mur D Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13892		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières / Matériau gris en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P008 / / Chambre 1 logement 201 Mur D Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13893		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P009 / / Entrée logement 201 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13894		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P010 / / Chambre 2 logement 201 Plafond Colle polystyrène		Réf échantillon ITGA : IT022012-13895		Description ITGA : Polystyrène / Colle beige en faible quantité en vrac
* Polystyrène + colle beige en faible quantité en vrac non séparable	META (2)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/9



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32861 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P018 / / Salle de bains 5 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13903				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P019 / / WC 5 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13904				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P020 / / Entrée 6 Mur A Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13905				
Description ITGA : Enduit compact gris en vrac				
* Enduit compact gris en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P021 / / Entrée 6 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13906				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P022 / / Entrée 6 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13907				
Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac avec poussières				
* Peinture non séparable + matériau beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P023 / / Cuisine 6 Mur E Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13908				
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau gris en vrac				
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P024 / / Salle de bms 6 salle de bain 6 we Mur A Enduit plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13909				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32861 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amianté
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13910
Réf échantillon client : BATICMENT 24P025 / / Salle de bains 6 Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13911
Réf échantillon client : BATICMENT 24P026 / / Dégagement 21 Dégagement 1 Mur D Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières / Matériau gris en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13912
Réf échantillon client : BATICMENT 24P027 / / Dégagement 21 Dégagement 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13913
Réf échantillon client : BATICMENT 24P028 / / Chambre S2 Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13914
Réf échantillon client : BATICMENT 24P029 / / Salle de bains 5 Mur E Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13915
Réf échantillon client : BATICMENT 24P030 / / Cuisine 5 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13916
Réf échantillon client : BATICMENT 24P031 / / WC 5 Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32861 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P032 / / Séjour Cuisine 5 Sejour 5 Mur B Enduit béton				
Description ITGA :		Peinture / Enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières		
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (I)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P033 / / Placard 2 Mur C Enduit plaque de plâtre				
Description ITGA :		Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P034 / / Chambre 43 chambre 3 Plafond				
Description ITGA :		Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P035 / / Cuisine 5 Mur C Enduit béton				
Description ITGA :		Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P036 / / Salle de bms 5 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				
Description ITGA :		Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (I)	3	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P037 / / WC 5 Plafond				
Description ITGA :		Matériau plâtreux blanc / Peinture		
* Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P038 / / Séjour Cuisine 6 Sejour 6 Mur D Enduit béton				
Description ITGA :		Enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières		
* Enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32861 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P039 / / Entrée 6 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P040 / / Séjour Cuisine 6 séjour 6 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13924 Description ITGA : Peinture avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		
* Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P041 / / Cuisine 6 Mur D Enduit béton				
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P042 / / Salle de bains 6 Salle de bain wc 6 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13925 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	3	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P043 / / Salle de bains 6 Salle de bain wc 6 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P044 / / Plaque 47 placard 2 Mur D Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13926 Description ITGA : Peinture en faible quantité avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
* Peinture en faible quantité avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P045 / / Salle de bains 6 Plafond				
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P046 / / Salle de bains 6 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13927 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P047 / / Salle de bains 6 Plafond				
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P048 / / Salle de bains 6 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13928 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P049 / / Plaque 47 placard 2 Mur D Enduit béton				
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREALX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P050 / / Plaque 47 placard 2 Mur D Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13929 Description ITGA : Enduit compact gris en vrac		
* Enduit compact gris en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32861 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13930
Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P045 / / Plaque 48 Placard 3 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13931
Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P046 / / Entrée 5 Plafond				Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13932
Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P047 / / Salle de bains 5 Mur A Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13933
Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P048 / / Cuisine 5 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13934
Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P049 / / WC 5 Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13935
Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P050 / / chambre 61 Chambre 1 Mur B Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 11

Page 8/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32861 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA164-01 rev 11

Page 9/9



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32862 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32862 Réf. Commande Client : BATIMENT 24--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analyses : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P051 / / Entrée 6 Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13936		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P052 / / Séjour 6 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13937		
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P053 / / Cuisine 6 Mur E Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13938		
* Peinture non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32862 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P054 / / Salle de bains 6 Salle ce biens 6 we Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13939				
Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P055 / / Salle de bains 6 salle de bains we 6 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13940				
Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau compact gris en vrac hétérogène / Matériau blanc en vrac				
* Peinture avec couche en toile + matériau compact gris en vrac hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P056 / / Séjour Mur B Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13941				
Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige				
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P057 / / Placard 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13942				
Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige				
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P058 / / Chambre 3 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13943				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau beige en vrac				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P059 / / Cuisine 1 Mur B Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13944				
Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc				
* Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32862 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P060 / / Cuisine 1 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13945				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	2	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P061 / / Salle de bains 2 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13946				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige / Matériau beige et gris en vrac hétérogène				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige + matériau beige et gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P062 / / Séjour Mur C Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13947				
Description ITGA : Enduit beige en vrac				
* Enduit beige en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P063 / / Chambre 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13948				
Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P064 / / Chambre 2 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13949				
Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige				
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P065 / / Cuisine Mur F Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13950				
Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac				
* Peinture non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P066 / / Cuisine Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-13951				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux beige				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + enduit plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32862 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN			Réf échantillon ITGA : IT022012-13952	
Réf échantillon client : BATIMENT 24P067 / / Salle de bains Plafond	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc			
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN			Réf échantillon ITGA : IT022012-13953	
Réf échantillon client : BATIMENT 24P068 / / Entrée 2 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN			Réf échantillon ITGA : IT022012-13954	
Réf échantillon client : BATIMENT 24P069 / / Chambre 22 Chambre 2 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières / Matériau plâtreux beige avec couche en papier			
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN			Réf échantillon ITGA : IT022012-13955	
Réf échantillon client : BATIMENT 24P070 / / Chambre 23 chambre 3 Plafond	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige			
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN			Réf échantillon ITGA : IT022012-13956	
Réf échantillon client : BATIMENT 24P071 / / Salle de bains 2 Mur A Enduit béton	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac			
* Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN			Réf échantillon ITGA : IT022012-13957	
Réf échantillon client : BATIMENT 24P072 / / Salle de bains 2 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre	Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières			
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (I)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN			Réf échantillon ITGA : IT022012-13958	
Réf échantillon client : BATIMENT 24P073 / / WC 2 Plafond	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc			
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32862 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P074 / / Chambre 32 Chambre 2 Mur C Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13959		Description ITGA : Enduit compact beige et gris en vrac
* Enduit compact beige et gris en vrac	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P075 / / Chambre 31 Chambre 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13960		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P076 / / Chambre 31 chambre 1 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13961		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P077 / / Cuisine 3 Mur E Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13962		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (I)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P078 / / Cuisine 3 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-13963		Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P079 / / Salle de bains 3 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-13964		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau beige et gris
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige et gris non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P080 / / Séjour Cuisine 4 Sejour 4 Mur C Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-13965		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris / Matériau plâtreux beige
* Peinture non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux beige non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32862 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13966
Réf échantillon client : BATIMENT 24P081 / / Chambre 42 Chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13967
Réf échantillon client : BATIMENT 24P082 / / Entrée 4 Plafond				Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige
* Peinture en vrac non séparable + matériau beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13968
Réf échantillon client : BATIMENT 24P083 / / Salle de bains 4 Mur A Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit compact gris en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13969
Réf échantillon client : BATIMENT 24P084 / / Salle de bains 4 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	3	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13971
Réf échantillon client : BATIMENT 24P085 / / WC 4 Plafond				Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture en vrac
* Matériau plâtreux blanc + peinture en vrac non séparable	META (1)	2	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13972
Réf échantillon client : BATIMENT 24P086 / / Séjour Cuisine 6 Séjour Mur B Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac hétérogène / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				Réf échantillon ITGA : IT022012-13973
Réf échantillon client : BATIMENT 24P087 / / Entrée 6 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32862 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P088 / / chambre 61 chambre 1 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13974 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P089 / / Salle de bains 6 Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13976 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples avec couche en toile + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P090 / / Salle de bains 6 Salle de bain wc 6 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13977 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P091 / / Salle de bains 6 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13978 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P092 / / Chambre 23 Chambre 3 Mur F Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-13979 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P093 / / Plaque 21 Placard 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-13980 Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige
* Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P094 / / Chambre 21 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-13981 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau beige en vrac
* Matériau plâtreux blanc non séparable + matériau beige en vrac	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32862 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P095 / / Cuisine 2 Mur D Enduit béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13982 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
* Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P096 / / Salle de bams 2 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13983 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige	
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P097 / / WC 2 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13984 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc	
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P098 / / Chambre 32 Chambre 2 Mur E Enduit béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-13985 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc	
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P099 / / Plaque 31 placard 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-13986 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	
* Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P100 / / Chambre 31 chambre 1 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-13987 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 11

Page 8/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32862 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
-------------------	--	---------------------------	-------------------	-----------------------------

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA164-01 rev 11

Page 9/9



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32863 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32863 Réf. Commande Client : BATIMENT 24--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24.26.28.30.37.39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P101 / / Cuisine 3 Mur E Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14043 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit compact gris / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples avec couche en toile + enduit compact gris non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24.26.28.30.37.39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P102 / / Salle de bains 3 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14044 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24.26.28.30.37.39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P103 / / WC 3 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14045 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32863 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P104 / / Chambre 32 Chambre 2 Mur E Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-14046		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier
* Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P105 / / Placard 3 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-14047		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige avec couche en papier
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige avec couche en papier non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P106 / / Entrée 3 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-14048		Description ITGA : Matériau beige et gris en vrac
* Matériau beige et gris en vrac	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P107 / / Cuisine 3 Mur E Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-14049		Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples / Matériau blanc
* Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + matériau blanc non séparable	META (I)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P108 / / Cuisine 3 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-14050		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P109 / / Salle de bms 3 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-14051		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P110 / / Chambre 42 Chambre 2 Mur C Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-14052		Description ITGA : Enduit compact beige et gris en vrac hétérogène
* Enduit compact beige et gris en vrac hétérogène	META (I)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32863 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P111 / / Chambre 41 Chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14053
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P112 / / Séjour Cuisine 4 séjour 4 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14054
* Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P113 / / Salle de bains 4 Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14055
* Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige non séparable	META (1)	3	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P114 / / Cuisine 4 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14056
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P115 / / WC 4 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14057
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P116 / / Entrée 3 Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14058
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32863 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P117 / / Chambre 31 Chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
		1	16/12/2020	IT022012-14059
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P118 / / Chambre 32 chambre 2 Plafond				
		1	16/12/2020	IT022012-14060
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau beige				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P119 / / Cuisine 3 Mur F Enduit béton				
		1	16/12/2020	IT022012-14061
Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peintures multiples non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P120 / / Salle de bms 3 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				
		1	16/12/2020	IT022012-14062
Description ITGA : Peinture avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P121 / / WC 3 Plafond				
		1	16/12/2020	IT022012-14063
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P122 / / Séjour Cuisine 4 Séjour 4 Mur C Enduit béton				
		1	16/12/2020	IT022012-14064
Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc				
* Peinture non séparable + enduit compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32863 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P123 / / Plaque 33 Placard 2 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14065 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P124 / / Chambre 31 chambre 1 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14066 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige
* Peinture en vrac non séparable + matériau beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P125 / / Cuisine 4 Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14067 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + enduit compact gris non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P126 / / Cuisine 4 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14068 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P127 / / Salle de bains 4 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14069 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P128 / / Cuisine 4 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14070 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32863 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P129 / / Chambre 32 chambre 2 Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P130 / / Chambre 21 Chambre 1 Mur D Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-14071 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P131 / / Chambre 22 Chambre 2 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P132 / / Chambre 23 chambre 3 Plafond		Réf échantillon ITGA : IT022012-14072 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige et gris en vrac avec couche cartonnée		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux beige et gris en vrac avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P133 / / Cuisine 2 Mur B Enduit béton				
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P134 / / WC 2 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-14073 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité en vrac		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P132 / / Chambre 23 chambre 3 Plafond				
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P133 / / Cuisine 2 Mur B Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT022012-14074 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige		
* Peinture en vrac non séparable + matériau beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P133 / / Cuisine 2 Mur B Enduit béton				
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P134 / / WC 2 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT022012-14075 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac / Matériau beige		
* Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable + matériau beige non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P134 / / WC 2 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32863 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P135 / / Salle de bains 2 Plafond Réf échantillon ITGA : IT022012-14077 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc / Matériau beige				
* Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable	META (1)	3	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P136 / / Entrée 3 Mur A Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT022012-14078 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris / Matériau beige et gris en vrac				
* Peinture non séparable + enduit compact gris + matériau beige et gris en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P137 / / Entrée 3 Mur H Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT022012-14079 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P138 / / Chambre 31 chambre 1 Plafond Réf échantillon ITGA : IT022012-14080 Description ITGA : Matériau plâtreux beige / Peinture en faible quantité				
* Matériau plâtreux beige + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P139 / / Entrée 3 Plafond Colle polystyrène Réf échantillon ITGA : IT022012-14081 Description ITGA : Polystyrène / Peinture / Colle beige / Matériau beige				
* Polystyrène + peinture non séparable	META (2)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
* Colle beige + matériau beige non séparable	META (1)	1	17/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P140 / / Salle de bains 3 Mur A Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT022012-14082 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32863 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P141 / / WC 3 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT022012-14083 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige				
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P142 / / WC 3 Plafond Réf échantillon ITGA : IT022012-14084 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige				
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P143 / / Séjour Cuisine 3 Sejour 3 Mur D Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT022012-14085 Description ITGA : Peinture / Matériau beige et gris en vrac				
Peinture non séparable + matériau beige et gris en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P144 / / Chambre 31 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre Réf échantillon ITGA : IT022012-14086 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières				
Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P145 / / Entrée 3 Plafond Réf échantillon ITGA : IT022012-14087 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige				
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATICMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATICMENT 24P146 / / Cuisine 3 Mur F Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT022012-14088 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit compact gris en faible quantité en vrac / Matériau blanc en vrac				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit compact gris en faible quantité en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 8/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32863 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P147 / / Cuisine 3 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-14089				
Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée				
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P148 / / WC 3 Plafond				
Réf échantillon ITGA : IT022012-14090				
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac				
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P149 / / Chambre 41 Chambre 1 Mur B Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT022012-14091				
Description ITGA : Enduit compact beige et gris en vrac hétérogène				
* Enduit compact beige et gris en vrac hétérogène	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN				
Réf échantillon client : BATIMENT 24P150 / / Chambre 42 Chambre 2 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT022012-14092				
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée				
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Jérémy HENNO - Chef d'Equipe



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 9/9



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32864 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtain 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-32864 Réf. Commande Client : BATIMENT 24--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT885 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P151 / Séjour Cuisine 4 séjour 4 Plafond				Réf échantillon ITGA : IT022012-14099 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P152 / WC 4 Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT022012-14100 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P153 / Cuisine 4 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT022012-14101 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32864 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amianté
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P154 / / Salle de bains 4 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-14102	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P155 / / chambre 61 Chambre 1 Mur B Enduit béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-14103	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P156 / / Placard 4 Mur B			Réf échantillon ITGA : IT022012-14104	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P157 / / Entrée 6 Plafond			Réf échantillon ITGA : IT022012-14105	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P158 / / Autres - - / Cuisine 6 Mur E Enduit béton			Réf échantillon ITGA : IT022012-14106	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BATIMENT 24P159 / / Salle de bains 6 Salle ce biens 6 wc Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT022012-14107	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32864 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P160 / / Salle de bains 6 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14108				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P161 / / Entrée 5 Mur D Enduit béton Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14109				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P162 / / Chambre 42 Chambre 2 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14110				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P163 / / Chambre 51 chambre 1 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14111				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P164 / / Salle de bains 5 Mur A Enduit béton Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14112				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P165 / / Cuisine 5 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14113				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32864 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P166 / Autres - - - / WC 5 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14114				
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P167 / Entrée 2 Mur D Enduit Peinture béton Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14115				
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P168 / / Placard 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier et poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14116				
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier et poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P169 / / Chambre 22 Plafond Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14117				
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P170 / / Cuisine 2 Mur D Enduit Peinture béton Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14118				
* Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BÂTIMENT 24-01 - 36,38 RUE LAVOISIER-24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREAUX 77000 MELLUN Réf échantillon client : BÂTIMENT 24P171 / / Salle de bains 2 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières Réf échantillon ITGA : IT022012-14119				
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	2	17/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-32864 EN DATE DU 17/12/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT 24--01 - 36,38 RUE LAVOISIER 24,26,28,30,37,39 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT022012-14120		
Réf échantillon client : BATIMENT 24P172 / / WC 2 Plafond		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
* Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Amélie LAURAGUAI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/5

ANNEXE 3 – ATTESTATIONS CHAUDIERES

Aucun document est disponible