

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

11 AVENUE DES TILLEULS

LGT 4

77380 COMBS LA VILLE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	LGT 4
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	68LAA0104	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	31/10/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaëtan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 08/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Gaëtan BEDEL



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	32
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	33

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur B	68LAA0104P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur C	68LAA0104P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	68LAA0104P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur A	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur B	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur A	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur B	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur D	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur A	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur B	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur C	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur D	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur C	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur D	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur C	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Mur D	68LAA0104P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur A	68LAA0104P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur B	68LAA0104P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur A	68LAA0104P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cellier 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur B	68LAA0104P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur C	68LAA0104P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur D	68LAA0104P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur C	68LAA0104P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

<b>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77</b>		PAGE N° 2
<b>BON DE TRAVAUX</b>		N° 2017 24480
		Édité le 27-10-2017
		Le Service Émetteur   Eric Fosvart Technicien
<b>ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX</b>		
JE SOUSSIGNÉ		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. N° 2017 24480
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		LE
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT
HEURE DE DÉPART :		POUR L'ENTREPRISE

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 277 700 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017 24480  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4474 1 <b>Provenance</b> MELUN SENART <b>Objet</b> DIVERS		
<b>SERVICE</b> SENART Techniciens <b>LOCALISATION</b> Programme 68 COMBS LA VILLE - LES TILLEULS Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AA Étage 01 Logement 4 Module 68LAA0104 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN <b>ADRESSE</b> 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE	<b>ÉMETTEUR</b> ERNST ERIC	

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 15 JOURS **PÉRIODE DU** 27-10-2017 **AU** 10-11-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE+SOL DANS TOUT LE LOGEMENT - PLOMBERIE TEL GARDIEN MR PROTAT 0696409174	6,00	48,00	288,00
<b>TOTAL H.T.</b>				293,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				58,60
<b>TOTAL T.T.C.</b>				351,60

AFFECTATION BUDGÉTAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	A760	SENT SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	351,60	

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	68 1 A000 AA 68LAA0104	L 7000589	351,60	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 24480

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

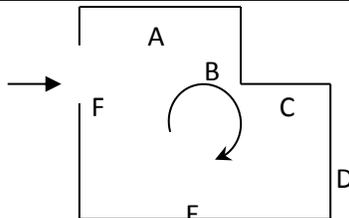

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cellier 2			OUI	CONCERNEE
Cellier 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle de bains	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
WC	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Entrée	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cellier 2	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cellier 1	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Chambre	Béton				Sol souple	Enduit			

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non	68LAA0104P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peinture non séparable					
Cellier 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	68LAA0104P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cellier 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	68LAA0104P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	68LAA0104P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	68LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	68LAA0104P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre		Revêtement souple	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	68LAA0104P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier 1		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore + ragréage gris en faible quantité non séparable	68LAA0104P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	68LAA0104P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	68LAA0104P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	68LAA0104P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	68LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	68LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 1		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	68LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	68LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	68LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	68LAA0104P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige	68LAA0104P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable					
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	68LAA0104P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	68LAA0104P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	68LAA0104P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures	68LAA0104P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable					
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	68LAA0104P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	68LAA0104P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	68LAA0104P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	68LAA0104P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc	68LAA0104P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			en vrac non séparable + peinture non séparable					
Salle de bains		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	68LAA0104P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 68LAA0104 31/10/2017

18/34

Date d'édition : 08/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME


Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 68LAA0104P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	68LAA0104 31/10/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

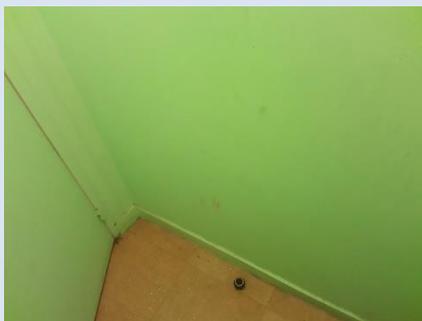


PRELEVEMENT : 68LAA0104P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	68LAA0104 31/10/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

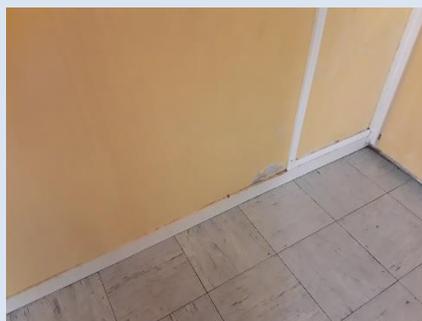

PRELEVEMENT : 68LAA0104P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	68LAA0104 31/10/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

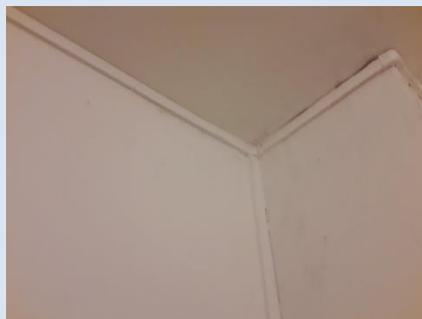

PRELEVEMENT : 68LAA0104P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	68LAA0104 31/10/2017		Chambre
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 68LAA0104P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	68LAA0104 31/10/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 68LAA0104P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	68LAA0104 31/10/2017	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 68LAA0104P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	68LAA0104 31/10/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 68LAA0104P008**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	68LAA0104 31/10/2017	Chambre	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**

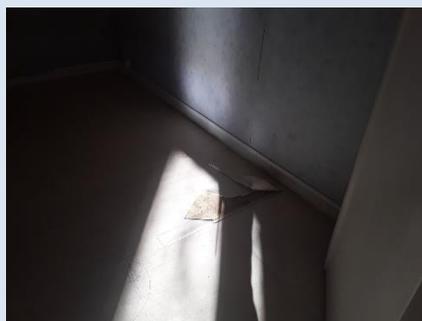

**PRELEVEMENT : 68LAA0104P009**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	68LAA0104 31/10/2017	Cellier 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore + ragréage gris en faible quantité non séparable	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 68LAA0104P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	68LAA0104 31/10/2017	Cellier 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

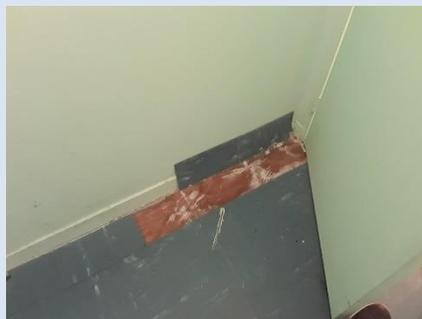

PRELEVEMENT : 68LAA0104P011


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	68LAA0104 31/10/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 68LAA0104P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	68LAA0104 31/10/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	31/10/2017	BEDEL Gaëtan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

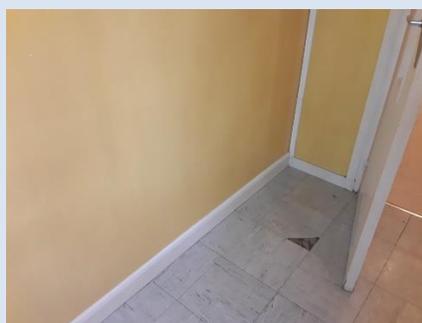

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga**  
Innovateur en fiabilité

Parc Etoile - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

**COFRAC**  
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5193 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-105104  
Echantillon ITGA : IT071711-5193  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Ref. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

**itga**  
Innovateur en fiabilité

Parc Etoile - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

**COFRAC**  
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5194 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-105104  
Echantillon ITGA : IT071711-5194  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Ref. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture
Description ITGA	Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

**Rapport N° : 68LAA0104**  
Date d'édition : 08/11/2017

**31/10/2017**

**26/34**



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5195 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-305104  
Echantillon ITGA : IT071711-5195  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafonds Enduit: Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5196 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-305104  
Echantillon ITGA : IT071711-5196  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mur B Enduit: Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	META le 07/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5197 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-305104  
Echantillon ITGA : IT071711-5197  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 07/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les caractéristiques sont conservées pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5198 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-305104  
Echantillon ITGA : IT071711-5198  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafonds Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit gris en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les caractéristiques sont conservées pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5199 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105104  
Echantillon ITGA : IT071711-5199  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Solx Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragraéage gris

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragraéage gris non séparable	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5200 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105104  
Echantillon ITGA : IT071711-5200  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Ragraéage gris en faible quantité en vrac

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable + ragraéage gris en faible quantité en vrac	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5201 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105104  
Echantillon ITGA : IT071711-5201  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier 1 Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragraé gris en faible quantité

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant gris + colle polymère incolore + ragrage gris en faible quantité non séparable	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5202 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105104  
Echantillon ITGA : IT071711-5202  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier 2 Sol Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragraé gris en faible quantité en vrac

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante bleue	META le 07/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragrage gris en faible quantité en vrac	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5203 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105104  
Echantillon ITGA : IT071711-5203  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-5204 EN DATE DU 07/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105104  
Echantillon ITGA : IT071711-5204  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

Commande	68LAA0104-01
Dossier client	68LAA0104-01 - 11 AVENUE DES TILLEULS 77380 COMBS LA VILLE
Echantillon	68LAA0104P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité / Peinture en faible quantité

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 07/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courriel 8 10 33  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subéquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
  - Diagnostic amiante parties privatives
  - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD  
Direction Opérations Entreprises  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

## CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat de compétences  
Diagnosticteur Immobilier**

**I.Cert**  
Institut de Certification

N° CPDI 3869      Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :  
**Monsieur Gaëtan BEDEL**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante      **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**  
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint Grégoire, le 23/05/2016

Arrêté du 6 avril 2007 décernant les ordres de certification des compétences des personnes physiques relatives à l'état de l'habitation relative de gaz modéré par les articles du 11/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2009 décernant les ordres de certification des compétences des personnes physiques relatives à la performance énergétique existante par les articles du 06/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 20 octobre 2005 décernant les ordres de certification des compétences des personnes physiques relatives à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment existant par les articles du 14/12/2006 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 décernant les ordres de certification des compétences des personnes physiques coproducteurs de logement et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 décernant les ordres de certification des compétences des personnes physiques opérant des contrats de risque d'inondation au client ou agissant pour détenir des diagnostics réalisés dans les immeubles d'habitation existant par l'article du 01/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2005 décernant les ordres de certification des compétences des personnes physiques relatives à l'état de l'habitation existant d'énergie et modéré par les articles du 12/12/2006 et du 03/12/2011.



**I.Cert**  
Institut de Certification


Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Part: EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victorieuse - 35750 Saint Grégoire



COFRAC  
UNIVERSITAT  
DE BREST  
UNIVERSITAT  
DE NANTES  
UNIVERSITAT  
DE NANTES  
UNIVERSITAT  
DE NANTES

CPE DI FR11 rév 10

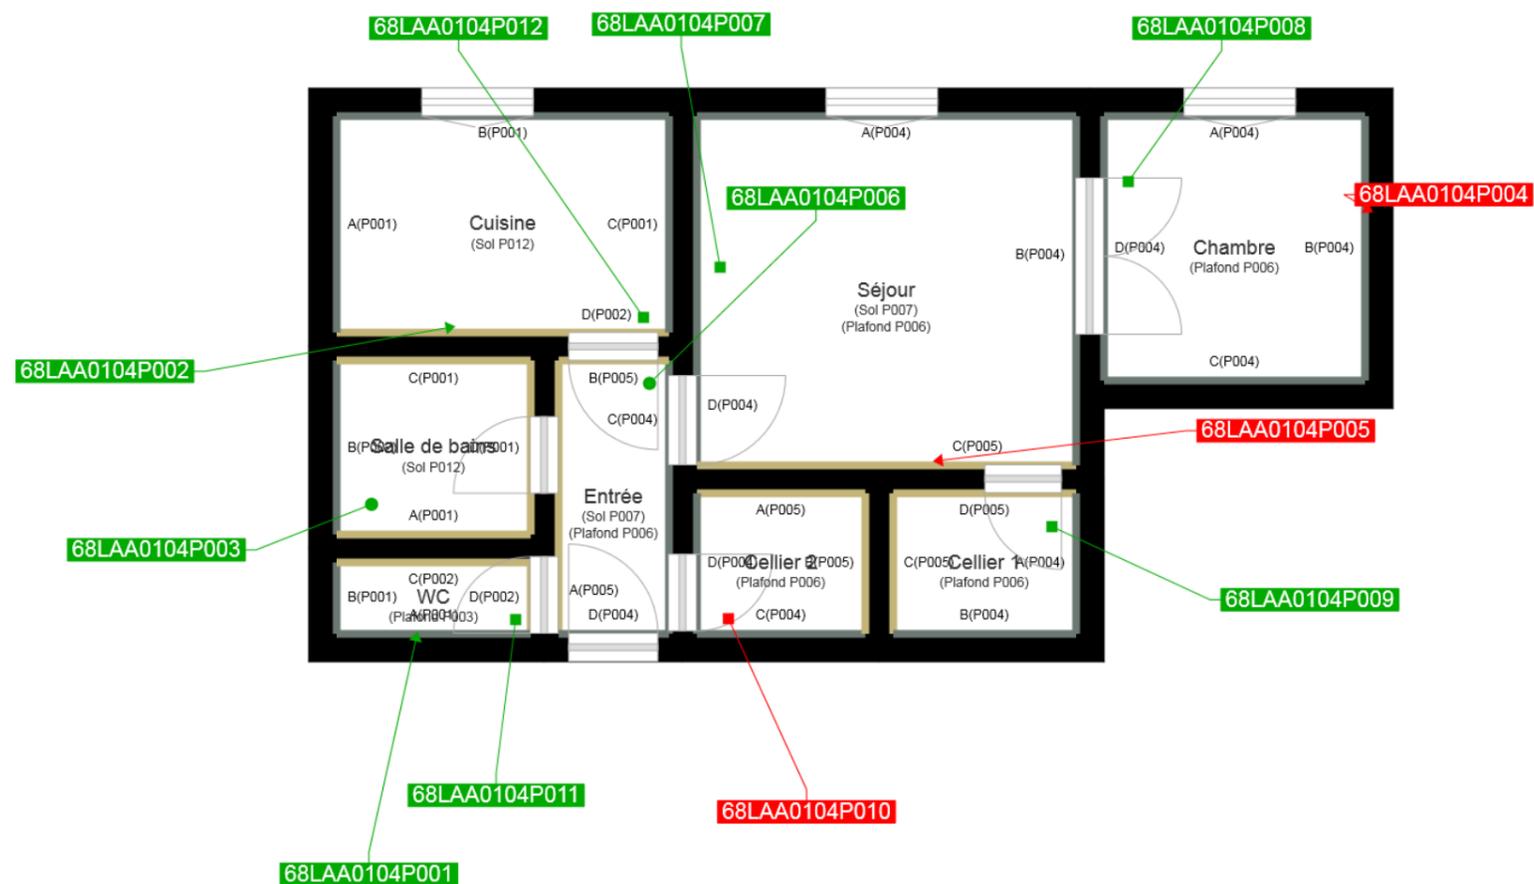

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés