

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01

01

77420 CHAMPS SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	01
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	69LADO201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	29/10/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 08/11/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 69LADO201 29/10/2018

Version : 08/11/2018

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	32
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	41
ATTESTATION(S).....	46
CERTIFICAT DE COMPETENCES	47

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Mur C	69LADO201P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur D	69LADO201P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur B	69LADO201P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Plafond	69LADO201P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	69LADO201P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	Sous évier	69LADO201P015	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Plafond	69LADO201P012	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Plafond	69LADO201P012	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Plafond	69LADO201P012	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Mur C	69LADO201P003	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Mur D	69LADO201P003	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Mur A	69LADO201P003	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Mur B	69LADO201P003	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur B	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur C	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur D	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur A	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur D	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur B	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur C	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur D	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur F	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur G	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur D	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur A	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur B	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Mur F	69LADO201P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	69LADO201P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 26043
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
SERVICE CHAMPS Techniciens		ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS
LOCALISATION Programme 69 CHAMPS SUR MARNE /NOISIEL (LES POMMIERS) Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AD Étage 02 Logement 1 Module 69LAD0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE 9 SQUARE DU GERFAUT 77420 CHAMPS SUR MARNE		

DELAI D'EXÉCUTION 7 JOURS **PERIODE DU** 25-10-2018 AU 31-10-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	5,00	5,00	25,00
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	5,00	48,00	240,00
TOTAL H.T.				265,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				53,00
TOTAL T.T.C.				318,00

25-10-2018 TEL M.MANLIUS 06.86.40.91.29

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	318,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	69	1 D000 AD	69LAD0201 L9922553	318,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 26043

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Revêtement bitumineux sous baignoire/,Sol sous baignoire/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 69LADO201 29/10/2018

Version : 08/11/2018

10/49

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

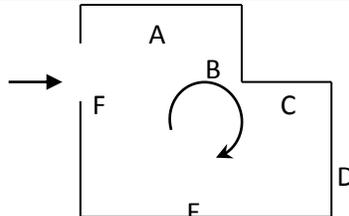

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard	R+2		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+2		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+2		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+2		OUI	CONCERNEE
WC	R+2		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+2		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Débarras	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Entrée	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
WC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Gaine technique									
Séjour	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit	PVC	PVC	

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 2	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit		PVC	
Chambre 1	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	69LADO201P012	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	69LADO201P012	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	69LADO201P012	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	69LADO201P003	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains	R+2	Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	69LADO201P003	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	R+2	Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	69LADO201P003	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	R+2	Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	69LADO201P003	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	69LADO201P013	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	R+2	Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	69LADO201P003	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 69LADO201 29/10/2018

17/49

Version : 08/11/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	69LADO201P012	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	69LADO201P013	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	69LADO201P015	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarra s	R+2	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau compact gris	69LADO201P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	69LADO201P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Peinture	Matériau beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	69LADO201P004	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris	69LADO201P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Peinture	Peintures multiples	69LADO201P010	Radiateurs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	69LADO201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P014	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Colle faïence	Carrelage	69LADO201P003	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra	R+2	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau compact gris	69LADO201P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	69LADO201P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	69LADO201P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	69LADO201P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	69LADO201P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	69LADO201P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	69LADO201P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris	69LADO201P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris	69LADO201P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris	69LADO201P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris	69LADO201P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris	69LADO201P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	69LADO201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	69LADO201P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	69LADO201P01 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P00 5	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P00 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P00 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P00 5	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P005	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarra s	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P00 6	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P00 6	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P00 6	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	69LADO201P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Colle faïence	Carrelage	69LADO201P003	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Colle faïence	Carrelage	69LADO201P003	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Colle faïence	Carrelage	69LADO201P003	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Colle faïence	Carrelage	69LADO201P003	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 69LADO201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	69LADO201 29/10/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau compact gris	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 69LADO201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P004


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Matériau beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

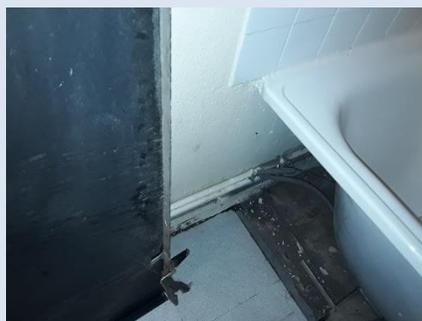

PRELEVEMENT : 69LADO201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Placard	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Radiateurs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	69LADO201 29/10/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 69LADO201P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	69LADO201 29/10/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>			

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114146 EN DATE DU 07/11/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-114146 Réf. Commande Client : 69LADO201-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 69LADO201-01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071811-6067
Réf échantillon client : 69LADO201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Dalle de sol				Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau compact gris
* Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau compact gris	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114146 EN DATE DU 07/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 69LADO201--01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton				
Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071811-6068		
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	2	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 69LADO201--01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Colle faïence				
Description ITGA : Colle beige / Matériau cartonné / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Carrelage		Réf échantillon ITGA : IT071811-6069		
* Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 69LADO201--01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseau de distribution Peinture				
Description ITGA : Matériau beige en faible quantité / Peintures multiples		Réf échantillon ITGA : IT071811-6070		
* Matériau beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 69LADO201--01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit béton				
Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité		Réf échantillon ITGA : IT071811-6071		
* Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 69LADO201--01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit béton				
Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité		Réf échantillon ITGA : IT071811-6072		
* Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114146 EN DATE DU 07/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 69LADO201-01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur D Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071811-6073 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 69LADO201-01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071811-6074 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité / Peinture en faible quantité
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 69LADO201-01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071811-6075 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau compact gris
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 69LADO201-01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Radiateurs Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071811-6076 Description ITGA : Peintures multiples
▶ Peintures multiples	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 69LADO201-01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071811-6077 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage beige
▶ Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114146 EN DATE DU 07/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 69LADO201--01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071811-6078 Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 69LADO201--01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071811-6079 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit plâtreux beige en faible quantité / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 69LADO201--01 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LADO201P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071811-6080 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité / Papier en faible quantité / Peinture en faible quantité
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	2	07/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 4/4



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967 
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114659 EN DATE DU 06/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-114659 Réf. Commande Client : 69LADO201-02
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSC 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 69LADO201-02 - 9 SQUARE DU GERFAUT LGT 01 77420 CHAMPS SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071811-6066
Réf échantillon client : 69LADO201P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Description ITGA : Tampon bitumineux noir
* Tampon bitumineux noir	META (2)	1	06/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 1/1

ATTESTATION(S)

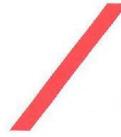

réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPARTITION DE 2010S 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des personnes ou des animaux, après travaux en peinture de plomb, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de l'annexe 1 et l'annexe 2 ainsi qu'après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et la fabrication de plans au regard de la réglementation thermique, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères d'attribution des organismes de certification





I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS

CPE DI DR 11 rev12

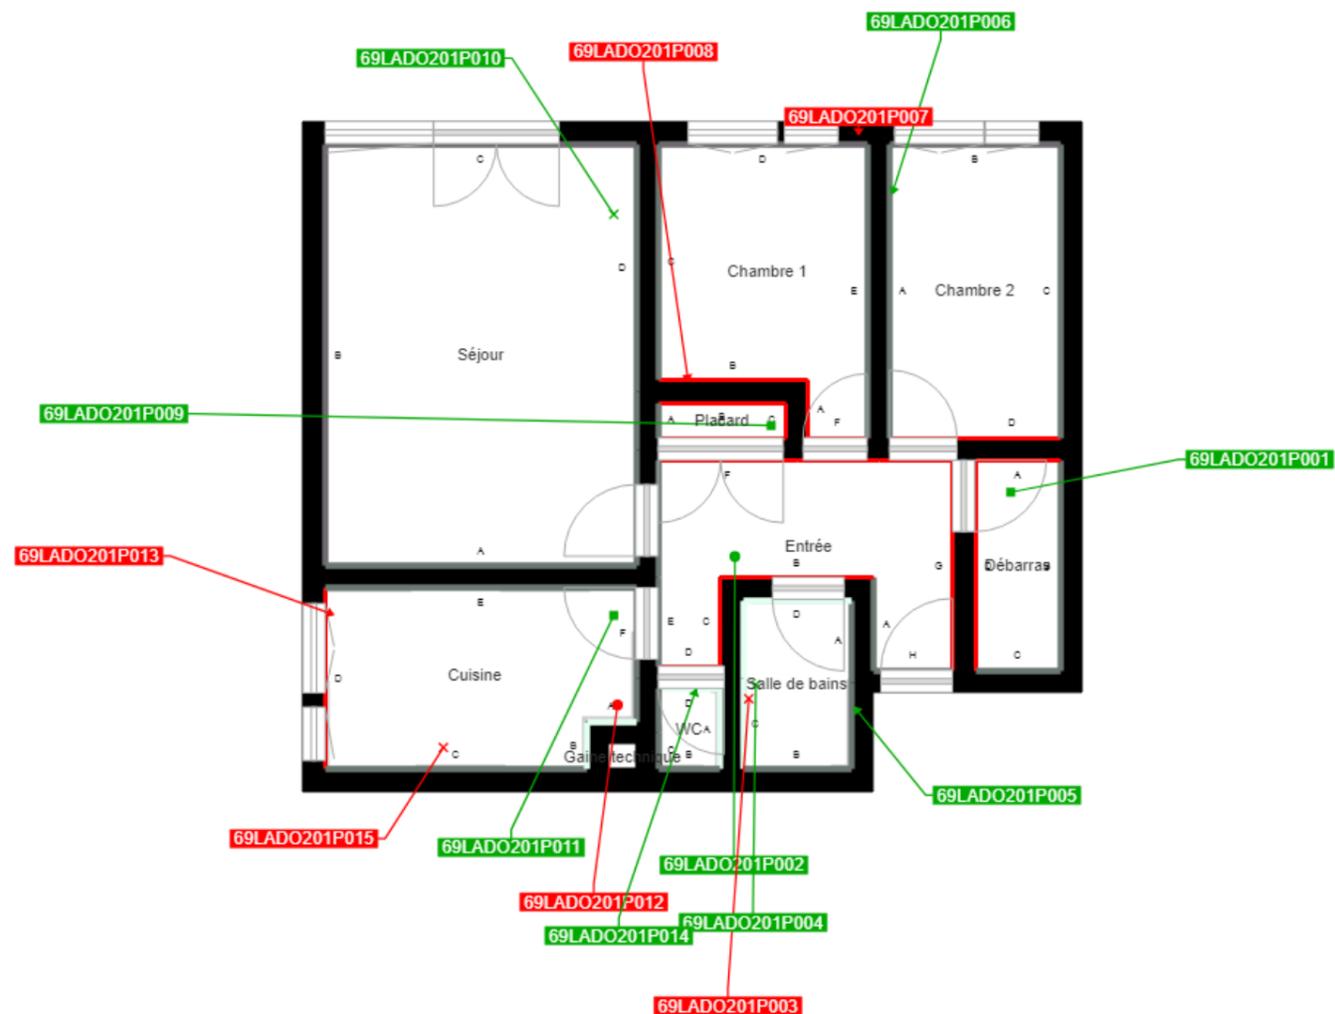

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

