

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

17 SQUARE DU VENEUR

77420 CHAMPS SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE |
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° : | 69LAH0201 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 16/02/2018 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Laurent CATE | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ |
| N° certificat : | CPDI3681 | Adresse assurance : | Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention : | 25/11/2015 | N° de contrat d'assurance : | 55832566 |
| Organisme certificateur | I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2018 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 27/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Laurent CATE**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C \ SOMMAIRE | 3 |
| D \ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 10 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 12 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS..... | 12 |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 13 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 26 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 32 |
| ATTESTATION(S)..... | 35 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES | 36 |

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|----------------|-------|------------------------------------|--|----------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | Mur C | 69LAH0201P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur A | 69LAH0201P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | Mur C | 69LAH0201P007 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) |
| Cuisine | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | Mur B | 69LAH0201P009 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur F | 69LAH0201P010 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| WC | | Conduit Amiante ciment | | Plafond | 69LAH0201P011 | JP | BON ETAT | Amiante détectée |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|------------------|---|----------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | Mur B | 69LAH0201P003 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | Mur C | 69LAH0201P003 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | Mur D | 69LAH0201P003 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | Mur E | 69LAH0201P003 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | Mur D | 69LAH0201P003 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | Mur B | 69LAH0201P003 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | Mur H | 69LAH0201P003 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | Mur C | 69LAH0201P003 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------------|--|----------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur A | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur F | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur A | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur C | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur E | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur A | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur C | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|----------------|-------|------------------------------------|--|----------|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur A | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur E | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | Mur B | 69LAH0201P004 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | Mur C | 69LAH0201P007 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | Mur D | 69LAH0201P007 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) |
| WC | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | Mur A | 69LAH0201P007 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) |
| WC | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | Mur D | 69LAH0201P007 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|------------------|---|----------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| Cuisine | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | Mur B | 69LAH0201P009 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur B | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur C | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur D | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur A | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur B | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur F | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur D | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|----------|-------|------------------|---|----------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur B | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur C | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur D | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur F | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur G | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur A | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | Mur D | 69LAH0201P010 | ZSO | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Rapport N° : 69LAH0201 16/02/2018

9/38

Version : 27/02/2018

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| | LOGEMENTS COLLECTIFS | | Selon BT | | | |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 | | PAGE N° 1 |
|---|--|---|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015 | | BON DE TRAVAUX N° 2018 2835 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME |
| Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS | Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR BACHER ISABELLE | |
| SERVICE CHAMPS Techniciens | LOCALISATION Programme 69 CHAMPS SUR MARNE /NOISIEL (LES POMMIERS) Tranche 1 Ensemble H000 Escalier AH Étage 02 Logement 1 Module 69LAH0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN | |
| ADRESSE 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE | | |

DÉLAI D'EXÉCUTION : 5 JOURS **PÉRIODE DU** 12-02-2018 **AU** 16-02-2018

| ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|------------|
| AMI46 | REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| AMI73 | D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET | 10,00 | 48,00 | 480,00 |
| | ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS | | | |
| TOTAL H.T. | | | | 485,00 |
| H.T. ACTUALISE | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | |
| RABAIS | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | |
| T.V.A. | 20,00 % | | | 97,00 |
| TOTAL T.T.C. | | | | 582,00 |

12-02-2018 logement vacant
 DIAG AMIANTE SUIVANT LES TRAVAUX:
 REFECTION COMPLETE DU LOGEMENT MUR/SOLS / PLAFONDS.
 TEL GARDIEN MR BUFFET 06 86 40 92 09

| AFFECTATION BUDGÉTAIRE | | CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG | | MONTANT T.T.C. | |
|------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| CODE BUDGET | RUBRIQUE | INSTANCES | LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE | | |
| 1 HONAMIA | A760 | CH | SC HONORAIRES DIAG AMIANTE | 582,00 | |

| AFFECTATION ANALYTIQUE | | MONTANT T.T.C. | |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| CODE BUDGET | RÉFÉRENCES PATRIMOINE | RÉFÉRENCES OCCUPANT | |
| 1 HONAMIA | 69 1 H000 AH 69LAH0201 | L.5000019 | 582,00 |

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 2835

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

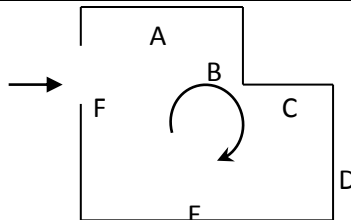

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Salle de bains | | | OUI | CONCERNEE |
| WC | | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | | | OUI | CONCERNEE |
| Séjour | | | OUI | CONCERNEE |
| Placard | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 1 | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 2 | | | OUI | CONCERNEE |
| Entrée | | | OUI | CONCERNEE |
| Débarras | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------------------|------------------------|---|---|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| Salle de bains | Béton | Plaque de plâtre | | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| WC | Plaque de plâtre | Béton | | | Enrobé | Enduit | | | |
| Cuisine | Béton | Périphériques / Plaques de plâtre | | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Séjour | Béton | Périphériques / Plaques de plâtre | | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Placard | Béton | Plaque de plâtre | | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Chambre 1 | Plaque de plâtre | Béton | Périphériques / Plaques de plâtre | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Chambre 2 | Béton | Périphériques / Plaques de plâtre | Plaque de plâtre | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Entrée | Béton | Plaque de plâtre | Périphériques / Plaques de plâtre | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Débarras | Plaque de plâtre | Béton | Périphériques / Plaques de plâtre | | Dalle de sol | Enduit | | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|------------------------|---|---------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| WC | | Conduit Amiante ciment | | 69LAH0201P011 | Plafond | BON ETAT | Amiante détectée | JP |
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P003 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P003 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P003 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P003 | Mur E | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P003 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P003 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P003 | Mur H | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| Débarras | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P003 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur F | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Placard | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur E | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|---------|
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur E | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Débarras | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P007 | Mur C | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P007 | Mur D | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P007 | Mur A | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|---------|
| WC | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P007 | Mur D | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P009 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Placard | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Placard | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Placard | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur F | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|------------------|---|---------------|----------|----------|------------------------------|---------|
| Chambre 2 | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur F | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur G | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Débarras | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Débarras | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|----------------|-------|------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Séjour | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P003 | Mur C | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 69LAH0201P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P007 | Mur C | DEGRADATION PARTIELLE | Présence de fibres d'amiante (*) |
| Cuisine | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P009 | Mur B | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 69LAH0201P010 | Mur F | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|--------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Cuisine | | Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose | 69LAH0201P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Séjour | | Dalle de sol | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris | 69LAH0201P002 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P005 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P006 | Mur A | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P008 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose | 69LAH0201P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose | 69LAH0201P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose | 69LAH0201P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|--------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Séjour | | Dalle de sol | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris | 69LAH0201P002 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard | | Dalle de sol | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris | 69LAH0201P002 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Dalle de sol | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris | 69LAH0201P002 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris | 69LAH0201P002 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Dalle de sol | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris | 69LAH0201P002 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Débarras | | Dalle de sol | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris | 69LAH0201P002 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P005 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P005 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P005 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P005 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P005 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Débarras | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P005 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P008 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P008 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P008 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P006 | Mur A | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P006 | Mur B | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P006 | Mur B | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P006 | Mur C | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P006 | Mur A | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P006 | Mur C | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 69LAH0201P006 | Mur D | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 69LAH0201P001 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | | Cuisine |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 69LAH0201P002 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | | Séjour |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 69LAH0201P003 | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | Séjour | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT

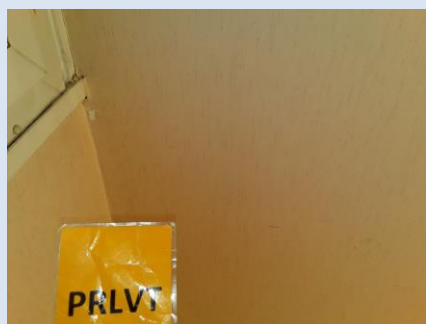

| PRELEVEMENT : 69LAH0201P004 | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | Séjour | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 69LAH0201P005 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | Séjour | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 69LAH0201P006 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | Salle de bains | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 69LAH0201P007 | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | Salle de bains | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Présence de fibres d'amiante (*) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 69LAH0201P008 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | Salle de bains | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 69LAH0201P009 | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur B | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 69LAH0201P010 | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | Entrée | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Calicot | Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur F | | Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 69LAH0201P011 | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 69LAH0201 16/02/2018 | | WC |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Conduit Amiante ciment | | 16/02/2018 | CATE Laurent |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante détectée | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-19383 EN DATE DU 22/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|--|
| Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0718-19383 Réf. Commande Client : 69LAH0201-01 |
|---|--|

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LAH0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-38718 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose |
| ▀ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose | META | 1 | 21/02/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LAH0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-38719 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau compact gris |
| ▀ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris | META | 1 | 21/02/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-19383 EN DATE DU 22/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LAH0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit Calicot | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-38720 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier peint / Carton |
| ▶ Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + carton non séparable | META | 1 | 21/02/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LAH0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit Peinture béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-38721 Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Peinture / Papier peint |
| ▶ Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable | META | 1 | 21/02/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LAH0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-38722 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 2 | 22/02/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LAH0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit Peinture béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-38723 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 4 | 22/02/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LAH0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-38724 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable | META | 2 | 22/02/2018 | Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile |
| Réf dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LAH0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-38725 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 22/02/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE Réf échantillon client : 69LAH0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Calicot | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-38726 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | META | 2 | 21/02/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-19383 EN DATE DU 22/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--|----------------|---|
| Ref dossier client : 69LAH0201-01 - 17 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE | | Ref échantillon ITGA : IT071802-38727 | | |
| Ref échantillon client : 69LAH0201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur F Enduit Calicot | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable | META | 2 | 22/02/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millèmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borko)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3681 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CATE Laurent

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis

Date d'effet : 25/11/2015 - Date d'expiration : 24/11/2020

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine

Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.


Avant du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation intérieure de leur modèle par les articles du 19/12/2009 et du 19/12/2011. Avant du 6 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique par les articles du 19/12/2009 et du 19/12/2011. Avant du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les articles du 19/12/2011 et du 19/12/2013. Avant du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages et des diagnostics amiantés dans les immeubles bâtis. Avant du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'explosion au plomb ou agricoles pour réaliser des diagnostics plombés dans les immeubles d'habitation modifié par l'article du 02/12/2011. Avant du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation intérieure d'accessibilité par les articles du 19/12/2009 et du 19/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rev 11

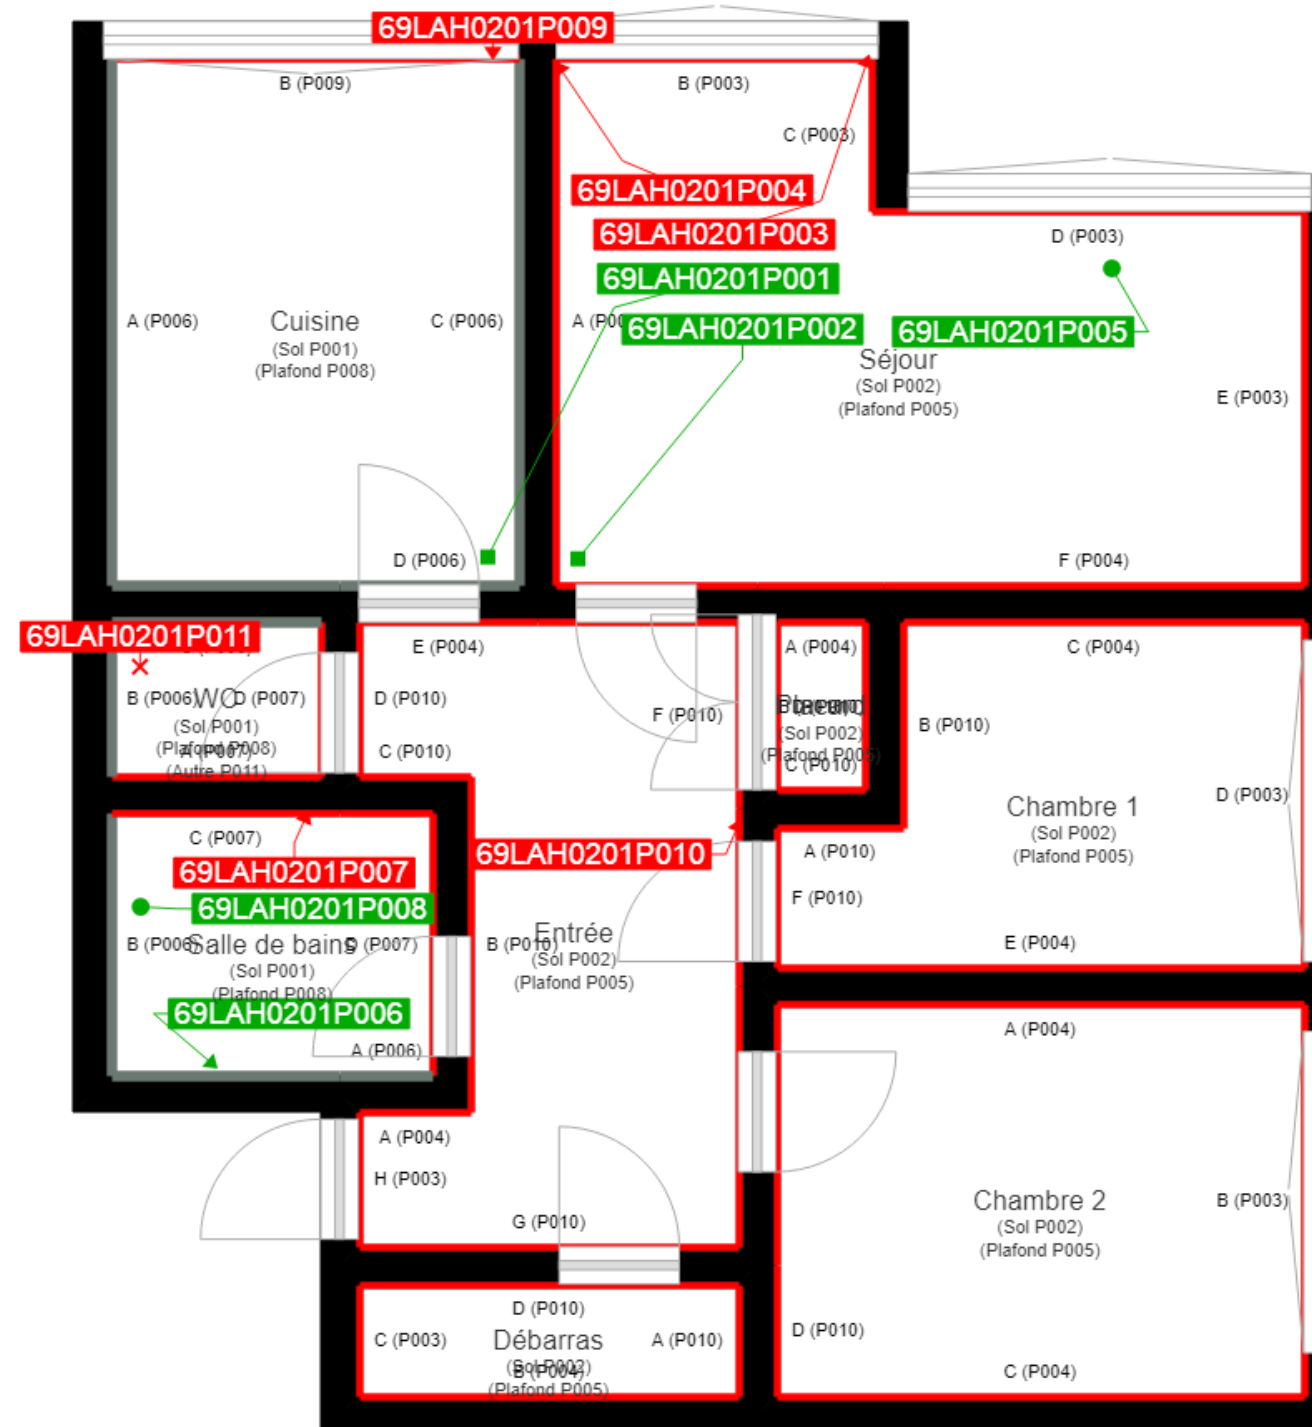

| | |
|---|--|
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs Béton brut |
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés