

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

31 SQUARE DE DIANE

4

77186 NOISIEL



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+1	Porte :	4
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	69LAO0104	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/12/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mohamed SIDHOUM	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4756	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	08/02/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 18/12/2019**

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**

Nom du diagnostiqueur : **Mohamed SIDHOUM**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	34
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	35

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

**La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+1	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Murs	69LAO0104P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+1	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Murs	69LAO0104P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+1	Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	Sous évier	69LAO0104P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
Cave 1	R-1	PAS D'ACCES

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 26630  SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT)  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance PARIS VALLEE MARNE Objet DIVERS	<b>SERVICE</b> SCE GONDOIRE PDF <b>ÉMETTEUR</b> DECOSTER OLIVIER	
<b>LOCALISATION</b> Programme 68 CHAMPS SUR MARNE /NOISIEL (LES POMMIERS) Tranche 1 Ensemble 0000 Escalier AO Étage 01 Logement 4 Module 69LAC0104	<b>ADRESSE</b> 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL	

**DÉLAI D'EXECUTION** 15 JOURS **PÉRIODE DU** 13-11-2019 **AU** 27-11-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	
1	HONAMIA A780	ANOR	NOR HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1	HONAMIA	69 1 0000 AO 69LAC0104	L.5000161	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 26630

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

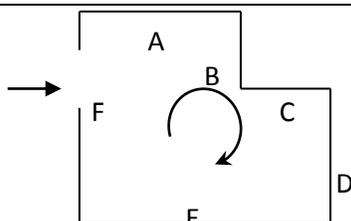

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cave 1	R-1	PAS D'ACCES	NON	CONCERNEE
Entrée	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
Balcon	R+1		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Cave 1	R-1		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Cave 1	R-1									
Entrée	R+1	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Placard	R+1	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 1	R+1	Carreau x de plâtre	Béton	Périphériq ues / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Peinture			
Cuisine	R+1	Béton	Périphériq ues / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Peinture			
Séjour	R+1	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Chambre 2	R+1	Béton	Périphériq ues / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Peinture			

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 3	R+1	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Peinture			
WC	R+1	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Salle de bains	R+1	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Balcon	R+1									
Dégagement	R+1	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Placard 2	R+1	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Cave 1	R-1									

#### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	69LAO0104P001	Murs	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

#### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+1	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	69LAO0104P001	Murs	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+1	Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	69LAO0104P002	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

#### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
-------	-----------	----------	-------------------------------	-------------	--------------	------	----------	-------------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Faïence 1	Carrelage	69LAO0104P001	Murs	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Faïence 1	Carrelage	69LAO0104P001	Murs	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Revêtement souple	Revêtement cassant blanc avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige et noir	69LAO0104P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+1	Revêtement souple	Revêtement cassant blanc avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige et noir	69LAO0104P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	R+1	Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	69LAO0104P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige + carton en faible quantité non séparable	69LAO0104P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige + carton en faible quantité non séparable	69LAO0104P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige + carton en faible quantité non séparable	69LAO0104P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige + carton en faible quantité non séparable	69LAO0104P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+1	Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	69LAO0104P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 69LAO0104P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

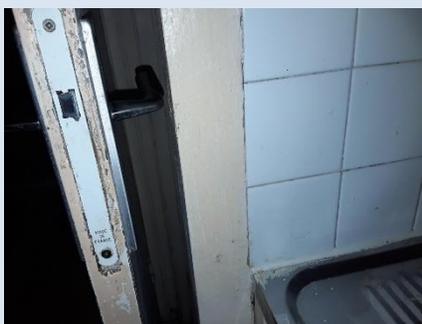

PRELEVEMENT : 69LAO0104P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT

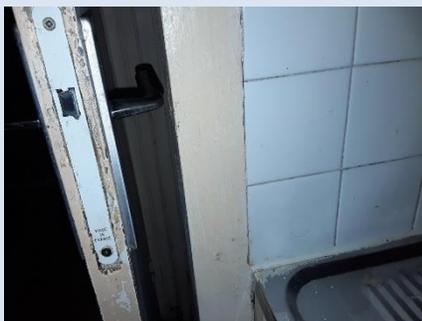

PRELEVEMENT : 69LAO0104P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 69LAO0104P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Placard 2 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant blanc avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 69LAO0104P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Placard 2 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige et noir	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 69LAO0104P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

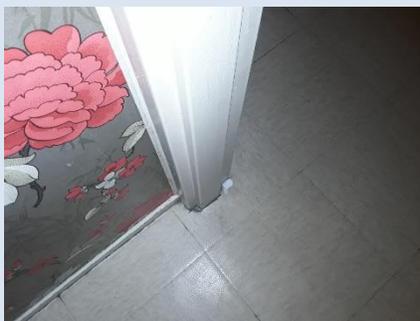**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 69LAO0104P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige + carton en faible quantité non séparable	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 69LAO0104P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 69LAO0104P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Dégagement (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 69LAO0104P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	69LAO0104 11/12/2019	Placard 2 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	11/12/2019	SIDHOUM Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29694 EN DATE DU 17/12/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE  
 M. Mohamed SIDHOUM  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-113909  
 Echantillon ITGA : IT071912-29694  
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	69LAO0104--01
Dossier client	69LAO0104--01 - 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL
Echantillon	69LAO0104P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Murs Faïence 1
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
- (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1) le 17/12/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29695 EN DATE DU 17/12/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE  
 M. Mohamed SIDHOUM  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0719-113909  
 Echantillon ITGA : IT071912-29695  
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	69LAO0104--01
Dossier client	69LAO0104--01 - 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL
Echantillon	69LAO0104P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
 (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)  
 (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Matériau bitumineux noir	META (2) le 16/12/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29696 EN DATE DU 17/12/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE  
 M. Mohamed SIDHOUM  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0719-113909  
 Echantillon ITGA : IT071912-29696  
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	69LAO0104--01
Dossier client	69LAO0104--01 - 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL
Echantillon	69LAO0104P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement cassant blanc avec poussières / Colle polymère jaune en faible quantité / Revêtement souple beige et noir

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
- (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement cassant blanc avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1
▶ Revêtement souple beige et noir	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

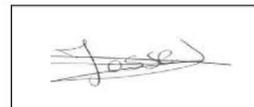



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29697 EN DATE DU 17/12/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE  
 M. Mohamed SIDHOUM  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0719-113909  
 Echantillon ITGA : IT071912-29697  
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	69LAO0104--01
Dossier client	69LAO0104--01 - 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL
Echantillon	69LAO0104P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol
Description ITGA	Peinture avec poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
 (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)  
 (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29698 EN DATE DU 17/12/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE  
 M. Mohamed SIDHOUM  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0719-113909  
 Echantillon ITGA : IT071912-29698  
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	69LAO0104--01
Dossier client	69LAO0104--01 - 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL
Echantillon	69LAO0104P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux beige / Carton en faible quantité


**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
 (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)  
 (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige + carton en faible quantité non séparable	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

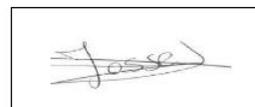



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29699 EN DATE DU 17/12/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE  
 M. Mohamed SIDHOUM  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0719-113909  
 Echantillon ITGA : IT071912-29699  
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	69LAO0104--01
Dossier client	69LAO0104--01 - 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL
Echantillon	69LAO0104P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29700 EN DATE DU 17/12/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE  
 M. Mohamed SIDHOUM  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0719-113909  
 Echantillon ITGA : IT071912-29700  
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	69LAO0104--01
Dossier client	69LAO0104--01 - 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL
Echantillon	69LAO0104P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Mur A Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples avec poussières / Enduit plâtreux blanc en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

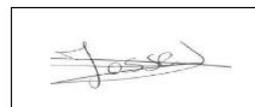



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29701 EN DATE DU 17/12/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE  
 M. Mohamed SIDHOUM  
 22 Avenue des Nations  
 93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0719-113909  
 Echantillon ITGA : IT071912-29701  
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	69LAO0104--01
Dossier client	69LAO0104--01 - 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL
Echantillon	69LAO0104P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Mur C Enduit
Description ITGA	Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

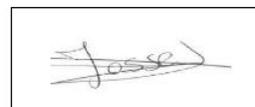

# ATTESTATION(S)



## Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>AMIANTE :</b>            ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE            DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE            DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES            CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )            CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )            REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION            REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</p> <p><b>PLOMB :</b>            DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU            CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )            DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )            RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</p> <p><b>ETAT PARASITAIRE :</b>            ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES            ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )            INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )</p> <p><b>MESURES :</b>            MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN            CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</p> <p><b>AUTRES :</b>            ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ            ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )            DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE            DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p><b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.</b>            ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.            DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF            DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF            ETAT DES LIEUX LOCATIFS            DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE            CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION            DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO            INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES            THERMOGRAPHIE INFRAROUGE            DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.            DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE            DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION            DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL            DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES- LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.            DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES            EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )            ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION            CENTRE DE FORMATION            MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE            DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGIS DE LEVAGE ET DE CHANTIER            DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE            CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX            RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS</p>
---	--

**La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.**

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019  
 Pour la compagnie

VD ASSOCIES  
 P.O. 81, Bd Pierre Premier  
 33110 LE BOUSCAT  
 RCS - 794 672 238 0845 - 03 50 02 20  
 TEL - 05 56 70 95 75

# CERTIFICAT DE COMPETENCES

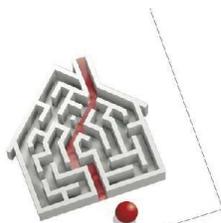

## Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4756 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

### Monsieur SIDHOUM Mohamed

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 08/02/2018 - Date d'expiration : 07/02/2023
<b>Electricité</b>	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 28/12/2018 - Date d'expiration : 27/12/2023
<b>Gaz</b>	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/12/2018 - Date d'expiration : 16/12/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 14/02/2019.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.  
\*\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments Industriels, Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'invasion par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 21 juillet 2019 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure électrique et les critères d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification


Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire


**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 44222  
NOTEE  
CERTIFICATION  
DES PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)



CPEDI4756 rev13

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+1	Vue de dessus
Auteur : SIDHOUM Mohamed	Bien : 69LAO0104 - 4 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

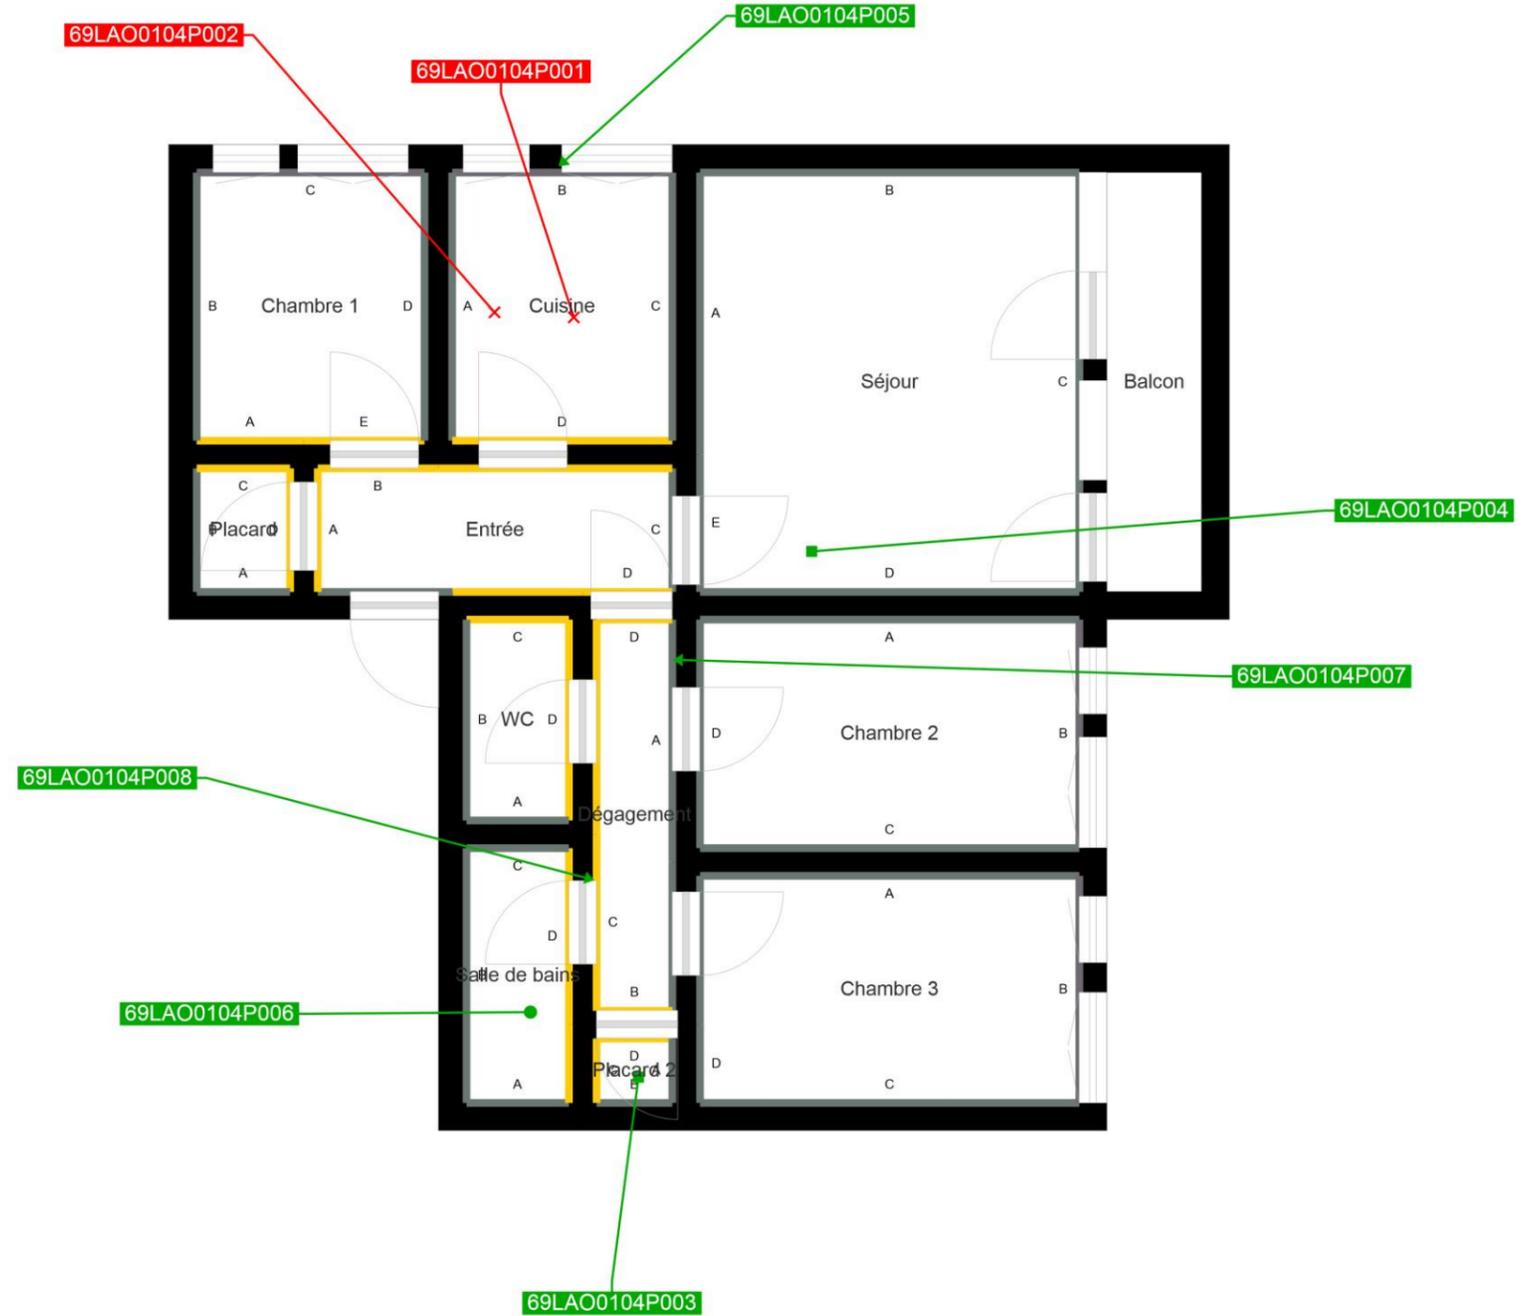

<b>PLANCHE DE REPÉRAGE</b>	Zone : R+1	Vue de dessus
Auteur : SIDHOUM Mohamed	Bien : 69LAO0104 - 4 31 SQUARE DE DIANE 77186 NOISIEL	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

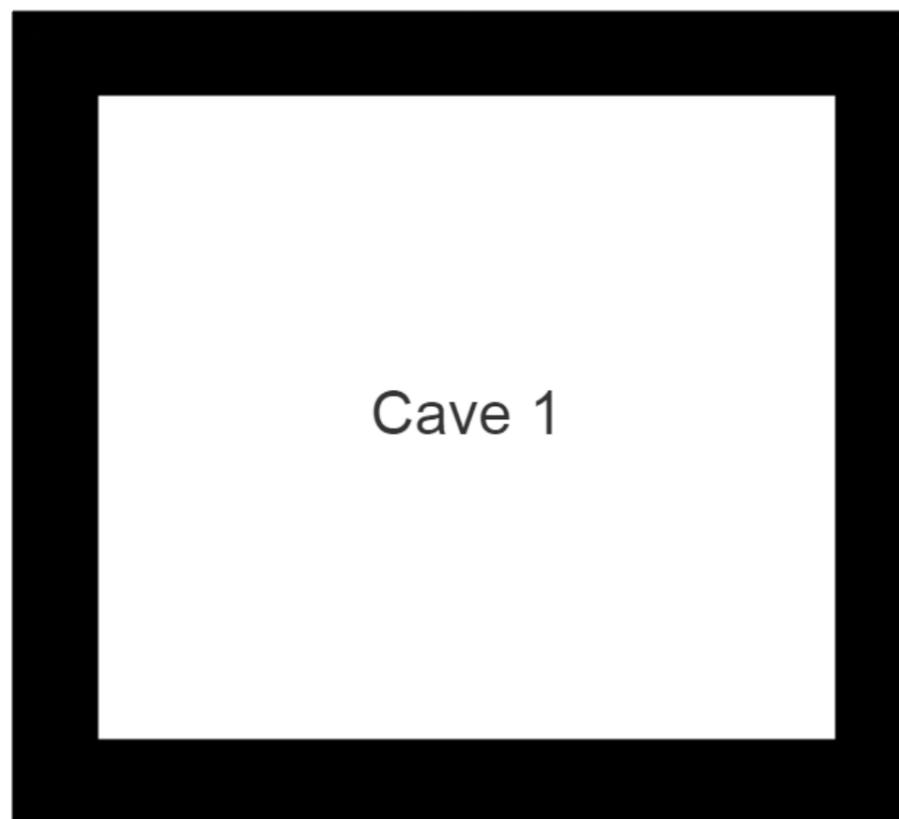

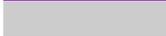	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés