

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

### 19 SQUARE DU VENEUR

### 77420 CHAMPS SUR MARNE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	ASCENSEURS	Adresse :	19 SQUARE DU VENEUR 77420 CHAMPS SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	ASC_19_VENEUR	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	17/04/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 08/05/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



**Rapport N° : ASC\_19\_VENEUR 17/04/2019**

Version : 08/05/2019

2/50

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	30
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	38
ATTESTATION(S).....	41
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	42

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	ASC_19_VENEURP002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 5	R+5	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Sol	ASC_19_VENEURP005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier	RC	Colle plinthe	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	Mur E	ASC_19_VENEURP014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 5	R+5	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Sol	ASC_19_VENEURP005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 4	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Sol	ASC_19_VENEURP005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 3	R+3	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Sol	ASC_19_VENEURP005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Palier 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Sol	ASC_19_VENEURP005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 1	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	Sol	ASC_19_VENEURP005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	ASC_19_VENEURP002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	ASC_19_VENEURP002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	ASC_19_VENEURP002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur D	ASC_19_VENEURP002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur E	ASC_19_VENEURP002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur F	ASC_19_VENEURP002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Palier	ASCENSEURS	Porte palière d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Isolant	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Palier	ASCENSEURS	Sol	Réfection totale de l'ascenseur	Revêtement de sols	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Palier	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Plinthes	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Palier	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Palier	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Paliers	ASCENSEURS	Porte palière d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	RDC DERNIER NIVEAU ET ETAGE COURANT
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Ensemble des zones	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit	100%	UNIQUEMENT LES ENDUITS DE REBOUCHAGE EVENTUELS
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Porte d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Conduits	Réfection totale de l'ascenseur	Conduit	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : JP
Local machinerie	ASCENSEURS	Machinerie	Réfection totale de l'ascenseur	Joint	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Machinerie	Réfection totale de l'ascenseur	Mâchoir de frein	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Ensemble des zones	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit	100%	UNIQUEMENT LES ENDUITS DE REBOUCHAGE EVENTUELS
Local machinerie	ASCENSEURS	Sols	Réfection totale de l'ascenseur	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Local machinerie	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Local machinerie	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Sols	Réfection totale de l'ascenseur	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Cabine d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Porte d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Isolant	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cabine d'ascenseur	ASCENSEURS	Cabine d'ascenseur	Réfection totale de l'ascenseur	Isolant	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Sols	Réfection totale de l'ascenseur	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Ensemble des zones	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit	100%	UNIQUEMENT LES ENDUITS DE REBOUCHAGE EVENTUELS
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Plafonds	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Flocage	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Gaine ascenseur	ASCENSEURS	Murs	Réfection totale de l'ascenseur	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Rapport N° : ASC\_19\_VENEUR 17/04/2019

Version : 08/05/2019

8/50





## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

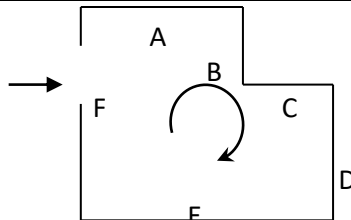

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Machinerie ascenseur 1	R+6		OUI	CONCERNEE
Local technique 1	R+5		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+5		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+5		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+5		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R+5		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+5		OUI	CONCERNEE
Palier 5	R+5		OUI	CONCERNEE
Local technique 1	R+4		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+4		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+4		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+4		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R+4		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+4		OUI	CONCERNEE
Palier 4	R+4		OUI	CONCERNEE
Local technique 1	R+3		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+3		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+3		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+3		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R+3		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+3		OUI	CONCERNEE
Palier 3	R+3		OUI	CONCERNEE
Local technique 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R+2		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+2		OUI	CONCERNEE
Palier 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Local technique 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Local technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	R+1		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+1		OUI	CONCERNEE
Palier 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Ascenseur	RC		OUI	CONCERNEE
Escalier	RC		OUI	CONCERNEE
Local technique	RC		OUI	CONCERNEE
Local technique	RC		OUI	CONCERNEE
Local technique	RC		OUI	CONCERNEE
Local technique	RC		OUI	CONCERNEE
Local technique	RC		OUI	CONCERNEE

Rapport N° : ASC\_19\_VENEUR 17/04/2019

11/50

Version : 08/05/2019

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Palier 1	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE 2
Machinerie ascenseur 1	R+6	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)				Aucun	Fibralite	BOIS	METALLIQUE	
Local technique 1	R+5									
Local technique	R+5									
Local technique	R+5									
Ascenseur	R+5					Sol souple				
Escalier	R+5	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Palier 5	R+5	Béton	Plaque de plâtre	Carreaux de plâtre	Bois	Dalle de sol	Enduit	BOIS	METALLIQUE	
Local technique 1	R+4									
Local technique	R+4									
Local technique	R+4									
Local technique	R+4									
Ascenseur	R+4					Sol souple				
Escalier	R+4	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Palier 4	R+4	Béton	Plaque de plâtre	Carreaux de plâtre	Bois	Dalle de sol	Enduit	BOIS	METALLIQUE	
Local technique 1	R+3									
Local technique	R+3									
Local technique	R+3									

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE 2
Local technique	R+3									
Ascenseur	R+3					Sol souple				
Escalier	R+3	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Palier 3	R+3	Béton	Plaque de plâtre	Carreaux de plâtre	Bois	Dalle de sol	Enduit	BOIS	METALLIQUE	
Local technique 1	R+2									
	R+2									
Local technique	R+2									
Local technique	R+2									
Ascenseur	R+2					Sol souple				
Escalier	R+2	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Palier 2	R+2	Béton	Plaque de plâtre	Carreaux de plâtre	Bois	Dalle de sol	Enduit	BOIS	METALLIQUE	
Local technique 1	R+1									
	R+1									
Local technique	R+1									
Local technique	R+1									
Ascenseur	R+1					Sol souple				
Escalier	R+1	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Palier 1	R+1	Béton	Plaque de plâtre	Carreaux de plâtre	Bois	Dalle de sol	Enduit	BOIS	METALLIQUE	
Ascenseur	RC	Béton				Sol souple		METALLIQUE		
Escalier	RC	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Local technique	RC									
Local technique	RC									
Local technique	RC									

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE 2
Local technique	RC									
Local technique	RC									
Palier 1	RC	Béton	Carreaux de plâtre	Bois		Carrelage	Bois	METALLIQUE	METALLIQUE	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 5	R+5	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURPO05	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Palier 4	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURPO05	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Palier 3	R+3	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURPO05	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Palier 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURPO05	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Palier 1	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURPO05	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	ASC_19_VENEURPO02	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	ASC_19_VENEURPO02	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	ASC_19_VENEURPO02	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	ASC_19_VENEURPO02	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	ASC_19_VENEURPO02	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	ASC_19_VENEURPO02	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Machinerie ascenseur 1	R+6	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	ASC_19_VENEURP002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 5	R+5	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURP005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Palier	RC	Colle plinthe	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	ASC_19_VENEURP014	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Machinerie ascenseur 1	R+6	Mâchoir de frein	Matériau noir en faible quantité en vrac	ASC_19_VENEURP001	Machinerie	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 5	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	ASC_19_VENEURP003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Ascenseur	R+5	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_19_VENEURP007	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Ascenseur	R+5	Plaque	Matériau gris en faible quantité en vrac	ASC_19_VENEURP008	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Ascenseur	R+5	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_19_VENEURP009	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP011	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier	RC	Colle faïence	Colle grise en faible quantité en vrac non séparable + carrelage	ASC_19_VENEURP012	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Ascenseur	R+5	Revêtements existants	Revêtement cassant noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac avec poussières	ASC_19_VENEURP015	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	R+1	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+5	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_19_VENEURP007	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+4	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_19_VENEURP007	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+3	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_19_VENEURP007	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+2	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_19_VENEURP007	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+1	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_19_VENEURP007	Porte d'ascenseur	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+5	Plaque	Matériau gris en faible quantité en vrac	ASC_19_VENEURP008	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+4	Plaque	Matériau gris en faible quantité en vrac	ASC_19_VENEURP008	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+3	Plaque	Matériau gris en faible quantité en vrac	ASC_19_VENEURP008	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Ascenseur	R+2	Plaque	Matériau gris en faible quantité en vrac	ASC_19_VENEURP008	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+1	Plaque	Matériau gris en faible quantité en vrac	ASC_19_VENEURP008	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	RC	Peinture	Peintures multiples en vrac	ASC_19_VENEURP009	Porte d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+5	Revêtements existants	Revêtement cassant noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+4	Revêtements existants	Revêtement cassant noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Ascenseur	R+3	Revêtements existants	Revêtement cassant noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+2	Revêtements existants	Revêtement cassant noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Ascenseur	R+1	Revêtements existants	Revêtement cassant noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Ascenseur	RC	Revêtements existants	Revêtement cassant noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	ASC_19_VENEURP013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Colle carrelage	Colle grise en vrac avec poussières	ASC_19_VENEURP015	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	ASC_19_VENEURP003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	ASC_19_VENEURP003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	ASC_19_VENEURP003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	ASC_19_VENEURP003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	R+1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	ASC_19_VENEURP003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 5	R+5	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 4	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 3	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur N	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur O	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	ASC_19_VENEURP006	Mur P	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019		Machinerie ascenseur 1 (R+6)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Mâchoir de frein	Matériau noir en faible quantité en vrac	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Machinerie		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019		Machinerie ascenseur 1 (R+6)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_19_VENEUR003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019	Palier 5 (R+5)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_19_VENEUR004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019	Palier 5 (R+5)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019	Palier 5 (R+5)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019	Palier 5 (R+5)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur P		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019		Ascenseur (R+5)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Porte d'ascenseur		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019		Ascenseur (R+5)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plaque	Matériau gris en faible quantité en vrac	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Porte d'ascenseur		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019		Ascenseur (R+5)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Porte d'ascenseur		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019		Palier (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : ASC\_19\_VENEURP011**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019	Palier (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur P		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : ASC\_19\_VENEURP012**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019	Palier (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle grise en faible quantité en vrac non séparable + carrelage	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019	Ascenseur (R+5)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtements existants	Revêtement cassant noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019	Palier (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : ASC_19_VENEURP015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	ASC_19_VENEUR 17/04/2019		Palier (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise en vrac avec poussières	17/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

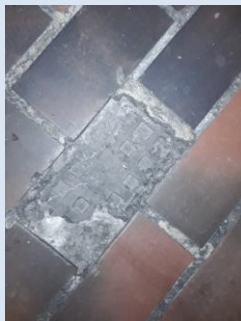


## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5977



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-39336 EN DATE DU 07/05/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-39336 Réf. Commande Client : ASC_19_VENEUR-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP001 / ASCENSEURS - Machinerie - Local machinerie - Mâchoir de frein / Machinerie ascenseur / Machinerie Mâchoir de frein			Réf échantillon ITGA : IT071905-1988 Description ITGA : Matériau noir en faible quantité en vrac	
* Matériau noir en faible quantité en vrac	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP002 / ASCENSEURS - Murs - Local machinerie - Enduit Peinture / Machinerie ascenseur / Mur C Enduit Calicot			Réf échantillon ITGA : IT071905-1989 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP003 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Enduit Peinture / Palier 5 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT071905-1990 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton en faible quantité en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-39336 EN DATE DU 07/05/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP004 / ASCENSEURS - Plafonds - Palier - Enduit Peinture / Palier 5 Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071905-1991 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP005 / ASCENSEURS - Sol - Palier - Revêtement de sols / Palier 5 Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071905-1992 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Matériau gris en faible quantité		
* Dalle dure cassante beige + matériau gris en faible quantité non séparable	META (2)	1	07/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP006 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Enduit Peinture / Palier 5 Mur P Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071905-1993 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	2	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP007 / ASCENSEURS - Porte d'ascenseur - Cabine d'ascenseur - Peinture / Ascenseur Porte d'ascenseur Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071905-1994 Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP008 / ASCENSEURS - Porte d'ascenseur - Cabine d'ascenseur - Isolant / Ascenseur Porte d'ascenseur Plaque		Réf échantillon ITGA : IT071905-1995 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac		
* Matériau gris en faible quantité en vrac	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP009 / ASCENSEURS - Porte palier d'ascenseur - Paliers - Peinture / Ascenseur Porte d'ascenseur Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071905-1996 Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP010 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Enduit Peinture / Palier Mur B Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071905-1997 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP011 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Enduit Peinture / Palier Mur P Enduit		Réf échantillon ITGA : IT071905-1998 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-39336 EN DATE DU 07/05/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP012 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Plinthes / Palier Mur D Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT071905-1999 Description ITGA : Colle grise en faible quantité en vrac / Carrelage
* Colle grise en faible quantité en vrac non séparable + carrelage	META (1)	2	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP013 / ASCENSEURS - Sols - Cabine d'ascenseur - Revêtement de sols / Ascenseur Sol Revêtements existants				Réf échantillon ITGA : IT071905-2000 Description ITGA : Revêtement cassant noir / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois aggloméré en faible quantité
* Revêtement cassant noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP014 / ASCENSEURS - Murs - Palier - Plinthes / Palier Mur E Colle plinthe				Réf échantillon ITGA : IT071905-2001 Description ITGA : Colle beige en faible quantité / Carrelage
* Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	META (1)	1	07/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : ASC_19_VENEUR-01 - COURS DES DEUX PARCS 77186 NOISIEL Réf échantillon client : ASC_19_VENEURP015 / ASCENSEURS - Sol - Palier - Revêtement de sols / Palier Sol Colle carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071905-2002 Description ITGA : Colle grise en vrac avec poussières
* Colle grise en vrac avec poussières	META (1)	1	07/05/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

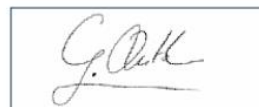



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-14893 / Certifié PEFC  
NF 55000109 2008-002  
AD

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





**I.Cert**  
Institut de Certification


Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire





**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
DE RESSOURCES  
HUMANES


CPE DI DR 11 rev12

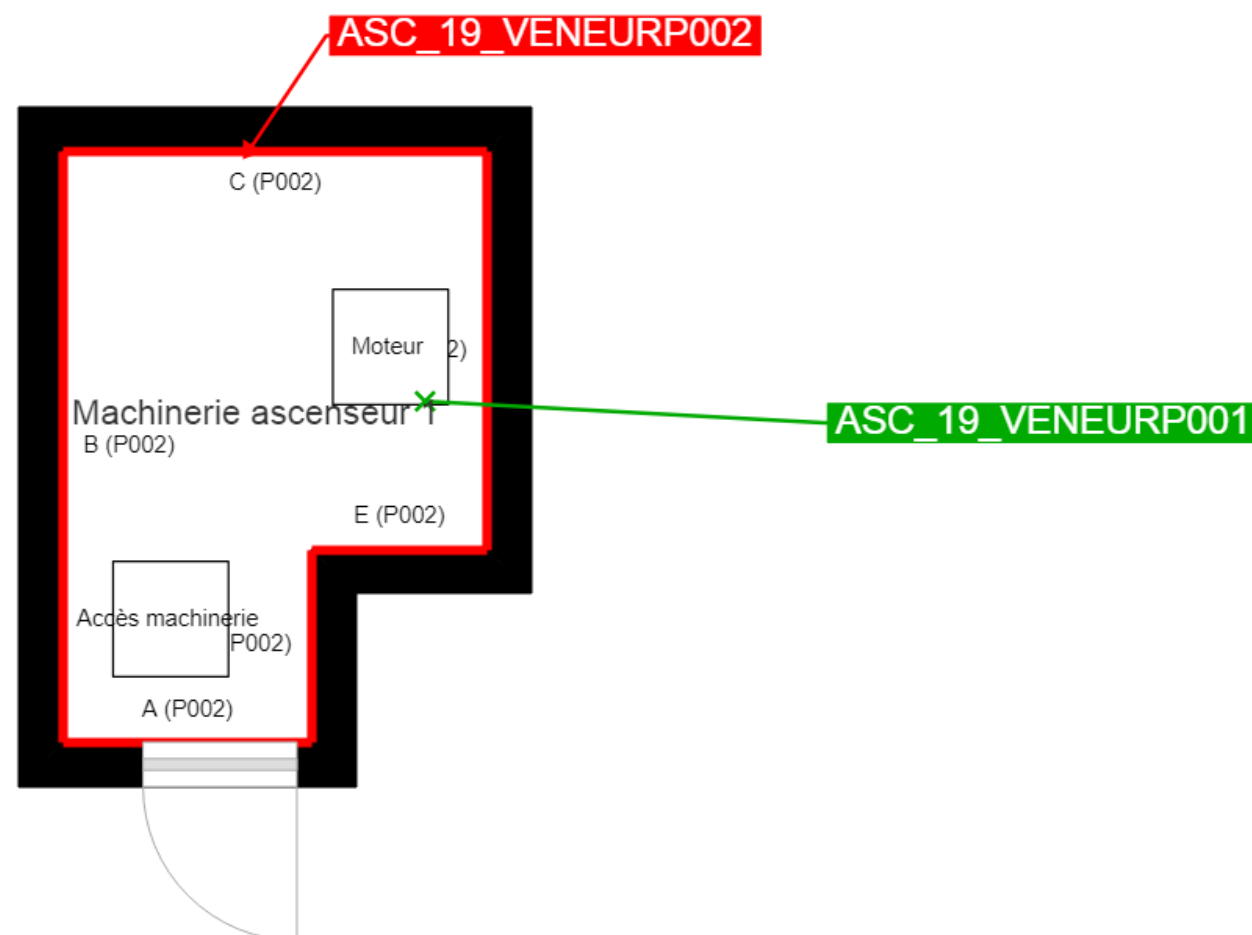


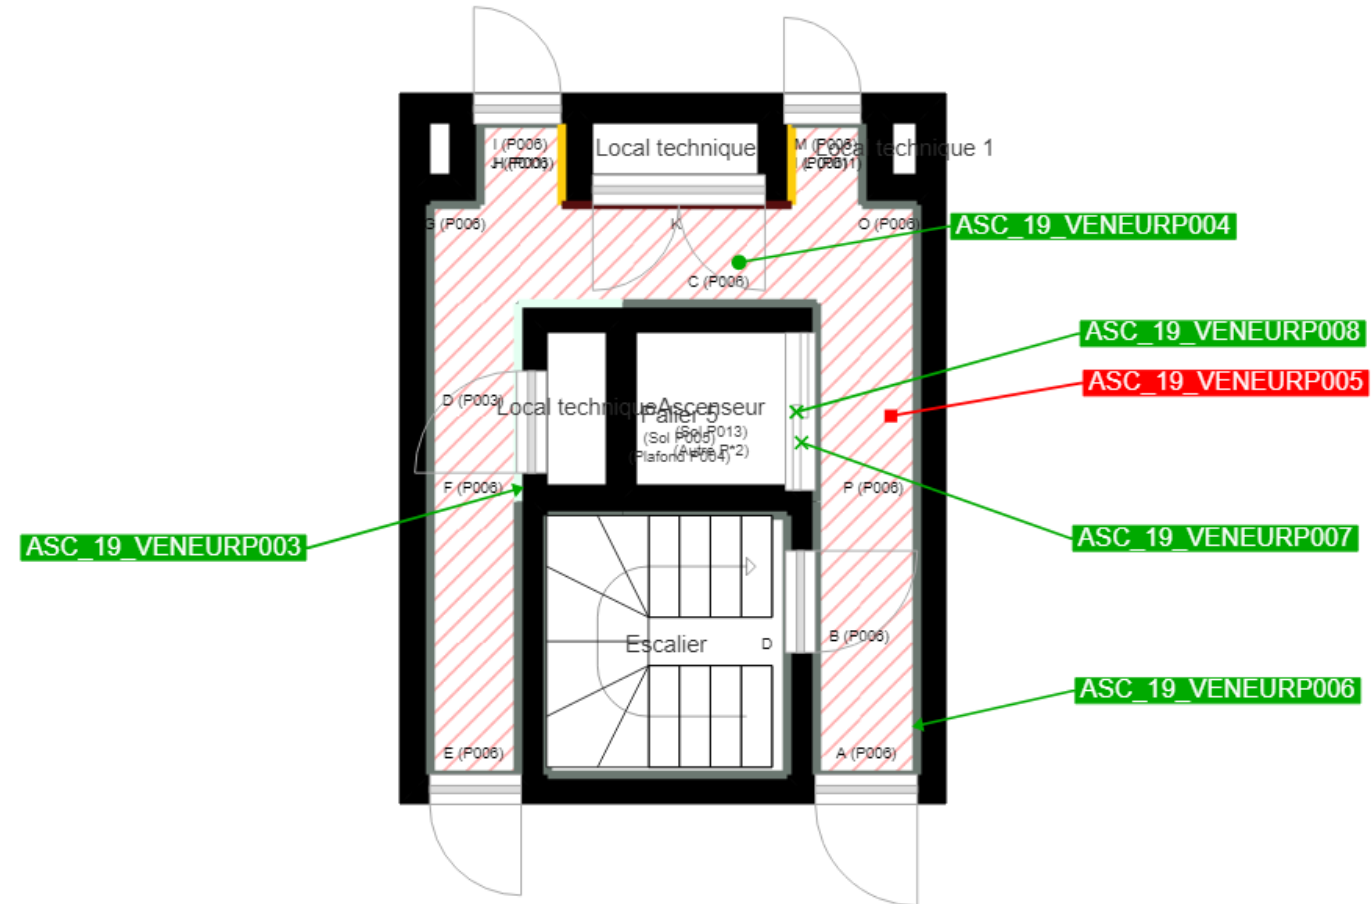

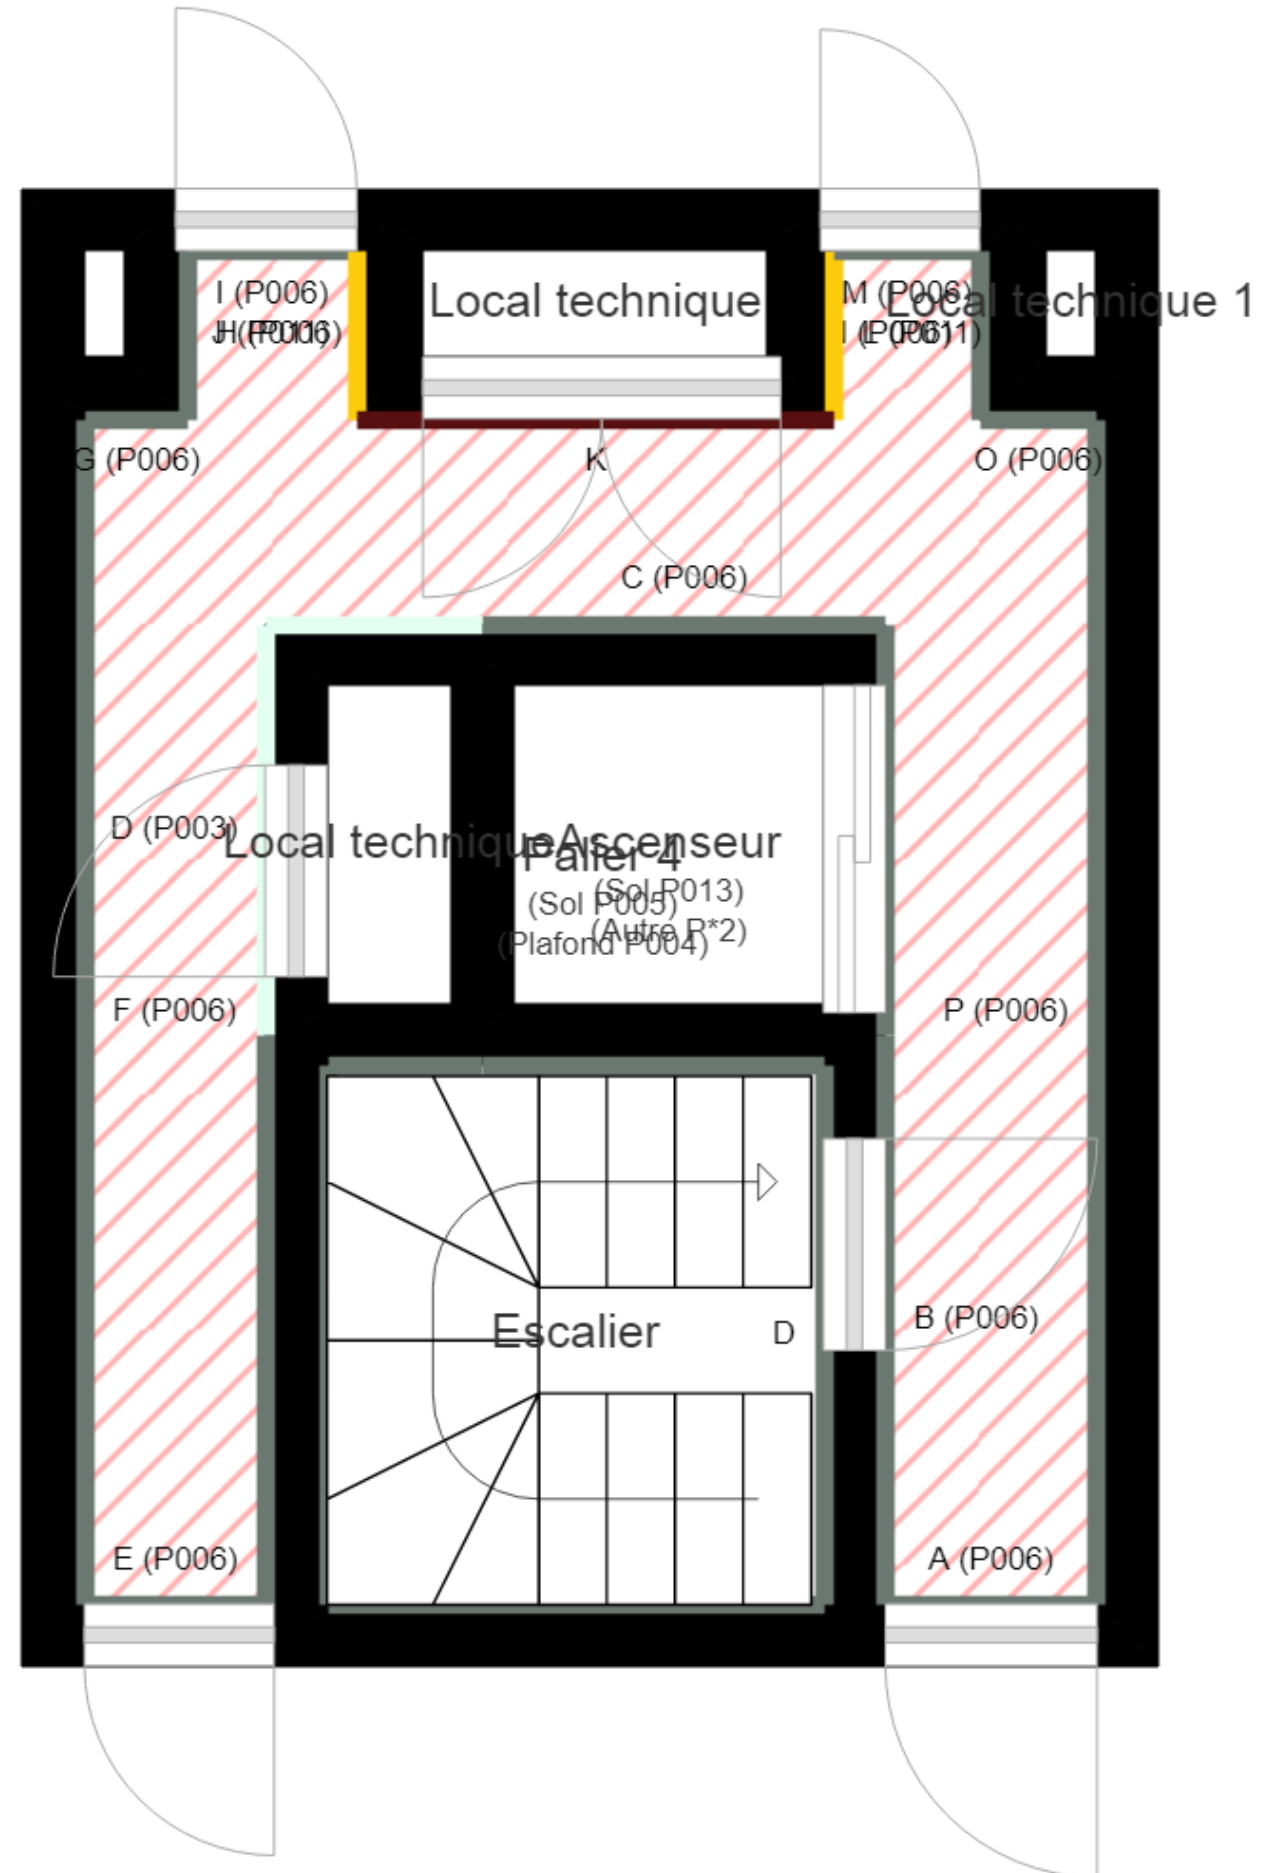


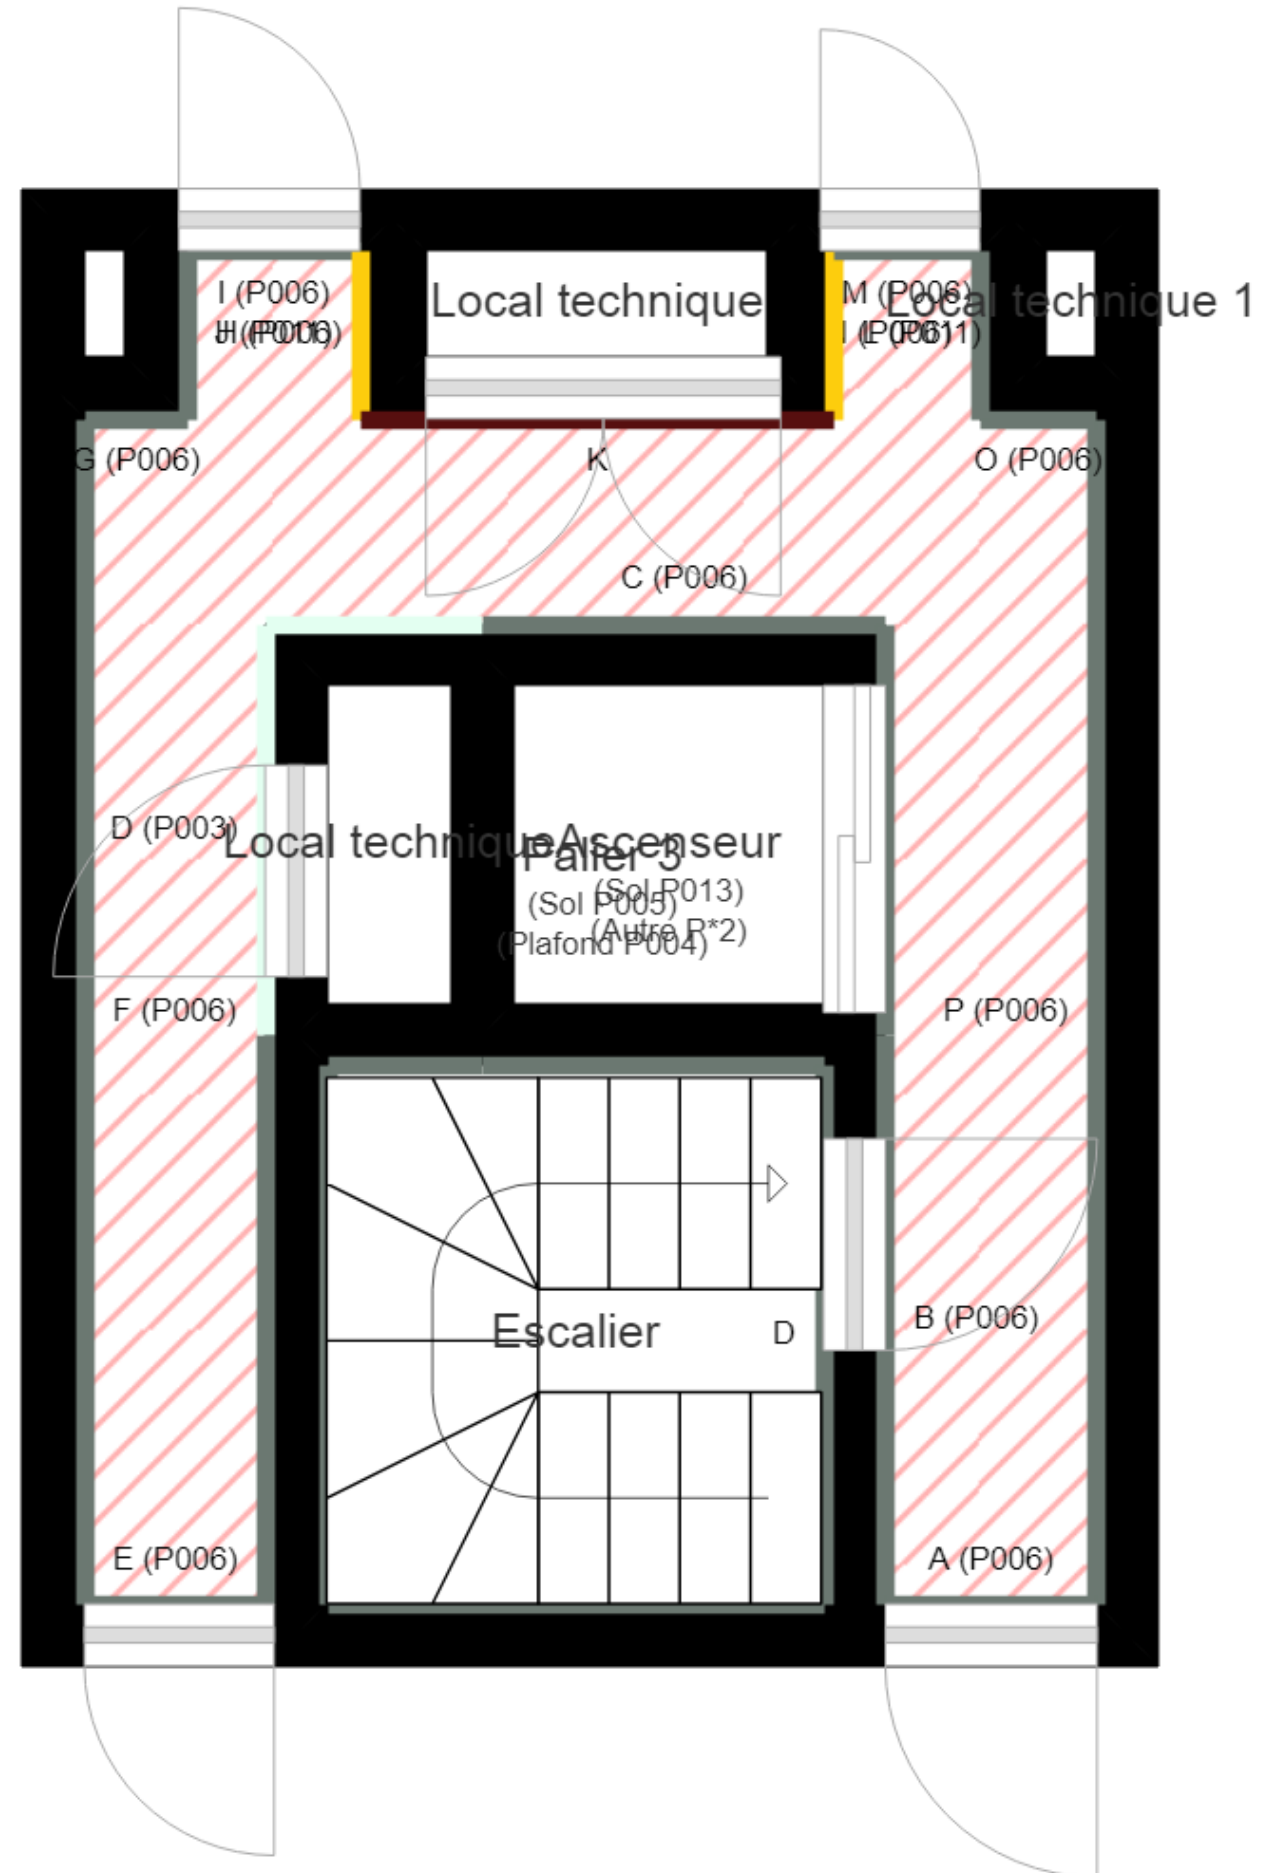

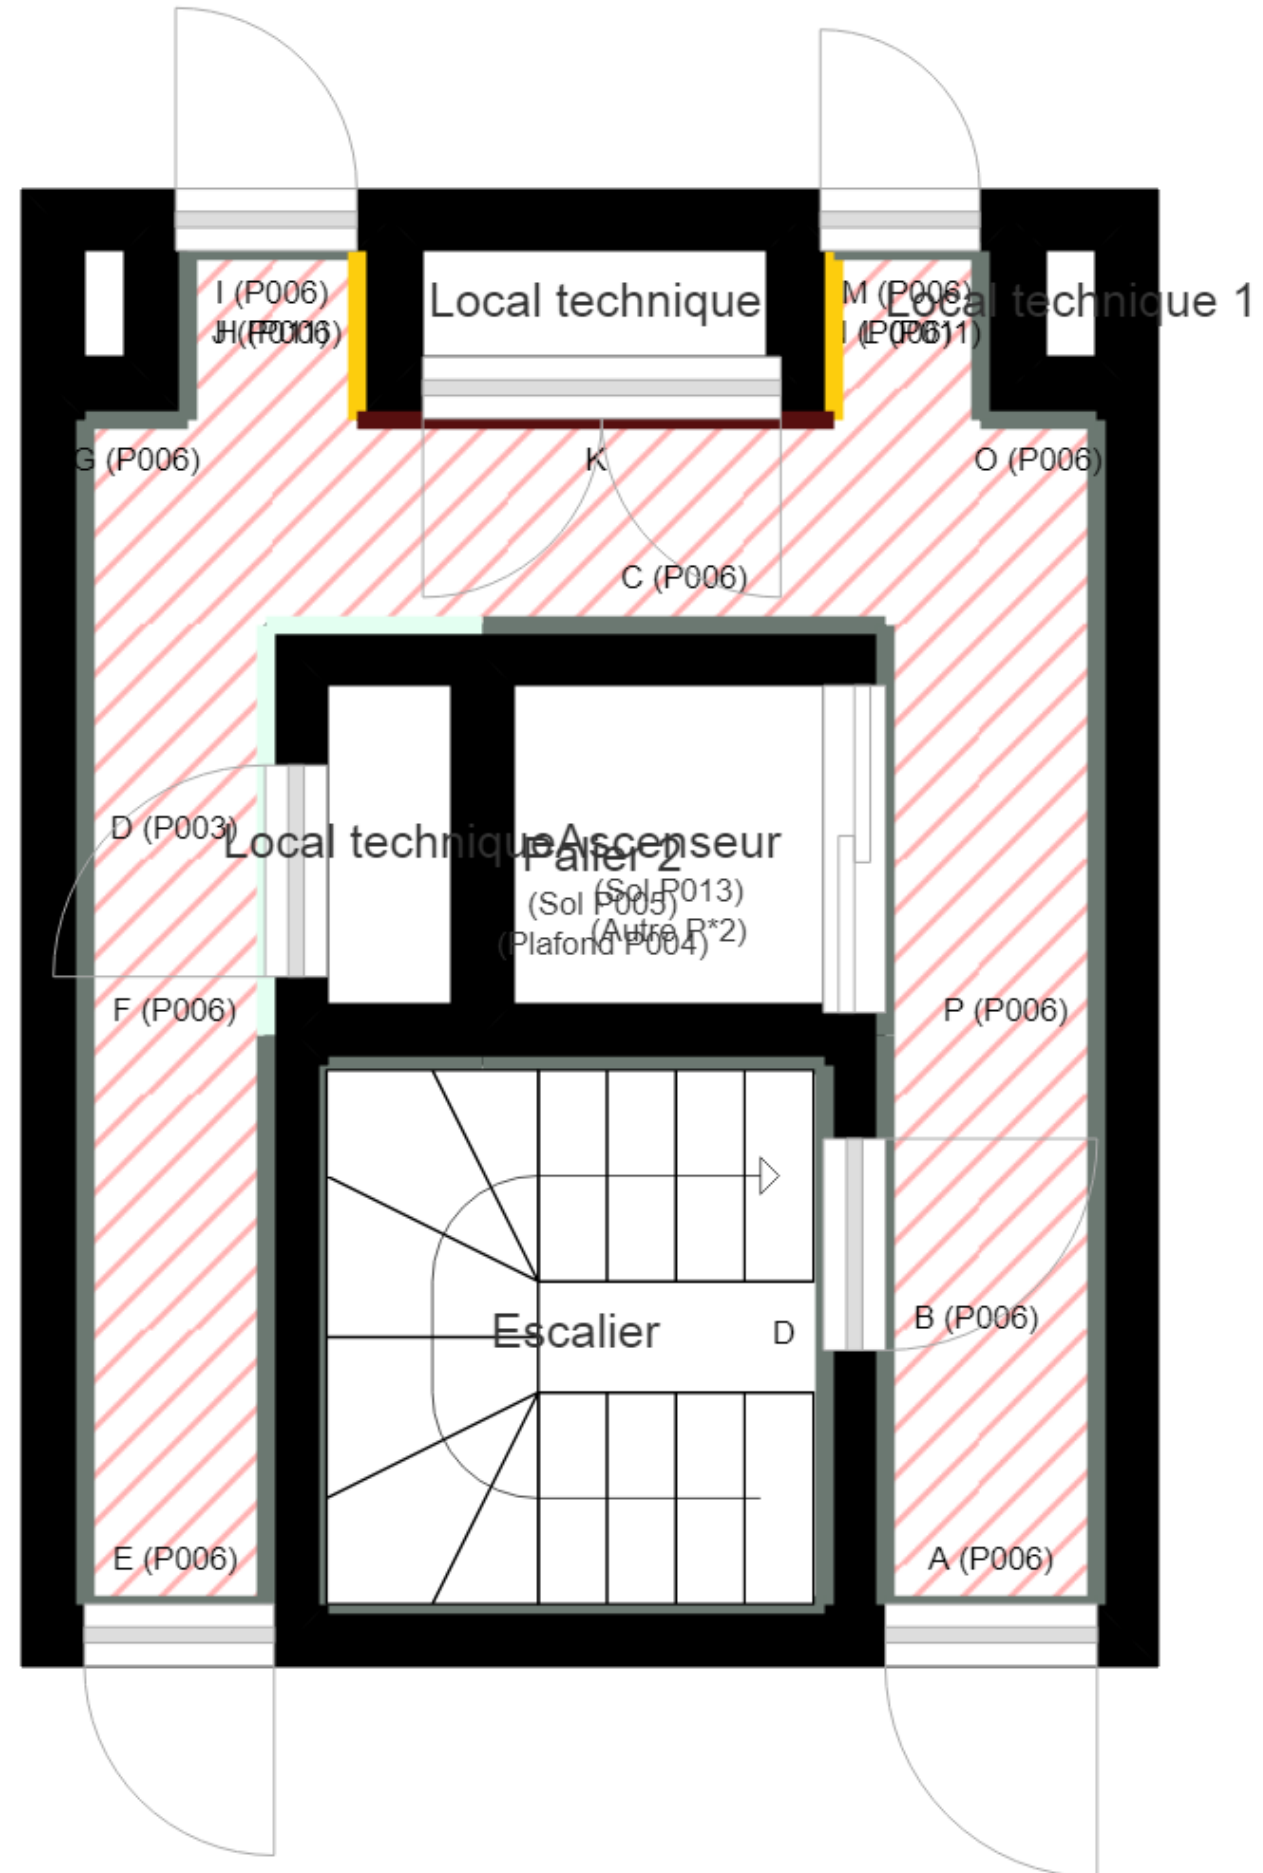

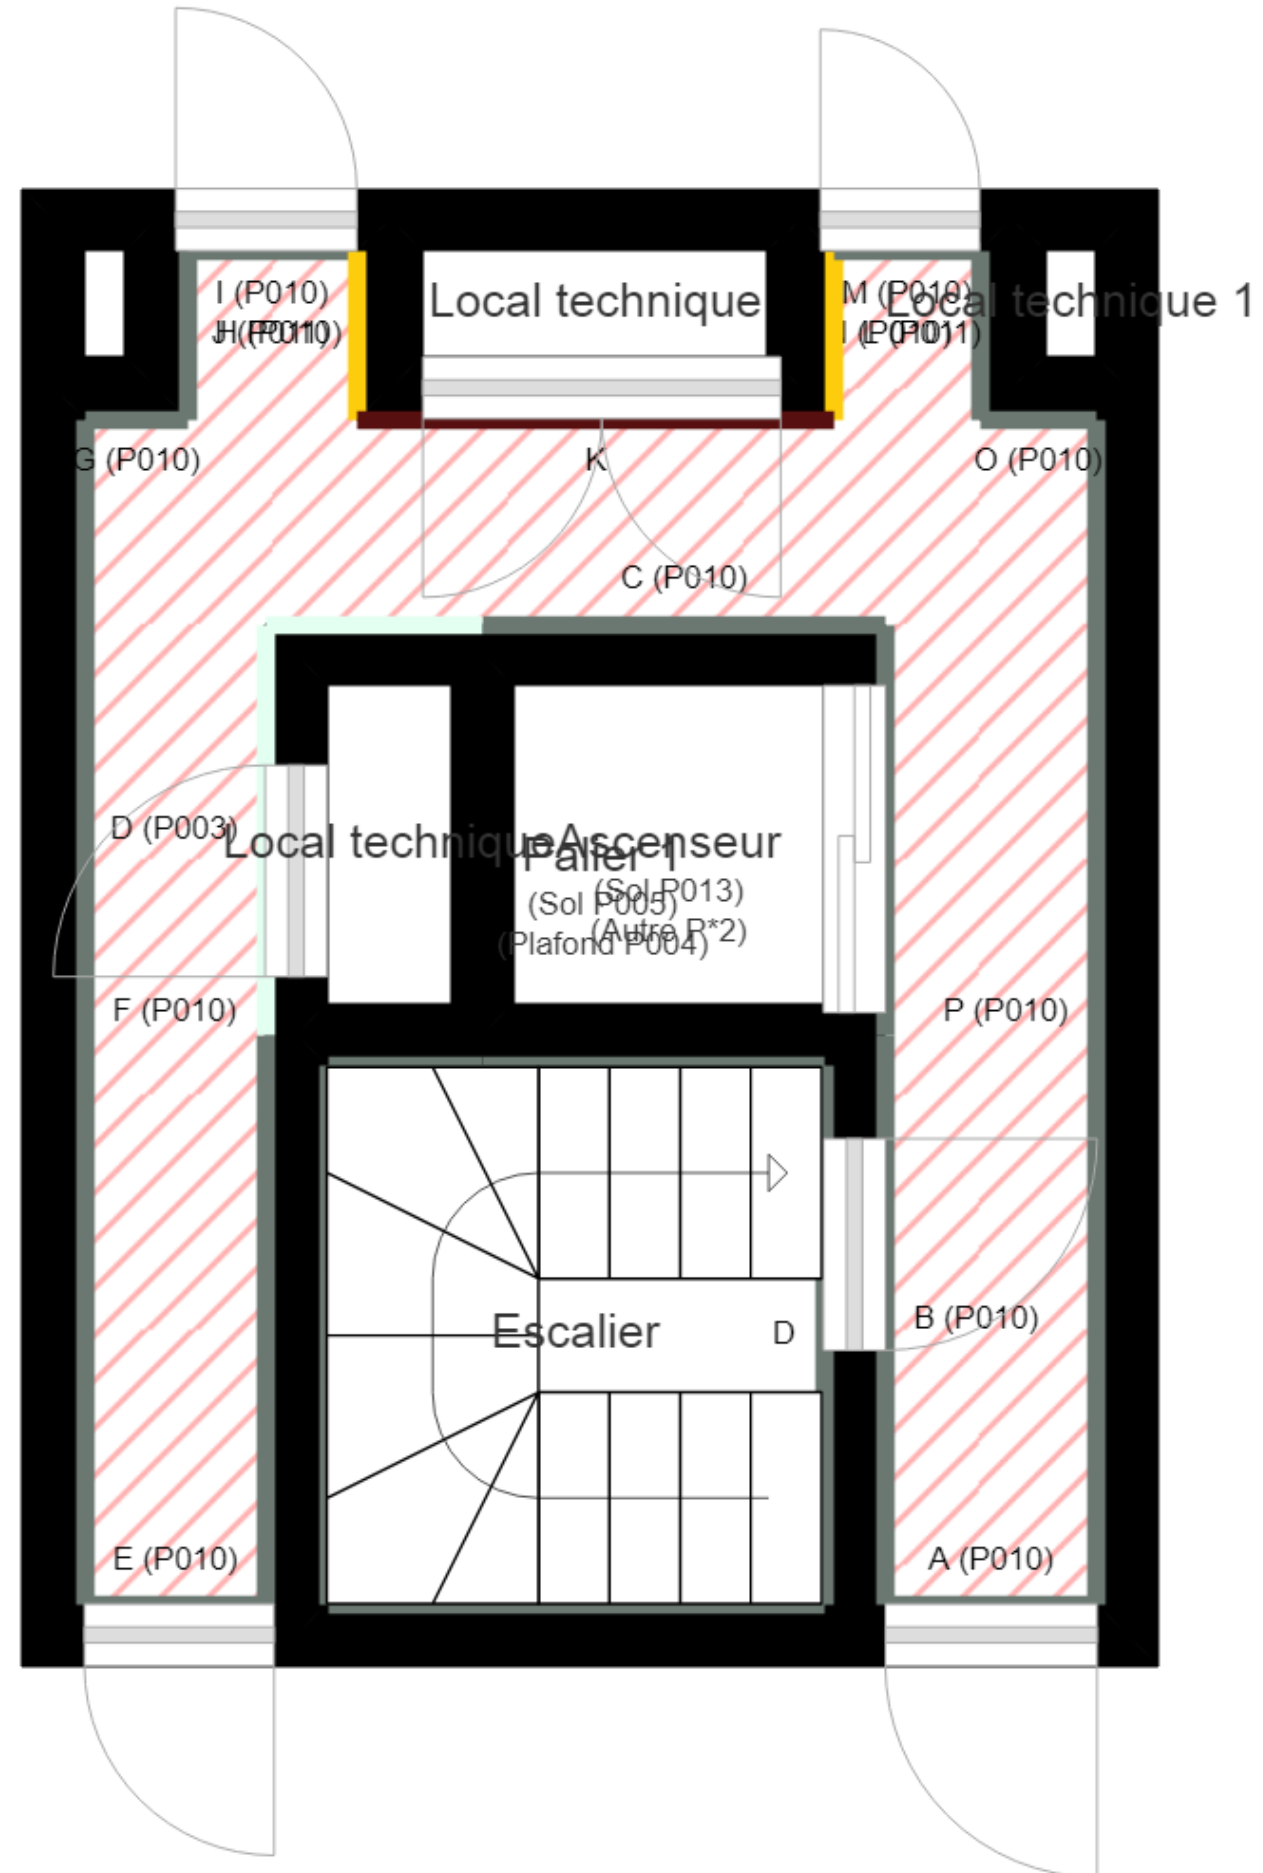



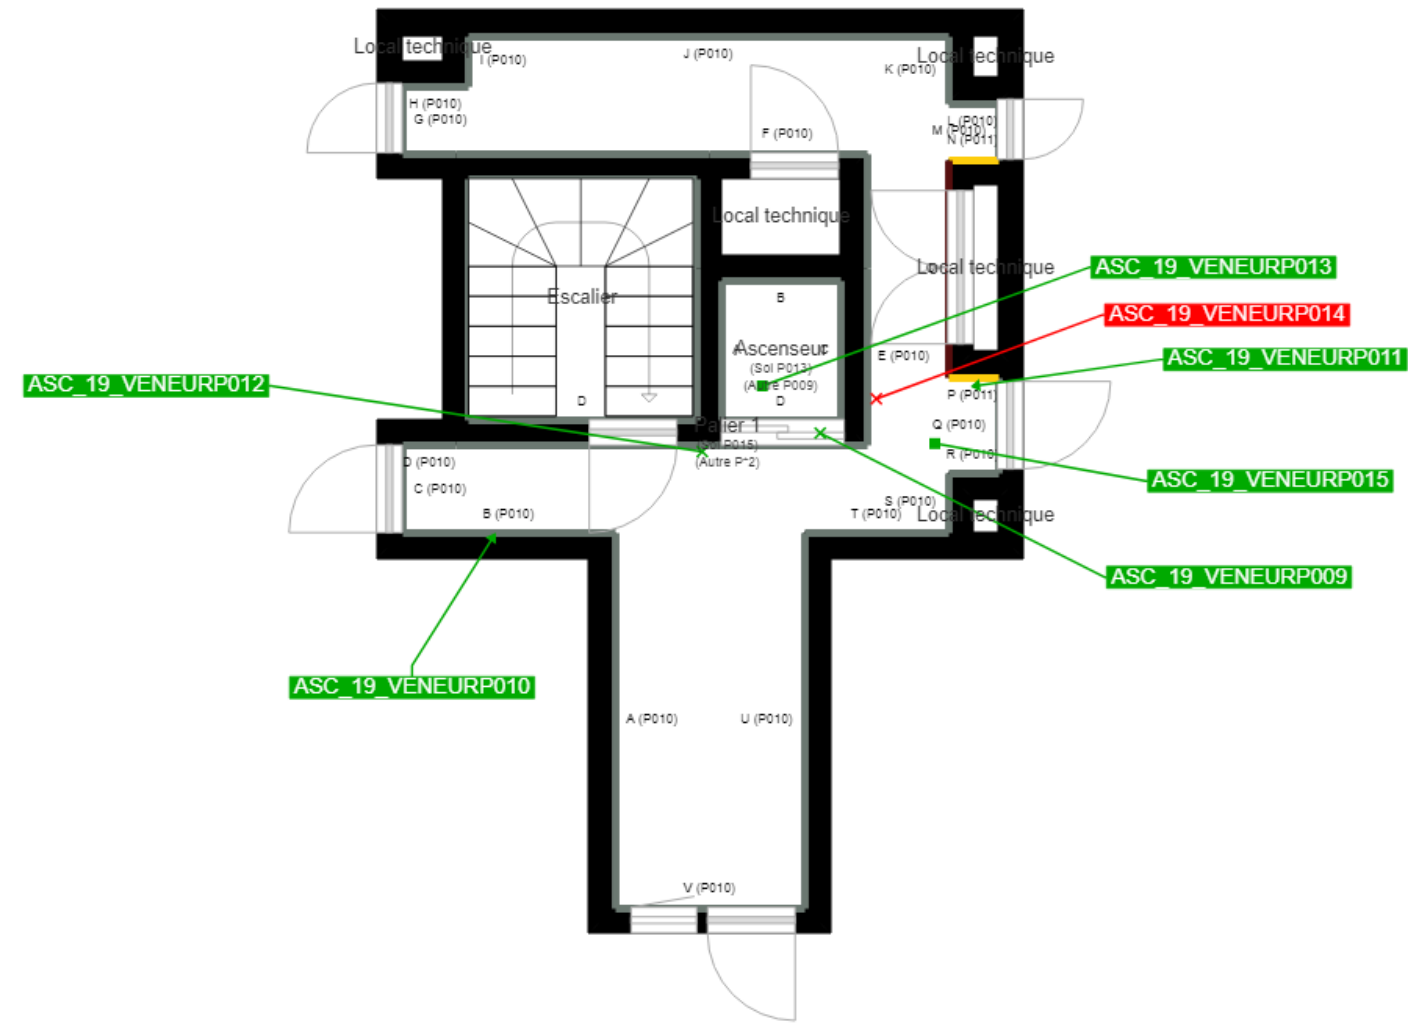

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés

