

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

6 SQUARE DES PLATANES

77380 COMBS LA VILLE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	6 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	70LAF0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	24/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 31/07/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	29
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	33
ATTESTATION(S)	35
CERTIFICAT DE COMPETENCES	36

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	70LAF0202P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur E	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur F	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	70LAF0202P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 16209 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144																																																		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS	SERVICE SENART Techniciens ÉMETTEUR YSEMBERT ETIENNE																																																			
LOCALISATION Programme 70 COMBS LA VILLE - LES PLATANES Tranche 1 Ensemble D000 Escaller AF Étage 02 Logement 2 Module 70LAF0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 6 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE																																																			
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 04-07-2018 AU 18-07-2018																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMM5</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SOLS ET PEINTURES VOIR M PROTAT 08 86 40 91 74</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> </tr> <tr> <td>AM173</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS</td> <td style="text-align: center;">13,00</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> <td style="text-align: center;">624,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td style="text-align: right;">629,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td style="text-align: right;">125,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td style="text-align: right;">754,80</td> </tr> </tbody> </table>			ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AMM5	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SOLS ET PEINTURES VOIR M PROTAT 08 86 40 91 74	1,00	5,00	5,00	AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	13,00	48,00	624,00	TOTAL H.T.				629,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.					T.V.A. 20,00 %				125,80	TOTAL T.T.C.				754,80
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AMM5	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SOLS ET PEINTURES VOIR M PROTAT 08 86 40 91 74	1,00	5,00	5,00																																																
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	13,00	48,00	624,00																																																
TOTAL H.T.				629,00																																																
H.T. ACTUALISE																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																				
RABAIS																																																				
TOTAL H.T.																																																				
T.V.A. 20,00 %				125,80																																																
TOTAL T.T.C.				754,80																																																
AFFECTATION BUDGÉTAIRE CODE BUDGET 1 HONAMIA RUBRIQUE A760 INSTANCES SENT SNTA		CODES STRUCTURE ET SCHEMA TECHNI LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE HONORAIRES DIAG AMIANTE MONTANT T.T.C. 754,80																																																		
AFFECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET 1 HONAMIA RÉFÉRENCES PATRIMOINE 70 1 D000 AF 70LAF0202 RÉFÉRENCES OCCUPANT L9927295		MONTANT T.T.C. 754,80																																																		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 16209																																																				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE																																																				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

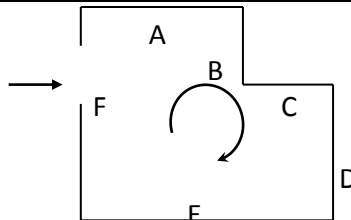

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Gain technique			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Béton				Sol souple	Peinture			
Entrée	Béton				Sol souple	Peinture			
Cuisine	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			
Placard 1	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Débarras	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Chambre 3	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			
Couloir	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Placard 3	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture			
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre	Béton		Sol souple	Peinture			
Salle de bains	Béton				Sol souple	Peinture			
Gaine technique					Aucun	Aucun			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	70LAF0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + ragréage rose	70LAF0202P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + revêtement souple blanc + revêtement bicouche souple beige et gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	70LAF0202P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	70LAF0202P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + ragréage rose	70LAF0202P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + ragréage rose	70LAF0202P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + revêtement souple blanc + revêtement bicouche souple beige et gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	70LAF0202P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	70LAF0202P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	70LAF0202P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 70LAF0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	70LAF0202 24/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	24/07/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 70LAF0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	70LAF0202 24/07/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	24/07/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 70LAF0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	70LAF0202 24/07/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	24/07/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 70LAF0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	70LAF0202 24/07/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + ragréage rose	24/07/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 70LAF0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	70LAF0202 24/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + revêtement souple blanc + revêtement bicouche souple beige et gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	24/07/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 70LAF0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	70LAF0202 24/07/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	24/07/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-79525 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-79525 Réf. Commande Client : 70LAF0202--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 70LAF0202-01 - 6 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE Réf échantillon client : 70LAF0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Béton				Réf échantillon ITGA : IT071807-57338 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier
Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable	META	1	30/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 70LAF0202-01 - 6 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE Réf échantillon client : 70LAF0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071807-57339 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	30/07/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-79525 EN DATE DU 30/07/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 70LAF0202-01 - 6 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE Réf échantillon client : 70LAF0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071807-57340 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	30/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 70LAF0202-01 - 6 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE Réf échantillon client : 70LAF0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071807-57341 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Ragréage rose
* Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + ragréage rose	META	1	30/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 70LAF0202-01 - 6 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE Réf échantillon client : 70LAF0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071807-57342 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple blanc / Revêtement bicouche souple beige et gris / Colle polymère jaune / Peinture
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + revêtement souple blanc + revêtement bicouche souple beige et gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	META	2	30/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 70LAF0202-01 - 6 SQUARE DES PLATANES 77380 COMBS LA VILLE Réf échantillon client : 70LAF0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071807-57343 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple rose
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple rose	META	1	30/07/2018	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/2

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 20105 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES

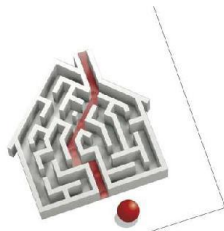

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 3, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Annexé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant du formaldéhyde, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 3 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev13



■	Murs périphériques / Plaques de plâtre
■	Murs Bois
■	Murs Brique
■	Murs Béton brut
■	Cloisons Plaques de plâtre
■	Murs carreaux de plâtre
■	Murs Béton / Enduit
■	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
■	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
■	Torchis
■	Murs Amiantés
■	Murs Brique / Enduit
■	Murs Brique plâtrière
■	Murs Pierre

■	Prélèvements de sol amiantés
■	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés
///	Sol amianté
///	Plafond amianté
///	Sol et Plafond amiantés

