

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

2 RUE DES ARCADES

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

PHOTO NON DISPONIBLE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	72LAC9902	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	17/10/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 26/10/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N° : 72LAC9902 17/10/2018

Version : 26/10/2018

2/37

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	23
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	31
ATTESTATION(S).....	34
CERTIFICAT DE COMPETENCES	35

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	72LAC9902P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	72LAC9902P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	72LAC9902P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	72LAC9902P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

Rapport N° : 72LAC9902 17/10/2018

Version : 26/10/2018

4/37

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 24563 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS	SERVICE SENART Techniciens ÉMETTEUR DILMI REZK	
LOCALISATION Programme 72 SAVIGNY LE TEMPLE - ARCADES Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AC Étage 00 Logement 2 Module 72LAC9902 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE MME CHASSE CHRISTINE 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél. personnel 0173511002	

DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS **PÉRIODE DU** 16-10-2018 **AU** 20-10-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

11-10-2018 ELS
BLANCHIMENT COMPLET
REFECTION COMPLET

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A760	SENT	SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA		72 1 B000 AC 72LAC9902	L 36686 CHASSE CHRISTINE	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 24563

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 72LAC9902 17/10/2018

Version : 26/10/2018

6/37

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cellier 2			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cellier 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cellier 2	Plaque de plâtre	Béton			Aucun	Enduit			
Cuisine	Béton				Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cellier 1	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Parquet flottant	Enduit			
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Béton			Moquette	Enduit			
Couloir	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
WC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples en vrac non séparable	72LAC9902P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples en vrac non séparable	72LAC9902P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples en vrac non séparable	72LAC9902P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples en vrac non séparable	72LAC9902P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac	72LAC9902P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	72LAC9902P00 6	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Moquette	Moquette beige avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	72LAC9902P00 7	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en vrac non séparable	72LAC9902P00 8	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune + ragréage gris en vrac non séparable	72LAC9902P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	72LAC9902P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron	72LAC9902P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	72LAC9902P012	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	72LAC9902P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	72LAC9902P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	72LAC9902P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	72LAC9902P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	72LAC9902P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	72LAC9902P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	72LAC9902P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	72LAC9902P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	72LAC9902P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Moquette	Moquette beige avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	72LAC9902P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en vrac non séparable	72LAC9902P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	72LAC9902P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron	72LAC9902P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	72LAC9902P012	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	72LAC9902P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	72LAC9902P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac	72LAC9902P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac	72LAC9902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac	72LAC9902P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac	72LAC9902P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac	72LAC9902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac	72LAC9902P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac	72LAC9902P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 4	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	72LAC9902P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	72LAC9902P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 72LAC9902P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	72LAC9902 17/10/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

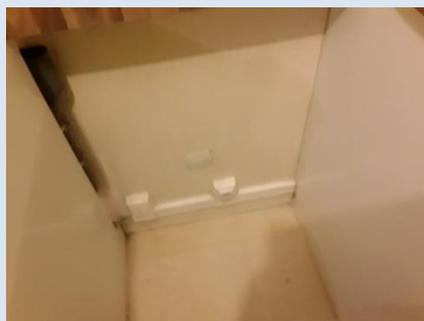

PRELEVEMENT : 72LAC9902P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	72LAC9902 17/10/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

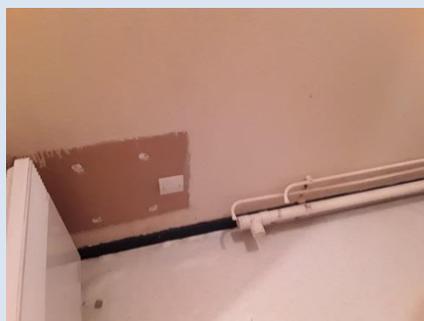


PRELEVEMENT : 72LAC9902P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples en vrac non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 72LAC9902P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Cellier 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

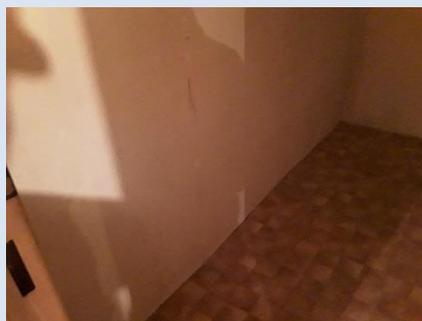

PRELEVEMENT : 72LAC9902P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

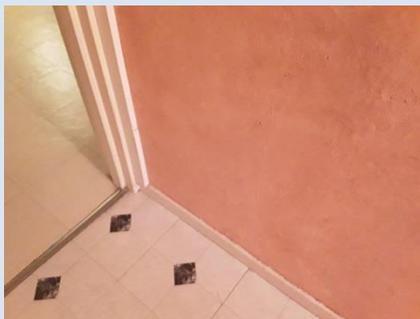

PRELEVEMENT : 72LAC9902P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 72LAC9902P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette beige avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 72LAC9902P008


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en vrac non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

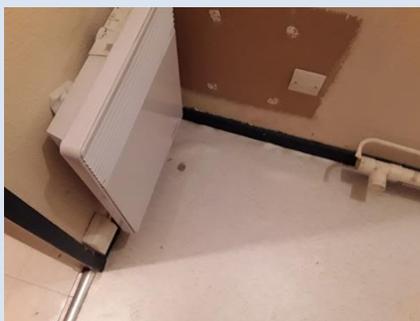


PRELEVEMENT : 72LAC9902P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune + ragréage gris en vrac non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

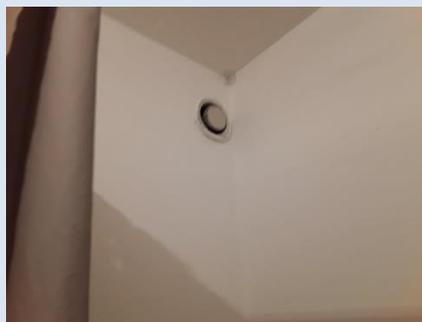

PRELEVEMENT : 72LAC9902P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

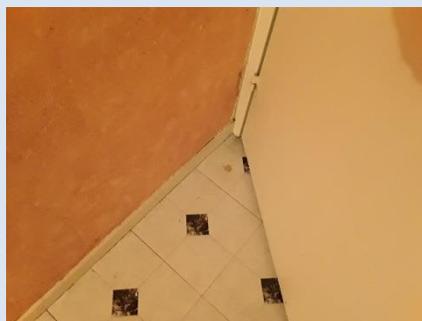

PRELEVEMENT : 72LAC9902P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Cellier 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 72LAC9902P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 72LAC9902P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

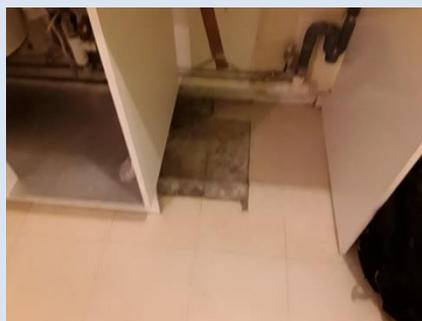

PRELEVEMENT : 72LAC9902P014

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAC9902 17/10/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	17/10/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-109918 EN DATE DU 25/10/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-109918 Ref. Commande Client : 72LAC9902-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/10/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante optiquement observable (fibres présentant un diamètre supérieur à 0.2 µm) avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Ref échantillon client : 72LAC9902P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture béton				
» Peinture en vrac	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - (la prise d'essai analysée peut contenir une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Ref dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Ref échantillon client : 72LAC9902P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
» Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - (la prise d'essai analysée peut contenir une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-109918 EN DATE DU 25/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit	Peinture béton			
	META (1)	1	25/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier 1 Mur A Enduit	Peinture béton			
	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur A Enduit	Peinture plaque de plâtre			
	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit	Peinture			
	META (1)	2	25/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Moquette	Moquette			
	META (2)	2	25/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple	Revêtement souple			
	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-109918 EN DATE DU 25/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071810-47965 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac		
↳ Revêtement cassant beige + colle polymère jaune + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)</small>
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071810-47966 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité		
↳ Revêtement cassant beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)</small>
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier 1 Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071810-47967 Description ITGA : Revêtement souple marron		
↳ Revêtement souple marron	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)</small>
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071810-47968 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
↳ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	META (1)	2	25/10/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)</small>
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071810-47969 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité		
↳ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)</small>
Réf dossier client : 72LAC9902-01 - 2 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Réf échantillon client : 72LAC9902P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071810-47970 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité		
↳ Revêtement bicouche souple beige et gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/10/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)</small>

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE

DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES

CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)

CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)

REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU

CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)

RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)

INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE - MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A

L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES

EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC



UNE RECHAUFFE 22 20105 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier



N° CPDI 3869

Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :
Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 23/05/2016

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 09/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 11/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rév 10



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés

