

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

5 RUE DES ARCADES LGT 1

1

77176 SAVIGNY LE TEMPLE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	5 RUE DES ARCADES LGT 1 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	72LAF0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	31/10/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	C023-SE04-2017	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	24/08/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	QUALIT'COMPETENCES 16 rue Willars - 52100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 16/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	17
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	20
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	20
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	39
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	43
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	48

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	72LAF0001P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	72LAF0001P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur D	72LAF0001P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	Sous évier	72LAF0001P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable +	Mur E	72LAF0001P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable					
Buanderie		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	72LAF0001P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	72LAF0001P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	72LAF0001P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	72LAF0001P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	72LAF0001P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	72LAF0001P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	Plafond	72LAF0001P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		béton	peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					(Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	72LAF0001P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Buanderie		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures	Mur B	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non	Mur D	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			séparable					
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur F	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur J	72LAF0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur A	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable +	Mur D	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable					
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur A	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur B	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur D	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse	Mur E	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable					
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur F	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur G	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur A	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable +	Mur C	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			matériau gris en faible quantité en vrac non séparable					
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur D	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur F	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur A	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible	Mur B	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			quantité en vrac non séparable					
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur C	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur G	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur B	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non	Mur C	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			séparable					
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur D	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur C	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur D	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur C	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Mur D	72LAF0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur C	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse	Mur B	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			blanche en vrac non séparable					
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur B	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur C	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur H	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable +	Mur I	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			toile fibreuse blanche en vrac non séparable					
Buanderie		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur C	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur E	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur E	72LAF0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 2
BON DE TRAVAUX		N° 2017 24484

	Édité le 27-10-2017
Le Service Émetteur	
 Eric FROST Technicien	

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX			
JE SOUSSIGNÉ		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. N° 2017 24484	
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		LE	
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 24484 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS	SERVICE SENART Techniciens ÉMETTEUR ERNST ERIC	
LOCALISATION Programme 72 SAVIGNY LE TEMPLE - ARCADES Tranche 2 Ensemble A000 Escalier AF Étage 00 Logement 1 Module 72LAF0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE 5 RUE DES ARCADES 77176 SAVIGNY LE TEMPLE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 27-10-2017 **AU** 10-11-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AM75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 61 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE DANS TOUT LE LOGEMENT + PLOMBERIE CLE GARDIEN MR HAVRET 0831038146	7,00	48,00	336,00
TOTAL H.T.				341,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				68,20
TOTAL T.T.C.				409,20

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A780	SENT	SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	409,20

AFFECTATION ANALYTIQUE					MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	72 2	A000 AF	72LAF0001	L9923688	409,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 24484

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

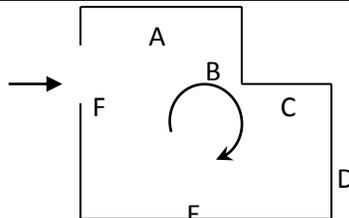

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard			OUI	CONCERNEE
Chambre			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Buanderie			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture			
Chambre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre	Béton		Sol souple	Peinture			
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Buanderie	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Peinture			
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture			
Entrée	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Sol souple	Peinture			
WC	Plaque de	Béton	Périphérique		Sol souple	Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
	plâtre		s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)						
Gaine technique					Aucun				
Cuisine	Plaques de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Buanderie		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit /	Enduit plâtreux	72LAF0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Peinture béton	blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable				déecté (Chrysotile)	
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur A	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur A	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Buanderie		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable +	72LAF0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur J	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac	72LAF0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable				(Chrysotile)	
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile	72LAF0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable					
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non	72LAF0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable					
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris	72LAF0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			en faible quantité en vrac non séparable					
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en	72LAF0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			vrac non séparable					
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac +	72LAF0001P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable					
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Isolant	Matériau plâtreux blanc	72LAF0001P007	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable				(Chrysotile)	
Entrée		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur I	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Buanderie		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre		Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	72LAF0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	72LAF0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	72LAF0001P006	Sous évier	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	72LAF0001P007	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère	72LAF0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable					
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	72LAF0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	72LAF0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	72LAF0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris	72LAF0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			hétérogène non séparable					
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	72LAF0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	72LAF0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	72LAF0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	72LAF0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N° : 72LAF0001 31/10/2017

Date d'édition : 16/11/2017

36/50

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	72LAF0001P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	72LAF0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	72LAF0001P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	72LAF0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	72LAF0001P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche	72LAF0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			cartonnée non séparable + carrelage					
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	72LAF0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 72LAF0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	72LAF0001 31/10/2017		Placard
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	31/10/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 72LAF0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	72LAF0001 31/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	31/10/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 72LAF0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAF0001 31/10/2017	Chambre	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	31/10/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 72LAF0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAF0001 31/10/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	31/10/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

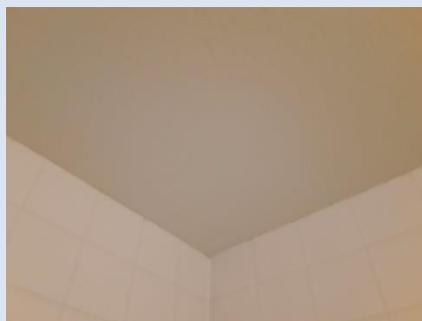

PRELEVEMENT : 72LAF0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAF0001 31/10/2017	Buanderie	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	31/10/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 72LAF0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	72LAF0001 31/10/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	31/10/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Présence de fibres d'amiante (*)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 72LAF0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	72LAF0001 31/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	31/10/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Estérel - Bât. R - Rue de la Terre Adilée - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7615 EN DATE DU 09/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105971
Echantillon ITGA : IT071711-7615
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	72LAF001-01
Dossier client	72LAF001-01 - 5 RUE DES ARCADES LGT 1 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	72LAF001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Estérel - Bât. R - Rue de la Terre Adilée - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7616 EN DATE DU 09/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105971
Echantillon ITGA : IT071711-7616
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	72LAF001-01
Dossier client	72LAF001-01 - 5 RUE DES ARCADES LGT 1 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	72LAF001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur A Falence 1
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	META le 08/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7617 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105971
Echantillon ITGA : IT071711-7617
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	72LAF001-01
Dossier client	72LAF001-01 - 5 RUE DES ARCADES LGT 1 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	72LAF001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mur D Béton
Description ITGA	Matériau gris en vrac / Peintures multiples / Carton / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 09/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	4

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7618 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105971
Echantillon ITGA : IT071711-7618
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	72LAF001-01
Dossier client	72LAF001-01 - 5 RUE DES ARCADES LGT 1 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	72LAF001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7619 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105971
Echantillon ITGA : IT071711-7619
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	72LAF001-01
Dossier client	72LAF001-01 - 5 RUE DES ARCADES LGT 1 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	72LAF001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Buanderie Mur D Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les caractéristiques sont conservées pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7620 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105971
Echantillon ITGA : IT071711-7620
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	72LAF001-01
Dossier client	72LAF001-01 - 5 RUE DES ARCADES LGT 1 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	72LAF001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante (*)	Chrysotile	3

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les caractéristiques sont conservées pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7621 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-105971
Echantillon ITGA : IT071711-7621
Reçu au laboratoire le : 06/11/2017

Réf. Client :

Commande	72LAF001--01
Dossier client	72LAF001--01 - 5 RUE DES ARCADES LGT 1 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	72LAF001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Isolant
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courriel 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subéquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie



Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

M. LEITE LOPES Alain sous le numéro : **C023-SE04-2017**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 24/08/2017 Au 23/08/2022
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification mobilisés par l'arrêté du 7 décembre 2011. Arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant de la mesure et de diagnostic électrique dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 30 octobre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification mobilisés par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011. Arrêté du 19 octobre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'établissement de plan en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification mobilisés par les arrêtés des 16 décembre 2003 et du 15 décembre 2011. Arrêté du 6 août 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative au gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification mobilisés par les arrêtés des 15 décembre 2003 et 15 décembre 2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative à l'asbeste et les critères d'accréditation des organismes de certification mobilisés par les arrêtés des 10 décembre 2008 et 2 décembre 2011.

Délivré à Thionville, le 24/08/2017
Pour QUALIT'COMPETENCES
LAROUZ Soufian, Responsable Certification




Saint Honoré Audit et sa marque Qualit'Compétences est
accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SAINTE HONORÉ AUDIT - 16, rue Milliers - 57 000 THIONVILLE
Tél : 03 81 10 04 61 - Fax : 03 82 81 38 07 - mail : contact@qualitcompetences.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville T1 798 973 543 - N° de gestion 2015 8 12 - Code NAF : 8559A

Rapport N° : 72LAF001
Date d'édition : 16/11/2017

31/10/2017

48/50

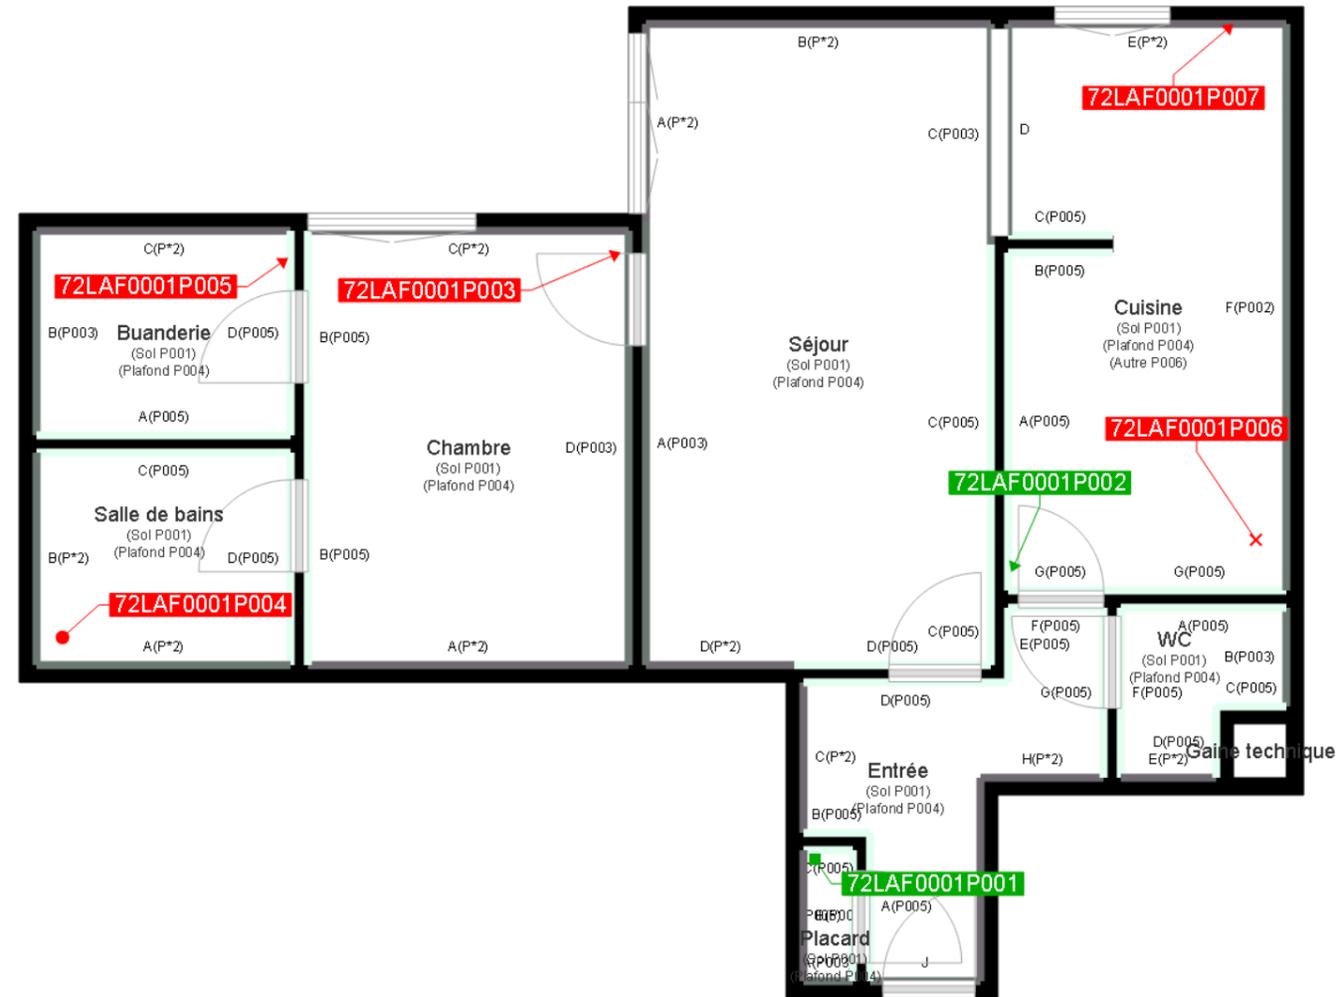

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés

Murs Brique plâtrière