

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC
77200 TORCY

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Date du rapport : 28/01/2020

Date de visite : 20/01/2020

Fait à : VILLEPINTE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

73LAP0001 28/01/2020 - 09:18

Nombre de prélèvements : 22

Auteur du rapport :

Mickaël JULIEN

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : CPDI 4129

Délivré par : I.CERT

Contrat d'assurance :

AXA France

313 Terrasses de l'Arche

92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	4
III. OBJET DE LA MISSION	5
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	6
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	6
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1. PRESTATIONS REALISEES.....	6
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	7
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	9
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	10
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	12
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	13
ANNEXE 2 - PV ANALYSES	20
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	24
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	25
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	26
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS	28

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. PARIS VALLEE MARNE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2020 603 SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT) 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance PARIS VALLEE MARNE Objet DIVERS	SERVICE SCE PARIS VAL MARNE ÉMETTEUR VAMPARYS ANGELIQUE	
LOCALISATION Programme 73 TORCY (LES MARCHES) Tranche 1 Ensemble C000 Escaller AP Étage 00 Logement 1 Module 73LAP0001 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE		
ADRESSE MME COUQUET AMELIE 20 ALLEE DES MARCHES 77200 TORCY		

DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS **PÉRIODE DU** 14-01-2020 **AU** 20-01-2020

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	6,00	5,00	30,00
AMI73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE I A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE I A 10 PRÉLEVEMENTS ISSUS	6,00	48,00	288,00
TOTAL H.T.				318,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				63,60
TOTAL T.T.C.				381,60

14-01-2020 TEL LOCATAIRE : 06.58.96.26.75

AFFECTATION BUDGÉTAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	APVM	PVM	HONORAIRES DIAG AMIANTE	381,60

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	APVM	73 1 C000 AP 73LAP0001	L 22283 COUQUET AMELIE	381,60

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 603

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - RC	Autres	Mur B	Enduit plaque de plâtre	P001	RESULTAT ANALYSE
Séjour - RC	Autres	Mur B	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 1 - RC	Autres	Mur B	Enduit béton	P007	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Mur F	Enduit béton	P007	ZPSO
Placard 2 - RC	Autres	Mur B	Enduit béton	P007	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Mur A, Mur C	Enduit béton	P007	ZPSO
Cuisine - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P008 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P008 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur A	Colle faïence	P011 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur B	Colle faïence	P011 (Fr2)	ZPSO
Cuisine - RC	Autres	Sous évier	Revêtement bitumineux	P012	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Ventilation haute	Conduit	P018	RESULTAT ANALYSE
WC - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P020 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
WC - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P020 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Placard 1	Concerné
RC	Placard 2	Concerné
RC	Entrée	Concerné
RC	Séjour	Concerné
RC	WC	Concerné
RC	Salle de bains	Concerné
RC	Cuisine	Concerné
RC	Chambre 1	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Eléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

Eléments de la liste A, Plinthes carrelage, Sol sous baignoire, Sol sous meuble d'évier

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

[RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION](#)

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Néant
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - RC	Autres	Mur B	Enduit plaque de plâtre	P001	RESULTAT ANALYSE
Séjour - RC	Autres	Mur B	Enduit plaque de plâtre	P001	ZPSO
Placard 1 - RC	Autres	Mur B	Enduit béton	P007	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Mur F	Enduit béton	P007	ZPSO
Placard 2 - RC	Autres	Mur B	Enduit béton	P007	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Mur A, Mur C	Enduit béton	P007	ZPSO
Cuisine - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P008 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P008 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur A	Colle faïence	P011 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur B	Colle faïence	P011 (Fr2)	ZPSO
Cuisine - RC	Autres	Sous évier	Revêtement bitumineux	P012	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Ventilation haute	Conduit	P018	RESULTAT ANALYSE
WC - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P020 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
WC - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P020 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT					

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - RC	Autres	Plafond	Colle polystyrène	P002	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P003 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P003 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Entrée - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P003 (Fr1)	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P003 (Fr2)	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P003 (Fr1)	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P003 (Fr2)	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Plafond	Colle polystyrène	P004	RESULTAT ANALYSE
WC - RC	Autres	Plafond	Colle polystyrène	P004	ZPSO
Placard 2 - RC	Autres	Sol	Moquette	P005	RESULTAT ANALYSE
Placard 2 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P006	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P006	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P006	ZPSO
Placard 1 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P006	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P006	ZPSO
Cuisine - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P008 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009	ZPSO
WC - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P009	ZPSO
Cuisine - RC	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P010	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur A	Colle faïence	P011 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur B	Colle faïence	P011 (Fr1)	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Mur D	Enduit béton	P014	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur B	Enduit béton	P014	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Mur F	Enduit plaque de plâtre	P015 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Mur F	Enduit plaque de plâtre	P015 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - RC	Autres	Mur A, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P015 (Fr1)	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Cuisine - RC	Autres	Mur A, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P015 (Fr2)	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E	Enduit plaque de plâtre	P015 (Fr1)	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E	Enduit plaque de plâtre	P015 (Fr2)	ZPSO
WC - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P015 (Fr2)	ZPSO
WC - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P015 (Fr1)	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Mur D	Colle faïence	P016 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Mur D	Colle faïence	P016 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - RC	Autres	Mur E	Colle faïence	P016 (Fr1)	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Mur E	Colle faïence	P016 (Fr2)	ZPSO
Salle de bains - RC	Autres	Sous baignoire	Revêtement bitumineux	P017	RESULTAT ANALYSE
Séjour - RC	Autres	Plafond	Colle polystyrène	P019	RESULTAT ANALYSE
WC - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P020 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Entrée - RC	Autres	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P021	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - RC	Autres	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P021	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit plaque de plâtre	P021	ZPSO
Placard 1 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P021	ZPSO
Placard 2 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P021	ZPSO
Séjour - RC	Autres	Mur D	Enduit plaque de plâtre	P021	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Mur F	Colle faïence	P022 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Entrée - RC	Autres	Mur F	Colle faïence	P022 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Entrée - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Colle faïence	P022 (Fr2)	ZPSO
Entrée - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Colle faïence	P022 (Fr1)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001

Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P002

Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle polystyrène)

Descriptif Laboratoire : Polystyrène avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003 (Fr1)


Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

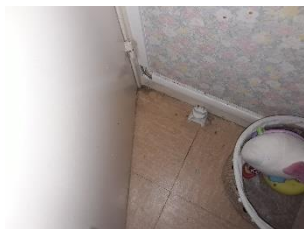

Identification : P003 (Fr2)


Pièce et étage : Chambre 1 RC


Localisation : Sol


Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)


Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

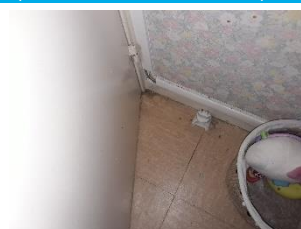



Identification : P004
Pièce et étage : Entrée RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005
Pièce et étage : Placard 2 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Moquette)
Descriptif Laboratoire : Moquette marron avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P006
Pièce et étage : Placard 2 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P007
Pièce et étage : Placard 1 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008 (Fr3)
Pièce et étage : Cuisine RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Ragréage gris + couche blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P009
Pièce et étage : Cuisine RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010


Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P011 (Fr1)


Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P011 (Fr2)


Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)

Descriptif Laboratoire : Colle grise

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P012


Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Sous évier

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement bitumineux)

Descriptif Laboratoire : Tampon bitumineux noir

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P013 (Fr1)


Pièce et étage : Salle de bains RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P013 (Fr2)


Pièce et étage : Salle de bains RC

Localisation : Sol


Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)


Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification : P014
Pièce et étage : Salle de bains RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant


Identification : P015 (Fr1)
Pièce et étage : Salle de bains RC
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Papier peint
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P015 (Fr2)
Pièce et étage : Salle de bains RC
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P016 (Fr1)
Pièce et étage : Salle de bains RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P016 (Fr2)
Pièce et étage : Salle de bains RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P017
Pièce et étage : Salle de bains RC
Localisation : Sous baignoire
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement bitumineux)
Descriptif Laboratoire : Tampon bitumineux noir avec fibres
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P018
Pièce et étage : Salle de bains RC
Localisation : Ventilation haute
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Conduit)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P019
Pièce et étage : Séjour RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle polystyrène)
Descriptif Laboratoire : Polystyrène avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P020 (Fr1)


Pièce et étage : WC RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P020 (Fr2)


Pièce et étage : WC RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P020 (Fr3)


Pièce et étage : WC RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P021


Pièce et étage : Entrée RC

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P022 (Fr1)

Pièce et étage : Entrée RC

Localisation : Mur F

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P022 (Fr2)


Pièce et étage : Entrée RC

Localisation : Mur F

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)

Descriptif Laboratoire : Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



ANNEXE 2 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-6022 EN DATE DU 27/01/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE 22 Avenue des Nations 93420 VILLEPINTE	Réf. Commande ITGA : IT0720-6022 Réf. Commande Client : 73LAP0001--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/01/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiantes optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiantes est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiantes
Réf dossier client : 73LAP0001--01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY				Réf échantillon ITGA : IT072001-42192
Réf échantillon client : 73LAP0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	24/01/2020	Présence de fibres d'amiantes / Chrysotile
Réf dossier client : 73LAP0001--01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY				Réf échantillon ITGA : IT072001-42193
Réf échantillon client : 73LAP0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Colle polystyrène				Description ITGA : Polystyrène avec poussières
Polystyrène avec poussières	META (3)	1	24/01/2020	Amiantes non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001--01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY				Réf échantillon ITGA : IT072001-42194
Réf échantillon client : 73LAP0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche
Revêtement souple beige	META (1)	1	24/01/2020	Amiantes non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	META (1)	1	24/01/2020	Amiantes non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-6022 EN DATE DU 27/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT072001-42195 Description ITGA : Polystyrène avec poussières
¹ Polystyrène avec poussières	META (3)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Moquette				Réf échantillon ITGA : IT072001-42196 Description ITGA : Moquette marron avec poussières
¹ Moquette marron avec poussières	META (3)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT072001-42197 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
¹ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	27/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT072001-42198 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
¹ Peinture non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	2	24/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT072001-42199 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Couche blanche
¹ Dalle dure cassante beige	META (3)	1	24/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
¹ Colle bitumineuse noire	MOLP	1	23/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
¹ Ragréage gris + couche blanche non séparable	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT072001-42200 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
¹ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT072001-42201 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
¹ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT072001-42202 Description ITGA : Carrelage / Colle grise
¹ Carrelage	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
¹ Colle grise	META (1)	2	24/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-6022 EN DATE DU 27/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT072001-42203 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
1 Tampon bitumineux noir	META (3)	1	24/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT072001-42204 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrage rose
1 Revêtement souple beige	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
1 Colle polymère jaune non séparable + ragrage rose	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT072001-42205 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac
1 Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur F Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT072001-42206 Description ITGA : Papier peint / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
1 Papier peint	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
1 Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur D Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT072001-42207 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche
1 Carrelage	META (1)	1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
1 Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	2	27/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Sous baignoire Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT072001-42208 Description ITGA : Tampon bitumineux noir avec fibres
1 Tampon bitumineux noir avec fibres	META (3)	2	27/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Ventilation haute Conduit				Réf échantillon ITGA : IT072001-42209 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac
1 Peinture non séparable + matériau gris en vrac	META (1)	1	24/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-6022 EN DATE DU 27/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P019 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Colle polystyrène				
Polystyrène avec poussières		2	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P020 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol				
Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise		1	24/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable		1	23/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Revêtement souple beige		3	27/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P021 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur A Enduit plaque de plâtre				
Matériau plâtreux blanc		1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 73LAP0001-01 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC 77200 TORCY Réf échantillon client : 73LAP0001P022 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur F Colle faïence				
Carrelage		1	24/01/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable		2	27/01/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/4

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mickael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Mission de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et Analyses physico-chimiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Mission de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C. Des analyses physico-chimiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B, dans des conditions de grande hauteur, dans des bâtiments ou ouvrages de public fréquenté aux catégories 1, 2, 3, 4, dans des conditions de travail prolongées plus de 200 jours/an ou dans des bâtiments industriels. Mission de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions sont à l'exception des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des revêtements, après travaux ou peinture de plomb, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 21 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'analyse physico-chimique de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de l'annexe 1 et l'exécution de travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 22 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial à la performance des peintures dans les bâtiments et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attribution de points en fonction de la réglementation thermique, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2002 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères d'attribution des organismes de certification.



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
LABORATOIRES
N° 41022
COFRAC
RECONNU
D'ÉTAT

CPE DI DR 11 rev13

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

1010549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 73LAP0001 - 20 Allée des Marchés - Logement 1 - ESC AP - RC
77200 TORCY

Zone :RC

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :1/1

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

