

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

4 RUE H. DUNANT LGT 3

77000 VAUX LE PENIL



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	74LAB0203	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 08/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	31
ATTESTATION(S).....	34
CERTIFICAT DE COMPETENCES	35

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur B	74LAB0203P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur A	74LAB0203P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	Mur D	74LAB0203P014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur B	74LAB0203P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur A	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur C	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur D	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur A	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur C	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur D	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur A	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur B	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur C	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	Mur D	74LAB0203P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	Mur A	74LAB0203P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	Mur C	74LAB0203P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	Mur D	74LAB0203P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	Mur A	74LAB0203P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	Mur C	74LAB0203P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	Mur D	74LAB0203P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2018 78 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC	
LOCALISATION Programme 74 VAUX LE PENIL - LES TERRASSES Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AB Étage 02 Logement 3 Module 74LAB0203		
ADRESSE 4 RUE H. DUNANT 77000 VAUX LE PENIL		

DÉLAI D'EXECUTION 1 JOUR **PERIODE DU** 05-01-2018 **AU** 05-01-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A SOL PLOMBERIE ET PEINTURE	1,00	5,00	5,00
AM74	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 11 A 50 PRELEVEMENTS ISSUS LOGEMENT REFAIT A NEUF 06.68.40.91.27	20,00	48,00	960,00
TOTAL H.T.				965,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			193,00
TOTAL T.T.C.				1.158,00

AFFECTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1	HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE		1.158,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOIRE	REFERENCES OCCUPANT	REFERENCES PATRIMOIRE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1	HONAMIA	74 1	B000 AB	74LAB0203 L 26377	1.158,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 78

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

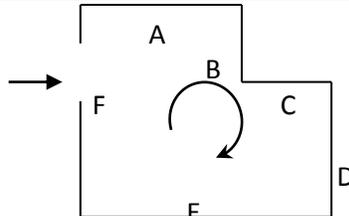

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Moquette	Enduit			
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
WC	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit			
Couloir	Béton	Plaque de plâtre			Moquette	Enduit			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Moquette	Enduit			
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Moquette	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

Rapport N° : 74LAB0203 15/01/2018

Version : 08/02/2018

11/36

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	74LAB0203P014	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	74LAB0203P014	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	74LAB0203P014	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	74LAB0203P014	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	74LAB0203P014	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	74LAB0203P014	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	74LAB0203P014	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	74LAB0203P001	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Moquette	Moquette orange avec couche en toile	74LAB0203P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	74LAB0203P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement souple marron + revêtement souple jaune avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	74LAB0203P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse	74LAB0203P011	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Moquette	Moquette marron avec couche en mousse	74LAB0203P012	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	74LAB0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	74LAB0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Peintures multiples en vrac	74LAB0203P015	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	74LAB0203P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Moquette	Moquette orange avec couche en toile	74LAB0203P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	74LAB0203P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement souple marron + revêtement souple jaune avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	74LAB0203P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse	74LAB0203P011	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Moquette	Moquette marron avec couche en mousse	74LAB0203P012	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Moquette	Moquette marron avec couche en mousse	74LAB0203P012	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Moquette	Moquette marron avec couche en mousse	74LAB0203P01 2	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	74LAB0203P01 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	74LAB0203P01 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	74LAB0203P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	74LAB0203P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 74LAB0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	74LAB0203 15/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 74LAB0203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	74LAB0203 15/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

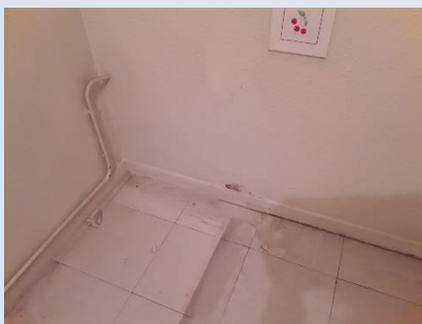


PRELEVEMENT : 74LAB0203P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit beige en vrac + peinture non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 74LAB0203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

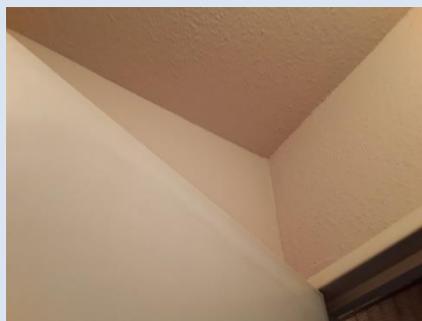

PRELEVEMENT : 74LAB0203P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

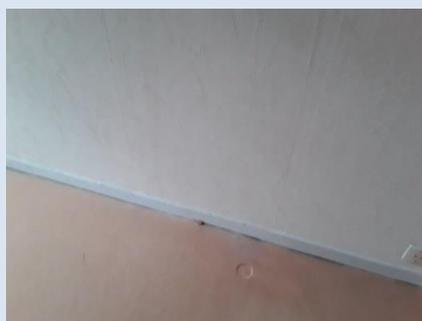

PRELEVEMENT : 74LAB0203P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 74LAB0203P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 74LAB0203P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette orange avec couche en toile	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 74LAB0203P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 74LAB0203P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple marron + revêtement souple jaune avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 74LAB0203P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	74LAB0203 15/01/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise avec couche en mousse	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 74LAB0203P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	74LAB0203 15/01/2018		Couloir
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette marron avec couche en mousse	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

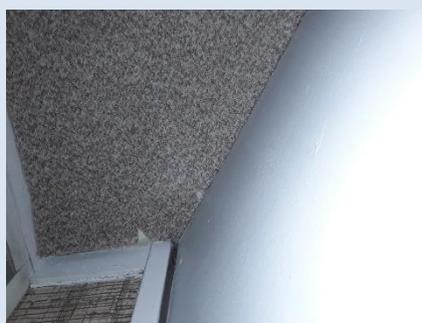

PRELEVEMENT : 74LAB0203P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 74LAB0203P013


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 74LAB0203P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

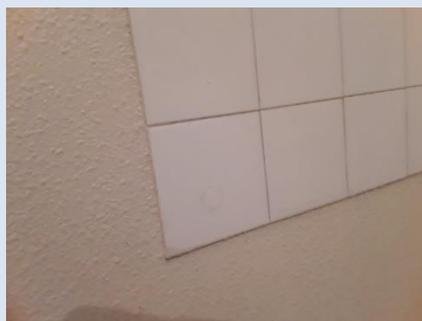

PRELEVEMENT : 74LAB0203P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAB0203 15/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	15/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

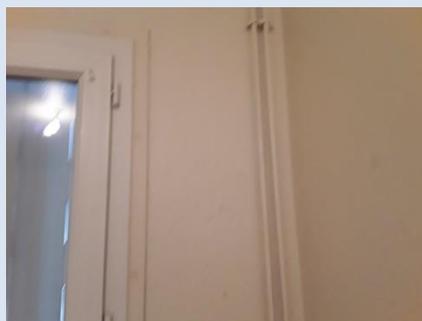

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-6819 EN DATE DU 25/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-6819 Réf. Commande Client : 74LAB0203-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/01/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux Peinture	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture béton	META	1	24/01/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre	META	1	24/01/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-6819 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafonds Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT141801-45329 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT141801-45330 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT141801-45331 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier peint
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Plafonds Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT141801-45332 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Moquette				Réf échantillon ITGA : IT141801-45333 Description ITGA : Moquette orange avec couche en toile
* Moquette orange avec couche en toile	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT141801-45334 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragraage gris / Sous couche de ragrage blanche
* Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragrage gris non séparable + sous couche de ragrage blanche non séparable	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-6819 EN DATE DU 25/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT141801-45335 Description ITGA : Revêtement souple marron / Revêtement souple jaune avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité		
▶ Revêtement souple marron + revêtement souple jaune avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Moquette		Réf échantillon ITGA : IT141801-45336 Description ITGA : Moquette grise avec couche en mousse		
▶ Moquette grise avec couche en mousse	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sols Moquette		Réf échantillon ITGA : IT141801-45337 Description ITGA : Moquette marron avec couche en mousse		
▶ Moquette marron avec couche en mousse	META	3	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT141801-45338 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité		
▶ Dalle dure cassante beige	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Faïence 1		Réf échantillon ITGA : IT141801-45339 Description ITGA : Colle beige avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Carrelage		
▶ Colle beige avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + carrelage non séparable	META	2	25/01/2018	Présence de fibres d'amiante / <i>Chrysotile</i>
Réf dossier client : 74LAB0203-01 - 4 RUE H. DUNANT LGT 3 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAB0203P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture		Réf échantillon ITGA : IT141801-45340 Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac	META	1	24/01/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millièmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amianté (Dispositions Robien & Borloo)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier**

I.Cert
Institut de Certification

N° CPDI 3869 Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :
Monsieur Gaëtan BEDEL

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint Grégoire, le 23/05/2016

Arrêté du 6 avril 2007 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative de gas moelle par les articles du 11/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2009 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique relatif aux bâtiments existants du 06/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 20 octobre 2005 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment existant par les articles du 14/12/2006 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrats de risque d'inondation au client ou agissant pour compte des diagnostics réalisés dans les immeubles d'habitation existant par l'arrêté du 01/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2005 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative d'un bâtiment existant par les articles du 12/12/2006 et du 03/12/2011.


I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Part: EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victorieuse - 35750 Saint Grégoire

cofrac
LABORATOIRE
DE
CERTIFICATION
DES
PERSONNES
COMPÉTENCES

CPE DI FR11 rév 10

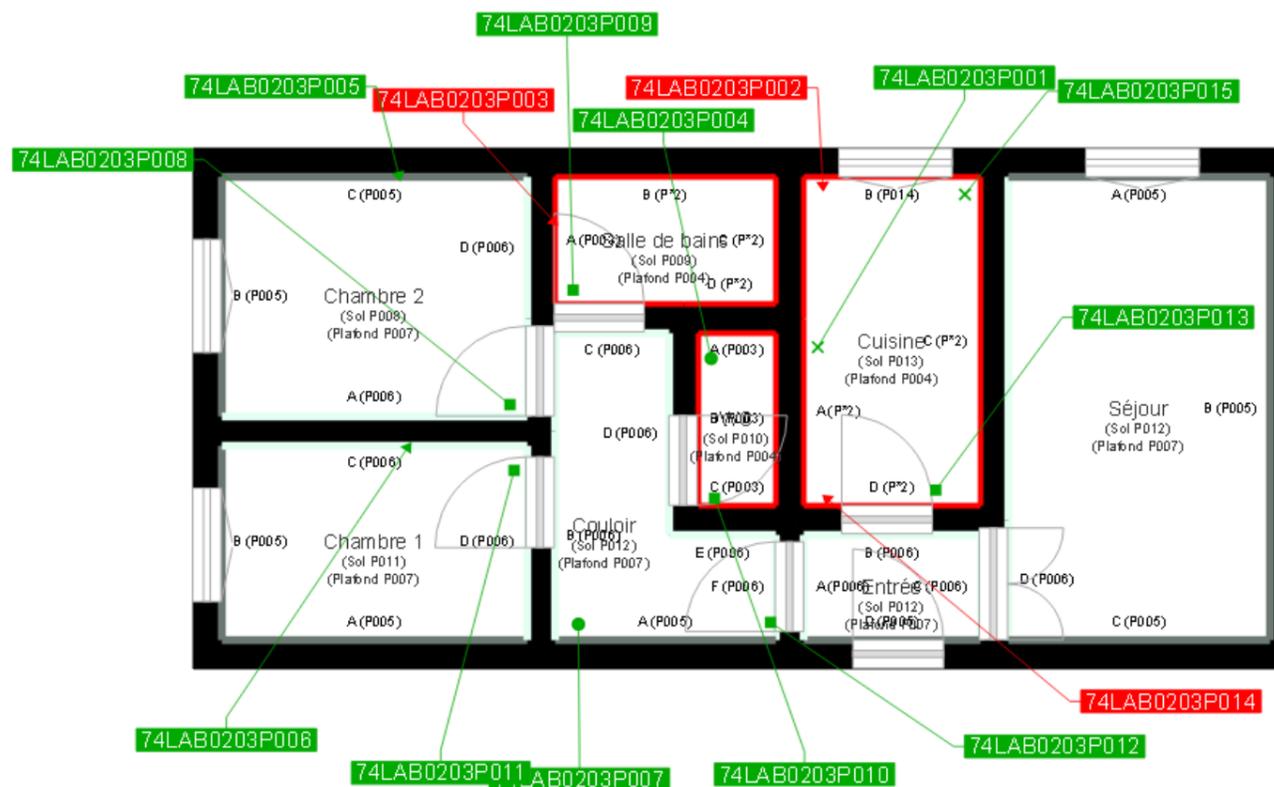

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés