

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

6 RUE HENRI DUNANT

77000 VAUX LE PENIL



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	6 RUE HENRI DUNANT 77000 VAUX LE PENIL
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+1	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	74LAC0103	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	23/01/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Yoann IMBERT	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	17-1019	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	ABCIDIA Domaine de Saint Paul - Bat A6 102 route de Limours - 78470 SAINT- REMY-LES-CHEVREUSE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 31/01/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Yoann IMBERT**



**Rapport N° : 74LAC0103 23/01/2019**

Version : 31/01/2019

2/29

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	25
ATTESTATION(S).....	27
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	28

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

<b>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77</b>		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 MELUN PAYS SEINE AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél. : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 446  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY
Réf. fournisseur    F / 5149 Marché n°            2017 4473 1 Provenance          EX-MELUN VAL SEINE Objet                  DIAG	Téléphone 0321734144 <b>ÉMETTEUR</b> LUTGEN MARC	
<b>SERVICE</b> SCE MELUN PAYS SEINE	<b>LOCALISATION</b> Programme 74 VAUX LE PENIL - LES TERRASSES	
	Tranche 1    Ensemble C000 Escalier AC	Étage 01    Logement 3    Module 74LAC0103
<b>ADRESSE</b>	Retrait des clés    CHEZ LE GARDIEN	
6 RUE H. DUNANT 77000 VAUX LE PENIL		

**DELAI D'EXECUTION** : 7 JOURS      **PERIODE DU** : 21-01-2019 AU 27-01-2019

ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM15	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A			
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
	PEINTURE LOGT ET SOL			
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AME1	ME1	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	74 1	C000	AC 74LAC0103	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 446

**ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE**

Siège social : OPH 77 10 avenue Charles Peguy CS 90074 77002 Melun cedex Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 11 40 oph@oph77.fr www.oph77.fr	Agence Nord Seine et Marne Pôle de Champs sur Marne 24 cours des Deux Jumeaux 77400 Champs sur Marne Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 08 42 42 oph@oph77.fr	Agence de Melun Val de Seine Pôle de La Ferté sous Jouanne 29 square Montebelli 77200 La Ferté sous Jouanne Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 22 25 44 oph@oph77.fr	Agence de Sain t 2 rue Hojate 77170 Somainville la Temple Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 55 55 26 oph@oph77.fr	Agence Sud Seine et Marne Pôle de Nemours 5 avenue Fleury regard 77140 Nemours Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 28 42 02 oph@oph77.fr	Pôle de Chartre pagny au Seine 4 avenue Chapotin CS 40070 Champsigny sur Seine 77501 Chartre pagny au Seine Tél. : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 74 31 94 oph@oph77.fr
--	--	---	--	--	---

SIRET : 2 777 00019 00015 - RCS : 277 700 019 - Code APE : 6620 A - Code NAF : 7026A

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+1		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+1		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+1		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Débarras	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Séjour	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 1	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 2	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
WC	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Couloir	R+1	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	R+1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	74LAC0103P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	74LAC0103P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	74LAC0103P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1	R+1	Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	74LAC0103P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	74LAC0103P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	74LAC0103P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	74LAC0103P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	74LAC0103P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	74LAC0103P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	74LAC0103P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	74LAC0103P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	74LAC0103P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	74LAC0103P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	74LAC0103P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	74LAC0103P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	74LAC0103P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 74LAC0103P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	74LAC0103 23/01/2019		Chambre 2 (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 74LAC0103P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	74LAC0103 23/01/2019		Chambre 2 (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 74LAC0103P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAC0103 23/01/2019	Chambre 2 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 74LAC0103P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAC0103 23/01/2019	Chambre 2 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 74LAC0103P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAC0103 23/01/2019	Entrée (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 74LAC0103P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	74LAC0103 23/01/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



**itga**  
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-6809 EN DATE DU 29/01/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-6809 Réf. Commande Client : 74LAC0103--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/01/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 74LAC0103--01 - 6 RUE HENRI DUNANT 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAC0103P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Moquette				
Description ITGA : Moquette marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071901-43080		
* Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	META (2)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAC0103--01 - 6 RUE HENRI DUNANT 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAC0103P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Calkot				
Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier peint		Réf échantillon ITGA : IT071901-43081		
* Matériau plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAC0103--01 - 6 RUE HENRI DUNANT 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAC0103P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit Peinture béton				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité		Réf échantillon ITGA : IT071901-43082		
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-6809 EN DATE DU 29/01/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 74LAC0103-01 - 6 RUE HENRI DUNANT 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAC0103P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071901-43083 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton en faible quantité		
¶ Enduit plâtreux blanc + carton en faible quantité non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAC0103-01 - 6 RUE HENRI DUNANT 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAC0103P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071901-43084 Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris en faible quantité		
¶ Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragrée gris en faible quantité	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 74LAC0103-01 - 6 RUE HENRI DUNANT 77000 VAUX LE PENIL Réf échantillon client : 74LAC0103P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071901-43085 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Peinture		
¶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + peinture non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



ATTESTATION(S)



**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES</b>  <b>CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )</b>  <b>CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )</b>  <b>REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION</b>  <b>REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</b>  <b>DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU</b>  <b>CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)</b>  <b>DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )</b>  <b>RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</b>  <b>ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES</b>  <b>ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )</b>  <b>INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )</b>  <b>MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN</b>  <b>CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</b>  <b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ</b>  <b>ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</b></p>	<p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b>  <b>DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE</b>  <b>CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION</b>  <b>DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES</b>  <b>THERMOGRAPHIE INFRAROUGE</b>  <b>DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.</b>  <b>DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE</b>  <b>DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION</b>  <b>DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.</b>  <b>DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES</b>  <b>EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )</b>  <b>ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION</b>  <b>CENTRE DE FORMATION</b>  <b>MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE</b>  <b>DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR</b>  <b>VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b></p>
---	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



PEFC® 10-31-1483 / Certifié PEFC  
 AD  
 N° 100000103 2008-002

## CERTIFICAT DE COMPETENCES



La certification de compétence de personnes physiques  
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**IMBERT Yoann**  
sous le numéro 17-1019

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- Amiante** sans mention      Prise d'effet : 22/11/2017      Validité : 21/11/2022  
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Gaz**      Prise d'effet : 13/10/2017      Validité : 12/10/2022  
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
- CREP**      Prise d'effet : 13/10/2017      Validité : 12/10/2022  
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Termites**      Prise d'effet : 13/10/2017      Validité : 12/10/2022  
*Zone d'intervention : France métropolitaine*  
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Electricité**      Prise d'effet : 22/11/2017      Validité : 21/11/2022  
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



Accréditation  
n°4-0540  
portée étendue sur  
www.cofrac.fr


Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71  
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

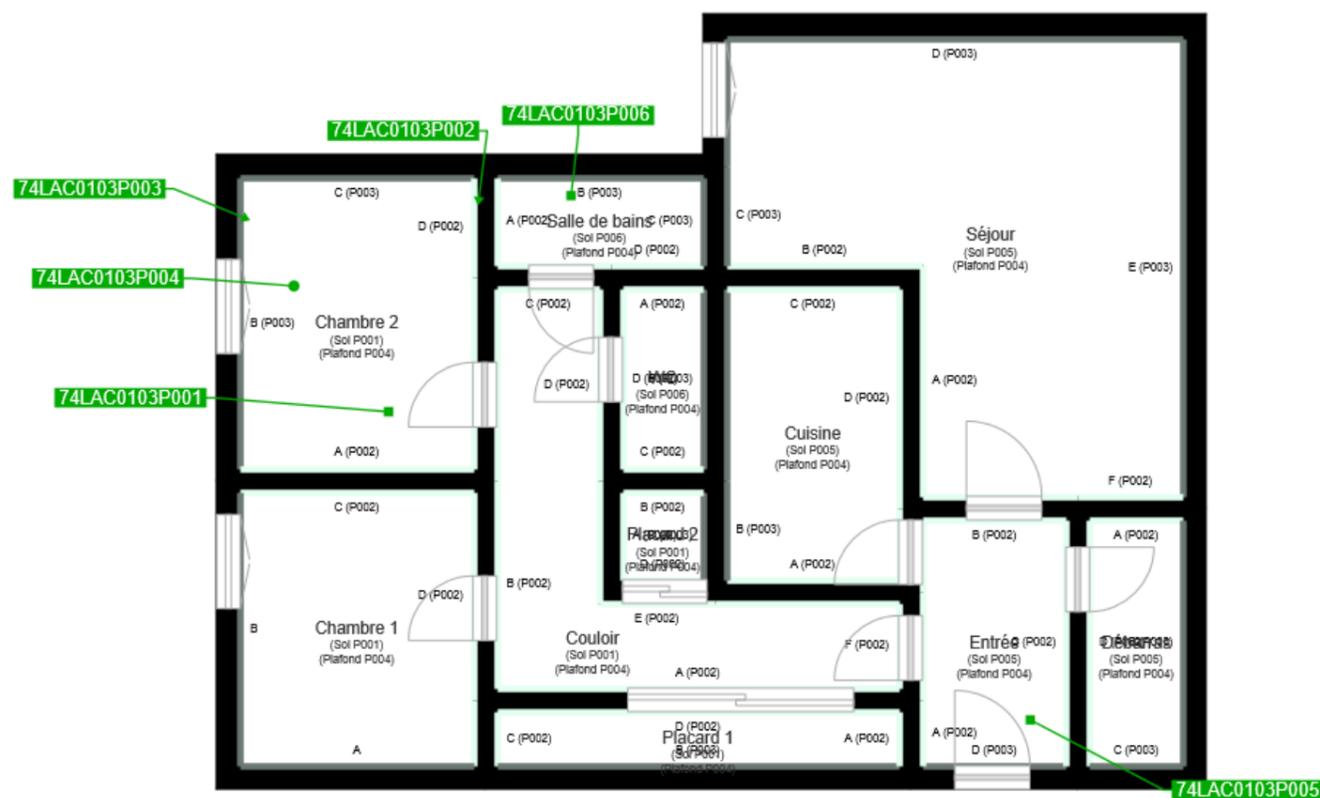

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés