

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1
77000 VAUX LE PENIL

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Date du rapport : 27/01/2020

Date de visite : 14/01/2020

Fait à : VILLEPINTE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

74LAE0102 27/01/2020 - 10:32

Nombre de prélèvements : 10

Auteur du rapport :

Abdessamad RHENZOUR

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : DTI3342

Délivré par : DEKRA

Contrat d'assurance :

AXA France

313 Terrasses de l'Arche

92727 NANTERRE CEDEX



Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	4
III. OBJET DE LA MISSION	6
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	7
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	7
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	7
1. PRESTATIONS REALISEES.....	7
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	8
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	8
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	11
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	12
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	14
ANNEXE 2 - PV ANALYSES	17
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	28
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	29
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	30
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS	32

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2020 207 SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT) 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Ref. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance EX-MELUN VAL SEINE Objet DIAG	SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE ÉMETTEUR LUTGEN MARC	
LOCALISATION: Programme 74 VAUX LE PENIL - LES TERRASSES Tranche 1 Ensemble E000 Escaller AE	Étage 01 Logement 2 Module 74LAE0102 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE: 10 RUE H. DUNANT 77000 VAUX LE PENIL		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 08-01-2020 **AU** 22-01-2020

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1A			
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
	PEINTURE LOGT ET SOL			
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A780	AME1	ME1	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA		74 1 E000 AE 74LAE0102 L	25889	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 207

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Couloir - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
WC - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur B	Plaque	P008	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur B	Plaque	P008	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur C	Plaque	P008	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Mur C	Plaque	P009	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon - R+1	Autres	Mur D, Mur E	Plaque	P009	ZPSO
Cellier - R+1	Autres	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	RESULTAT ANALYSE
Cellier - R+1	Autres	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Couloir - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Mur A, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Mur A, Mur H, Mur L	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+1	Entrée	Concerné
R+1	Cellier	Concerné
R+1	Placard 1	Concerné
R+1	Cuisine	Concerné
R+1	Placard 3	Concerné
R+1	Séjour / Salon	Concerné
R+1	Placard 2	Concerné
R+1	Couloir	Concerné
R+1	WC	Concerné
R+1	Gaine technique 1	Concerné
R+1	Salle de bains	Concerné
R+1	Chambre 2	Concerné
R+1	Chambre 1	Concerné
R+1	Terrasse	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

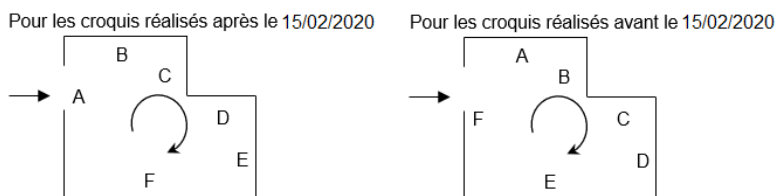

3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Eléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux : Vacant

[RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION](#)

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Néant
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P006	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Couloir - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO
WC - R+1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur B	Plaque	P008	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur B	Plaque	P008	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur C	Plaque	P008	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Mur C	Plaque	P009	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon - R+1	Autres	Mur D, Mur E	Plaque	P009	ZPSO
Cellier - R+1	Autres	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	RESULTAT ANALYSE
Cellier - R+1	Autres	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Couloir - R+1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Mur A, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Placard 3 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Mur A, Mur H, Mur L	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P010	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT					

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
----------------	---	--------------	--	----------------	---------------

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	ZPSO
WC - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr1)	ZPSO
WC - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P001 (Fr2)	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Sol	Moquette	P002 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon - R+1	Autres	Sol	Moquette	P002 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Couloir - R+1	Autres	Sol	Moquette	P002 (Fr2)	ZPSO
Couloir - R+1	Autres	Sol	Moquette	P002 (Fr1)	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Sol	Moquette	P002 (Fr2)	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Sol	Moquette	P002 (Fr1)	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Moquette	P003 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Moquette	P003 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Moquette	P004 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Moquette	P004 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur A	Enduit / Peinture béton	P005	RESULTAT ANALYSE
Cellier - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P005	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur D	Enduit / Peinture béton	P005	ZPSO
Placard 1 - R+1	Autres	Mur B	Enduit / Peinture béton	P005	ZPSO
Placard 2 - R+1	Autres	Mur B	Enduit / Peinture béton	P005	ZPSO
Séjour / Salon - R+1	Autres	Mur B, Mur I, Mur J, Mur K	Enduit / Peinture béton	P005	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT


Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.


ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

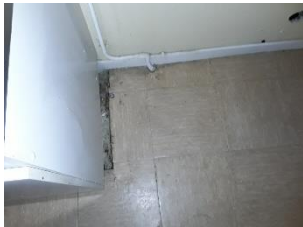
Identification : P001 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige
Résultat (justification) : Amiante non détecté (RESULTAT ANALYSE)

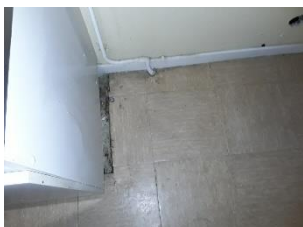
Identification : P001 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec poussières non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P002 (Fr1)
Pièce et étage : Séjour / Salon R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Moquette)
Descriptif Laboratoire : Moquette marron
Résultat (justification) : Amiante non détecté (RESULTAT ANALYSE)

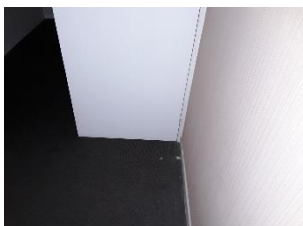
Identification : P002 (Fr2)
Pièce et étage : Séjour / Salon R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Moquette)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris
Résultat (justification) : Amiante non détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P003 (Fr1)
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Moquette)
Descriptif Laboratoire : Moquette bleue
Résultat (justification) : Amiante non détecté (RESULTAT ANALYSE)

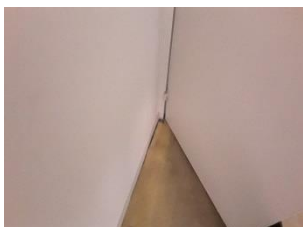
Identification : P003 (Fr2)
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Moquette)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P004 (Fr1)


Pièce et étage : Chambre 2 R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Moquette)

Descriptif Laboratoire : Moquette rouge

Résultat (justification) : Amiante non détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P004 (Fr2)


Pièce et étage : Chambre 2 R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Moquette)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005


Pièce et étage : Chambre 1 R+1

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + papier non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P006


Pièce et étage : Chambre 1 R+1

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P007


Pièce et étage : Salle de bains R+1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture + enduit beige en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P008


Pièce et étage : Chambre 2 R+1

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Plaque)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples + matériau compact gris avec fibres non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P009

Pièce et étage : Séjour / Salon R+1

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Plaque)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples + matériau compact gris avec fibres non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P010

Pièce et étage : Cellier R+1

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc


Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

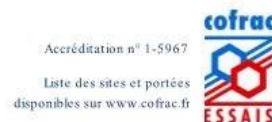

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38785 EN DATE DU 25/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38785
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier client	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 24/01/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec poussières non séparable	META (1) le 24/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

cofrac
 Essais
 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38786 EN DATE DU 25/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38786
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier client	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Sol Moquette
Description ITGA	Moquette marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Moquette marron	META (3) le 24/01/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 24/01/2020	Amiante non détecté	---	1


Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél: 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38787 EN DATE DU 25/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38787
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier cliant	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Moquette
Description ITGA	Moquette bleue / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne - IT085)
 - (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne - IT453)
 - (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Moquette bleue	META (3) le 24/01/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris non séparable	META (1) le 24/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 17

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

cofrac
 Essais
 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38788 EN DATE DU 25/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38788
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier client	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Moquette
Description ITGA	Moquette rouge / Colle polymère jaune / Ragrèage gris / Matériau blanc en faible quantité

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Moquette rouge	META (3) le 24/01/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragrèage gris non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 24/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38789 EN DATE DU 25/01/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38789
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier client	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit Peinture béton
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Papier

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + papier non séparable	META (1) le 25/01/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste





Parc Edonia - Bât R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38790 EN DATE DU 25/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38790
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier client	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Papier peint / Matériau plâtreux blanc / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 24/01/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

cofrac
 Essais
 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38791 EN DATE DU 25/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38791
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier client	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton
Description ITGA	Peinture / Enduit beige en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)


Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture + enduit beige en vrac non séparable	META (1) le 24/01/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

cofrac
 Essais
 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38792 EN DATE DU 25/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38792
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Ref. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier client	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Plaque
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact gris avec fibres

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 - (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples + matériau compact gris avec fibres non séparable	META (1) le 24/01/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35 768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél: 02.99.35.41.41
 Fax: 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38793 EN DATE DU 25/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38793
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier client	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Mur C Plaque
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact gris avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples + matériau compact gris avec fibres non séparable	META (1) le 24/01/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste




La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 17.

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35 768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél: 02.99.35.41.41
 Fax: 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

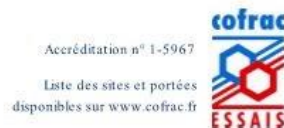

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072001-38794 EN DATE DU 25/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-5461
 Echantillon ITGA : IT072001-38794
 Reçu au laboratoire le : 21/01/2020

Réf. Cliant :

Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	74LAE0102--01
Dossier cliant	74LAE0102--01 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1 77000 VAUX LE PENIL
Echantillon	74LAE0102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)


Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 24/01/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

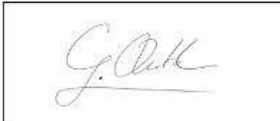

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

1010549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)

ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)

ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE

PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN

URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION

DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES

EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CENTRE DE FORMATION

MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE

DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER

DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE

CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX

RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 74LAE0102 - 10 Rue Henri Dunant - Logement 2 - ESC AE - R+1
77000 VAUX LE PENIL

Zone :R+1

Plan

Auteur :RHENZOUR Abdessamad

N° de planche :1/1

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

