

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

60 SQUARE DES SORBIERS

77350 LE MEE SUR SEINE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	75LAD0604	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Lyes IZABACHENE	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	1378	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	03/09/2015	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	CEBTP ZAC La Clef Saint Pierre - 12 Avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 16/09/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Lyes IZABACHENE**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	24
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	33
ATTESTATION(S).....	36
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	37

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur I	75LAD0604P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur H	75LAD0604P009	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur J	75LAD0604P009	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur A	75LAD0604P009	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur D	75LAD0604P009	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur B	75LAD0604P009	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur C	75LAD0604P009	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	Mur D	75LAD0604P009	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 20179  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES				
<b>SERVICE</b> SCE MELUN PAYS SEINE		<b>ÉMETTEUR</b> JOUSSE FREDERIC		
<b>LOCALISATION</b> Programme 75 LE MEE SUR SEINE - LES SORBIERS Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AD Étage 06 Logement 4 Module 75LAD0604				
<b>ADRESSE</b> 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 MEE SUR SEINE (LE)				
<b>DÉLAI D'EXECUTION</b> 1 JOUR <b>PÉRIODE DU</b> 27-09-2019 <b>AU</b> 27-09-2019				
<b>ARTICLE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>QUANTITE</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AMH5	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A 1 CHAMBRE COMPLET PEINTURE+WC PEINTURE 08.06.40.90.82	1,00	5,00	5,00
AMH73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS SOLS COULOIR WC CHAMBRE +1 COUCHE PEINTURE COMPLET	8,00	46,00	368,00
<b>TOTAL H.T.</b>				373,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				77,80
<b>TOTAL T.T.C.</b>				450,80
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA</b> TECHNI		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	A760	AME1	ME1 HONORAIRES DIAC AMIANTE	456,80
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>REFERENCES OCCUPANT</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>REFERENCES PATRIMOINE</b>	<b>REFERENCES OCCUPANT</b>		<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	75 1 D000 AD 75LAD0604	L0920051		456,80
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 20179				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Revêtement bitumineux sous evier/

Rapport N° : 75LAD0604 02/09/2019

Version : 16/09/2019

6/39

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Gain technique	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Débarras	RC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre 1	RC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit		PVC	
Séjour	RC	Plaque de plâtre	Aucun	Carreau x de plâtre	Béton	Sol souple	Enduit		PVC	
Balcon	RC	Béton	Aucun			Peinture	Enduit		PVC	
Cuisine	RC	Béton	Carreau x de plâtre	Aucun	Plaque de plâtre	Sol souple	Enduit			
Balcon	RC	Béton				Peinture	Enduit		PVC	
Chambre 3	RC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit		PVC	
Salle de bains	RC	Plaque de plâtre	Carreau x de plâtre			Sol souple	Enduit			
Dégagement	RC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			

Rapport N° : 75LAD0604 02/09/2019

8/39

Version : 16/09/2019

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 2	RC	Aucun	Béton			Sol souple	Enduit			
Gaine technique	RC									
WC	RC	Carreaux de plâtre	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	75LAD0604P009	Mur H	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	75LAD0604P009	Mur J	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	75LAD0604P009	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	75LAD0604P009	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	75LAD0604P009	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	75LAD0604P009	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	75LAD0604P009	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	75LAD0604P009	Mur I	DEGRADATION TOTALE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P001	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P001	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P001	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P001	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P001	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P001	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P001	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P001	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P001	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P00 1	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P00 1	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P00 1	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P00 1	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P00 1	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P00 1	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P00 1	Mur G	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P00 1	Mur H	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit compact gris	75LAD0604P00 2	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit compact gris	75LAD0604P00 2	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit compact gris	75LAD0604P00 2	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit compact gris	75LAD0604P00 2	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit compact gris	75LAD0604P00 2	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit compact gris	75LAD0604P00 2	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P00 3	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	75LAD0604P003	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	75LAD0604P004	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	75LAD0604P004	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	75LAD0604P004	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	75LAD0604P004	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	75LAD0604P004	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	75LAD0604P004	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	75LAD0604P004	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	75LAD0604P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussé	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	75LAD0604P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	75LAD0604P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	75LAD0604P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	75LAD0604P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	Rez de chaussé	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	75LAD0604P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	75LAD0604P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	75LAD0604P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Balcon	Rez de chaussé	Joint d'étanchéité	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	75LAD0604P006	Fenêtre PVC	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé	Joint d'étanchéité	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	75LAD0604P006	Fenêtre PVC	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Joint d'étanchéité	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	75LAD0604P006	Fenêtre PVC	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	75LAD0604P007	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	75LAD0604P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	75LAD0604P007	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	75LAD0604P008	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	75LAD0604P008	Mur G	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	75LAD0604P008	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	75LAD0604P008	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	75LAD0604P008	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	75LAD0604P010	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	75LAD0604P010	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	75LAD0604P010	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle grise avec poussières + couche plâtreuse blanche non séparable	75LAD0604P011	Mur G	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	75LAD0604P011	Mur G	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle grise avec poussières + couche plâtreuse blanche non séparable	75LAD0604P011	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	75LAD0604P011	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle grise avec poussières + couche plâtreuse blanche non séparable	75LAD0604P011	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	75LAD0604P011	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle grise avec poussières + couche plâtreuse blanche non séparable	75LAD0604P01 1	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	75LAD0604P01 1	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle grise avec poussières + couche plâtreuse blanche non séparable	75LAD0604P01 1	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	75LAD0604P01 1	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec poussières	75LAD0604P01 2	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	75LAD0604P01 2	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Rez de chaussé e	Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec poussières	75LAD0604P01 2	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussé	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	75LAD0604P01 2	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Balcon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit compact gris avec poussières	75LAD0604P01 3	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Balcon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit compact gris avec poussières	75LAD0604P01 3	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Balcon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit compact gris avec poussières	75LAD0604P01 3	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Balcon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit compact gris avec poussières	75LAD0604P01 3	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Balcon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit compact gris avec poussières	75LAD0604P01 3	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Balcon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris avec poussières	75LAD0604P01 4	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Balcon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris avec poussières	75LAD0604P01 4	Plafond	DEGRADATIO N TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Balcon	Rez de chaussé e	Peinture	Peinture non séparable + ragréage gris hétérogène	75LAD0604P01 5	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Balcon	Rez de chaussé e	Peinture	Peinture non séparable + ragréage gris hétérogène	75LAD0604P01 5	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 75LAD0604P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAD0604 02/09/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

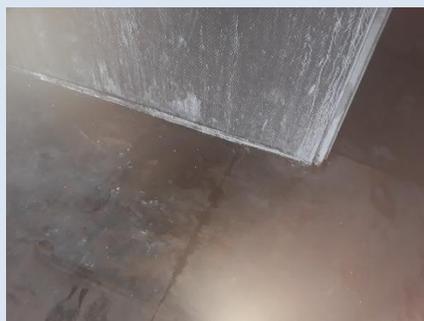

PRELEVEMENT : 75LAD0604P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAD0604 02/09/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit compact gris	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAD0604P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAD0604 02/09/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAD0604P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAD0604 02/09/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 75LAD0604P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Séjour (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAD0604P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Séjour (NC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtre PVC		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

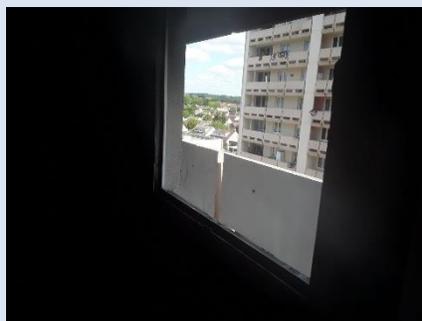

**PRELEVEMENT : 75LAD0604P007**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**

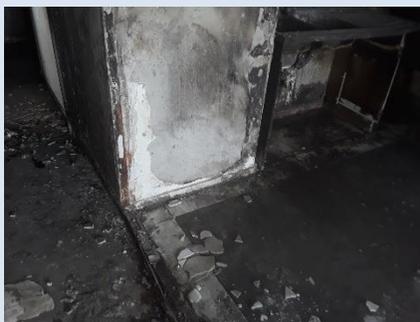

**PRELEVEMENT : 75LAD0604P008**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 75LAD0604P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAD0604 02/09/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur I		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAD0604P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAD0604 02/09/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAD0604P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle grise avec poussières + couche plâtreuse blanche non séparable	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAD0604P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAD0604P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec poussières	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAD0604P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 75LAD0604P013**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Balcon (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit compact gris avec poussières	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 75LAD0604P014**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAD0604 02/09/2019	Balcon (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit gris avec poussières	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 75LAD0604P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAD0604 02/09/2019		Balcon (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture non séparable + ragréage gris hétérogène	02/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79479 EN DATE DU 09/09/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-79479 Réf. Commande Client : 75LAD0604-01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 75LAD0604-01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE			Réf échantillon ITGA : IT021909-5278	
Réf échantillon client : 75LAD0604P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur E Enduit Peinture béton		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		
▣ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	2	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604-01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE			Réf échantillon ITGA : IT021909-5279	
Réf échantillon client : 75LAD0604P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris		
▣ Peinture non séparable + enduit compact gris	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604-01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE			Réf échantillon ITGA : IT021909-5280	
Réf échantillon client : 75LAD0604P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit Calcot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		
▣ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (1)	1	07/09/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79479 EN DATE DU 09/09/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE Réf échantillon client : 75LAD0604P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT021909-5281 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac avec poussières
Peinture non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE Réf échantillon client : 75LAD0604P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement de sol				Réf échantillon ITGA : IT021909-5282 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose / Ragréage gris
Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris	META (1)	2	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE Réf échantillon client : 75LAD0604P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Fenêtre PVC Joint d'étanchéité				Réf échantillon ITGA : IT021909-5283 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières
Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	META (2)	1	06/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE Réf échantillon client : 75LAD0604P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT021909-5284 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec poussières
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	META (1)	1	07/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE Réf échantillon client : 75LAD0604P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT021909-5285 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec poussières
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE Réf échantillon client : 75LAD0604P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur L Enduit Calcot				Réf échantillon ITGA : IT021909-5286 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	2	09/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE Réf échantillon client : 75LAD0604P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT021909-5287 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE Réf échantillon client : 75LAD0604P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur G Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT021909-5288 Description ITGA : Carrelage / Colle grise avec poussières / Couche plâtreuse blanche
Colle grise avec poussières + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	2	09/09/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79479 EN DATE DU 09/09/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT021909-5289		
Réf échantillon client : 75LAD0604P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement de sols		Description ITGA : Revêtement souple beige avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Peinture		
▀ Revêtement souple beige avec poussières	META (1)	1	07/09/2019	Amiante non détecté / -
▀ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	07/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT021909-5290		
Réf échantillon client : 75LAD0604P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Balcon Mur D Enduit Peinture béton		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris avec poussières		
▀ Peinture non séparable + enduit compact gris avec poussières	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT021909-5291		
Réf échantillon client : 75LAD0604P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Balcon Plafond Enduit Peinture béton		Description ITGA : Peinture / Enduit gris avec poussières		
▀ Peinture non séparable + enduit gris avec poussières	META (1)	1	07/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 75LAD0604--01 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT021909-5292		
Réf échantillon client : 75LAD0604P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Balcon Sol Peinture		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris hétérogène		
▀ Peinture non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	07/09/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

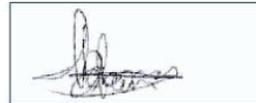

ATTESTATION(S)



**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES</b>  <b>CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )</b>  <b>CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )</b>  <b>REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION</b>  <b>REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</b>  <b>DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU</b>  <b>CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)</b>  <b>DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )</b>  <b>RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</b>  <b>ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES</b>  <b>ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )</b>  <b>INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )</b>  <b>MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN</b>  <b>CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</b>  <b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ</b>  <b>ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</b></p>	<p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b>  <b>DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE</b>  <b>CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION</b>  <b>DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO</b>  <b>INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES</b>  <b>THERMOGRAPHIE INFRAROUGE</b>  <b>DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.</b>  <b>DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE</b>  <b>DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION</b>  <b>DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.</b>  <b>DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES</b>  <b>EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )</b>  <b>ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION</b>  <b>CENTRE DE FORMATION</b>  <b>MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE</b>  <b>DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR</b>  <b>VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



# Certificat

## Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

**IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Plomb</b> Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015	02/09/2020	c
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb: Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (CRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)			
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Termites</b> <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer: .....	10/09/2015	09/09/2020	c
<input type="checkbox"/>	<b>DPE</b> Diagnostic de performance énergétique			
	<input type="checkbox"/> Mention DPE: Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments			
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>GAZ</b> Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Electricité</b> Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020	c

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated  
Michel KHATIB




E20 - v12 du 14/10/2013  
Ref: 30137819CC2015



GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT  
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 75LAD0604 - 60 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

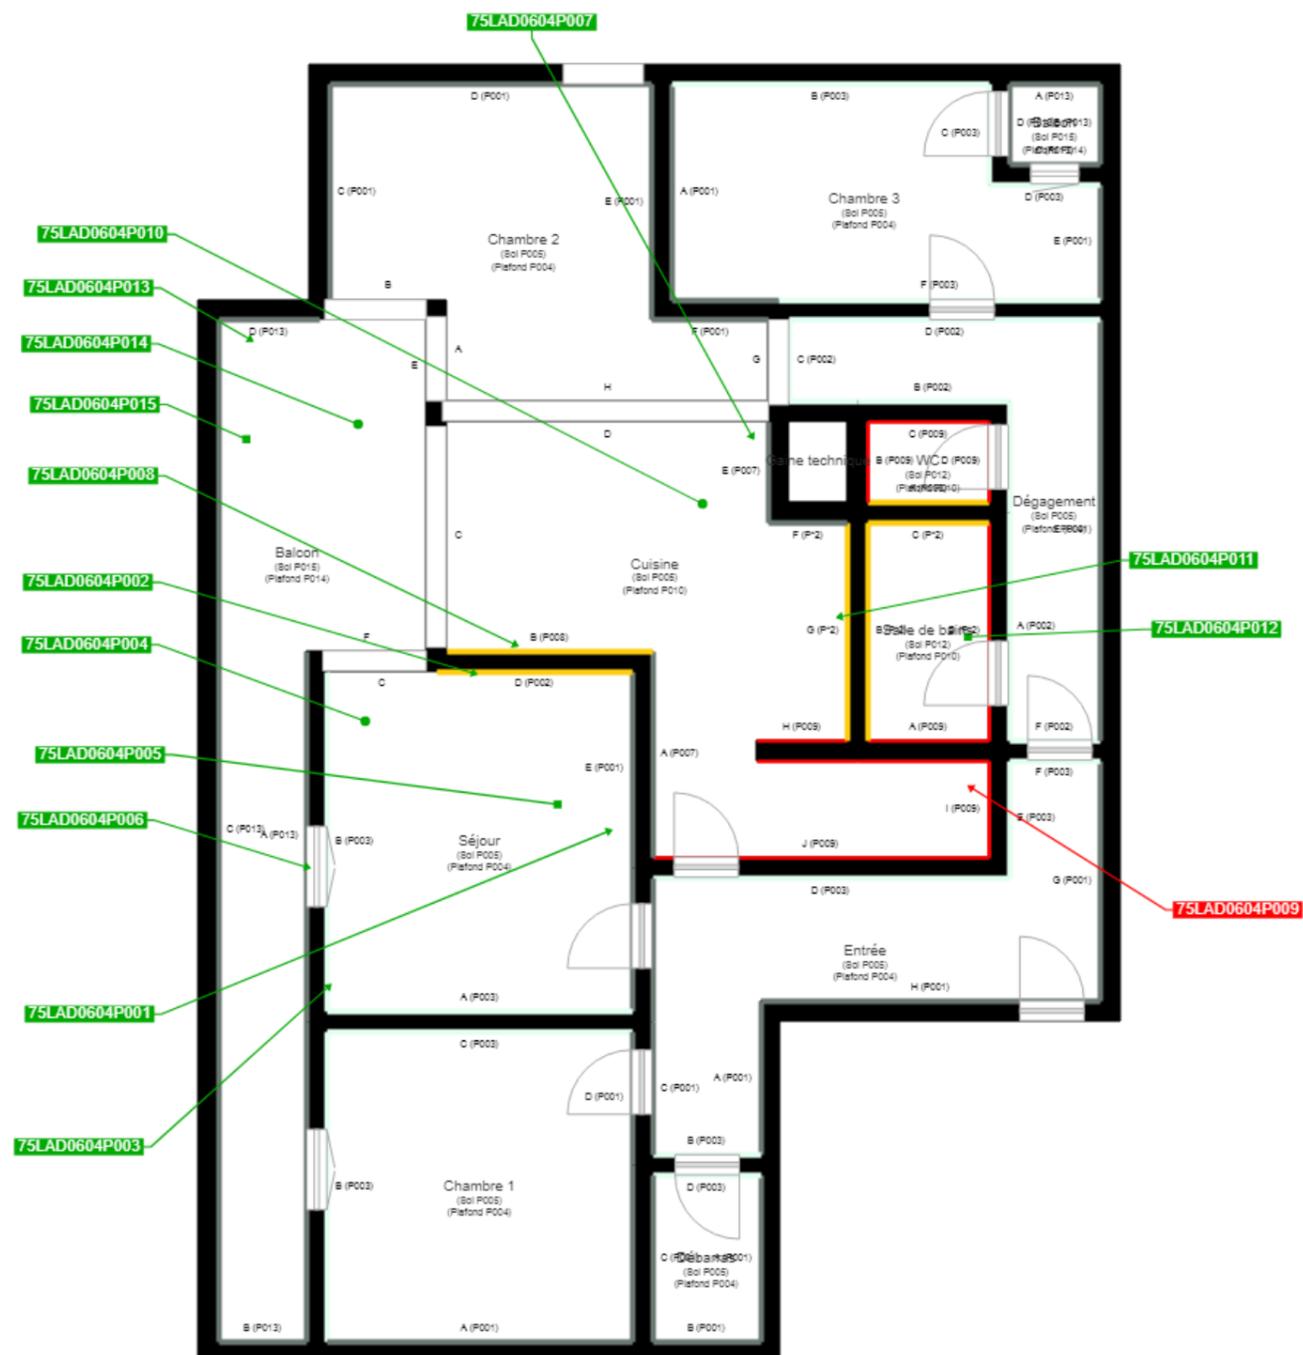

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sols amiantés
- /// Plafonds amiantés
- ⊗ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés