

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

67 SQUARE DES SORBIERS

77350 LE MEE SUR SEINE

Photo non Disponible

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	67 SQUARE DES SORBIERS 77350 LE MEE SUR SEINE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	RC	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	75LAE0003	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	23/01/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Yoann IMBERT	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	17-1019	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	ABCIDIA Domaine de Saint Paul - Bat A6 102 route de Limours - 78470 SAINT- REMY-LES-CHEVREUSE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 05/02/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Yoann IMBERT**



Rapport N° : 75LAE0003 23/01/2019

Version : 05/02/2019

2/34

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	24
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	29
ATTESTATION(S).....	31
CERTIFICAT DE COMPETENCES	32

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																			
NOM ET ADRESSE DE L'EXPEDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 MELUN PAYS SEINE AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 445																																																			
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance EX-MELUN VAL SEINE Objet DIAG		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144																																																			
SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE LOCALISATION Programme 75 LE MEE SUR SEINE - LES SORBIEIS Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AE		EMETTEUR LUTGEN MARC Etage 00 Logement 3 Module 75LAE0003 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN																																																			
ADRESSE 67 SQUARE DES SORBIEIS 77350 MEE SUR SEINE (LE)																																																					
DELAI D'EXECUTION JOURS		PERIODE DU 21-01-2019 AU 22-01-2019																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM45</td> <td>REFERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AM72</td> <td>D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE I A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PERTURE LOGE ET SOL</td> <td>10,00</td> <td>48,00</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>485,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td>97,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>				ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AM45	REFERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00	AM72	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE I A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PERTURE LOGE ET SOL	10,00	48,00	480,00	TOTAL H.T.				485,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.					T.V.A. 20,00 %				97,00	TOTAL T.T.C.				582,00
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																	
AM45	REFERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00																																																	
AM72	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE I A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PERTURE LOGE ET SOL	10,00	48,00	480,00																																																	
TOTAL H.T.				485,00																																																	
H.T. ACTUALISE																																																					
COEFFICIENT REGIONAL																																																					
RABAIS																																																					
TOTAL H.T.																																																					
T.V.A. 20,00 %				97,00																																																	
TOTAL T.T.C.				582,00																																																	
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th>LIBELLE OU POSTE BUDGETAIRE</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A780</td> <td>AME1</td> <td>ME1 HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>	CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE OU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	A780	AME1	ME1 HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00																																											
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE OU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.																																																	
1 HONAMIA	A780	AME1	ME1 HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00																																																	
AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE REFERENCES OCCUPANT																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>REFERENCES PATRIMOINE</th> <th>REFERENCES OCCUPANT</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>75 1 E000 AE 75LAE0003</td> <td>L 30890</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>	CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	75 1 E000 AE 75LAE0003	L 30890	582,00																																													
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.																																																		
1 HONAMIA	75 1 E000 AE 75LAE0003	L 30890	582,00																																																		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 445																																																					

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

Siège social - OPH 77 3 avenue Charles Peguy CS 90074 77000 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 11 12 oph@oph77.fr melun@oph77.fr	Agence de Melun 33 bis boulevard Gambetta 3ème étage 78300 Poissy Tél : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 41 45 melun@oph77.fr	Agence de Val de Seine 10 avenue Charles Peguy CS 90074 77000 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 11 12 val@oph77.fr	Agence de Suresnes 3 rue de la République 92100 Suresnes Tél : 01 46 45 55 88 Fax : 01 46 45 55 89 suresnes@oph77.fr	Agence de Val de Seine et Marne 10 avenue Charles Peguy CS 90074 77000 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 11 12 val@oph77.fr
--	--	--	---	---

SIRET : 27770001900015 - RCS : 277 000 019 - Code APE : 8420 A - Code S.A.F. : 7504

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	RC	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Séjour	RC	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	RC	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Placard 1	RC									
WC	RC	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 3	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 2	RC									

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Couloir	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Carrelage	Colle beige en faible quantité + carrelage	75LAE0003P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	75LAE0003P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	75LAE0003P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère incolore non séparable	75LAE0003P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	RC	Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	75LAE0003P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	75LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Carrelage	Colle beige en faible quantité + carrelage	75LAE0003P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	75LAE0003P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	75LAE0003P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	75LAE0003P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère incolore non séparable	75LAE0003P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	75LAE0003P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	75LAE0003P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 75LAE0003P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAE0003 23/01/2019		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAE0003P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAE0003 23/01/2019		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Calicot	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAE0003P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAE0003 23/01/2019		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAE0003P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	75LAE0003 23/01/2019		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAE0003P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAE0003 23/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle beige en faible quantité + carrelage	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

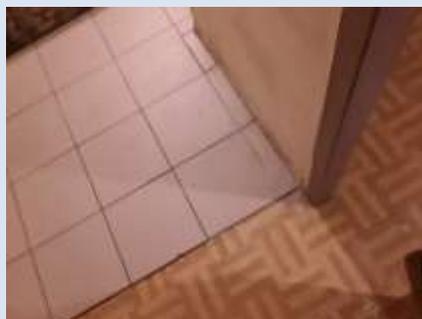

PRELEVEMENT : 75LAE0003P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAE0003 23/01/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAE0003P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAE0003 23/01/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAE0003P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAE0003 23/01/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère incolore non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 75LAE0003P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	75LAE0003 23/01/2019	Chambre 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	23/01/2019	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Idreux - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
55768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 33 41 41
Fax : 02 99 33 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5367



Liste des sites et postes
imprimés sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui leur est délivrée par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITO719-6807 EN DATE DU 30/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retravaillées et présentées comme telles.

<p>Client : AGENCE DE DÉVELOPPEMENT D'INDUSTRIE 2 rue Yvertois 78380 LES ALLUETS LE ROI</p>	<p>Réf. Commande ITGA : ITO719-6807 Réf. Commande Client : 75LAE0003-01</p>
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/01/2019

Préparations(s) : Effectués de façon à être représentatifs de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adaptés sur lame de microscope
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) selon la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Brassage en milieu aqueux et désorption des particules sur grille de microscope (méthode interne : IT05)
 - (2) - Attaque chimique, brassage et désorption des particules sur grille de microscope (méthode interne : IT06)

Technique(s) : - Microscope Optique à Lumière Polarisée (mode ISO 298 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) selon la nature de la prise d'essai :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) selon la nature de la prise d'essai : Morphologie, EDX et diffraction électronique

- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résumé(s) :

Fonction analytique	Technique analytique (Méthode de prise d'essai)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'annonce
<p>Réf. dossier client : 75LAE0003-01 - 67 SQUARE DES SORBIERS 77110 LE MEE SUR SEINE</p> <p>Réf. échantillon client : 75LAE0003P01 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - - Siret N° 783801004 - Prélevement simple</p>	<p>REF. Commande ITGA : ITO719-6807</p> <p>Description ITGA : Revêtement cassant marbre / Colle polymère blanche en faible quantité / Peinture en faible quantité</p>	3	30/01/2019	Amiante non détecté / -
<p>* Revêtement cassant marbre + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable</p>	META (1)			
<p>Réf. dossier client : 75LAE0003-01 - 67 SQUARE DES SORBIERS 77110 LE MEE SUR SEINE</p> <p>Réf. échantillon client : 75LAE0003P02 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - - Siret N° 783801004 - Prélevement simple</p>	<p>REF. Commande ITGA : ITO719-6807</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité / Peinture en faible quantité</p>	3	30/01/2019	Amiante non détecté / -
<p>* Matériau plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable</p>	META (1)			
<p>Réf. dossier client : 75LAE0003-01 - 67 SQUARE DES SORBIERS 77110 LE MEE SUR SEINE</p> <p>Réf. échantillon client : 75LAE0003P03 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - - Siret N° 783801004 - Prélevement simple</p>	<p>REF. Commande ITGA : ITO719-6807</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité / Peinture en faible quantité</p>	3	30/01/2019	Amiante non détecté / -
<p>* Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable</p>	META (1)			

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Seul document certifié et écrit de client, les échantillons sont conservés pendant 9 mois et les rapports pendant 2 ans.

DEA 144-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT07191-6807 EN DATE DU 30/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fracture analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
Références client : 75LAE0003-01 - 67 SQUARE DES SORBIERS 7710 LE MIE SUR SEINE Références client : 75LAE000304 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Ssal Plafond beige - Plafond beige				
* Enduit plâtreux blanc au veiné + peinture non séparable	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Références client : 75LAE0003-01 - 67 SQUARE DES SORBIERS 7710 LE MIE SUR SEINE Références client : 75LAE000305 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre Sol Carrelage				
* Carrelage beige en faible quantité + carrelage	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Références client : 75LAE0003-01 - 67 SQUARE DES SORBIERS 7710 LE MIE SUR SEINE Références client : 75LAE000306 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle Sol Revêtement simple				
* Revêtement caoutchouc beige + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + agrégat gris en faible quantité non séparable	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Références client : 75LAE0003-01 - 67 SQUARE DES SORBIERS 7710 LE MIE SUR SEINE Références client : 75LAE000307 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain Sol Revêtement simple				
* Revêtement simple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable + agrégat gris en faible quantité non séparable	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Références client : 75LAE0003-01 - 67 SQUARE DES SORBIERS 7710 LE MIE SUR SEINE Références client : 75LAE000308 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Sol Dalle de sol				
* Revêtement simple beige + colle polymère incolore non séparable	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Références client : 75LAE0003-01 - 67 SQUARE DES SORBIERS 7710 LE MIE SUR SEINE Références client : 75LAE000309 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 3 Sol Revêtement simple				
* Revêtement caoutchouc beige + colle polymère jaune + agrégat gris en faible quantité non séparable + sous- couche de agrégat blanche non séparable	META (3)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien BELLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'émission.
Seul document partiellement en force de loi est, les échéances sont consacrées pendant 5 ans et les rapports pendant 2 ans.
DEA144-01 rev07

ATTESTATION(S)



AXA

Voire attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Anthe 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est (titulaire du contrat) d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MISRULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIENES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 66-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 DU 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMET) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIFORMEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE - ALLUR -, A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	---

La garantie Responsabilité Civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2018 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R275-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L273-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L273-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valide jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat, il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur se trouvent également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutes déclarations autres que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES




La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

IMBERT Yoann
sous le numéro 17-1019

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- Amiante sans mention** Prise d'effet : 22/11/2017 Validité : 21/11/2022
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Gaz** Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022
Arrêté du 8 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
- CREP** Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrôles de fuites d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011.
- Termites** Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011.
- Electricité** Prise d'effet : 22/11/2017 Validité : 21/11/2022
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009.



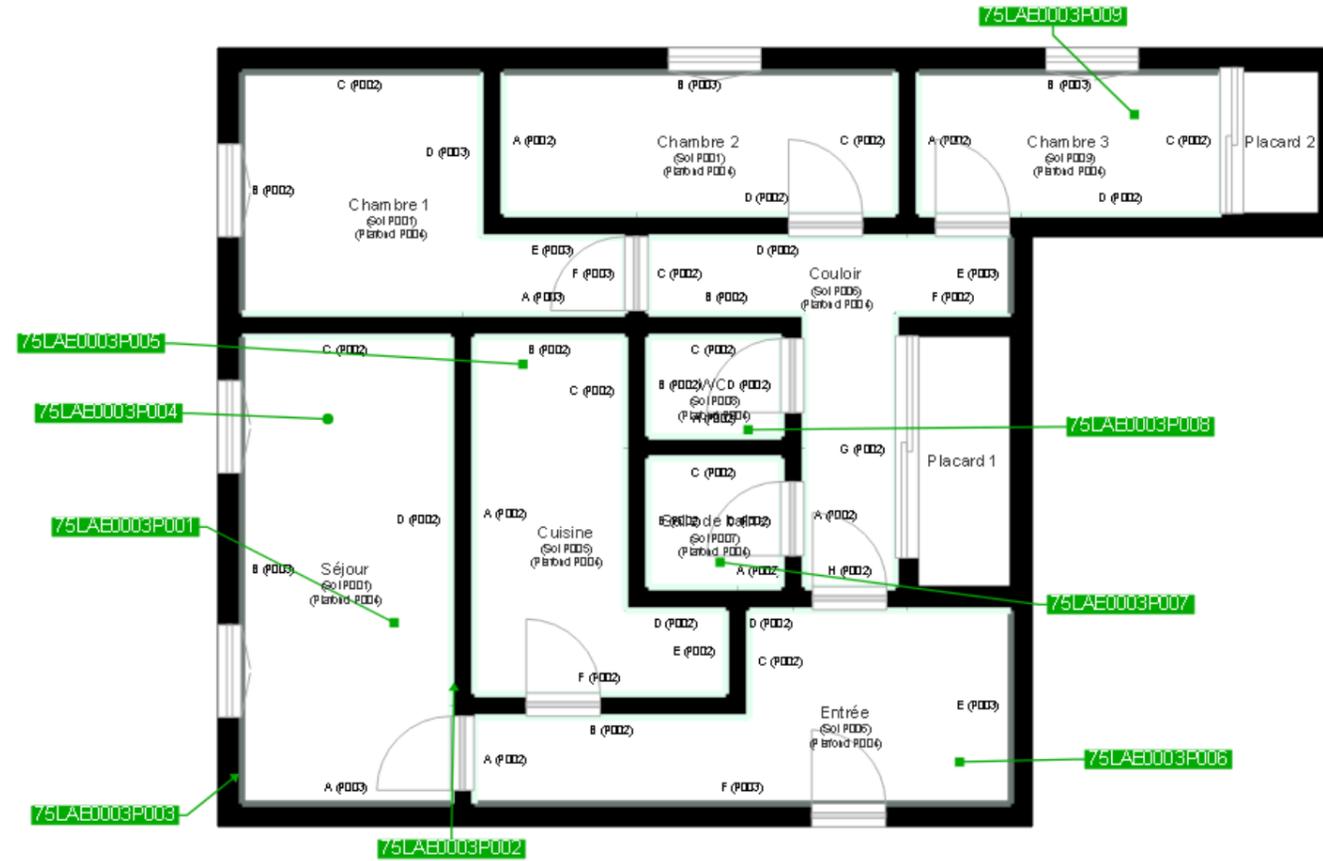

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés

