

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	RAAT_78LAA0002_20210210 A
Propriétaire	HABITAT 77
Donneur d'ordre	HABITAT 77
Adresse de l'immeuble	Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE
Bâtiment ou installation	Appartement
Date de la commande	10/02/2021
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	10/02/2021
Date d'émission du rapport de repérage	20/02/2021
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :



COHEN Alain
SOCOBAT-EXPERTISES
 Le 20/02/2021

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Référence (ZPSO)
	Béton+enduit - Papier peint	1	Entrée	Z003
	Enduit / Plâtre - Papier peint			Z004
	Colle - Polystyrène			
	Enduit / Plâtre - Papier peint	2	Couloir	Z004
	Colle - Polystyrène			
	Béton+enduit - Peinture	5	Chambre n°1	Z003
	Enduit / Plâtre - Peinture			Z004
	Béton+enduit - Peinture	6	Chambre n°2	Z003
	Enduit / Plâtre - Peinture			Z004
	Béton+enduit - Papier peint	7	Séjour	Z003
	Enduit / Plâtre - Papier peint			Z004
	Colle - Polystyrène			Z005
	Béton+enduit - Papier peint	8	Chambre n°3	Z003
	Enduit / Plâtre - Papier peint			Z004
	Béton+enduit - Peinture	9	Cuisine	

Exclusions

Aucune

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES.....	5
PROGRAMME DE REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	5
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	5
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	5
Liste des zones présentant des similitudes d'ouvrages.....	5
RESULTATS DU REPERAGE	7
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
Liste des matériaux et produits repérés.....	8
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	9
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	9
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	10
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	20
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	23
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....	32
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	40
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	42

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **RAAT_78LAA0002_20210210**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	HABITAT 77
Demeurant :	
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur COHEN Alain
Nom et adresse de l'entreprise :	SOCOBAT-EXPERTISES 54 rue gabriel péri 92120 MONTRouGE
N° de Siret :	45307976600037
RCP-compagnie-n° de police :	AXA -5411202104

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	Bâtiment
Adresse complète :	8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiquée	Construction : Non communiquée
Type et Fonction principale du bien :	Appartement	Habitation
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	Aucun	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Travaux
Entrée	Concernée
Couloir	Concernée
WC	Concernée
Salle de Bains	Concernée
Chambre n°1	Concernée
Chambre n°2	Concernée
Séjour	Concernée
Chambre n°3	Concernée
Cuisine	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Mur Béton+enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
WC	Mur	Béton+enduit - Peinture	
Salle de Bains	Mur	Béton+enduit - Peinture	

Z002 : Plancher Colle+Ragréage Dalles de sol (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Séjour	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	

Z003 : Murs Béton+enduit Papier peint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Murs	Béton+enduit - Papier peint	
Chambre n°1	Murs	Béton+enduit - Peinture	
Chambre n°2	Murs	Béton+enduit - Peinture	
Séjour	Murs	Béton+enduit - Papier peint	
Chambre n°3	Mur	Béton+enduit - Papier peint	

Z004 : Cloisons Enduit / Plâtre Papier peint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Cloisons	Enduit / Plâtre - Papier peint	
Couloir	Cloisons	Enduit / Plâtre - Papier peint	
Chambre n°1	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°2	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	
Séjour	Cloisons	Enduit / Plâtre - Papier peint	
Chambre n°3	Cloisons	Enduit / Plâtre - Papier peint	

Z005 : Plafond Colle Polystyrène (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Séjour	Plafond	Colle - Polystyrène	

Z006 : Plancher Colle+Ragréage Dalles de sol (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	
Couloir	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	
Chambre n°2	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	

Z007 : Plafond Béton+enduit Peinture (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle de Bains	Plafond	Béton+enduit - Peinture	
Chambre n°1	Plafond	Béton+enduit - Peinture	
Chambre n°2	Plafond	Béton+enduit - Peinture	
Chambre n°3	Plafond	Béton+enduit - Peinture	

5 Résultats du repérage	
5.1	Résultats de l'Analyse Documentaire :
Titre	
Programme de travaux	

5.2 Liste des matériaux et produits repérés						
Local	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Entrée	ACD	Murs	Béton+enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P010)	Oui	
	B	Cloisons	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P011)	Oui	
	Sol	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P005)	Non	
	Plafond	Plafond	Colle - Polystyrène	Résultat d'analyse (P017)	Oui	
Couloir	B	Cloisons	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P011)	Oui	
	Plafond	Plafond	Colle - Polystyrène	Résultat d'analyse (P018)	Oui	
	Sol	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P005)	Non	
WC	C	Mur	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Non	
	ABD	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Non	
	Plafond	Plafond	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Non	
	Sol	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P006)	Non	
Salle de Bains	C	Mur	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Non	
	ABD	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Non	
	Plafond	Plafond	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Non	
	Sol	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P007)	Non	
Chambre n°1	B et D	Murs	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Oui	
	A et C	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Oui	
	Plafond	Plafond	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Non	
	Sol	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P003)	Non	
Chambre n°2	A et D	Murs	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Oui	
	B et C	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Oui	
	Plafond	Plafond	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Non	
	Sol	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P005)	Non	
Séjour	ABD	Murs	Béton+enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P010)	Oui	

Local	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
	C	Cloisons	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P011)	Oui	
	Plafond	Plafond	Colle - Polystyrène	Résultat d'analyse (P016)	Oui	
	Sol	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P002)	Non	
Chambre n°3	C	Mur	Béton+enduit - Papier peint	Résultat d'analyse (P010)	Oui	
	ABD	Cloisons	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P011)	Oui	
	Sol	Plancher	Colle+Ragréage - Moquette	Résultat d'analyse (P004)	Non	
	Plafond	Plafond	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Non	
Cuisine	ABD	Murs	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Non	
	C	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	Non	
	Plafond	Plafond	Béton+enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Oui	
	Sol	Plancher	Colle+Ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P001)	Non	

5.3	Commentaire sur la mission
Néant	

5.4	Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage
------------	---

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation
PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Cuisine Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle+Ragréage - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Séjour Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle+Ragréage - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Chambre n°1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle+Ragréage - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Chambre n°3 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle+Ragréage - Moquette
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Entrée Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle+Ragréage - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	WC Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle+Ragréage - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Salle de Bains Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle+Ragréage - Dalles de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Cuisine Murs - ABD
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Béton+enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Cuisine Cloisons - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Enduit / Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Séjour Murs - ABD
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Béton+enduit - Papier peint
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Séjour Cloisons - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Enduit / Plâtre - Papier peint
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	WC Cloisons - ABD
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Enduit / Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Salle de Bains Mur - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Béton+enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Salle de Bains Cloisons - ABD
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Enduit / Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Cuisine Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Béton+enduit - Peinture
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Séjour Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle - Polystyrène
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Entrée Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle - Polystyrène
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Couloir Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Colle - Polystyrène
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	WC Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Béton+enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_78LAA0002_20210210	Salle de Bains Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
COHEN Alain	10/02/2021	Béton+enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ANNEXE : Plans et/ou Croquis



Planche de repérage

Client :		Titre :	Croquis N°1	
N° dossier :	RAAT_78LAA0002_20210210	Adresse :	Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE	
N° planche :	1/2			Version : 0
Type :	Croquis			
Date :	20/02/2021	Localisation / Bâtiment :		
Intervenant :	COHEN Alain	Niveau :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		


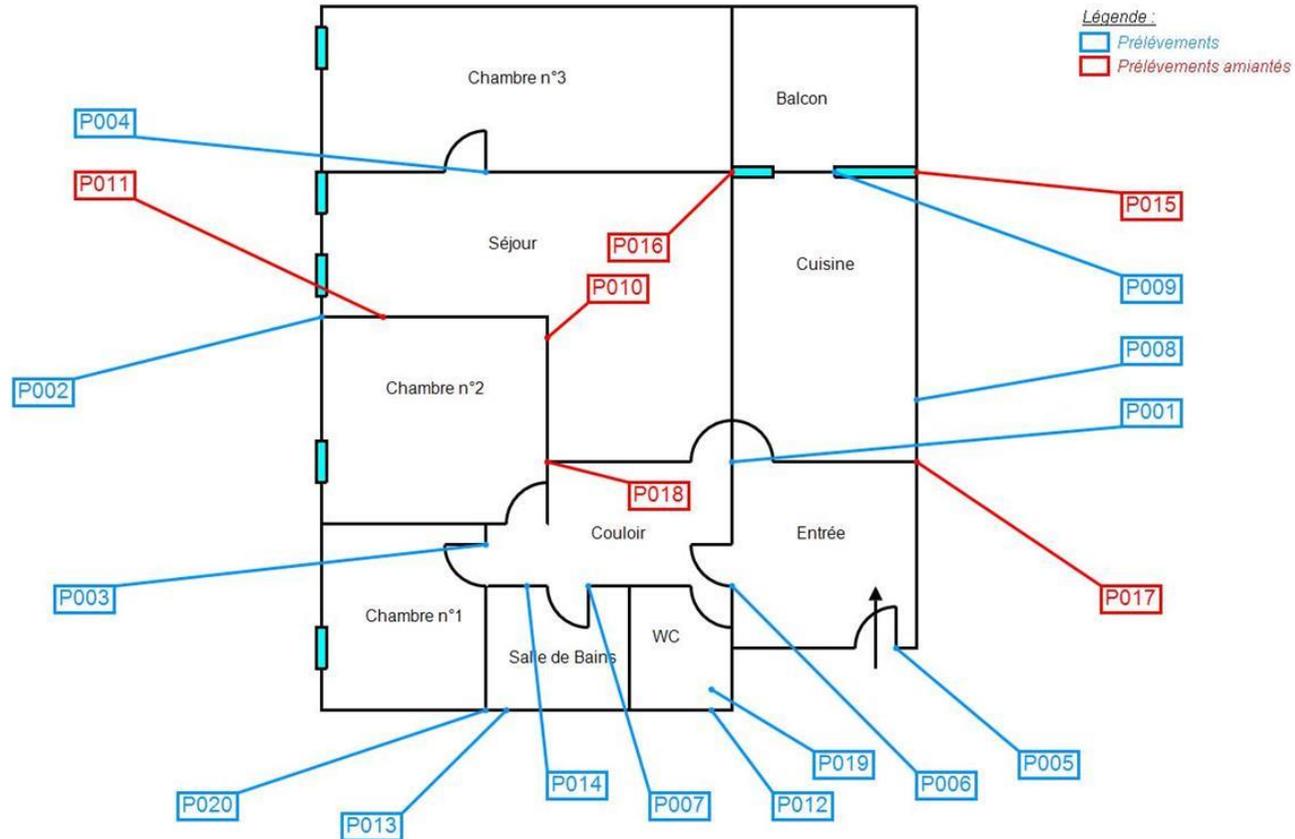




Planche de repérage

Client :		Titre :	Croquis N°2	
N° dossier :	RAAT_78LAA0002_20210210	Adresse :	Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE	
N° planche :	2/2			Version : 0
Type :	Croquis			
Date :	20/02/2021	Localisation / Bâtiment :		
Intervenant :	COHEN Alain	Niveau :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		

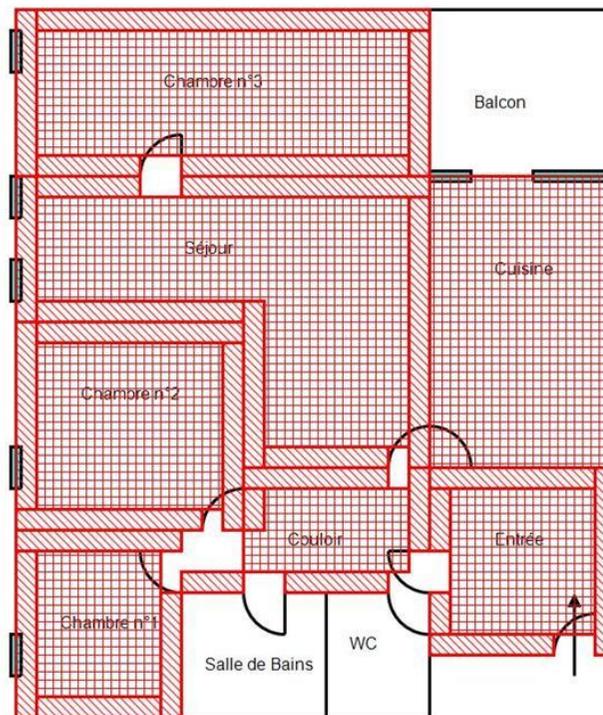

-  ENDUITS DES MURS ET CLOISONS CONTENANT DE L'AMIANTE
-  COLLES / ENDUITS DES PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV_00720210200485892



Analyses pour le Bâtiment

A.R.C SOCOBAT EXPERTISES
Monsieur Alain COHEN
54 Rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE

Notre référence : AR-21-LH-008852-01

Numéro de dossier : 21H004141

Référence de dossier :

**RAAT_78LAA0002_20210210 A - Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400
LAGNY-SUR-MARNE**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- **N° 21H004141-001** - Référence *P001-Cuisine - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- **N° 21H004141-002** - Référence *P002-Séjour - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- **N° 21H004141-003** - Référence *P003-Chambre n°1 - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- **N° 21H004141-004** - Référence *P004-Chambre n°3 - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- **N° 21H004141-005** - Référence *P005-Entrée - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- **N° 21H004141-006** - Référence *P006-WC - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- **N° 21H004141-007** - Référence *P007-Salle de Bains - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- **N° 21H004141-008** - Référence *P008-Cuisine - ABD - Murs - Béton+enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75434 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H004141-009 - Référence P009-Cuisine - C - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-010 - Référence P010-Séjour - ABD - Murs - Béton+enduit - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-011 - Référence P011-Séjour - C - Cloisons - Enduit / Plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-012 - Référence P012-WC - ABD - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-013 - Référence P013-Salle de Bains - C - Mur - Béton+enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-014 - Référence P014-Salle de Bains - ABD - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-015 - Référence P015-Cuisine - Plafond - Plafond - Béton+enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-016 - Référence P016-Séjour - Plafond - Plafond - Colle - Polystyrène, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-017 - Référence P017-Entrée - Plafond - Plafond - Colle - Polystyrène, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-018 - Référence P018-Couloir - Plafond - Plafond - Colle - Polystyrène, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-019 - Référence P019-WC - Plafond - Plafond - Béton+enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H004141-020 - Référence P020-Salle de Bains - Plafond - Plafond - Béton+enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75434 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 056 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,
Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-011514-01 Version du : 19/02/2021 22:40 Page1/6
 Référence laboratoire N° : 21EK016925 Référence de suivi du dossier N° : 21H004141
 Reçu au laboratoire le : 15/02/2021 Date de réception : 12/02/2021
 Date d'analyse : 18/02/2021
 Référence dossier Client:21H004141 - RAAT_78LAA0002_20210210 A - Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400
 LAGNY-SUR-MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	21H004141-001 - P001-Cuisine - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (marron)	MET / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	21H004141-002 - P002-Séjour - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	21H004141-003 - P003-Chambre n°1 - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (marron) ; matériau (marron)	MET / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alêmi, 62,
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-011514-01 Version du : 19/02/2021 22:40 Page2/6
 Référence laboratoire N° : 21EK016925 Référence de suivi du dossier N° : 21H004141
 Reçu au laboratoire le : 15/02/2021 Date de réception : 12/02/2021
 Date d'analyse : 18/02/2021
 Référence dossier Client: 21H004141 - RAAT_78LAA0002_20210210 A - Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	21H004141-004 - P004-Chambre n°3 - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	21H004141-005 - P005-Entrée - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	MET / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	21H004141-006 - P006-WC - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (clair)	MET / R9H2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	21H004141-007 - P007-Salle de Bains - Sol - Plancher - Colle+Ragréage - Dalles de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	21H004141-008 - P008-Cuisine - ABD - Murs - Béton+enduit - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alêmi, 62,
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-011514-01 Version du : 19/02/2021 22:40 Page3/6
 Référence laboratoire N° : 21EK016925 Référence de suivi du dossier N° : 21H004141
 Reçu au laboratoire le : 15/02/2021 Date de réception : 12/02/2021
 Date d'analyse : 18/02/2021
 Référence dossier Client: 21H004141 - RAAT_78LAA0002_20210210 A - Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / YES6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	21H004141-009 - P009-Cuisine - C - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	21H004141-010 - P010-Séjour - ABD - Murs - Béton+enduit - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau fibreux de type papier peint (beige)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alêmi, 62,
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-011514-01 Version du : 19/02/2021 22:40 Page4/6
 Référence laboratoire N° : 21EK016925 Référence de suivi du dossier N° : 21H004141
 Reçu au laboratoire le : 15/02/2021 Date de réception : 12/02/2021
 Date d'analyse : 18/02/2021
 Référence dossier Client: 21H004141 - RAAT_78LAA0002_20210210 A - Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (2)	21H004141-011 - P011-Séjour - C - Cloisons - Enduit / Plâtre - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / YES6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
012	21H004141-012 - P012-WC - ABD - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	21H004141-013 - P013-Salle de Bains - C - Mur - Béton+enduit - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	21H004141-014 - P014-Salle de Bains - ABD - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (2)	21H004141-015 - P015-Cuisine - Plafonc - Plafond - Béton+enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62,
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-011514-01 Version du : 19/02/2021 22:40 Page5/6
 Référence laboratoire N° : 21EK016925 Référence de suivi du dossier N° : 21H004141
 Reçu au laboratoire le : 15/02/2021 Date de réception : 12/02/2021
 Date d'analyse : 18/02/2021
 Référence dossier Client: 21H004141 - RAAT_78LAA0002_20210210 A - Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	21H004141-016 - P016-Séjour - Plafond - Plafond - Colle - Polystyrène	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	21H004141-017 - P017-Entrée - Plafond Plafond - Colle - Polystyrène	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	21H004141-018 - P018-Couloir - Plafond - Plafond - Colle - Polystyrène	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
019	21H004141-019 - P019-WC - Plafond - Plafond - Béton+enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (marron)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	21H004141-020 - P020-Salle de Bains - Plafond - Plafond - Béton+enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (marron)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alêmi, 62,
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-011514-01 Version du : 19/02/2021 22:40 Page6/6
Référence laboratoire N° : 21EK016925 Référence de suivi du dossier N° : 21H004141
Reçu au laboratoire le : 15/02/2021 Date de réception : 12/02/2021
Date d'analyse : 18/02/2021
Référence dossier Client: 21H004141 - RAAT_78LAA0002_20210210 A - Bâtiment 8 allée LUCIEN GRIVEAU 77400
LAGNY-SUR-MARNE

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2, P-MO-SOP3291: version 0

Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 6

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.


NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

Validé et approuvé par :

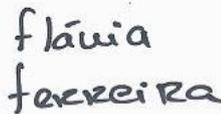

Flávia Ferreira
Technicienne analyste en
microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62,
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE : Autres documents

Document : Document 1

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2021 1704 M SOCOBAT EXPERTISE 54 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTRouGE Téléphone 0972581231
Réf. fournisseur F / 68 Marché n° 2020 4873 1 Provenance GONDOIRE Objet DIVERS	ÉMETTEUR JULLIEN CLEMENT	
SERVICE LOCALISATION Programme 78 LAGNY SUR MARNE (L. GRIVEAU) Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AA Étage 00 Logement 2 Module 78LAA0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE 8 ALLEE L. GRIVEAU 77400 LAGNY SUR MARNE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 04-02-2021 **AU** 18-02-2021

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI47	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 51 ET	1,00	120,00	120,00
AMI75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS	18,00	27,00	486,00
TOTAL H.T.				606,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				121,20
TOTAL T.T.C.				727,20

04-02-2021 Prelevements a effectuer:
 Sols: cuisine, sejour, chambre 1,3, entree, wc,sdb.
 Murs: cuisine, sejour, wc, sdb.
 Plafond: cuisine, sejour, entree, couloir, wc, sdb.
 Merci de contacter le gardien M COLAS au 06 86 40 91 86

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	ANOR NOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE		727,20

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	78 1 E000 AA 78LAA0002	L 32955		727,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2021 1704

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

HABITAT 77 - oph de seine et marne

PAGE N° 2

BON DE TRAVAUX

2021 1704

Édité le

04-02-2021

Le Service Émetteur

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D' ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

JE SOUSSIGNÉ
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE

CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2021 1704
LE

HEURE D'ARRIVÉE :

SIGNATURE DU LOCATAIRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT

POUR L'ENTREPRISE

HEURE DE DÉPART :

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

HABITAT 77 - oph de seine et marne

PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX 2021 1704
HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		M SOCOBAT EXPERTISE 54 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTRouGE Téléphone 0972581231
Réf. fournisseur F / 68 Marché n° 2020 4873 1 Provenance GONDOIRE Objet DIVERS	ÉMETTEUR JULLIEN CLEMENT	
SERVICE	LOCALISATION Programme 78 LAGNY SUR MARNE (L. GRIVEAU) Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AA Étage 00 Logement 2 Module 78LAA0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE 8 ALLEE L. GRIVEAU 77400 LAGNY SUR MARNE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 04-02-2021 **AU** 18-02-2021

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI47	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 51 ET	1,00	120,00	120,00
AMI75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS	18,00	27,00	486,00
TOTAL H.T.				606,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				121,20
TOTAL T.T.C.				727,20

Prelevements a effectuer:
 Sols: cuisine, séjour, chambre 1,3, entree, wc,sdb.
 Murs: cuisine, séjour, wc, sdb.
 Plafond: cuisine, séjour, entrée, couloir, wc, sdb.
 Merci de contacter le gardien M COLAS au 06 86 40 91 86

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	ANOR NOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE		727,20

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	78 1 E000 AA 78LAA0002	L 32955	727,20	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2021 1704

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

HABITAT 77 - oph de seine et marne

PAGE N° 2

BON DE TRAVAUX

2021 1704

Édité le
04-02-2021

Le Service Émetteur

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D' ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

JE SOUSSIGNÉ
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE

CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2021 1704
LE

HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

HABITAT 77 - oph de seine et marne

PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX 2021 1704
HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		M SOCOBAT EXPERTISE 54 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTRouGE Téléphone 0972581231
Réf. fournisseur F / 68 Marché n° 2020 4873 1 Provenance GONDOIRE Objet DIVERS	ÉMETTEUR JULLIEN CLEMENT	
SERVICE	LOCALISATION	
	Programme 78 LAGNY SUR MARNE (L. GRIVEAU) Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AA Étage 00 Logement 2 Module 78LAA0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE		
8 ALLEE L. GRIVEAU 77400 LAGNY SUR MARNE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS

PÉRIODE DU 04-02-2021 **AU** 18-02-2021

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI47	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	120,00	120,00
AMI75	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 51 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS	18,00	27,00	486,00
TOTAL H.T.				606,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				121,20
TOTAL T.T.C.				727,20

Prelevements a effectuer:
 Sols: cuisine, séjour, chambre 1,3, entree, wc,sdb.
 Murs: cuisine, séjour, wc, sdb.
 Plafond: cuisine, séjour, entrée, couloir, wc, sdb.
 Merci de contacter le gardien M COLAS au 06 86 40 91 86

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	ANOR NOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE		727,20

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	78 1 E000 AA 78LAA0002	L 32955	727,20	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2021 1704

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

HABITAT 77 - oph de seine et marne

PAGE N° 2

BON DE TRAVAUX

2021 1704

Édité le

04-02-2021

Le Service Émetteur

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D' ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

JE SOUSSIGNÉ
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE

CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2021 1704
LE

HEURE D'ARRIVÉE :

SIGNATURE DU LOCATAIRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT

POUR L'ENTREPRISE

HEURE DE DÉPART :

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

HABITAT 77 - oph de seine et marne

PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX 2021 1704
HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		M SOCOBAT EXPERTISE 54 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTRouGE Téléphone 0972581231
Réf. fournisseur F / 68 Marché n° 2020 4873 1 Provenance GONDOIRE Objet DIVERS	ÉMETTEUR JULLIEN CLEMENT	
SERVICE	LOCALISATION	
	Programme 78 LAGNY SUR MARNE (L. GRIVEAU) Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AA Étage 00 Logement 2 Module 78LAA0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE		
8 ALLEE L. GRIVEAU 77400 LAGNY SUR MARNE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 04-02-2021 **AU** 18-02-2021

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI47	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	120,00	120,00
AMI75	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 51 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS	18,00	27,00	486,00
TOTAL H.T.				606,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				121,20
TOTAL T.T.C.				727,20

Prelevements a effectuer:
 Sols: cuisine, séjour, chambre 1,3, entree, wc,sdb.
 Murs: cuisine, séjour, wc, sdb.
 Plafond: cuisine, séjour, entrée, couloir, wc, sdb.
 Merci de contacter le gardien M COLAS au 06 86 40 91 86

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	ANOR NOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE		727,20

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT			MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	78 1 E000 AA 78LAA0002	L 32955			727,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2021 1704

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

HABITAT 77 - oph de seine et marne

PAGE N° 2

BON DE TRAVAUX

2021 1704

Édité le

04-02-2021

Le Service Émetteur

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D' ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

JE SOUSSIGNÉ
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE

CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2021 1704
LE

HEURE D'ARRIVÉE :

SIGNATURE DU LOCATAIRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT

POUR L'ENTREPRISE

HEURE DE DÉPART :

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

Commentaire :



ANNEXE : Certificat de compétence

DEKRA

DEKRA

DEKRA

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification SAS certifie que Monsieur

Alain COHEN

est titulaire du certificat de compétences N° DTI3147 pour :

	DU	AU
Constat de risque d'exposition au plomb	07/12/2015	06/12/2020
Diagnostic amiante	28/01/2016	27/01/2021
Etat de l'installation intérieure de gaz	23/12/2015	22/12/2020
Etat de l'installation intérieure d'électricité	23/12/2015	22/12/2020

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des diagnostics de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'estimation de base en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 14/11/2016



Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contenues dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Agent Général
M BEGUINOT HERVE
ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY
☎ 04 37 50 28 80
N°ORIAS 08 045 454 (HERVE
BEGUINOT)
Site ORIAS www.orias.fr



Assurance et Banque

SARL _ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire
Souscrit le 17/02/2020

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

Date du courrier
02 juillet 2020

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
_ARC

Est titulaire du contrat d'assurance n° 5411202104 ayant pris effet le 17/02/2020.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n°1: Diagnostics règlementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 050 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS, TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460Z L'Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances encadrées de TVA à art. 261-C CGI S sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1/5

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.

- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique

- L'information sur la présence d'un risque de mэрule

Activité n°2:

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire

- Etat parasitaire

- Loi Carrez

- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés

- Etat des lieux

- Lévaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative

- Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés

- Mesurage Loi Boutin

- Contrôle périodique amiante

- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition

- Diagnostic amiante avant relocation

- Diagnostic amiante avant vente

- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)

- Dossier technique amiante

- Contrôle visuel après désamiantage

- Recherche de plomb avant travaux

- Diagnostic Déchets

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 050 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460L AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 L AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 L AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 L Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92127 Nanterre cedex. Les entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances encadrées de TVA à art. 261-C CGI à saut pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

2/5

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients
- Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiantes au poste de travail
- Mesure du Radon
- Analyse QAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie

- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les machefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition.
A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.
Il est précisé que :
l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.
- Diagnostic technique global, les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE

Activité n°3:

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 050 € - 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460L AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 L AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 L AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 L Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92127 Nanterre cedex. Les entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances encadrées de TVA à art. 261-C CGI à saut pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

3/5

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/07/2020** au **01/07/2021** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie
Directeur Général Délégué



Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en •
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 • par année d'assurance
Dont : Dommages corporels	9 000 000 • par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 • par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en •
Atteinte accidentelle à l'environnement	Exclue
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	500 000 • par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	150 000 • par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 • par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 • par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 050 € - 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460L AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 L AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 L AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 L Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92127 Nanterre cedex. Les entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances encadrées de TVA à art. 261-C CGI à saut pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

5/5

Numéro de rapport avant travaux : RAAT_78LAA0002_20210210

**FICHE SYNTHÈSE
MATERIEUX CONTENANT DE L'AMIANTE – PARTIE PRIVATIVE**

Date :
 Numéro : 78LAA0002 Adresse Logement : 8 Allée Lucien Griveau 77400 Lagny-sur-Marne

Présence de calorifugeages, flocages ou faux plafonds amiantés (DAPP) : NON OUI

Matériaux amianté	Localisation	Etat de conservation	Intervention effectuée sur le matériau amianté avant relocation

Présence d'autres matériaux amiantés dans le logement : NON OUI

Matériaux amianté	Localisation	Etat de conservation	Intervention effectuée sur le matériau amianté avant relocation		
			LE	RC	RT
Béton+enduit - Papier peint Enduit / Plâtre - Papier peint Colle - Polystyrène Enduit / Plâtre - Papier peint Colle - Polystyrène Béton+enduit - Peinture Enduit / Plâtre - Peinture Béton+enduit - Peinture Enduit / Plâtre - Peinture Béton+enduit - Papier peint Enduit / Plâtre - Papier peint Colle - Polystyrène Béton+enduit - Papier peint Enduit / Plâtre - Papier peint Béton+enduit - Peinture	Entrée Couloir Chambre n°1 Chambre n°2 Séjour Chambre n°3 Cuisine	MD			

***Légende :**

- | | | | |
|---|--|----|------------------|
| 1 | Evaluation périodique visuelle | ND | Non Dégradé |
| 2 | Surveillance du niveau d'empoussièrément | MD | Matériau dégradé |
| 3 | Travaux de retrait ou d'encapsulage | | |

Préconisations à respecter pour les travaux d'aménagement intérieurs concernant les matériaux et produits contenant de l'amiante :

Ces préconisations sont à prendre en compte dans le cas où des matériaux amiantés ont été repérés dans votre logement.

Il est interdit de déposer - arracher - les matériaux concernés.

Nous vous rappelons qu'en perçant ou en ponçant par exemple, vous pouvez être amenés à abîmer le matériau contenant de l'amiante et ainsi libérer des fibres dans l'air.

Pour des travaux sur ou à proximité de ces matériaux nous vous conseillons d'avoir recours à un professionnel.

A défaut :

Vous pouvez recouvrir les dalles de sol par un lé, une moquette, avec encollage en périphérie de la pièce seulement avec adhésifs ou pistolet à colle.

Vous pouvez percer ponctuellement sous réserve : d'utiliser des équipements de protection individuels adaptés et jetables (kit de protection amiante : protection respiratoire jetable avec filtre P3, combinaison jetable de type 5...), de protéger la zone de travail, de travailler en mouillant préalablement le support, de nettoyer avec une serpillière humide après intervention (à jeter après travaux), d'utiliser un double ensachage pour les déchets (matériels de protection, de nettoyage, poussières...) à jeter dans les dépôts spécifiés par les services municipaux, de démonter sans casser, d'utiliser des outils manuels ou à faible vitesse de rotation...

Vous pouvez également consulter le site de la Cramif :

<http://www.cramif.fr>

Date :

Signature :