

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

21 RUE BEAUREGARD LGT 2

2
77200 TORCY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	21 RUE BEAUREGARD LGT 2 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	79LAB0102	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	03/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	27/12/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 11/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



Rapport N° : 79LAB0102

03/01/2018

Date d'édition : 11/01/2018

2/28

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	17
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	21
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amianté dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianté	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	27

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
Cuisine		Carrelage	Sol	Refus
Cuisine		Carrelage	Sol	Refus
		Carrelage	Sol	Refus

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017_29904		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017_4475_1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
SERVICE CHAMPS Techniciens LOCALISATION Programme 79 TORCY (BEAUREGARD) Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AB Étage 01 Logement 2 Module 79LAB0102 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE		ÉMETTEUR DUFETEL GERARD Tél. professionnel 0160373737 Tél. personnel 0164663183		
ADRESSE MME OU M BENSALD KHALIDA OU MOURAD 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 28-12-2017 AU 11-01-2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMM6	REPERAGE AMIANTE AVANT TVC - TVC	1,00	5,00	5,00
AM03	DÉTECTION DE REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 FISELEMENTS ISSUS	16,90	48,00	768,00
TOTAL H.T.				773,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				154,60
TOTAL T.T.C.				927,60
27-12-2017 DIAGNOSTIC AMIANTE- SCLS/ MURS/PLAFONDS TR. Rv AU 00 13 82 61 36.				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	HIERARCHIE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A793	CH	HONORAIRES DIAG AMIANTE	927,60
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	79 1 B000 AB 79LAB0102	L 36348 BENSALD KHALIDA OU MOURAD		927,60
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017_29904				
ORIGINAL, À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
WC	Plaque de plâtre				Carrelage	Peinture	BOIS		
Salle de bains	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Chambre 3	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Chambre 4	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	METALLIQUE		
Cuisine	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Peinture	BOIS	PVC	
Séjour	Béton	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage		Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	(plaque de plâtre + isolant)		Parquet flottant	Peinture	BOIS	PVC	
Dégagement	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Chambre 1	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Peinture		PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris +	79LAB0102P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			matériau compact gris hétérogène non séparable					
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	79LAB0102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	79LAB0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	79LAB0102P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non	79LAB0102P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	79LAB0102P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	79LAB0102P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	79LAB0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	79LAB0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	79LAB0102P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	79LAB0102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	79LAB0102P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable +	79LAB0102P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peintures multiples non séparable					
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	79LAB0102P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 4		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac	79LAB0102P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable + papier non séparable + peinture non séparable				déecté	
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac	79LAB0102P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable + papier non séparable + peinture non séparable				déecté	
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	79LAB0102P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 79LAB0102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAB0102 03/01/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAB0102 03/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0102P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0102 03/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0102P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0102 03/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

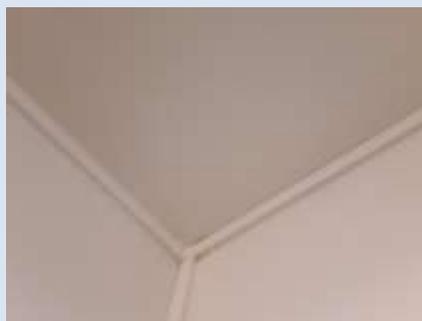

PRELEVEMENT : 79LAB0102P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAB0102 03/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0102P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAB0102 03/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0102P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0102 03/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0102P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0102 03/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

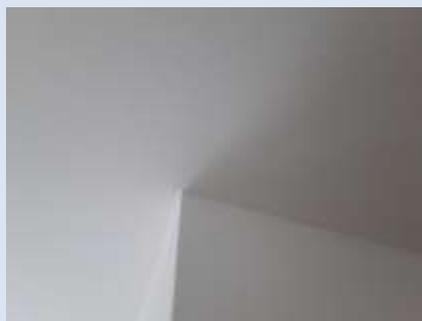

REFUS DE PRELEVEMENT

Nom du propriétaire/locataire : M OU MME BENSAID

Adresse : 21 RUE BEAUREGARD LGT 2 77200 TORCY

Refuse que Mr BRUNOT Tristan technicien de la sté EXPERT HABITAT prélève les échantillons suivants :

PIECE	ELEMENT	SIGNATURE
Cuisine 1	Carrelage	Aucune signature disponible

Dans le but de vérifier si le matériau contient ou non de l'amiante

A TORCY

Le 03/01/2018

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES


 1 rue Traversière
 95900 LES ALLUETS LE ROI
 France
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 45
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'en 2020


RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11345 EN DATE DU 09/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport illustre le contexte au vu de la fiche de suivi à l'annexe 1 de l'essai.)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 95900 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-1893
 Fiche ITGA : IT071801-11345
 Réça au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	79LAB0102-01
Quai client	79LAB0102-01 - 21 RUE BEAUREGARD LOT 2 77280 TORCY
Echantillon	79LAB0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Encre sur Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polyuréthane jaune / Rapplage gris / Matériau compact gris lustré/gros

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de données sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission-Analyse (méthode pertinente de la norme NF X 43-059)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'essai)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Revêtement souple gris + colle polyuréthane jaune non séparables + rapplage gris + matériau compact gris lustré/gros non séparables	META le 09/01/2018	Aucun non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur les analyses réalisées. Les données de ce rapport ne sont pas destinées à servir de preuve juridique. Les données de ce rapport ne sont pas destinées à servir de preuve juridique. Les données de ce rapport ne sont pas destinées à servir de preuve juridique.


 1 rue Traversière
 95900 LES ALLUETS LE ROI
 France
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 45
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'en 2020


RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11346 EN DATE DU 09/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport illustre le contexte au vu de la fiche de suivi à l'annexe 1 de l'essai.)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 95900 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-1893
 Fiche ITGA : IT071801-11346
 Réça au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	79LAB0102-01
Quai client	79LAB0102-01 - 21 RUE BEAUREGARD LOT 2 77280 TORCY
Echantillon	79LAB0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Carrelage Mur & Enduit - Carrel
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carrel en faible quantité

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de données sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission-Analyse (méthode pertinente de la norme NF X 43-059)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'essai)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + peinture non séparables + carrel en faible quantité non séparables	META le 09/01/2018	Aucun non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur les analyses réalisées. Les données de ce rapport ne sont pas destinées à servir de preuve juridique. Les données de ce rapport ne sont pas destinées à servir de preuve juridique. Les données de ce rapport ne sont pas destinées à servir de preuve juridique.



Parc Eclairé - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57540 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 03 21 23.41.42
Fax : 03 21 23.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais effectués par l'opérateur qui est identifié par le numéro :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11347 EN DATE DU 09/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-1893
Échantillon ITGA : IT071801-11347
Réq. au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	79LAB0102-01
Dossier client	79LAB0102-01- 21 RUE BEAUREGARD LGT 2 77200 TORCY
Echantillon	79LAB0102P000 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cubes Mur A Enduit - Calcaï
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Poêleux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + carton non séparables + pollution non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur et de son organisme. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de l'organisme. Les données sont valides à partir de la date de clôture des constatations et sous réserve de l'absence de modification ultérieure.

09/01/2018

Page 1/1



Parc Eclairé - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57540 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 03 21 23.41.42
Fax : 03 21 23.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais effectués par l'opérateur qui est identifié par le numéro :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11348 EN DATE DU 09/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-1893
Échantillon ITGA : IT071801-11348
Réq. au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	79LAB0102-01
Dossier client	79LAB0102-01- 21 RUE BEAUREGARD LGT 2 77200 TORCY
Echantillon	79LAB0102P000 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cubes Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + plâtreux multiples non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de son auteur et de son organisme. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de l'organisme. Les données sont valides à partir de la date de clôture des constatations et sous réserve de l'absence de modification ultérieure.

09/01/2018

Page 1/1



Parc Eclairé - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
57340 SAINT-QUERENNE CEDEX
Tél : 03 21 33.41.42
Fax : 03 21 33.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 11747
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11349 EN DATE DU 09/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-1893
Échantillon ITGA : IT071801-11349
Réq. au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	79LAB0102-01
Dossier client	79LAB0102-01- 21 RUE BEAUREGARD LGT 2 77200 TORCY
Echantillon	79LAB0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Siquie Mar C Enduit Calvit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en faible quantité sur vase / Carton / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) selon la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en faible quantité sur vase non séparable + carton non séparable + plâtreux non séparable	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'échantillon. Les données sont données en l'état. Les caractéristiques sont données pour information et ne sont pas garanties.



Parc Eclairé - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
57340 SAINT-QUERENNE CEDEX
Tél : 03 21 33.41.42
Fax : 03 21 33.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 11747
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11350 EN DATE DU 09/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-1893
Échantillon ITGA : IT071801-11350
Réq. au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	79LAB0102-01
Dossier client	79LAB0102-01- 21 RUE BEAUREGARD LGT 2 77200 TORCY
Echantillon	79LAB0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Siquie Mar A Enduit blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Telle blanche / Peinture multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) selon la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vase non séparable + telle blanche non séparable + peinture multiples non séparable	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une représentation de l'échantillon. Les données sont données en l'état. Les caractéristiques sont données pour information et ne sont pas garanties.


 Parc Elbein - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
 07540 SAINT-GERMERE-LEZ-LYON
 Tél : 02 99 25 41 42
 Fax : 02 99 25 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Liste des sites et points d'échantillonnage sur www.cofrac.fr


RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11351 EN DATE DU 09/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-1893
 Fiche ITGA : IT071801-11351
 Réq. au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	79LAB0102-01
Dossier client	79LAB0102-01 - 21 RUE BEAUREGARD LGT 2 77230 TORCY
Echantillon	79LAB0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Siqua Mar-E Enkelt - Calvat
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtre / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + papier non séparables + plâtreux non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne peut être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et contrôlées. Les informations sont communiquées uniquement à l'adresse indiquée.

09/01/2018

Page 1/1


 Parc Elbein - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
 07540 SAINT-GERMERE-LEZ-LYON
 Tél : 02 99 25 41 42
 Fax : 02 99 25 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Liste des sites et points d'échantillonnage sur www.cofrac.fr


RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11352 EN DATE DU 09/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 AGENCE EH-EP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-1893
 Fiche ITGA : IT071801-11352
 Réq. au laboratoire le : 08/01/2018

Réf. Client :

Commande	79LAB0102-01
Dossier client	79LAB0102-01 - 21 RUE BEAUREGARD LGT 2 77230 TORCY
Echantillon	79LAB0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Siqua Plakand Enkelt béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtre

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + plâtreux non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne peut être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et contrôlées. Les informations sont communiquées uniquement à l'adresse indiquée.

09/01/2018

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Division Opérations Entreprises
Case Courbe 9 1633
33 Esplanade Charles de Gaulle
62450 BAPAUME CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°5032565 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Bénéficiaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subordonnés ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le contrat des Hautes Exposées au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Conseil technique amiante
 - Procédure de permis et autres visées végétation
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Rottin
 - Contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif
 - Calcul des millèmes de copropriété
 - Diagnostic Plomb
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi SRU
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et ancien (Chapitres Plomb à Dômes)
 - Etat du dispositif de sécurité des pièces
 - Certificat de logement (écocert)
 - Etat des lieux écarts
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Informations
 - Certificat aux normes de surface et d'habitabilité et PVI à Titre Zero
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laure FOURNIER
Pour la Compagnie



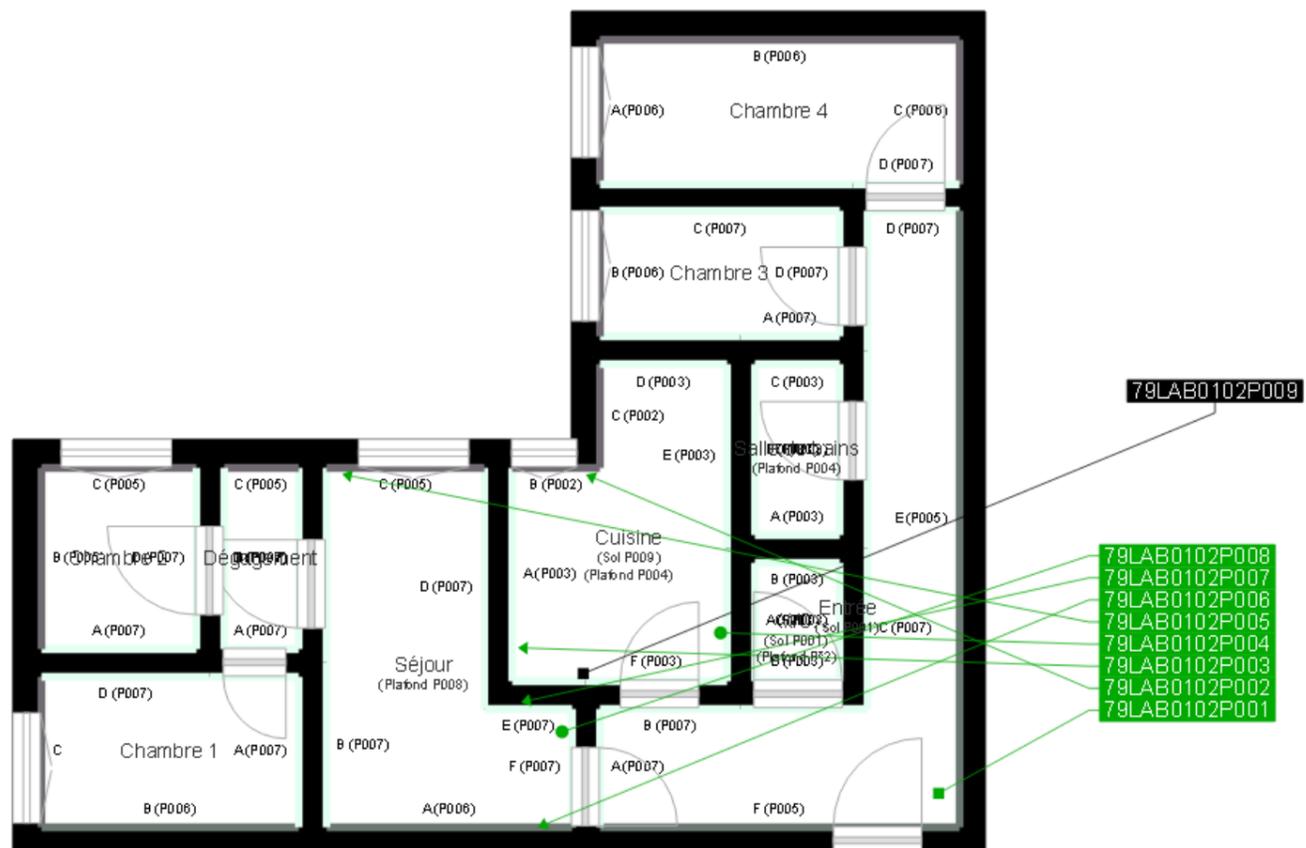

Light blue	Murs périphériques / Plaques de plâtre
Dark brown	Murs Bois
Light blue	Murs Brique
Orange	Murs Béton brut
Pink	Cloisons Plaques de plâtre
Yellow	Murs carreaux de plâtre
Grey	Murs Béton / Enduit
Purple	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Dark grey	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Yellow	Torchis
Red	Murs Amiantés
Light purple	Murs Brique / Enduit
Dark purple	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés