

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

21 RUE DU BEAUREGARD

MODULE 79LAB0305
77200 TORCY

**Photo
non
Disponible**

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	MODULE 79LAB0305
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	79LAB0305	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	22/03/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Serge TAVARES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3472	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/04/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	25
ATTESTATION(S).....	27
CERTIFICAT DE COMPETENCES	28

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PARIS VALLEE MARNE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 4500 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance EX -CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	SERVICE SCE PARIS VAL MARNE ÉMETTEUR MENDY VALERIE			
LOCALISATION Programme 79 TORCY (BEAUREGARD) Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AB Étage 03 Logement 5 Module 79LAB0305 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN				
ADRESSE M DRAME ISSIAKHA 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Tél. professionnel 0160276666 Tél. personnel 0952600965				
DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS PÉRIODE DU 07-03-2019 AU 19-09-2019				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.				582,00
07-03-2019 PRELEVEMENT POUR TRAVAUX SUIVANT BLANCHIMENT COMPLET AVEC ENTOILAGE DES MURS DU LOGEMENT DE TYPE F2 REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER				
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	APVM PVM	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	79 1	B000 AB 79LAB0305	L 9000372 DRAME ISSIAKHA	582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 4500				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 79LAB0305 22/03/2019

Version : 02/04/2019

5/29

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour/Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour/Cuisine	RC	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
WC	RC	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	RC	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Couloir 1	RC	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	RC	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle béton	Dalle béton			
Entrée	RC	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre	Béton		Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	79LAB0305P00 1	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	79LAB0305P00 3	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	79LAB0305P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac avec poussières + peintures multiples non séparable	79LAB0305P00 5	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	79LAB0305P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Matériau gris	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac avec poussières + peintures multiples non séparable	79LAB0305P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac avec poussières + peintures multiples non séparable	79LAB0305P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac avec poussières + peintures multiples non séparable	79LAB0305P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	79LAB0305P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	79LAB0305P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	79LAB0305P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	79LAB0305P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour/Cuisine	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	79LAB0305P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour/Cuisine	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Dalle de sol	Matériau gris	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Dalle de sol	Matériau gris	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Matériau gris	79LAB0305P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	79LAB0305P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	79LAB0305P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	79LAB0305P001	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur I	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur J	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur K	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P002	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P00 2	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	79LAB0305P00 2	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	79LAB0305P00 3	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	79LAB0305P00 3	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	79LAB0305P00 3	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	79LAB0305P00 3	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	79LAB0305P00 3	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	79LAB0305P00 3	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	79LAB0305P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	79LAB0305P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	79LAB0305P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	79LAB0305P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	79LAB0305P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	79LAB0305P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	79LAB0305P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	79LAB0305P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	79LAB0305P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	79LAB0305P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 79LAB0305P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAB0305 22/03/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur H		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0305P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAB0305 22/03/2019		Couloir 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0305P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAB0305 22/03/2019		Chambre 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0305P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAB0305 22/03/2019		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0305P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0305 22/03/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac avec poussières + peintures multiples non séparable	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0305P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0305 22/03/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0305P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0305 22/03/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAB0305P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0305 22/03/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 79LAB0305P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0305 22/03/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 79LAB0305P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0305 22/03/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

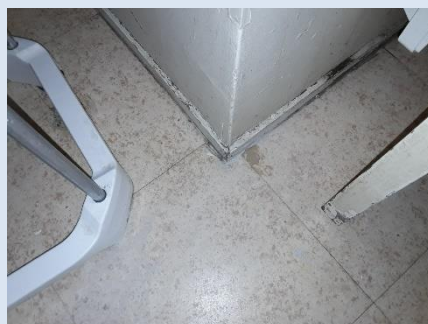

PRELEVEMENT : 79LAB0305P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0305 22/03/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

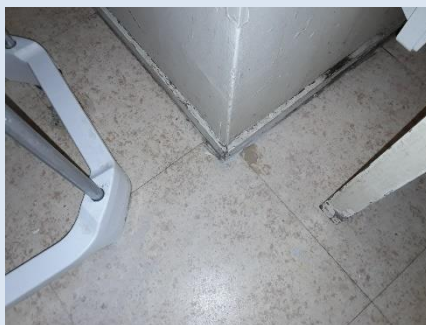


PRELEVEMENT : 79LAB0305P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAB0305 22/03/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau gris	22/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-27307 EN DATE DU 29/03/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

<p>Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI</p>	<p>Réf. Commande ITGA : IT0719-27307 Réf. Commande Client : 79LAB0305--02</p>
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 79LAB0305--02 - 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY				Réf échantillon ITGA : IT071903-49278
Réf échantillon client : 79LAB0305P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur H Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac
¶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAB0305--02 - 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY				Réf échantillon ITGA : IT071903-49279
Réf échantillon client : 79LAB0305P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton
¶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAB0305--02 - 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY				Réf échantillon ITGA : IT071903-49280
Réf échantillon client : 79LAB0305P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton
¶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-27307 EN DATE DU 29/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 79LAB0305--02 - 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAB0305P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071903-49281 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton / Matériau beige en faible quantité
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAB0305--02 - 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAB0305P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071903-49282 Description ITGA : Enduit beige en vrac avec poussières / Peintures multiples
Enduit beige en vrac avec poussières + peintures multiples non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAB0305--02 - 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAB0305P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071903-49283 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAB0305--02 - 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAB0305P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071903-49284 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau gris hétérogène
Revêtement souple beige	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Matériau gris hétérogène	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAB0305--02 - 21 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAB0305P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071903-49285 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Matériau gris
Revêtement souple beige	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Matériau gris	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste




La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
--	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



PEFC® 10-31-1483 / Certifié PEFC
 AD
 N° 100000103 2008-002

CERTIFICAT DE COMPETENCES



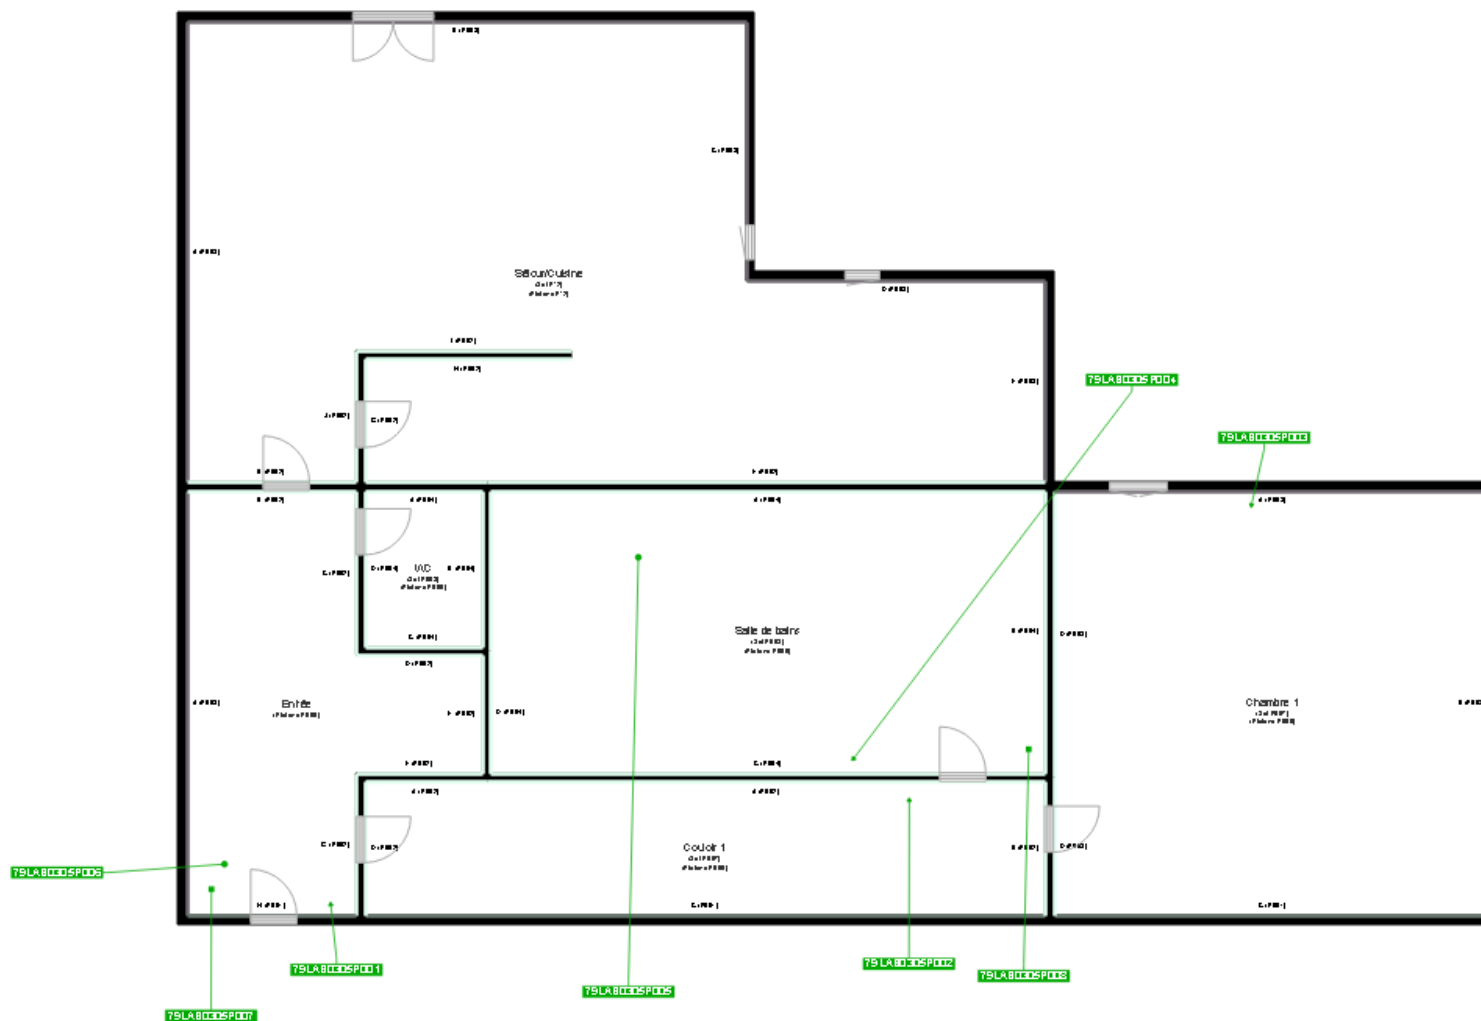

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés