

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

30 rue du beaugard-apt401

77200 TORCY

PHOTO NON DISPONIBLE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	30 rue du beauregard-apt401 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	79LAD0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	12/10/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Florian BOCQUET	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4382	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	04/04/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 19/10/2017

Cabinet : **EXPERT HABITAT**

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Florian BOCQUET**



Rapport N° : **79LAD0401** **12/10/2017**

Date d'édition : 19/10/2017

2/39

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	29
ATTESTATIONS	36
CERTIFICAT DE COMPETENCES	37

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur E	79LAD0401P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur A	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur D	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur E	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur F	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESSCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur G	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur H	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur A	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur B	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur C	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur D	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en	Mur A	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 79LAD0401 12/10/2017

Date d'édition : 19/10/2017

5/39

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			vrac non séparable					
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur B	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur C	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Mur D	79LAD0401P002	Z S O	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

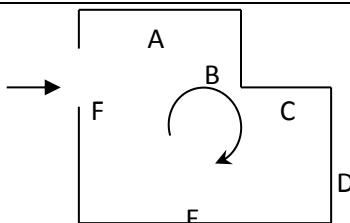

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour	Béton	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre		Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Cuisine	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Gaine technique									
WC	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

Rapport N° : 79LAD0401

12/10/2017

9/39

Date d'édition : 19/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambre 1	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Plancher bois	Dalle béton	BOIS		
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige	79LAD0401P002	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O

Rapport N° : 79LAD0401 12/10/2017

10/39

Date d'édition : 19/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			en vrac non séparable					
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable +	79LAD0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			matériau beige en vrac non séparable					
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	79LAD0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	Z S O

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige	79LAD0401P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 79LAD0401

12/10/2017

12/39

Date d'édition : 19/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
			en vrac non séparable				

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	79LAD0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAD0401P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	79LAD0401P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	79LAD0401P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAD0401P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAD0401P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAD0401P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAD0401P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAD0401P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAD0401P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	79LAD0401P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	79LAD0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	79LAD0401P004	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	79LAD0401P004	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	79LAD0401P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	79LAD0401P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	79LAD0401P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable +	79LAD0401P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			matériau gris en faible quantité non séparable					
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable +	79LAD0401P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			papier non séparable					
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	79LAD0401P006	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 79LAD0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0401 12/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	12/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 79LAD0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0401 12/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	12/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 79LAD0401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0401 12/10/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	12/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 79LAD0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0401 12/10/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	12/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 79LAD0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0401 12/10/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	12/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 79LAD0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0401 12/10/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	12/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 79LAD0401P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0401 12/10/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	12/10/2017	BOCQUET Florian
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

■	Prélèvements de sol amiantés
■	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-25747 EN DATE DU 18/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98257
Echantillon ITGA : IT071710-25747
Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	79LAD0401--01
Dossier client	79LAD0401--01 - 30 rue du beauregard-apt401 77200 TORCY
Echantillon	79LAD0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-25749 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98257
 Echantillon ITGA : IT071710-25749
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	79LAD0401--01
Dossier client	79LAD0401--01 - 30 rue du beaugard-apt401 77200 TORCY
Echantillon	79LAD0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META le 18/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

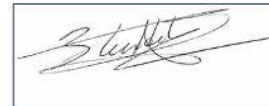

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-25751 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98257
 Echantillon ITGA : IT071710-25751
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	79LAD0401--01
Dossier client	79LAD0401--01 - 30 rue du beauregard-apt401 77200 TORCY
Echantillon	79LAD0401P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafonds Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-25752 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98257
 Echantillon ITGA : IT071710-25752
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	79LAD0401--01
Dossier client	79LAD0401--01 - 30 rue du beauregard-apt401 77200 TORCY
Echantillon	79LAD0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-25753 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98257
 Echantillon ITGA : IT071710-25753
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	79LAD0401--01
Dossier client	79LAD0401--01 - 30 rue du beauregard-apt401 77200 TORCY
Echantillon	79LAD0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-25754 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98257
 Echantillon ITGA : IT071710-25754
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	79LAD0401--01
Dossier client	79LAD0401--01 - 30 rue du beaugard-apt401 77200 TORCY
Echantillon	79LAD0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-25755 EN DATE DU 18/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-98257
 Echantillon ITGA : IT071710-25755
 Reçu au laboratoire le : 16/10/2017

Réf. Client :

Commande	79LAD0401--01
Dossier client	79LAD0401--01 - 30 rue du beaugard-apt401 77200 TORCY
Echantillon	79LAD0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafonds Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 18/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATIONS



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amianté
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES

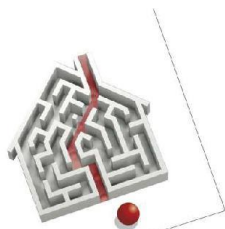

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 4382 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOCQUET Florian

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*

Date d'effet : 04/04/2017 - Date d'expiration : 03/04/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/05/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 2, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contacts de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'installation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de finalisation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de finalisation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.


I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-022
POUR
LES
CERTIFICATIONS
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPEDI FR 11 rev13

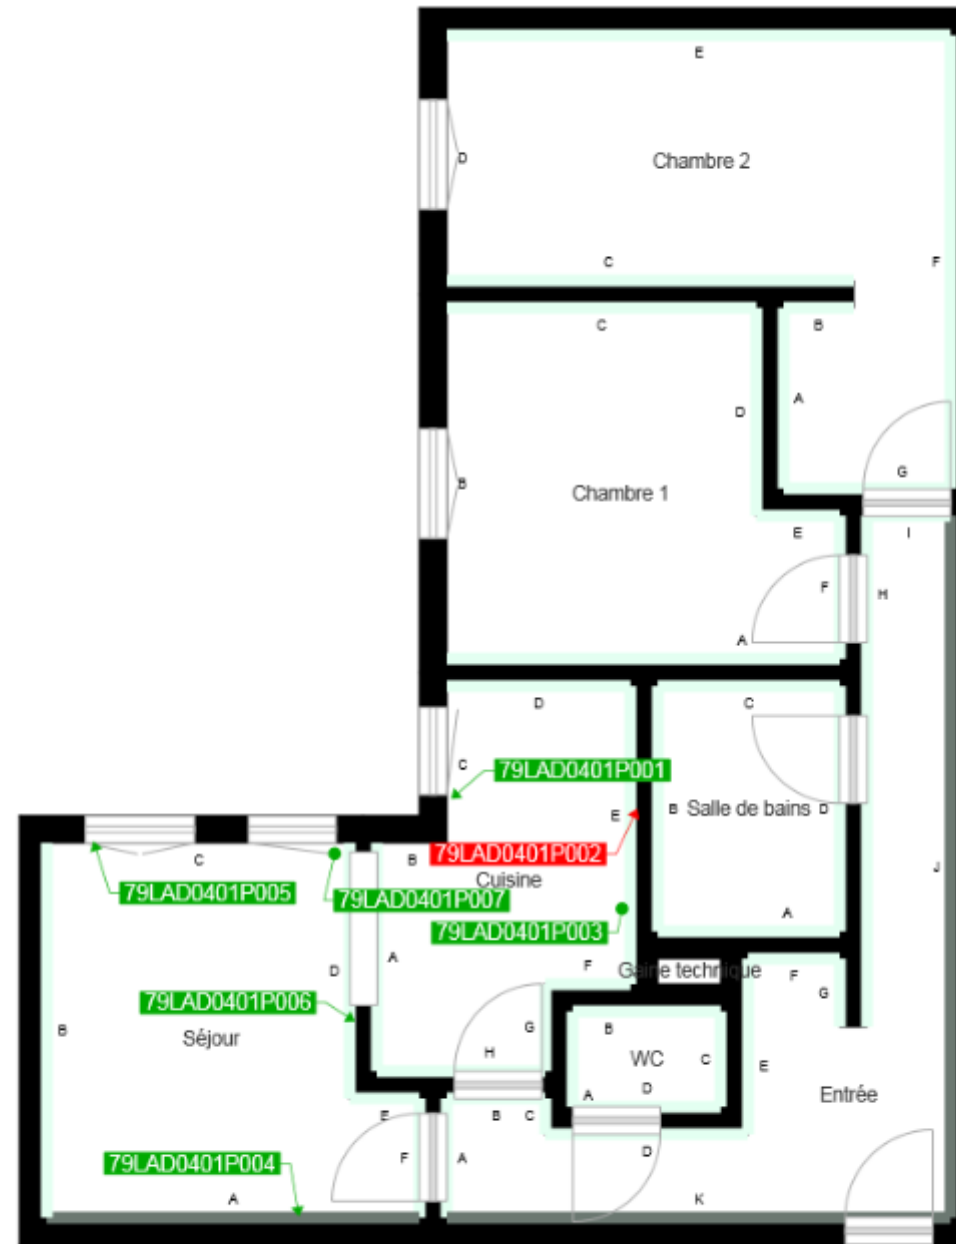

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés