

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

30 RUE DU BEAUREGARD

77200 TORCY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	79LAD0504	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	14/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 26/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 79LAD0504 14/02/2018

Version : 26/02/2018

2/27

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	14
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22
ATTESTATION(S).....	25
CERTIFICAT DE COMPETENCES	26

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Mur C	79LAD0504P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	79LAD0504P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable	Mur B	79LAD0504P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture avec poussières	Mur H	79LAD0504P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	79LAD0504P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																												
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2018 1811 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144																																																												
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	SERVICE CHAMPS Techniciens ÉMETTEUR DUFETEL GERARD																																																													
LOCALISATION Programme 79 TORCY (BEAUREGARD) Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AD Étage 05 Logement 4 Module 79LAD0504 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE	ADRESSE MME YOUSOUF BACAR TAYA BINTI 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Tél. professionnel 0160372000 Tél. personnel 0661657105																																																													
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 30-01-2018 AU 13-02-2018																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM146</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AM173</td> <td>D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET</td> <td>10,00</td> <td>48,00</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>485,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td>97,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>	ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00	AM173	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	10,00	48,00	480,00		ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET					ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS				TOTAL H.T.				485,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.					T.V.A. 20,00 %				97,00	TOTAL T.T.C.				582,00		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																										
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00																																																										
AM173	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	10,00	48,00	480,00																																																										
	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET																																																													
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS																																																													
TOTAL H.T.				485,00																																																										
H.T. ACTUALISE																																																														
COEFFICIENT REGIONAL																																																														
RABAIS																																																														
TOTAL H.T.																																																														
T.V.A. 20,00 %				97,00																																																										
TOTAL T.T.C.				582,00																																																										
30-01-2018 SUITE A SINISTRE INCENDIE- PROGASSUR #1790- DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DESINFECTION ET TRAVAUX. REFECTION COMPLETE SOLS/MURS/PLAFONDS T3. CLES A LA LOGE: 06 86 40 92 05.																																																														
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A760</td> <td>CH SC</td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>	CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00																																																				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.																																																										
1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00																																																										
AFFECTATION ANALYTIQUE																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th>RÉFÉRENCES OCCUPANT</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>79 1 D000 AD 79LAD0504</td> <td>L7001114 YOUSOUF BACAR TAYA BINTI</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>	CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	79 1 D000 AD 79LAD0504	L7001114 YOUSOUF BACAR TAYA BINTI	582,00																																																						
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.																																																											
1 HONAMIA	79 1 D000 AD 79LAD0504	L7001114 YOUSOUF BACAR TAYA BINTI	582,00																																																											
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 1811																																																														
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE																																																														

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 79LAD0504 14/02/2018

Version : 26/02/2018

6/27

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

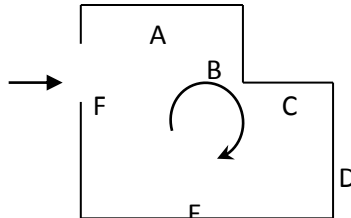

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	79LAD0504P004	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	79LAD0504P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable	79LAD0504P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture avec poussières	79LAD0504P008	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	79LAD0504P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable + joint cassant gris + carrelage	79LAD0504P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	79LAD0504P002	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec poussières non séparable + matériau cartonné + matériau compact gris non séparable + polystyrène expansé (billes) non séparable	79LAD0504P003	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	79LAD0504P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture avec poussières non séparable	79LAD0504P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture avec poussières non séparable	79LAD0504P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	79LAD0504P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	79LAD0504P004	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Carrelage + carrelage non séparable	79LAD0504P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 79LAD0504P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable + joint cassant gris + carrelage	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec poussières non séparable + matériau cartonné + matériau compact gris non séparable + polystyrène expansé (billes) non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAD0504 14/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAD0504 14/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage + carrelage non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAD0504 14/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture avec poussières	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur H		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture avec poussières non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0504 14/02/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture avec poussières non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0504P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAD0504 14/02/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-19192 EN DATE DU 23/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-19192 Réf. Commande Client : 79LAD0504-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071802-38636 Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris / Peinture en faible quantité / Joint cassant gris / Carrelage
▀ Colle grise non séparable + matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable + joint cassant gris + carrelage	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-38637 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture avec poussières
▀ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-19192 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-38638 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec poussières / Matériau cartonné / Matériau compact gris / Polystyrène expansé (billes)
▶ Enduit plâtreux blanc avec poussières non séparable + matériau cartonné + matériau compact gris non séparable + polystyrène expansé (billes) non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071802-38639 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peinture / Carrelage
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	22/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Carrelage	META	3	23/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38640 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité / Peintures multiples
▶ Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META	2	22/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071802-38641 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage / Carrelage
▶ Colle beige + peinture non séparable	META	1	23/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Carrelage + carrelage non séparable	META	1	23/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-38642 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité / Ragréage gris / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène
▶ Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-19192 EN DATE DU 23/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur H Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38643 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier en faible quantité / Toile fibreuse blanche / Peinture avec poussières
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture avec poussières	META	3	23/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-38644 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier peint / Peinture avec poussières
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture avec poussières non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38645 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	2	22/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-38646 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture avec poussières
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture avec poussières non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 79LAD0504-01 - 30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAD0504P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-38647 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millièmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien & Borloo)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



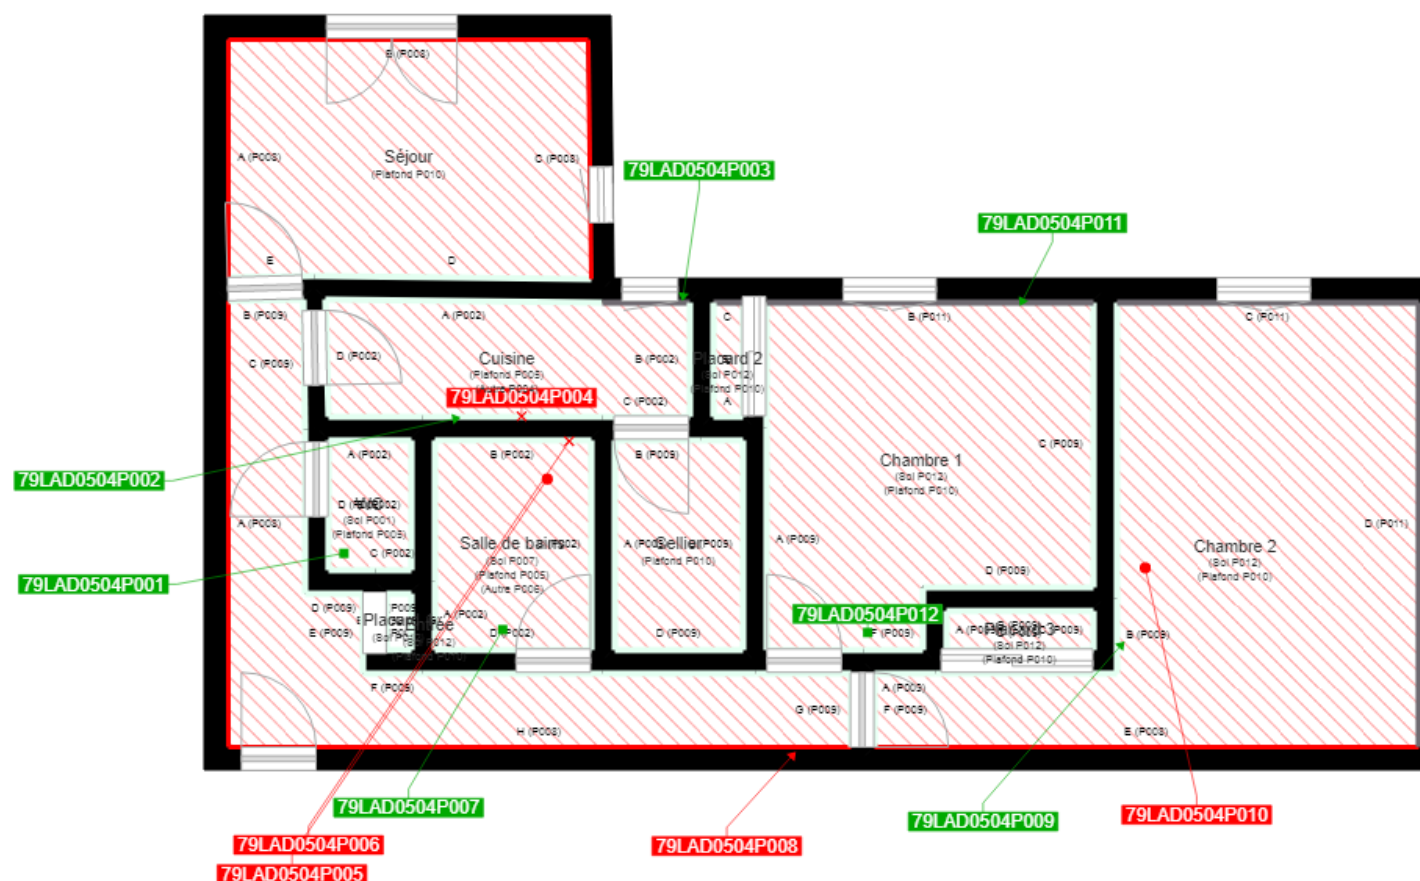

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés