

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

30 RUE DU BEAUREGARD

77200 TORCY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	30 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	79LAD0603	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	31/10/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 10/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 79LAD0603

31/10/2017

Date d'édition : 10/11/2017

2/24

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert-habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	14
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	18
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	22

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Allège fenêtre	Remplacement des menuiseries extérieures	Ensemble des éléments impactés	25%	1 par type par logement par type de fenêtre en alternant les façades
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques	Remplacement des menuiseries extérieures	Enduit / Peinture	25%	(doublage au poutour de menuiserie des logements placés sous isolant)
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Fenêtres	Remplacement des menuiseries extérieures	Joint de parclose	25%	1 par type par logement par type de fenêtre

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
						en alternant les façades
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Entre ouvrant et dormant de fenêtres	Remplacement des menuiseries extérieures	Joint	25%	1 par type par logement par type de fenêtre en alternant les façades
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Entre tableau extérieur et bâti de fenêtre	Remplacement des menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Bouche de ventilation	Remplacement de la VMC	Joint	25%	Si élément suspect : 1 par type par logement
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Bouche de ventilation	Remplacement de la VMC	Ensemble des éléments impactés	25%	(pourtour extérieur et intérieur)
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Calicot	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Calicot	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement de la VMC	Enduit / Calicot	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs brique plâtrière	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
humides						
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Enduit	25%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Peinture	25%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Dalle de polystyrènes	25%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Ensemble des éléments impactés	25%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Buanderie	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Enduit	25%	près du chauffe-eau
Buanderie	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Peinture	25%	près du chauffe-eau
Buanderie	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Dalle de polystyrènes	25%	près du chauffe-eau
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones impactées	Remplacement de la VMC	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Conduits	Remplacement de la VMC	Ensemble des éléments	100%	(inspection, composition et revêtement)
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Ensemble des zones	Redynamisation des halls et parties communes	Ensemble des éléments	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Sols	Redynamisation des halls et parties communes	Revêtement de sols	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Sols	Redynamisation des halls et parties communes	Plinthes	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Sols	Redynamisation des halls et parties communes	Carrelage	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
			communes			
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Sols	Redynamisation des halls et parties communes	Dalle de sol	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Enduit	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Peinture	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Enduit	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Peinture	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Flocage	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Ensemble des éléments	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Ensemble des éléments	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Réseau électrique	Redynamisation des halls et parties communes	Plaque	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Faux-plafond	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Conduits	Redynamisation des halls et parties communes	Revêtements existants	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
			communes			
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Ensemble des zones	Redynamisation des halls et parties communes	Ensemble des éléments	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Ensemble des zones	Redynamisation des halls et parties communes	Revêtement bitumineux	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Colle faïence	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Faïence 1	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Toiture 1	LES TOITURES	Couverture	Réfection des toitures-terrasses	Pax aluminium	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Couverture	Réfection des toitures-terrasses	Revêtement bitumineux	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Couverture	Réfection des toitures-terrasses	Remontée d'étanchéité	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Acrotère	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Conduits	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Chapeau de conduits	Réfection des toitures-terrasses	Chapeau de conduit	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Edicules	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Réseaux VMC	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Conduits	Réfection des toitures-terrasses	Joint	100%	- 30 rue Beauregard

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Toiture 1	LES TOITURES	Réseaux VMC	Réfection des toitures-terrasses	Peinture	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Ensemble des zones	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Façades / Pignons	LOGEMENTS COLLECTIFS	Habillage tableau extérieur de fenêtre	Remplacement des menuiseries extérieures	Inspection totale		
Extérieurs	LES EXTERIEURS	Sols	Réfection des enrobés	Enrobé		
Parking intérieur	LES EXTERIEURS	Parking	Réfection des enrobés	Enrobé		(au niveau de la dalle)
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Entre dormant et maçonnerie de fenêtres	Remplacement des menuiseries extérieures	Joint		1 par type par logement par type de fenêtre en alternant les façades (en fonction des gabarits de fenêtre pour éviter qu'il y ait trop de destructif par logement)
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Divers			REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

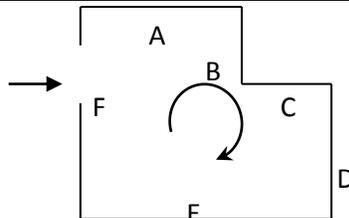

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit		PVC	
	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	79LAD0603P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAD0603P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	79LAD0603P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec poussières non séparable	79LAD0603P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	79LAD0603P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	79LAD0603P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	79LAD0603P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	79LAD0603P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 79LAD0603P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0603 31/10/2017		Placard
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	31/10/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0603P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAD0603 31/10/2017		Placard
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31/10/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0603P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAD0603 31/10/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	31/10/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0603P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAD0603 31/10/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec poussières non séparable	31/10/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0603P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAD0603 31/10/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	31/10/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAD0603P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	79LAD0603 31/10/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	31/10/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-8280 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est le contracte que les laboratoires ont accepté de réaliser pour le client.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MASTERSA/J)
23 route d'Albert
62430 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-305582
Échantillon ITGA : IT071711-8280
Reçu au laboratoire n° : 06-11-2017

Réf. Client :

Commande	PLAD0603-01
Classier client	PLAD0603-01 - EP à 32 rue du Beaumont, 3 à 7 promenade du Gallien 77200 TORCY
Echantillon	PLAD0603063 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard Ma B Enduit plaques de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier joint / Carton

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscope électronique à transmission interne IT (BS ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'examen	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + papier joint non séparables + cartons non séparables	META le 06/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse




RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-8281 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est le contracte que les laboratoires ont accepté de réaliser pour le client.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MASTERSA/J)
23 route d'Albert
62430 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-305582
Échantillon ITGA : IT071711-8281
Reçu au laboratoire n° : 06-11-2017

Réf. Client :

Commande	PLAD0603-01
Classier client	PLAD0603-01 - EP à 32 rue du Beaumont, 3 à 7 promenade du Gallien 77200 TORCY
Echantillon	PLAD0603063 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Placard - Maendern - Enduit / Placard Placard Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscope électronique à transmission interne IT (BS ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'examen	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables	META le 06/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse





ITGA
17740 SAINT-GERMAIN-DES-VEIGES
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 17947
Laboratoire de
diagnostique sur amas C03.01.01

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-8282 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MAIERGARD
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-305302
Site/Client ITGA : IT071711-8282
Réq. au laboratoire le : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	PLAD0603-01
Classif. client	PLAD0603-01 - 29 à 32 rue du Desauger, 1 à 7 promenade du Gallien 77200 TORCY
Echantillon	PLAD0603P063 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs périphériques - résilage (plaque de plâtre + isolant) - Ensemble des plâtres humides - Enduit Peinture / Coléum Mar 5 Enduit plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtre blanc en vrac / Peinture / Carrel

Préparation :
Echantillon de façon à être représentatif de l'échantillon pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de la granulométrie sur grille de micronage des brins (méthode interne IT BS vs IT 206).

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties antérieures de la norme NF X 45-050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	PS de prélevement
Enduit plâtre blanc en vrac + peinture non séparables + carrel non séparables	META le 08/11/2017	Aucun amas détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et non des personnes qui ont pu bénéficier de l'analyse. Les données sont valides et correctes à la date de la dernière mise à jour de l'analyse. Les données sont valides et correctes à la date de la dernière mise à jour de l'analyse.



ITGA
17740 SAINT-GERMAIN-DES-VEIGES
Tél : 02 49 25 41 42
Fax : 02 49 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 17947
Laboratoire de
diagnostique sur amas C03.01.01

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-8283 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MAIERGARD
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-305302
Site/Client ITGA : IT071711-8283
Réq. au laboratoire le : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	PLAD0603-01
Classif. client	PLAD0603-01 - 29 à 32 rue du Desauger, 1 à 7 promenade du Gallien 77200 TORCY
Echantillon	PLAD0603P064 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs périphériques - Solive localisation - Enduit Peinture / Solive Mar 5 Enduit plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtre blanc en vrac / Peinture avec gravillons

Préparation :
Echantillon de façon à être représentatif de l'échantillon pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de la granulométrie sur grille de micronage des brins (méthode interne IT BS vs IT 206).

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties antérieures de la norme NF X 45-050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	PS de prélevement
Enduit plâtre blanc en vrac + peinture avec gravillons non séparables	META le 08/11/2017	Aucun amas détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et non des personnes qui ont pu bénéficier de l'analyse. Les données sont valides et correctes à la date de la dernière mise à jour de l'analyse. Les données sont valides et correctes à la date de la dernière mise à jour de l'analyse.



Exp. Habitat - Ind. E - Rue de la Terre Noire - CS n° 48662
17140 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 91 25 41 42
Fax : 02 91 25 41 43
www.igp.fr

Accréditation n° 17947
Date des états-partiels
disponibles sur www.COFRAC.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence des intervenants pour les essais réalisés par l'organisme qui est identifié par le numéro 4

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-8284 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MASTERSAUR
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-305302
Échantillon ITGA : IT071711-8284
Réq. au laboratoire le : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	79LAD0603-01
Classif. client	79LAD0603-01 - 29 à 32 rue du Desauger, 1 à 7 promenade du Gallien 77200 TORCY
Échantillon	79LAD0603P64 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs cloisons plaques de plâtre - Échantils des plâtres humides - Enduit - Plâtre / WC, Mur & Enduit - Plâtre plaques de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en état / Plâtres multiples

Préparation :
Échantils de façon à être représentatifs de l'échantillon pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage réducteur, réhydratation et passivité sur grille de microscopie des métaux (méthode interne IT BS vs IT 206)

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en état + plâtres multiples non séparables	META le 08/11/2017	Résultats non détectés	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de son résultat et de leur responsabilité professionnelle ou réglementaire de leur domaine. Les données sont valides en vertu de la loi. Les intervenants sont responsables de leur propre gestion de données.

08/11/2017

Page 1/1



Exp. Habitat - Ind. E - Rue de la Terre Noire - CS n° 48662
17140 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 91 25 41 42
Fax : 02 91 25 41 43
www.igp.fr

Accréditation n° 17947
Date des états-partiels
disponibles sur www.COFRAC.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence des intervenants pour les essais réalisés par l'organisme qui est identifié par le numéro 4

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-8285 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MASTERSAUR
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-305302
Échantillon ITGA : IT071711-8285
Réq. au laboratoire le : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	79LAD0603-01
Classif. client	79LAD0603-01 - 29 à 32 rue du Desauger, 1 à 7 promenade du Gallien 77200 TORCY
Échantillon	79LAD0603P64 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plâtre - Échantils des plâtres humides - Enduit / WC Plâtre Enduit blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en état / Plâtres multiples / Carton

Préparation :
Échantils de façon à être représentatifs de l'échantillon pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage réducteur, réhydratation et passivité sur grille de microscopie des métaux (méthode interne IT BS vs IT 206)

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en état + plâtres multiples non séparables + carton non séparables	META le 08/11/2017	Résultats non détectés	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de son résultat et de leur responsabilité professionnelle ou réglementaire de leur domaine. Les données sont valides en vertu de la loi. Les intervenants sont responsables de leur propre gestion de données.

08/11/2017

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 13 30
30 Talismane Centre de Haute
SAS 1 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exécution au plomb
 - Plombage dynamique avant, derrière, contre, pénétrométrie
 - Dossier technique amorce
 - Diagnostic amorce parties jointives
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces bitumées ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Mission de sondage des surfaces et produits de la liste 1 et des surfaces et produits de la liste 2 et matériaux poreux de l'air de composition des surfaces et produits de la liste 1 dans les bâtiments existants sans mention de la mention.

* Mission de sondage des surfaces et produits de la liste 1 et des surfaces et produits de la liste 2 et matériaux poreux de l'air de composition des surfaces et produits de la liste 1 dans des constructions de grande hauteur, les autres missions mentionnées au présent document aux paragraphes 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26, 1.1.27, 1.1.28, 1.1.29, 1.1.30, 1.1.31, 1.1.32, 1.1.33, 1.1.34, 1.1.35, 1.1.36, 1.1.37, 1.1.38, 1.1.39, 1.1.40, 1.1.41, 1.1.42, 1.1.43, 1.1.44, 1.1.45, 1.1.46, 1.1.47, 1.1.48, 1.1.49, 1.1.50, 1.1.51, 1.1.52, 1.1.53, 1.1.54, 1.1.55, 1.1.56, 1.1.57, 1.1.58, 1.1.59, 1.1.60, 1.1.61, 1.1.62, 1.1.63, 1.1.64, 1.1.65, 1.1.66, 1.1.67, 1.1.68, 1.1.69, 1.1.70, 1.1.71, 1.1.72, 1.1.73, 1.1.74, 1.1.75, 1.1.76, 1.1.77, 1.1.78, 1.1.79, 1.1.80, 1.1.81, 1.1.82, 1.1.83, 1.1.84, 1.1.85, 1.1.86, 1.1.87, 1.1.88, 1.1.89, 1.1.90, 1.1.91, 1.1.92, 1.1.93, 1.1.94, 1.1.95, 1.1.96, 1.1.97, 1.1.98, 1.1.99, 1.1.100, 1.1.101, 1.1.102, 1.1.103, 1.1.104, 1.1.105, 1.1.106, 1.1.107, 1.1.108, 1.1.109, 1.1.110, 1.1.111, 1.1.112, 1.1.113, 1.1.114, 1.1.115, 1.1.116, 1.1.117, 1.1.118, 1.1.119, 1.1.120, 1.1.121, 1.1.122, 1.1.123, 1.1.124, 1.1.125, 1.1.126, 1.1.127, 1.1.128, 1.1.129, 1.1.130, 1.1.131, 1.1.132, 1.1.133, 1.1.134, 1.1.135, 1.1.136, 1.1.137, 1.1.138, 1.1.139, 1.1.140, 1.1.141, 1.1.142, 1.1.143, 1.1.144, 1.1.145, 1.1.146, 1.1.147, 1.1.148, 1.1.149, 1.1.150, 1.1.151, 1.1.152, 1.1.153, 1.1.154, 1.1.155, 1.1.156, 1.1.157, 1.1.158, 1.1.159, 1.1.160, 1.1.161, 1.1.162, 1.1.163, 1.1.164, 1.1.165, 1.1.166, 1.1.167, 1.1.168, 1.1.169, 1.1.170, 1.1.171, 1.1.172, 1.1.173, 1.1.174, 1.1.175, 1.1.176, 1.1.177, 1.1.178, 1.1.179, 1.1.180, 1.1.181, 1.1.182, 1.1.183, 1.1.184, 1.1.185, 1.1.186, 1.1.187, 1.1.188, 1.1.189, 1.1.190, 1.1.191, 1.1.192, 1.1.193, 1.1.194, 1.1.195, 1.1.196, 1.1.197, 1.1.198, 1.1.199, 1.1.200, 1.1.201, 1.1.202, 1.1.203, 1.1.204, 1.1.205, 1.1.206, 1.1.207, 1.1.208, 1.1.209, 1.1.210, 1.1.211, 1.1.212, 1.1.213, 1.1.214, 1.1.215, 1.1.216, 1.1.217, 1.1.218, 1.1.219, 1.1.220, 1.1.221, 1.1.222, 1.1.223, 1.1.224, 1.1.225, 1.1.226, 1.1.227, 1.1.228, 1.1.229, 1.1.230, 1.1.231, 1.1.232, 1.1.233, 1.1.234, 1.1.235, 1.1.236, 1.1.237, 1.1.238, 1.1.239, 1.1.240, 1.1.241, 1.1.242, 1.1.243, 1.1.244, 1.1.245, 1.1.246, 1.1.247, 1.1.248, 1.1.249, 1.1.250, 1.1.251, 1.1.252, 1.1.253, 1.1.254, 1.1.255, 1.1.256, 1.1.257, 1.1.258, 1.1.259, 1.1.260, 1.1.261, 1.1.262, 1.1.263, 1.1.264, 1.1.265, 1.1.266, 1.1.267, 1.1.268, 1.1.269, 1.1.270, 1.1.271, 1.1.272, 1.1.273, 1.1.274, 1.1.275, 1.1.276, 1.1.277, 1.1.278, 1.1.279, 1.1.280, 1.1.281, 1.1.282, 1.1.283, 1.1.284, 1.1.285, 1.1.286, 1.1.287, 1.1.288, 1.1.289, 1.1.290, 1.1.291, 1.1.292, 1.1.293, 1.1.294, 1.1.295, 1.1.296, 1.1.297, 1.1.298, 1.1.299, 1.1.300, 1.1.301, 1.1.302, 1.1.303, 1.1.304, 1.1.305, 1.1.306, 1.1.307, 1.1.308, 1.1.309, 1.1.310, 1.1.311, 1.1.312, 1.1.313, 1.1.314, 1.1.315, 1.1.316, 1.1.317, 1.1.318, 1.1.319, 1.1.320, 1.1.321, 1.1.322, 1.1.323, 1.1.324, 1.1.325, 1.1.326, 1.1.327, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.330, 1.1.331, 1.1.332, 1.1.333, 1.1.334, 1.1.335, 1.1.336, 1.1.337, 1.1.338, 1.1.339, 1.1.340, 1.1.341, 1.1.342, 1.1.343, 1.1.344, 1.1.345, 1.1.346, 1.1.347, 1.1.348, 1.1.349, 1.1.350, 1.1.351, 1.1.352, 1.1.353, 1.1.354, 1.1.355, 1.1.356, 1.1.357, 1.1.358, 1.1.359, 1.1.360, 1.1.361, 1.1.362, 1.1.363, 1.1.364, 1.1.365, 1.1.366, 1.1.367, 1.1.368, 1.1.369, 1.1.370, 1.1.371, 1.1.372, 1.1.373, 1.1.374, 1.1.375, 1.1.376, 1.1.377, 1.1.378, 1.1.379, 1.1.380, 1.1.381, 1.1.382, 1.1.383, 1.1.384, 1.1.385, 1.1.386, 1.1.387, 1.1.388, 1.1.389, 1.1.390, 1.1.391, 1.1.392, 1.1.393, 1.1.394, 1.1.395, 1.1.396, 1.1.397, 1.1.398, 1.1.399, 1.1.400, 1.1.401, 1.1.402, 1.1.403, 1.1.404, 1.1.405, 1.1.406, 1.1.407, 1.1.408, 1.1.409, 1.1.410, 1.1.411, 1.1.412, 1.1.413, 1.1.414, 1.1.415, 1.1.416, 1.1.417, 1.1.418, 1.1.419, 1.1.420, 1.1.421, 1.1.422, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.425, 1.1.426, 1.1.427, 1.1.428, 1.1.429, 1.1.430, 1.1.431, 1.1.432, 1.1.433, 1.1.434, 1.1.435, 1.1.436, 1.1.437, 1.1.438, 1.1.439, 1.1.440, 1.1.441, 1.1.442, 1.1.443, 1.1.444, 1.1.445, 1.1.446, 1.1.447, 1.1.448, 1.1.449, 1.1.450, 1.1.451, 1.1.452, 1.1.453, 1.1.454, 1.1.455, 1.1.456, 1.1.457, 1.1.458, 1.1.459, 1.1.460, 1.1.461, 1.1.462, 1.1.463, 1.1.464, 1.1.465, 1.1.466, 1.1.467, 1.1.468, 1.1.469, 1.1.470, 1.1.471, 1.1.472, 1.1.473, 1.1.474, 1.1.475, 1.1.476, 1.1.477, 1.1.478, 1.1.479, 1.1.480, 1.1.481, 1.1.482, 1.1.483, 1.1.484, 1.1.485, 1.1.486, 1.1.487, 1.1.488, 1.1.489, 1.1.490, 1.1.491, 1.1.492, 1.1.493, 1.1.494, 1.1.495, 1.1.496, 1.1.497, 1.1.498, 1.1.499, 1.1.500, 1.1.501, 1.1.502, 1.1.503, 1.1.504, 1.1.505, 1.1.506, 1.1.507, 1.1.508, 1.1.509, 1.1.510, 1.1.511, 1.1.512, 1.1.513, 1.1.514, 1.1.515, 1.1.516, 1.1.517, 1.1.518, 1.1.519, 1.1.520, 1.1.521, 1.1.522, 1.1.523, 1.1.524, 1.1.525, 1.1.526, 1.1.527, 1.1.528, 1.1.529, 1.1.530, 1.1.531, 1.1.532, 1.1.533, 1.1.534, 1.1.535, 1.1.536, 1.1.537, 1.1.538, 1.1.539, 1.1.540, 1.1.541, 1.1.542, 1.1.543, 1.1.544, 1.1.545, 1.1.546, 1.1.547, 1.1.548, 1.1.549, 1.1.550, 1.1.551, 1.1.552, 1.1.553, 1.1.554, 1.1.555, 1.1.556, 1.1.557, 1.1.558, 1.1.559, 1.1.560, 1.1.561, 1.1.562, 1.1.563, 1.1.564, 1.1.565, 1.1.566, 1.1.567, 1.1.568, 1.1.569, 1.1.570, 1.1.571, 1.1.572, 1.1.573, 1.1.574, 1.1.575, 1.1.576, 1.1.577, 1.1.578, 1.1.579, 1.1.580, 1.1.581, 1.1.582, 1.1.583, 1.1.584, 1.1.585, 1.1.586, 1.1.587, 1.1.588, 1.1.589, 1.1.590, 1.1.591, 1.1.592, 1.1.593, 1.1.594, 1.1.595, 1.1.596, 1.1.597, 1.1.598, 1.1.599, 1.1.600, 1.1.601, 1.1.602, 1.1.603, 1.1.604, 1.1.605, 1.1.606, 1.1.607, 1.1.608, 1.1.609, 1.1.610, 1.1.611, 1.1.612, 1.1.613, 1.1.614, 1.1.615, 1.1.616, 1.1.617, 1.1.618, 1.1.619, 1.1.620, 1.1.621, 1.1.622, 1.1.623, 1.1.624, 1.1.625, 1.1.626, 1.1.627, 1.1.628, 1.1.629, 1.1.630, 1.1.631, 1.1.632, 1.1.633, 1.1.634, 1.1.635, 1.1.636, 1.1.637, 1.1.638, 1.1.639, 1.1.640, 1.1.641, 1.1.642, 1.1.643, 1.1.644, 1.1.645, 1.1.646, 1.1.647, 1.1.648, 1.1.649, 1.1.650, 1.1.651, 1.1.652, 1.1.653, 1.1.654, 1.1.655, 1.1.656, 1.1.657, 1.1.658, 1.1.659, 1.1.660, 1.1.661, 1.1.662, 1.1.663, 1.1.664, 1.1.665, 1.1.666, 1.1.667, 1.1.668, 1.1.669, 1.1.670, 1.1.671, 1.1.672, 1.1.673, 1.1.674, 1.1.675, 1.1.676, 1.1.677, 1.1.678, 1.1.679, 1.1.680, 1.1.681, 1.1.682, 1.1.683, 1.1.684, 1.1.685, 1.1.686, 1.1.687, 1.1.688, 1.1.689, 1.1.690, 1.1.691, 1.1.692, 1.1.693, 1.1.694, 1.1.695, 1.1.696, 1.1.697, 1.1.698, 1.1.699, 1.1.700, 1.1.701, 1.1.702, 1.1.703, 1.1.704, 1.1.705, 1.1.706, 1.1.707, 1.1.708, 1.1.709, 1.1.710, 1.1.711, 1.1.712, 1.1.713, 1.1.714, 1.1.715, 1.1.716, 1.1.717, 1.1.718, 1.1.719, 1.1.720, 1.1.721, 1.1.722, 1.1.723, 1.1.724, 1.1.725, 1.1.726, 1.1.727, 1.1.728, 1.1.729, 1.1.730, 1.1.731, 1.1.732, 1.1.733, 1.1.734, 1.1.735, 1.1.736, 1.1.737, 1.1.738, 1.1.739, 1.1.740, 1.1.741, 1.1.742, 1.1.743, 1.1.744, 1.1.745, 1.1.746, 1.1.747, 1.1.748, 1.1.749, 1.1.750, 1.1.751, 1.1.752, 1.1.753, 1.1.754, 1.1.755, 1.1.756, 1.1.757, 1.1.758, 1.1.759, 1.1.760, 1.1.761, 1.1.762, 1.1.763, 1.1.764, 1.1.765, 1.1.766, 1.1.767, 1.1.768, 1.1.769, 1.1.770, 1.1.771, 1.1.772, 1.1.773, 1.1.774, 1.1.775, 1.1.776, 1.1.777, 1.1.778, 1.1.779, 1.1.780, 1.1.781, 1.1.782, 1.1.783, 1.1.784, 1.1.785, 1.1.786, 1.1.787, 1.1.788, 1.1.789, 1.1.790, 1.1.791, 1.1.792, 1.1.793, 1.1.794, 1.1.795, 1.1.796, 1.1.797, 1.1.798, 1.1.799, 1.1.800, 1.1.801, 1.1.802, 1.1.803, 1.1.804, 1.1.805, 1.1.806, 1.1.807, 1.1.808, 1.1.809, 1.1.810, 1.1.811, 1.1.812, 1.1.813, 1.1.814, 1.1.815, 1.1.816, 1.1.817, 1.1.818, 1.1.819, 1.1.820, 1.1.821, 1.1.822, 1.1.823, 1.1.824, 1.1.825, 1.1.826, 1.1.827, 1.1.828, 1.1.829, 1.1.830, 1.1.831, 1.1.832, 1.1.833, 1.1.834, 1.1.835, 1.1.836, 1.1.837, 1.1.838, 1.1.839, 1.1.840, 1.1.841, 1.1.842, 1.1.843, 1.1.844, 1.1.845, 1.1.846, 1.1.847, 1.1.848, 1.1.849, 1.1.850, 1.1.851, 1.1.852, 1.1.853, 1.1.854, 1.1.855, 1.1.856, 1.1.857, 1.1.858, 1.1.859, 1.1.860, 1.1.861, 1.1.862, 1.1.863, 1.1.864, 1.1.865, 1.1.866, 1.1.867, 1.1.868, 1.1.869, 1.1.870, 1.1.871, 1.1.872, 1.1.873, 1.1.874, 1.1.875, 1.1.876, 1.1.877, 1.1.878, 1.1.879, 1.1.880, 1.1.881, 1.1.882, 1.1.883, 1.1.884, 1.1.885, 1.1.886, 1.1.887, 1.1.888, 1.1.889, 1.1.890, 1.1.891, 1.1.892, 1.1.893, 1.1.894, 1.1.895, 1.1.896, 1.1.897, 1.1.898, 1.1.899, 1.1.900, 1.1.901, 1.1.902, 1.1.903, 1.1.904, 1.1.905, 1.1.906, 1.1.907, 1.1.908, 1.1.909, 1.1.910, 1.1.911, 1.1.912, 1.1.913, 1.1.914, 1.1.915, 1.1.916, 1.1.917, 1.1.918, 1.1.919, 1.1.920, 1.1.921, 1.1.922, 1.1.923, 1.1.924, 1.1.925, 1.1.926, 1.1.927, 1.1.928, 1.1.929, 1.1.930, 1.1.931, 1.1.932, 1.1.933, 1.1.934, 1.1.935, 1.1.936, 1.1.937, 1.1.938, 1.1.939, 1.1.940, 1.1.941, 1.1.942, 1.1.943, 1.1.944, 1.1.945, 1.1.946, 1.1.947, 1.1.948, 1.1.949, 1.1.950, 1.1.951, 1.1.952, 1.1.953, 1.1.954, 1.1.955, 1.1.956, 1.1.957, 1.1.958, 1.1.959, 1.1.960, 1.1.961, 1.1.962, 1.1.963, 1.1.964, 1.1.965, 1.1.966, 1.1.967, 1.1.968, 1.1.969, 1.1.970, 1.1.971, 1.1.972, 1.1.973, 1.1.974, 1.1.975, 1.1.976, 1.1.977, 1.1.978, 1.1.979, 1.1.980, 1.1.981, 1.1.982, 1.1.983, 1.1.984, 1.1.985, 1.1.986, 1.1.987, 1.1.988, 1.1.989, 1.1.990, 1.1.991, 1.1.992, 1.1.993, 1.1.994, 1.1.995, 1.1.996, 1.1.997, 1.1.998, 1.1.999, 1.1.1000.



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Paris EDON9A - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 95760 Saint-Grégoire



sofrak
ACCREDITATION
FRANCISQUE
DE NORMES
AFNOR NF S 80-01



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

