

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

1 PROMENADE DU GALLION

77200 TORCY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	1 PROMENADE DU GALLION 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	79LAF0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 11/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**


C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	15
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	21
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S)	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	27

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Mur C	79LAF0201P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	79LAF0201P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier peint + peinture en faible quantité non séparable	Mur B	79LAF0201P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture + matériau souple incolore non séparable	Plafond	79LAF0201P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	79LAF0201P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
		Enduit	Enduit plâtreux	Plafond	79LAF0201P007	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		béton	blanc en vrac + peinture non séparable					déecté (Chrysotile)
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture + matériau souple incolore non séparable	Plafond	79LAF0201P009	ZSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Allège fenêtre	Remplacement des menuiseries extérieures	Ensemble des éléments impactés	25%	1 par type par logement par type de fenêtre en alternant les façades
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques	Remplacement des menuiseries extérieures	Enduit / Peinture	25%	(doublage au poutour de menuiserie des logements placés sous isolant)
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Fenêtres	Remplacement des menuiseries extérieures	Joint de parclose	25%	1 par type par logement par type de fenêtre

Rapport N° : 79LAF0201

02/11/2017

5/29

Date d'édition : 11/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
						en alternant les façades
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Entre ouvrant et dormant de fenêtres	Remplacement des menuiseries extérieures	Joint	25%	1 par type par logement par type de fenêtre en alternant les façades
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Entre tableau extérieur et bâti de fenêtre	Remplacement des menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Bouche de ventilation	Remplacement de la VMC	Joint	25%	Si élément suspect : 1 par type par logement
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Bouche de ventilation	Remplacement de la VMC	Ensemble des éléments impactés	25%	(pourtour extérieur et intérieur)
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Calicot	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Calicot	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement de la VMC	Enduit / Calicot	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs brique plâtrière	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
humides						
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement de la VMC	Enduit / Peinture	25%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Enduit	25%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Peinture	25%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Dalle de polystyrènes	25%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Ensemble des éléments impactés	25%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Buanderie	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Enduit	25%	près du chauffe-eau
Buanderie	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Peinture	25%	près du chauffe-eau
Buanderie	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafond	Remplacement de la VMC	Dalle de polystyrènes	25%	près du chauffe-eau
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones impactées	Remplacement de la VMC	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Conduits	Remplacement de la VMC	Ensemble des éléments	100%	(inspection, composition et revêtement)
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Ensemble des zones	Redynamisation des halls et parties communes	Ensemble des éléments	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Sols	Redynamisation des halls et parties communes	Revêtement de sols	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Sols	Redynamisation des halls et parties communes	Plinthes	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Sols	Redynamisation des halls et parties communes	Carrelage	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
			communes			
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Sols	Redynamisation des halls et parties communes	Dalle de sol	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Enduit	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Peinture	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Enduit	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Peinture	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Flocage	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Ensemble des éléments	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Ensemble des éléments	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Réseau électrique	Redynamisation des halls et parties communes	Plaque	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Plafond	Redynamisation des halls et parties communes	Faux-plafond	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Conduits	Redynamisation des halls et parties communes	Revêtements existants	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
			communes			
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Ensemble des zones	Redynamisation des halls et parties communes	Ensemble des éléments	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Ensemble des zones	Redynamisation des halls et parties communes	Revêtement bitumineux	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Colle faïence	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Hall	LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES	Murs	Redynamisation des halls et parties communes	Faïence 1	100%	Si élément suspect : 1 par type par entrée
Toiture 1	LES TOITURES	Couverture	Réfection des toitures-terrasses	Pax aluminium	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Couverture	Réfection des toitures-terrasses	Revêtement bitumineux	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Couverture	Réfection des toitures-terrasses	Remontée d'étanchéité	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Acrotère	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Conduits	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Chapeau de conduits	Réfection des toitures-terrasses	Chapeau de conduit	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Edicules	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Réseaux VMC	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Conduits	Réfection des toitures-terrasses	Joint	100%	- 30 rue Beauregard

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Toiture 1	LES TOITURES	Réseaux VMC	Réfection des toitures-terrasses	Peinture	100%	- 30 rue Beauregard
Toiture 1	LES TOITURES	Ensemble des zones	Réfection des toitures-terrasses	Ensemble des éléments	100%	- 30 rue Beauregard
Façades / Pignons	LOGEMENTS COLLECTIFS	Habillage tableau extérieur de fenêtre	Remplacement des menuiseries extérieures	Inspection totale		
Extérieurs	LES EXTERIEURS	Sols	Réfection des enrobés	Enrobé		
Parking intérieur	LES EXTERIEURS	Parking	Réfection des enrobés	Enrobé		(au niveau de la dalle)
Selon localisation	LOGEMENTS COLLECTIFS	Entre dormant et maçonnerie de fenêtres	Remplacement des menuiseries extérieures	Joint		1 par type par logement par type de fenêtre en alternant les façades (en fonction des gabarits de fenêtre pour éviter qu'il y ait trop de destructif par logement)
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Divers			REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

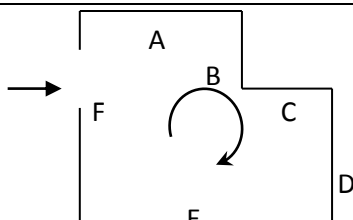

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit		PVC	
	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAF0201P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture + matériau souple incolore non séparable	79LAF0201P009	Plafond	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	79LAF0201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	79LAF0201P007	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier peint + peinture en faible quantité non séparable	79LAF0201P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture + matériau souple	79LAF0201P009	Plafond	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
			incolore non séparable				
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	79LAF0201P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Joint de parclose	Matériau souple noir	79LAF0201P002	Fenêtres	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Joint d'étanchéité	Matériau souple beige + peinture non séparable	79LAF0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Extérieurs		Joint	Matériau souple gris + peinture avec poussières non séparable	79LAF0201P004	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Joint	Matériau souple noir	79LAF0201P005	Fenêtres	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	79LAF0201P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 79LAF0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAF0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint de parclose	Matériau souple noir	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 79LAF0201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Matériau souple beige + peinture non séparable	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 79LAF0201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Extérieurs
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau souple gris + peinture avec poussières non séparable	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 79LAF0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau souple noir	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 79LAF0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 79LAF0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 79LAF0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Placard
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier peint + peinture en faible quantité non séparable	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 79LAF0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Placard
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture + matériau souple incolore non séparable	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Présence de fibres d'amiante (*)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAF0201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	79LAF0201 02/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	02/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga Ingénierie & Industrie

Place Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Hablée - CS 07 46662
57500 VICHY - 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.igp.fr

Accréditation n° 1-1947
Laboratoire de tests et de mesures
Essais

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7922 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport illustre le caractère des échantillons soumis à l'analyse.

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-309667
Échantillon ITGA : IT071711-7922
Réçu au laboratoire le : 06/11/2017

Ref. Client :

Commande	PHLAPS201-01
Classier client	PHLAPS201-01 - 39 9 - 32 rue de Beaumont, 3 à 7 promenade du Gallien 77200 TORCY
Échantillon	PHLAPS201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs périphériques - Selon localisation - Enduit / Plâtre / Châssis 2 Murs C Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtre / Carton / Papier

Préparation :
Échantillon de façon à être représentatif de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation des poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT DRS ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fracture Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + plâtreux non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 06/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chimique	1

Validé par : Fabien BELLONNET - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai incombe au client qui s'engage à fournir les données nécessaires à la réalisation de l'analyse. Les données fournies par le client sont à valider par le laboratoire avant toute analyse. Les données fournies par le client sont à valider par le laboratoire avant toute analyse.

Page 1/1

itga Ingénierie & Industrie

Place Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Hablée - CS 07 46662
57500 VICHY - 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.igp.fr

Accréditation n° 1-1947
Laboratoire de tests et de mesures
Essais

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7923 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport illustre le caractère des échantillons soumis à l'analyse.

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-309667
Échantillon ITGA : IT071711-7923
Réçu au laboratoire le : 06/11/2017

Ref. Client :

Commande	PHLAPS201-01
Classier client	PHLAPS201-01 - 39 9 - 32 rue de Beaumont, 3 à 7 promenade du Gallien 77200 TORCY
Échantillon	PHLAPS201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plâtres - Selon localisation - Joint de pontons / Châssis 2 Plâtres Joint de ponton
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :
Échantillon de façon à être représentatif de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation des poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT DRS ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fracture Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau souple noir	META le 06/11/2017	Absence de fibres	---	1

Validé par : Fabien BELLONNET - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai incombe au client qui s'engage à fournir les données nécessaires à la réalisation de l'analyse. Les données fournies par le client sont à valider par le laboratoire avant toute analyse. Les données fournies par le client sont à valider par le laboratoire avant toute analyse.

Page 1/1

Rapport N° : 79LAF0201
Date d'édition : 11/11/2017

02/11/2017

21/29

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expertehabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

itga Parc Elbert - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 40444
57500 SAINT-GENÈVE-LES-BOIS
Tél : 03 21 33 41 42 Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et porteurs
d'activités sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7924 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélevement : Commande ITGA : IT0717-105947
Échantillon ITGA : IT071711-7924
Réq au laboratoire le : 04/11/2017

Réf. Client :

Commande	PHAF201-05
Client	PHAF201-05 - 19 à 32 rue du Bourgogne, 3 à 7 promenade du Caillon 77200 TORCY
Échantillon	PHAF201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Entre tableaux extérieurs et 100 de fenêtre - Sable localisation - Joint d'Isolation / Chaudière 1 Mur B Joint d'Isolation
Description ITGA	Matériau souple beige / Peinture

Préparation :
Échantillon de type à être représentatif de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : nettoyage mécanique, réduction de la
poudre sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) conformément à la norme NF X 45-050

Résultat :

Fracture Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Matériau souple beige + peinture non séparable	META le 06/11/2017	Aucune non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse :



La responsabilité de ce rapport d'essai est portée par l'expert qui a réalisé l'analyse. L'expert ne peut être tenu responsable de l'absence de
tout échantillon analysé ou de la qualité de l'analyse. Les échantillons analysés sont remis au client sous pli cacheté et signé par l'expert.

DRH 10/11/17

Page 1/1

itga Parc Elbert - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 40444
57500 SAINT-GENÈVE-LES-BOIS
Tél : 03 21 33 41 42 Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et porteurs
d'activités sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7925 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélevement : Commande ITGA : IT0717-105947
Échantillon ITGA : IT071711-7925
Réq au laboratoire le : 04/11/2017

Réf. Client :

Commande	PHAF201-05
Client	PHAF201-05 - 19 à 32 rue du Bourgogne, 3 à 7 promenade du Caillon 77200 TORCY
Échantillon	PHAF201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Habitat 100 de fenêtre - Facades Pignon - Inspection totale / Extérieurs Mur Joint
Description ITGA	Matériau souple gris / Peinture avec poudres

Préparation :
Échantillon de type à être représentatif de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : nettoyage mécanique, réduction de la
poudre sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) conformément à la norme NF X 45-050

Résultat :

Fracture Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Matériau souple gris + peinture avec poudres non séparable	META le 06/11/2017	Aucune non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse :



La responsabilité de ce rapport d'essai est portée par l'expert qui a réalisé l'analyse. L'expert ne peut être tenu responsable de l'absence de
tout échantillon analysé ou de la qualité de l'analyse. Les échantillons analysés sont remis au client sous pli cacheté et signé par l'expert.

DRH 10/11/17

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 40442
47500 SAINT-GERMAIN-DE-VALENTIGNEY
Tél : 02 39 34.41.42
Fax : 02 39 34.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et porteurs
diploèmes sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7926 EN DATE DU 08/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats délivrés par l'analyseur qui sont identifiés par le numéro : 8)

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MAIRIE
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélevement :

Commande ITGA : IT0717-105947
Échantillon ITGA : IT071711-7926
Réçu au laboratoire le : 04/11/2017

Réf. Client :

Commande	79LAF0201-01
Cause client	79LAF0201-01 - 39 à 32 rue du Bourgogne, 3 à 7 promenade du Caillon 77200 TORCY
Échantillon	79LAF0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Échantillon de plâtre de l'enduit - Sols localisation : 30m / Chambre 5 Fenêtres joint
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Échantillon de type à être représentatif de l'ensemble

pour une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) : nettoyage mécanique, réduction de la
poudre sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) selon la norme NF X 45-050

Résultat :

Fracture Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Matériau souple noir	META le 06/11/2017	Aucun amiant détecté	---	2

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont signé ce document. Les données de ce rapport sont la propriété exclusive de l'Institut Technique de l'Amiante. Elles ne peuvent être divulguées ni utilisées sans la permission écrite de l'Institut Technique de l'Amiante.

ITGA 001 01

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 40442
47500 SAINT-GERMAIN-DE-VALENTIGNEY
Tél : 02 39 34.41.42
Fax : 02 39 34.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et porteurs
diploèmes sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7927 EN DATE DU 08/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats délivrés par l'analyseur qui sont identifiés par le numéro : 8)

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MAIRIE
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélevement :

Commande ITGA : IT0717-105947
Échantillon ITGA : IT071711-7927
Réçu au laboratoire le : 04/11/2017

Réf. Client :

Commande	79LAF0201-01
Cause client	79LAF0201-01 - 39 à 32 rue du Bourgogne, 3 à 7 promenade du Caillon 77200 TORCY
Échantillon	79LAF0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs cloisons plaques de plâtre - Échantillon des plâtres localisation : Enduit / Plâtre / Sols de bain Mur A Enduit - Plâtre plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtre / Carton

Préparation :

Échantillon de type à être représentatif de l'ensemble

pour une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) : nettoyage mécanique, réduction de la
poudre sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) selon la norme NF X 45-050

Résultat :

Fracture Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - plâtre non séparable - carton non séparable	META le 06/11/2017	Aucun amiant détecté	---	2

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont signé ce document. Les données de ce rapport sont la propriété exclusive de l'Institut Technique de l'Amiante. Elles ne peuvent être divulguées ni utilisées sans la permission écrite de l'Institut Technique de l'Amiante.

ITGA 001 01

Page 1/1



Parc Elbert - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 40444
57500 SAINT-GENEVÈVE
Tél : 03 21 33 41 42
Fax : 03 21 33 41 43
www.igp.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et portées
d'activités sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7928 EN DATE DU 08/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélevement :

Commande ITGA : IT0717-30947
Échantillon ITGA : IT071711-7928
Réçu au laboratoire le : 04/11/2017

Réf. Client :

Commande	PHAF201-01
Catégorie client	PHAF201-01 - 19 à 32 rue du Bassompard, 3 à 7 promenade du Caillon 77200 TORCY
Échantillon	PHAF201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Mur B Enduit plaqué de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de la granulométrie sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-050)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables	META le 06/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le faire rédiger. Les données de ce rapport sont la propriété exclusive de l'expert et ne peuvent être divulguées sans son autorisation écrite.

Page 1/1



Parc Elbert - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 40444
57500 SAINT-GENEVÈVE
Tél : 03 21 33 41 42
Fax : 03 21 33 41 43
www.igp.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et portées
d'activités sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7929 EN DATE DU 08/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélevement :

Commande ITGA : IT0717-30947
Échantillon ITGA : IT071711-7929
Réçu au laboratoire le : 04/11/2017

Réf. Client :

Commande	PHAF201-01
Catégorie client	PHAF201-01 - 19 à 32 rue du Bassompard, 3 à 7 promenade du Caillon 77200 TORCY
Échantillon	PHAF201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Mur B Enduit plaqué de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier peint / Plâtreux ou plâtreux quantifié

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de la granulométrie sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-050)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + carton non séparables + papier peint + plâtreux ou plâtreux quantifié non séparables	META le 06/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le faire rédiger. Les données de ce rapport sont la propriété exclusive de l'expert et ne peuvent être divulguées sans son autorisation écrite.

Page 1/1

itga
Parc Elbert - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 40443
57500 SAINT-GENEVÈRE CÉDEX
Tél : 03 21 33 41 42
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et parties
d'appartenance sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7930 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats délivrés par l'analyseur qui sont identifiés par le numéro.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MAIRIE
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-309467
Échantillon ITGA : IT071711-7930
Réq au laboratoire le : 04/11/2017

Réf. Client :

Commande	PHAFS01-01
Catégorie client	PHAFS01-01 - 19 à 32 rue du Bassompard, 3 à 7 promenade du Caillon 77200 TORCY
Échantillon	PHAFS01P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Habitat - Bureaux - Entail - Plancher Polaire Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture / Matériau souple incroscable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de
particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Précision Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture + matériau souple incroscable non séparable	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante (?)	Chrysotile	1

(?) Indique qu'une fibre d'amiante a été observée

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le faire intégrer. Les données de ce rapport sont à titre d'information et ne constituent pas une garantie de fiabilité.
Tout échantillon analysé doit être identifié par un numéro unique et être conservé pendant la durée de la garantie.

08/11/2017

Page 1/1

itga
Parc Elbert - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 40443
57500 SAINT-GENEVÈRE CÉDEX
Tél : 03 21 33 41 42
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et parties
d'appartenance sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7931 EN DATE DU 08/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats délivrés par l'analyseur qui sont identifiés par le numéro.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MAIRIE
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-309467
Échantillon ITGA : IT071711-7931
Réq au laboratoire le : 04/11/2017

Réf. Client :

Commande	PHAFS01-01
Catégorie client	PHAFS01-01 - 19 à 32 rue du Bassompard, 3 à 7 promenade du Caillon 77200 TORCY
Échantillon	PHAFS01P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Mur périphérique - doublage (plaque de plâtre + isolant) - Entailée des plâtres humides - Entail - Peinture / Culture Mur C Enduit - Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réduction de
particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Précision Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META le 08/11/2017	Présence de fibres d'amiante (?)	Chrysotile	1

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le faire intégrer. Les données de ce rapport sont à titre d'information et ne constituent pas une garantie de fiabilité.
Tout échantillon analysé doit être identifié par un numéro unique et être conservé pendant la durée de la garantie.

08/11/2017

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard D'Alsace 100
Case postale 4 33 00
33 33000 Bordeaux M3000
SIRET 508500000

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2005 - 1114 du 5 septembre 2005, codifiés aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes ultérieurs.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'explosion au plomb
 - Plombage d'urgence avant transaction, contrôle plombique antérieur
 - Diagnostic technique antérieur
 - Diagnostic antérieur parties privatives
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces isolées ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur se trouvent également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

ALLIANZ IARD
Boulevard D'Alsace 100
Case postale 4 33 00
33 33000 Bordeaux M3000
SIRET 508500000

CERTIFICAT DE COMPETENCES

Certificat de compétences Diagnosticque Immobilier

N° CPDI 4129

Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN McKael

Est certifié(a) selon la référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En fin de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

* Mission de repérage des matériaux en présence de la loi n° 93-121 du 13 février 1993 et de l'arrêté ministériel du 15 mai 1993 relatif aux procédures de repérage des matériaux en présence de la loi n° 93-121 du 13 février 1993 et de l'arrêté ministériel du 15 mai 1993.

* Mission de repérage des matériaux en présence de la loi n° 93-121 du 13 février 1993 et de l'arrêté ministériel du 15 mai 1993 relatif aux procédures de repérage des matériaux en présence de la loi n° 93-121 du 13 février 1993 et de l'arrêté ministériel du 15 mai 1993.

Article 10-1-1 du décret n° 2012-1231 du 11 octobre 2012 relatif aux compétences des personnes physiques exerçant des activités de repérage d'amiante en présence de la loi n° 93-121 du 13 février 1993 et de l'arrêté ministériel du 15 mai 1993.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticque
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35700 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 rev 12



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- x Autres types de prélèvements amiantés
- x Autres types de prélèvements non amiantés