

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

4 SQUARE R CASSART

77340 PONTAULT COMBAULT

**PHOTO NON DISPONIBLE**

## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	4 SQUARE R CASSART 77340 PONTAULT COMBAULT
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	80LAD0204-2	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	29/08/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Serge TAVARES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3472	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 18/09/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	13
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	19
ATTESTATION(S).....	21
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	22

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° : 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PARIS VALLEE MARNE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 18434  EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> <b>Objet</b> DIVERS	<b>ÉMETTEUR</b> HEVIN ERIC			
<b>SERVICE</b> SCE PARIS VAL MARNE <b>LOCALISATION</b> Programme 80 PONTAULT COMBAULT - R. CASSART Tranche 2 Ensemble D000 Escalier AD Étage 02 Logement 4 Module 80LAD0204	<b>ADRESSE</b> 4 SQUARE R. CASSART 77340 PONTAULT COMBAULT			
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 5 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 02-08-2019 AU 08-08-2019		
<b>ARTICLE</b> AMI45 AMI76	<b>DÉSIGNATION</b> REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	<b>QUANTITÉ</b> 1,00 6,00	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b> 5,00 48,00	<b>TOTAL H.T.</b> 5,00 288,00
<b>TOTAL H.T.</b> 293,00				
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				
<b>TOTAL T.T.C.</b> 351,60				
UNIQUEMENT CUISINE ET SDB SOL PLAFONT MURS				
<b>AFFECTATION BUDGÉTAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHÉMA :</b> TECHNI		
<b>CODE BUDGET</b> 1 HONAMIA	<b>RUBRIQUE</b> A760	<b>INSTANCES</b> APVM PVM	<b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</b> HONORAIRES DIAG AMIANTE	
			<b>MONTANT T.T.C.</b> 351,60	
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>				
<b>CODE BUDGET</b> 1 HONAMIA	<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b> 80 2 D000 AD 80LAD0204	<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b> L 9930757	<b>MONTANT T.T.C.</b> 351,60	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 18434				
EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 80LAD0204-2 29/08/2019

Version : 18/09/2019

5/24

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 1	RC									
Chambre 2	RC									
Chambre 3	RC									
Placard	RC									
Salle de bains	RC	Béton	Porteur s et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture	BOIS		
Séjour	RC									
WC	RC	Porteur s et/ou mur de refend / Plaques de plâtre				Sol souple	Peinture	BOIS		
Cuisine	RC	Béton	Porteur s et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Couloir	RC									

Rapport N° : 80LAD0204-2 29/08/2019

7/24

Version : 18/09/2019

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Débarras	RC									
Entrée	RC									
Dégagement	RC									

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Carrelage	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Carrelage	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Carrelage	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	80LAD0204-2P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	80LAD0204-2P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	80LAD0204-2P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Fibre de verre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	80LAD0204-2P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	80LAD0204-2P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	80LAD0204-2P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	80LAD0204-2P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Revêtement cassant beige	80LAD0204-2P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle polymère blanche	80LAD0204-2P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	80LAD0204-2P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle grise	80LAD0204-2P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT		
PHOTO NON DISPONIBLE		

PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT		
PHOTO NON DISPONIBLE		

PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Carrelage	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
PHOTO NON DISPONIBLE			

PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
PHOTO NON DISPONIBLE			

PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Fibre de verre	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
PHOTO NON DISPONIBLE			

PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Fibre de verre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
PHOTO NON DISPONIBLE			

PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019	WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
PHOTO NON DISPONIBLE			

PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Revêtement cassant beige	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
PHOTO NON DISPONIBLE			




PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle polymère blanche	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
PHOTO NON DISPONIBLE			

PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr3:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
PHOTO NON DISPONIBLE			


PRELEVEMENT : 80LAD0204-2P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	80LAD0204-2 29/08/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle grise	29/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr4:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
<p><b>PHOTO NON DISPONIBLE</b></p>			

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-78403 EN DATE DU 04/09/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-78403 Réf. Commande Client : 80LAD0204-2--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 80LAD0204-2--01 - 4 SQUARE R CASSART 77340 PONTAULT COMBAULT				Réf échantillon ITGA : IT071909-2311
Réf échantillon client : 80LAD0204-2P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité
* Revêtement souple beige	META (1)	1	04/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune	META (2)	1	04/09/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	04/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	04/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 80LAD0204-2--01 - 4 SQUARE R CASSART 77340 PONTAULT COMBAULT				Réf échantillon ITGA : IT071909-2312
Réf échantillon client : 80LAD0204-2P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur C Fibre de verre				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtréux blanc en faible quantité
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtréux blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-78403 EN DATE DU 04/09/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 80LAD0204-2-01 - 4 SQUARE R CASSART 77340 PONTAULT COMBAULT Réf échantillon client : 80LAD0204-2P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur D Fibre de verre				Réf échantillon ITGA : IT071909-2313 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 80LAD0204-2-01 - 4 SQUARE R CASSART 77340 PONTAULT COMBAULT Réf échantillon client : 80LAD0204-2P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071909-2314 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 80LAD0204-2-01 - 4 SQUARE R CASSART 77340 PONTAULT COMBAULT Réf échantillon client : 80LAD0204-2P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur A Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT071909-2315 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère blanche / Carrelage / Colle grise
* Revêtement cassant beige	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère blanche	META (2)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste

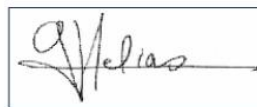


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

# ATTESTATION(S)



**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES</b>  <b>CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )</b>  <b>CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )</b>  <b>REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION</b>  <b>REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</b>  <b>DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU</b>  <b>CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )</b>  <b>RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</b>  <b>ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES</b>  <b>ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )</b>  <b>INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )</b>  <b>MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN</b>  <b>CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</b>  <b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ</b>  <b>ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</b></p>	<p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b>  <b>DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE</b>  <b>CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION</b>  <b>DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES</b>  <b>THERMOGRAPHIE INFRAROUGE</b>  <b>DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.</b>  <b>DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE</b>  <b>DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION</b>  <b>DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.</b>  <b>DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES</b>  <b>EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )</b>  <b>ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION</b>  <b>CENTRE DE FORMATION</b>  <b>MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE</b>  <b>DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR</b>  <b>VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b></p>
--	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



PEFC® 10-31-1483 / Certifié PEFC  
  
  
 N° 100000103 2008-002  
 AD

CERTIFICAT DE COMPETENCES



<b>PLANCHE DE REPÉRAGE</b>	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : TAVARES Serge	Bien : 80LAD0204-2 - 4 SQUARE R CASSART 77340 PONTAULT COMBAULT	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

Murs amiantés
■ Prélèvements de sol amianté
■ Prélèvements de sol non amiantés
● Prélèvements de plafond amiantés
● Prélèvements de plafond non amiantés
→ Prélèvements de mur amiantés
→ Prélèvements de mur non amiantés
X Autres types de prélèvements amiantés
X Autres types de prélèvements non amiantés
/// Sols amiantés
/// Plafonds amiantés
⊗ Sols et plafonds amiantés
⊕ Conduits amiantés
⊕ Conduits non amiantés