

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

4 SQUARE R. CASSART LGT 4

4

77340 PONTAULT COMBAULT



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	4 SQUARE R. CASSART LGT 4 77340 PONTAULT COMBAULT
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	4
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	80LAD0204	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 21/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



Rapport N° : 80LAD0204

11/12/2017

Date d'édition : 21/12/2017

2/34

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amianté dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianté	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	33

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 277 700 919 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 28279 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
REF. FOURNISSEUR F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS	ÉMETTEUR ERNST ERIC			
SERVICE SENART Techniciens	LOGICIAISON Programme 80 PONTAULT COMBAULT - R. CASSART Tranche 2 Ensemble D000 Escalier AD Étage 02 Logement 4 Module 80LAD0204 Rebat des clés CHEZ LE GARDIEN			
ADRESSE 4 SQUARE R. CASSART 77340 PONTAULT COMBAULT				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 07/12/2017 AU 21/12/2017				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AMANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM75	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE S1 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE + SOL EN TOTALITÉ DU LOGEMENT TEL GARDIEN MR EL HARI 0995402199	12,00	48,00	576,00
TOTAL H.T.				581,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				116,20
TOTAL T.T.C.				697,20
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMA	A760	SENT SNTA	HONORAIRES DIAG AMANTE	697,20
AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES OCCURANT		
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCURANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMA	80 2 D000 AD 80LAD0204 L 33720		697,20	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 28279				
EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

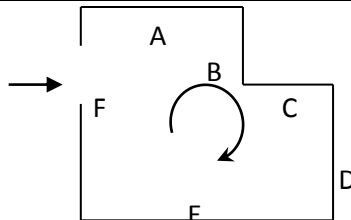

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Dégagement 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Béton				Dalle de sol	Peinture	METALLIQUE		
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Carrelage	Peinture	BOIS	PVC	
Dégagement	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Cellier	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
WC	Plaque de plâtre				Carrelage	Peinture	BOIS		
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture	BOIS		
Séjour	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Placard	Béton	Périphériques / Doublage	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Peinture	BOIS		

Rapport N° : 80LAD0204 11/12/2017

Date d'édition : 21/12/2017

7/34

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 3	Plaque de plâtre	(plaque de plâtre + isolant) Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Dégagement 2	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Peinture	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	80LAD0204P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle grise + couche	80LAD0204P002	Sol	BON ETAT	Amiante non	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 80LAD0204 11/12/2017

8/34

Date d'édition : 21/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage				déecté	
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple vert + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	80LAD0204P003	Sol	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	80LAD0204P004	Sol	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	80LAD0204P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	80LAD0204P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non déecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	80LAD0204P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage	80LAD0204P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage	80LAD0204P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de		Carrelage	Colle grise +	80LAD0204P002	Sol	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
bains			couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage			ETAT	non détecté	
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple vert + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	80LAD0204P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple vert + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	80LAD0204P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	80LAD0204P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	80LAD0204P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	80LAD0204P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	80LAD0204P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc +	80LAD0204P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peinture non séparable				déecté	
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	80LAD0204P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable	80LAD0204P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			+ peinture non séparable					
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit /	Enduit plâtreux	80LAD0204P011	Mur C	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Calicot	blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable			ETAT	non détecté	
Cellier		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit /	Enduit plâtreux	80LAD0204P011	Mur C	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Calicot	blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable			ETAT	non détecté	
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit /	Enduit plâtreux	80LAD0204P011	Mur B	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
2		Calicot	blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable			ETAT	non détecté	
Dégagement 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	80LAD0204P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 80LAD0204P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	80LAD0204 11/12/2017		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	80LAD0204 11/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + carrelage	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204 11/12/2017	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple vert + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204 11/12/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204 11/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204 11/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204 11/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204 11/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	80LAD0204 11/12/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	80LAD0204 11/12/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204 11/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 80LAD0204P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	80LAD0204 11/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	11/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains

1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains

cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29088 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à destination des clients et ne doivent pas être diffusés par ailleurs.)

Client : AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
59500 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-125866
Échantillon ITGA : IT071712-29088
Reçu au laboratoire n° : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-IE
Client client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASBART LOT 4 77340 PONTAULT COMBAULT
Echantillon	80LAD0204P02 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Déplacement sol dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polystyrène jaune / Ragréage gris / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmissibilité Analogue (META) : imagerie recueillie, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analogue (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Résultat :

Proportion Analytique	Technique analytique (si date d'échantillon)	Résultat	Type d'échantillon	Niveau de confiance
Revêtement souple beige + colle polystyrène jaune non séparables + ragréage gris + peinture non séparables	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	3

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses, pour cela, un bon échantillon est requis au préalable et doit être représentatif de l'échantillon. Nos analyses sont réalisées en toute indépendance et nous ne sommes pas responsables de la qualité des échantillons.

Page 1/1

itga 1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains

1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains
1 rue Traversière 59500 Avesnes-les-Bains

cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29089 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à destination des clients et ne doivent pas être diffusés par ailleurs.)

Client : AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
59500 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-125866
Échantillon ITGA : IT071712-29089
Reçu au laboratoire n° : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-IE
Client client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASBART LOT 4 77340 PONTAULT COMBAULT
Echantillon	80LAD0204P02 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage
Description ITGA	Calle gris / Coche plâtre blanc / Peinture / Ragréage gris / Carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmissibilité Analogue (META) : imagerie recueillie, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analogue (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Résultat :

Proportion Analytique	Technique analytique (si date d'échantillon)	Résultat	Type d'échantillon	Niveau de confiance
Colle gris + coche plâtre blanc non séparables + peinture non séparables + ragréage gris + carrelage	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	3

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses, pour cela, un bon échantillon est requis au préalable et doit être représentatif de l'échantillon. Nos analyses sont réalisées en toute indépendance et nous ne sommes pas responsables de la qualité des échantillons.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29090 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les bulletins émis à l'analyse.)

Client :
 AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12586
 @bulletin ITGA : IT071712-29090
 Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE CASABIT LGT 4 77340 PONTAULT COMBAULT
Echantillon	80LAD0204P03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 3 sur dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Revêtement souple vert / Colle polystyrène jaune en faible quantité / Ragnage gris en faible quantité / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 025 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-003)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'adoption	Résultat	Type d'analyse	100 ou 1000 ppm
Revêtement souple beige + revêtement souple vert + colle polystyrène jaune en faible quantité non séparables + ragnage gris en faible quantité + peinture non séparables	META le 20/11/2007	Amiante non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

In responsabilité de ce rapport l'Institut Technique des Matériaux pour l'habitat et l'industrie - en regard de son rôle de laboratoire accrédité - ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données analytiques présentées ci-dessus. Les caractéristiques des matériaux analysés sont celles qui ont été communiquées au laboratoire par le client.

07/6 10/04/17

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29091 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les bulletins émis à l'analyse.)

Client :
 AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12586
 @bulletin ITGA : IT071712-29091
 Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE CASABIT LGT 4 77340 PONTAULT COMBAULT
Echantillon	80LAD0204P04 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 2 sur Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple vert / Colle polystyrène jaune / Ragnage gris / Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 025 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-003)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'adoption	Résultat	Type d'analyse	100 ou 1000 ppm
Revêtement souple vert + colle polystyrène jaune non séparables + ragnage gris + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparables	META le 20/11/2007	Amiante non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

In responsabilité de ce rapport l'Institut Technique des Matériaux pour l'habitat et l'industrie - en regard de son rôle de laboratoire accrédité - ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données analytiques présentées ci-dessus. Les caractéristiques des matériaux analysés sont celles qui ont été communiquées au laboratoire par le client.

07/6 10/04/17

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29092 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'adresse)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-12586
Échantillon ITGA : IT071712-29092
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASABIT LGT 4 77340 PONTAULT COMBAULT
Echantillon	80LAD020908 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisinier-Me D. Enkidé Cabut
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transfert d'Image (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transfert d'Image Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparables	META le 20/12/2017	Absence non détectée	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos services sont réservés en vertu de notre loi de responsabilité professionnelle relative à notre activité professionnelle.

01/10/2017

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29093 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'adresse)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-12586
Échantillon ITGA : IT071712-29093
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASABIT LGT 4 77340 PONTAULT COMBAULT
Echantillon	80LAD020908 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisinier-Me D. Enkidé Cabut
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton en vrac / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transfert d'Image (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transfert d'Image Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc + carton en vrac non séparables + peintures non séparables	META le 20/12/2017	Absence non détectée	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos services sont réservés en vertu de notre loi de responsabilité professionnelle relative à notre activité professionnelle.

01/10/2017

Page 1/1


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
 07540 SAINT-GERMAIN-DES-SECS
 Tél : 03 21 23 41 44
 Fax : 03 21 23 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
 Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr


RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29094 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
 AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12586
 Fiche ITGA : IT071712-29094
 Répé au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASABIT LGT 4 77340 PONTOULT COMBAULT
Echantillon	80LAD020908 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Ma B Breluis Cabait
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Plâtreux

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc + adhésifs non adhésifs	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de validité des conditions de validité des données. Page 1 sur 1

01/12/2017

Page 1/1


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
 07540 SAINT-GERMAIN-DES-SECS
 Tél : 03 21 23 41 44
 Fax : 03 21 23 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
 Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr


RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29095 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
 AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12586
 Fiche ITGA : IT071712-29095
 Répé au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASABIT LGT 4 77340 PONTOULT COMBAULT
Echantillon	80LAD020908 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Plâtreux Breluis Breluis
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non adhésifs	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de validité des conditions de validité des données. Page 1 sur 1

01/12/2017

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29096 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants : ...)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-12586
Échantillon ITGA : IT071712-29096
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASABIT LGT 4 77340 PONTOULT COMBAULT
Echantillon	80LAD0204P03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Mu C Eteint beige
Description ITGA	Echant. plâtreux blanc / Papier / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hauteur de confiance
Enduit plâtreux blanc, papier non identifiable + peinture non identifiable	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de la conclusion sans garantie pour les données antérieures ou futures.

01/10/2017

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29097 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants : ...)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-12586
Échantillon ITGA : IT071712-29097
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASABIT LGT 4 77340 PONTOULT COMBAULT
Echantillon	80LAD0204P03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Mu B Eteint beige
Description ITGA	Echant. plâtreux blanc / Papier / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hauteur de confiance
Enduit plâtreux blanc, papier non identifiable + peinture non identifiable	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de la conclusion sans garantie pour les données antérieures ou futures.

01/10/2017

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29098 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-12586
Échantillon ITGA : IT071712-29098
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASABIT LGT 4 77340 PONTAULT COMBAULT
Echantillon	80LAD0209012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Mur D'Enduit - Calvit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier peint / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc + carton non séparables + papier peint non séparables + plâtreux non séparables	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de clôture des opérations de laboratoire et peuvent varier en fonction de la date de clôture.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-29099 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Travertine
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-12586
Échantillon ITGA : IT071712-29099
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	80LAD0204-01
Dossier client	80LAD0204-01 - 4 SQUARE R. CASABIT LGT 4 77340 PONTAULT COMBAULT
Echantillon	80LAD0209012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Plafond Enduit blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de clôture des opérations de laboratoire et peuvent varier en fonction de la date de clôture.

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigneuses Emplacement
Case postale 4 12 00
30, Boulevard Desseigneuses Emplacement
3001 BOURGAINVILLE

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
- Dossier technique amiante
- Diagnostic amiante parties intérieures
- Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte addition autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° : CPDI 3541 - Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNIOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI D08 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Ambiante Sans Mention* Date d'effet : 04/06/2015 - Date d'expiration : 05/04/2020
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/06/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022
Gas	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 18/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit,
Etabli à Saint-Grégoire, le 06/11/2017.

*Amiante sans mention : l'absence de mention de la présence d'amiante dans le rapport de diagnostic immobilier est la seule mention possible. Elle ne signifie pas l'absence d'amiante dans le bâtiment. Elle signifie simplement que le diagnostic immobilier ne permet pas de conclure sur la présence ou l'absence d'amiante dans le bâtiment. La présence d'amiante dans le bâtiment est à rechercher par un professionnel habilité à cet effet.

Le présent certificat est délivré par I.Cert, organisme de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : Amiante sans mention, Electricité, Gas, Plomb, Termites. I.Cert est un organisme de certification agréé par le Ministère de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Énergie (MDEDE) en vertu de l'arrêté du 14/06/2017. I.Cert est un organisme de certification agréé par le Ministère de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Énergie (MDEDE) en vertu de l'arrêté du 14/06/2017. I.Cert est un organisme de certification agréé par le Ministère de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Énergie (MDEDE) en vertu de l'arrêté du 14/06/2017.




Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr



CPDI 3541

Parc 113708 - Sidermont D - Rue de la Reine Victoria - 35760 Saint-Grégoire

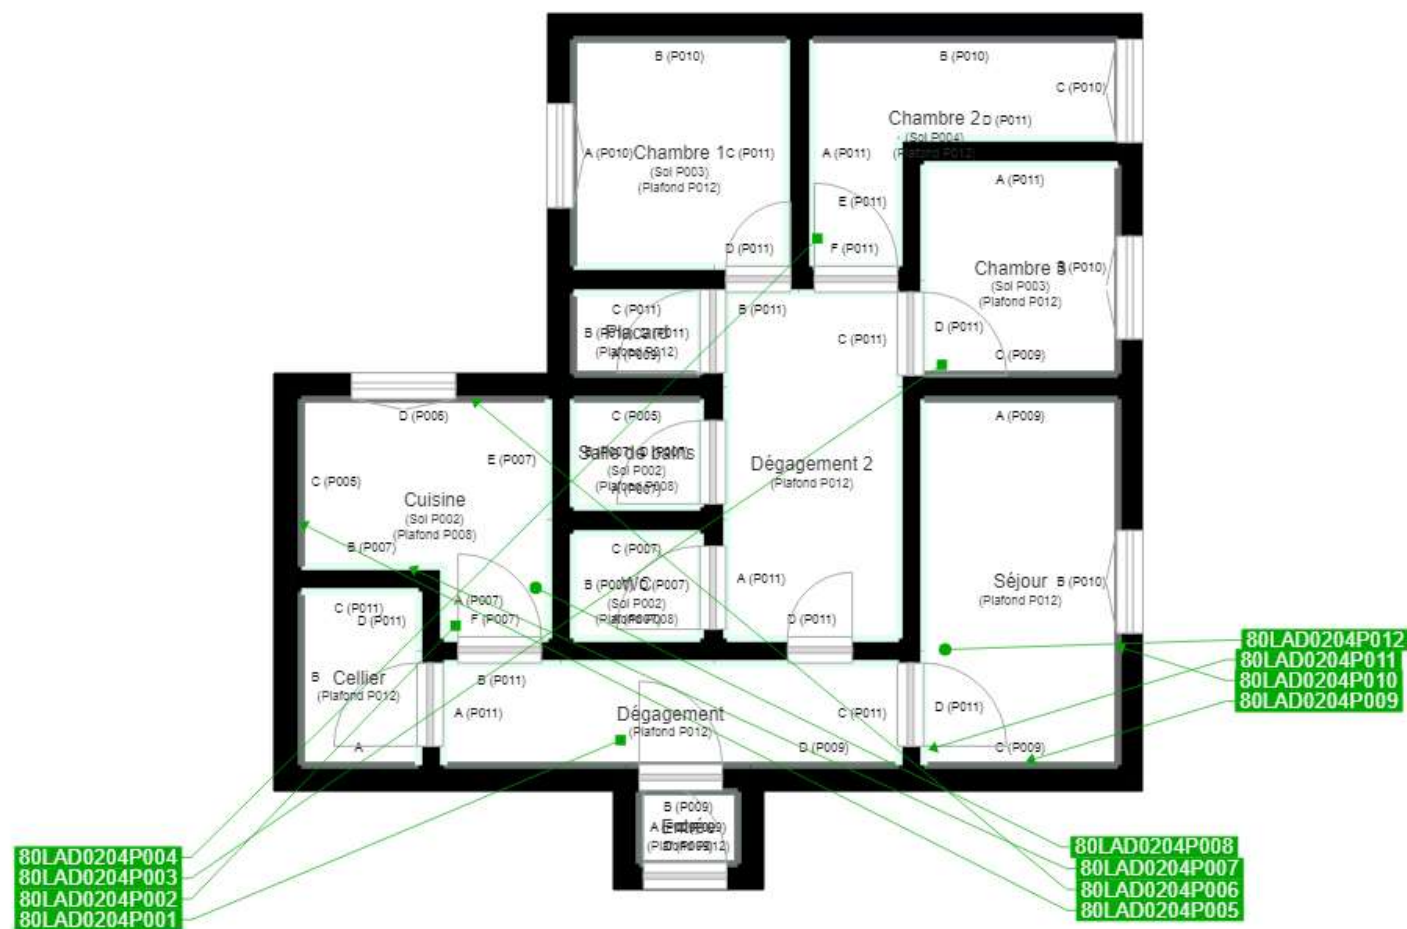

■	Murs périphériques / Plaques de plâtre
■	Murs Bois
■	Murs Brique
■	Murs Béton brut
■	Cloisons Plaques de plâtre
■	Murs carreaux de plâtre
■	Murs Béton / Enduit
■	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
■	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
■	Torchis
■	Murs Amiantés
■	Murs Brique / Enduit
■	Murs Brique plâtrière

■	Prélèvements de sol amiantés
■	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés