

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

1 PLACE DU FRONT POPULAIRE

MODULE 81LAA0203
77186 NOISIEL



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	MODULE 81LAA0203
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	81LAA0203	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	20/03/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Julien DETOUL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3473	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/04/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Julien DETOUL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	31
ATTESTATION(S).....	34
CERTIFICAT DE COMPETENCES	35

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de Bains/WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + peinture + papier non séparable	Mur G	81LAA0203P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de Bains/WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + peinture + papier non séparable	Mur D	81LAA0203P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de Bains/WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac non séparable + peinture + papier non séparable	Mur G	81LAA0203P008	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

Rapport N° : 81LAA0203 20/03/2019

Version : 02/04/2019

4/36

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 5145 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 76300 POISSY Téléphone 0321734144																																																		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance EX -CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	SERVICE SCE GONDOIRE PDF ÉMETTEUR LUKOKI JULIEN																																																			
LOCALISATION Programme 81 NOISIEL (F. POPULAIRE) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AA Étag 02 Logement 3 Module 81LAA0203 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE MME BERTHET CECILE 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Tél. personnel 0164804307																																																			
DÉLAI D'EXÉCUTION 1 JOUR		PÉRIODE DU 13-03-2019 AU 13-03-2019																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMI46</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AMI73</td> <td>D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANA YSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS</td> <td>10,00</td> <td>48,00</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>485,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td>97,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>	ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00	AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANA YSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00	TOTAL H.T.				485,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.					T.V.A. 20,00 %				97,00	TOTAL T.T.C.				582,00		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00																																																
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANA YSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00																																																
TOTAL H.T.				485,00																																																
H.T. ACTUALISE																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																				
RABAIS																																																				
TOTAL H.T.																																																				
T.V.A. 20,00 %				97,00																																																
TOTAL T.T.C.				582,00																																																
13-03-2019 REFECTION PEINTURES ET SOLS CONTACT GARDIEN 06 86 40 91 52																																																				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES 1 HONAMIA A780 ANOR NOR		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE HONORAIRES DIAG AMIANTE MONTANT T.T.C. 582,00																																																		
AFFECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT 1 HONAMIA 81 1 A000 AA 81LAA0203 L 24370 BERTHET CECILE		MONTANT T.T.C. 582,00																																																		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 5145																																																				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE																																																				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Eléments de la liste A/, Fenêtre bois

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

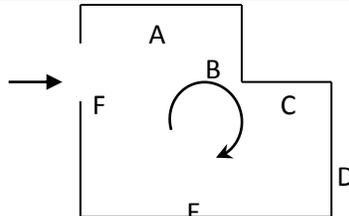

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
Cellier	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de Bains/WC	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 2	RC	Béton	Carreaux de plâtre	Aucun		Dalle béton	Dalle béton			
Placard 1	RC	Carreau x de plâtre	Béton	Aucun		Dalle béton	Dalle béton			
Entrée	RC	Carreau x de plâtre	Aucun	Béton		Dalle béton	Dalle béton			
	RC									
Cellier	RC	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Séjour / Salon	RC	Carreau x de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre	Béton		Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	RC	Carreau x de plâtre	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre		Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique 1	RC					Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique 2	RC					Dalle béton	Dalle béton			

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Salle de Bains/WC	RC	Béton	Carreaux de plâtre	Béton périphérique		Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	RC	Carreaux de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre	Béton		Dalle béton	Dalle béton			
Balcon	RC					Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de Bains/WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture + papier non séparable	81LAA0203P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de Bains/WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture + papier non séparable	81LAA0203P008	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de Bains/WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture + papier non séparable	81LAA0203P008	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
-------	--------	-----------	-------------------------	-------------	-----------	------	----------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P00 3	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau fibreux vert en faible quantité non séparable	81LAA0203P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0203P00 5	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Dalle de sol	Revêtement souple marron	81LAA0203P00 5	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	81LAA0203P00 5	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	81LAA0203P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0203P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	81LAA0203P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Gaine technique 1	RC	Conduit PVC		81LAA0203P011	Conduits	BON ETAT	Amiante non détectée	JP
Gaine technique 1	RC	Conduit Metal		81LAA0203P012	Conduits	BON ETAT	Amiante non détectée	JP
Gaine technique 2	RC	Conduit Metal		81LAA0203P013	Conduits	BON ETAT	Amiante non détectée	JP
Gaine technique 2	RC	Conduit PVC		81LAA0203P014	Conduits	BON ETAT	Amiante non détectée	JP
Placard 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P001	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0203P00 5	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple marron	81LAA0203P00 5	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	81LAA0203P00 5	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0203P00 5	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Dalle de sol	Revêtement souple marron	81LAA0203P00 5	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	81LAA0203P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0203P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Dalle de sol	Revêtement souple marron	81LAA0203P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	81LAA0203P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0203P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement souple marron	81LAA0203P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	81LAA0203P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0203P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0203P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	81LAA0203P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Gaine technique 1	RC	Conduit PVC		81LAA0203P011	Conduits	BON ETAT	Amiante non détectée	JP
Gaine technique 1	RC	Conduit Metal		81LAA0203P012	Conduits	BON ETAT	Amiante non détectée	JP
Gaine technique 2	RC	Conduit Metal		81LAA0203P013	Conduits	BON ETAT	Amiante non détectée	JP

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Gaine technique 2	RC	Conduit PVC		81LAA0203P014	Conduits	BON ETAT	Amiante non détectée	JP
Placard 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	81LAA0203P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAA0203P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau fibreux vert en faible quantité non séparable	81LAA0203P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau fibreux vert en faible quantité non séparable	81LAA0203P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau fibreux vert en faible quantité non séparable	81LAA0203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	81LAA0203P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de Bains/WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de Bains/WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	81LAA0203P009	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 81LAA0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAA0203 20/03/2019		Séjour / Salon (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAA0203 20/03/2019		Séjour / Salon (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

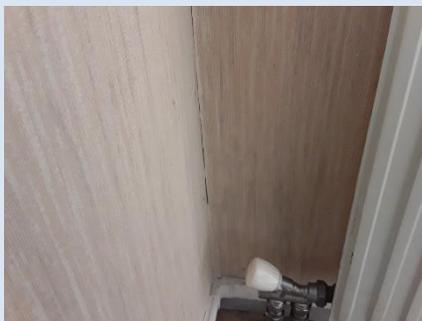

PRELEVEMENT : 81LAA0203P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAA0203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau fibreux vert en faible quantité non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAA0203P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

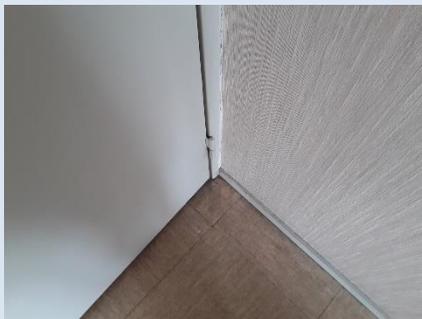


PRELEVEMENT : 81LAA0203P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple marron	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

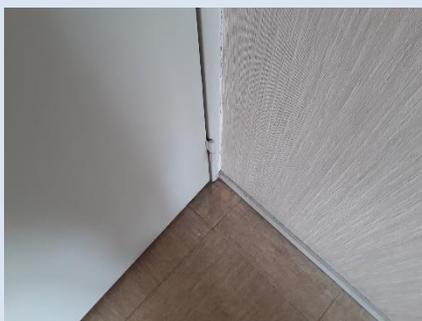


PRELEVEMENT : 81LAA0203P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

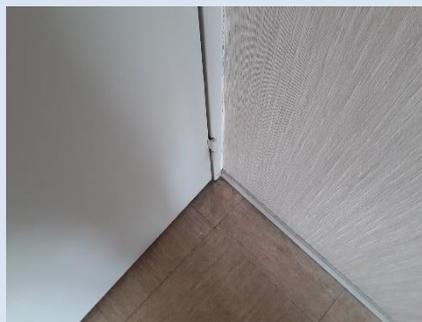

PRELEVEMENT : 81LAA0203P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

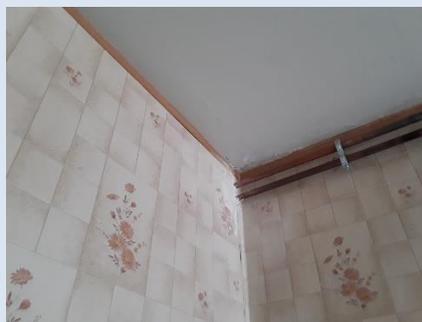

PRELEVEMENT : 81LAA0203P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0203P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Salle de Bains/WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture + papier non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAA0203P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0203P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

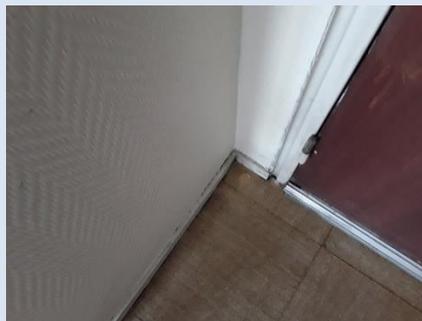

PRELEVEMENT : 81LAA0203P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0203P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0203 20/03/2019	Gaine technique 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit PVC		20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détectée	

EMPLACEMENT

néant

PRELEVEMENT : 81LAA0203P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAA0203 20/03/2019		Gaine technique 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Metal		20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détectée	
EMPLACEMENT			
néant			

PRELEVEMENT : 81LAA0203P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAA0203 20/03/2019		Gaine technique 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Metal		20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détectée	
EMPLACEMENT			
néant			

PRELEVEMENT : 81LAA0203P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAA0203 20/03/2019		Gaine technique 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit PVC		20/03/2019	DETOUL Julien
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détectée	
EMPLACEMENT			
néant			

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-27524 EN DATE DU 29/03/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-27524 Réf. Commande Client : 81LAA0203--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL				Réf échantillon ITGA : IT071903-50487
Réf échantillon client : 81LAA0203P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Salon Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL				Réf échantillon ITGA : IT071903-50488
Réf échantillon client : 81LAA0203P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Salon Mar C Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier
* Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	META (1)	2	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL				Réf échantillon ITGA : IT071903-50489
Réf échantillon client : 81LAA0203P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Salon Mar D Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint
* Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	META (1)	2	29/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-27524 EN DATE DU 29/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante	
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0203P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Salon Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre					
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau fibreux vert en faible quantité non séparable		META (1)	1	28/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0203P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Salon Sol Dalle de sol					
Revêtement souple beige		META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Revêtement souple marron		META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable		META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0203P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton					
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable		META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0203P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur D Enduit Calicot					
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable		META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0203P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de Bains WC Mur G Enduit Peinture béton					
Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture + papier non séparable		META (1)	1	28/03/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0203P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur A Enduit plaque de plâtre					
Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint en vrac non séparable		META (1)	4	29/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-27524 EN DATE DU 29/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 81LAA0203--01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL		Réf échantillon ITGA : IT071903-50496		
Réf échantillon client : 81LAA0203P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrèage gris en faible quantité / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité		
* Revêtement souple beige	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	29/03/2019	Amiante non détecté / -

(*) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.


L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



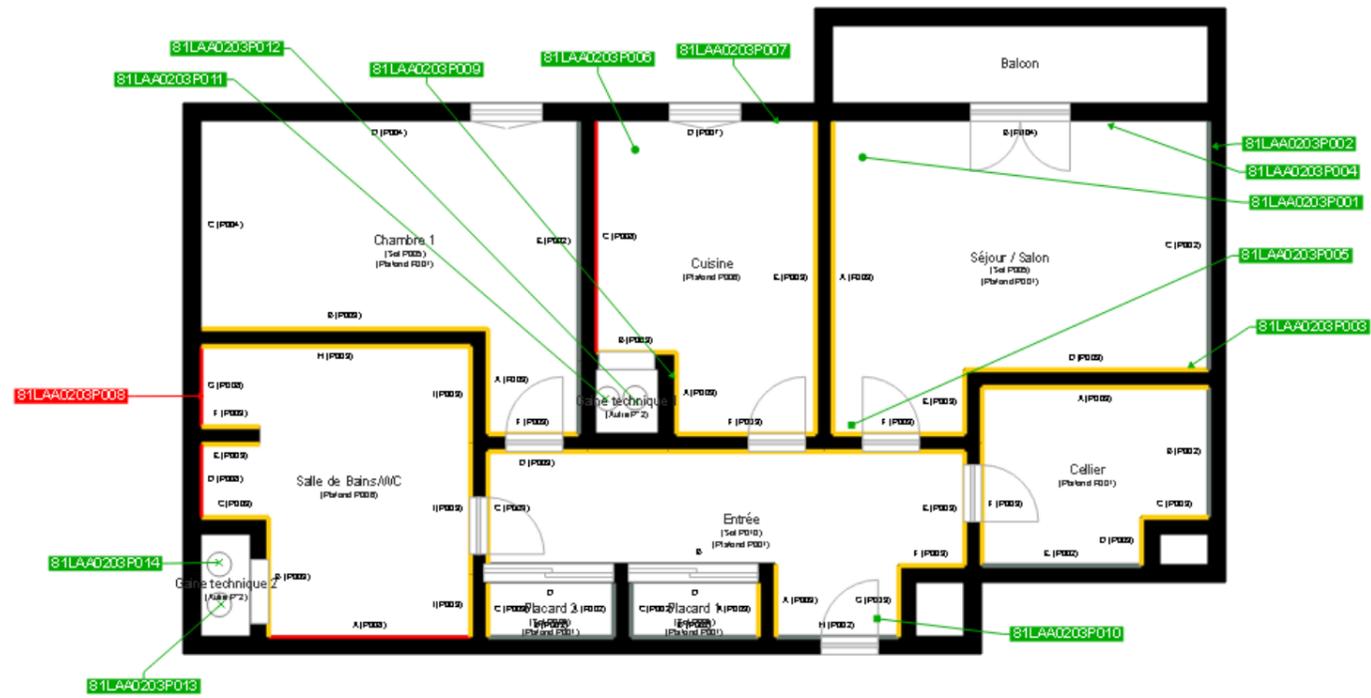

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés
- Conduits amiantés
- Conduits non amiantés