

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1

1

77186 NOISIEL



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	81LAA0501	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 15/02/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	13
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	14
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	14
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	15
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	32
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	39
ATTESTATION(S).....	42
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	43

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	81LAA0501P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	81LAA0501P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur A	81LAA0501P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAA0501P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	81LAA0501P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	81LAA0501P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	81LAA0501P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 3		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P010	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P010	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	Sol	81LAA0501P010	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	81LAA0501P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	81LAA0501P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	81LAA0501P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	81LAA0501P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur D	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur E	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur F	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur A	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur B	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur B	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur C	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur B	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur A	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur C	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur G	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	Mur A	81LAA0501P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur E	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur F	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAA0501P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

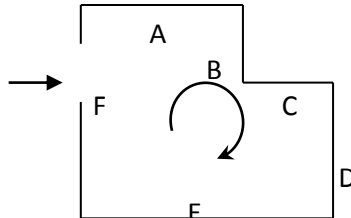

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Débarra			OUI	CONCERNEE
s			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Carreaux de plâtre	Mâchefer	Béton		Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Débarra	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
s									
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Couloir	Carreaux de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 3	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Placard 2	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Chambre 1	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
WC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 1	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit		PVC	
Salle de bains	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P001	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P001	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P001	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

Rapport N° : 81LAA0501 08/02/2018

23/45

Version : 15/02/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P001	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P007	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	81LAA0501P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

Rapport N° : 81LAA0501 08/02/2018

24/45

Version : 15/02/2018



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	81LAA0501P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	81LAA0501P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	81LAA0501P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige	81LAA0501P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	81LAA0501P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	81LAA0501P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	81LAA0501P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	81LAA0501P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	81LAA0501P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	81LAA0501P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	81LAA0501P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	81LAA0501P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAA0501P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 81LAA0501P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAA0501 08/02/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Présence de fibres d'amiante (*)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0501P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAA0501 08/02/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 81LAA0501P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0501P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 81LAA0501P005**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 81LAA0501P005**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 81LAA0501P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0501P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0501P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0501P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0501P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAA0501P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAA0501 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-15516 EN DATE DU 14/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-15516 Réf. Commande Client : 81LAA0501-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0501P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT141802-26107 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	2	14/02/2018	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0501P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT141802-26108 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	4	14/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0501P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT141802-26109 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Peinture
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	META	3	14/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Valentin PIROT - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-15516 EN DATE DU 14/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0501P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT141802-26110 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture avec poussières
▸ Enduit beige en vrac + peinture avec poussières non séparable	META	1	14/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0501P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT141802-26111 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac / Peintures multiples avec poussières
▸ Revêtement souple beige	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
▸ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable	META	1	14/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0501P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT141802-26112 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture / Papier peint
▸ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0501P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT141802-26113 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	14/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0501P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT141802-26114 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAA0501P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT141802-26115 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	14/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-15516 EN DATE DU 14/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 81LAA0501-01 - 1 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAA0501P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Dalle de sol		Ref échantillon ITGA : IT141802-26116 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en faible quantité / Peinture avec poussières		
↳ Revêtement souple beige	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
↳ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	META	2	14/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

(\*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
50 Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Dossier technique amiante
  - Présence de termites et autres insectes xylophages
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Etat des risques naturels et technologiques
  - Mesurage Loi Carrez
  - Mesurage Loi Boulin
  - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
  - Calcul des millèmes de copropriété
  - Diagnostic Radon
  - Thermographie des bâtiments
  - Loi S.R.U.
  - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borko)
  - Etat du dispositif de sécurité des piscines
  - Certificat de logement décent
  - Etat des lieux locatifs
  - Diagnostic accessibilité handicapés
  - Infiltrométrie
  - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
  - Etat descriptif de division
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Présence de champignons lignivores
  - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.


**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017  
Laura FOURNIER  
Pour la Compagnie





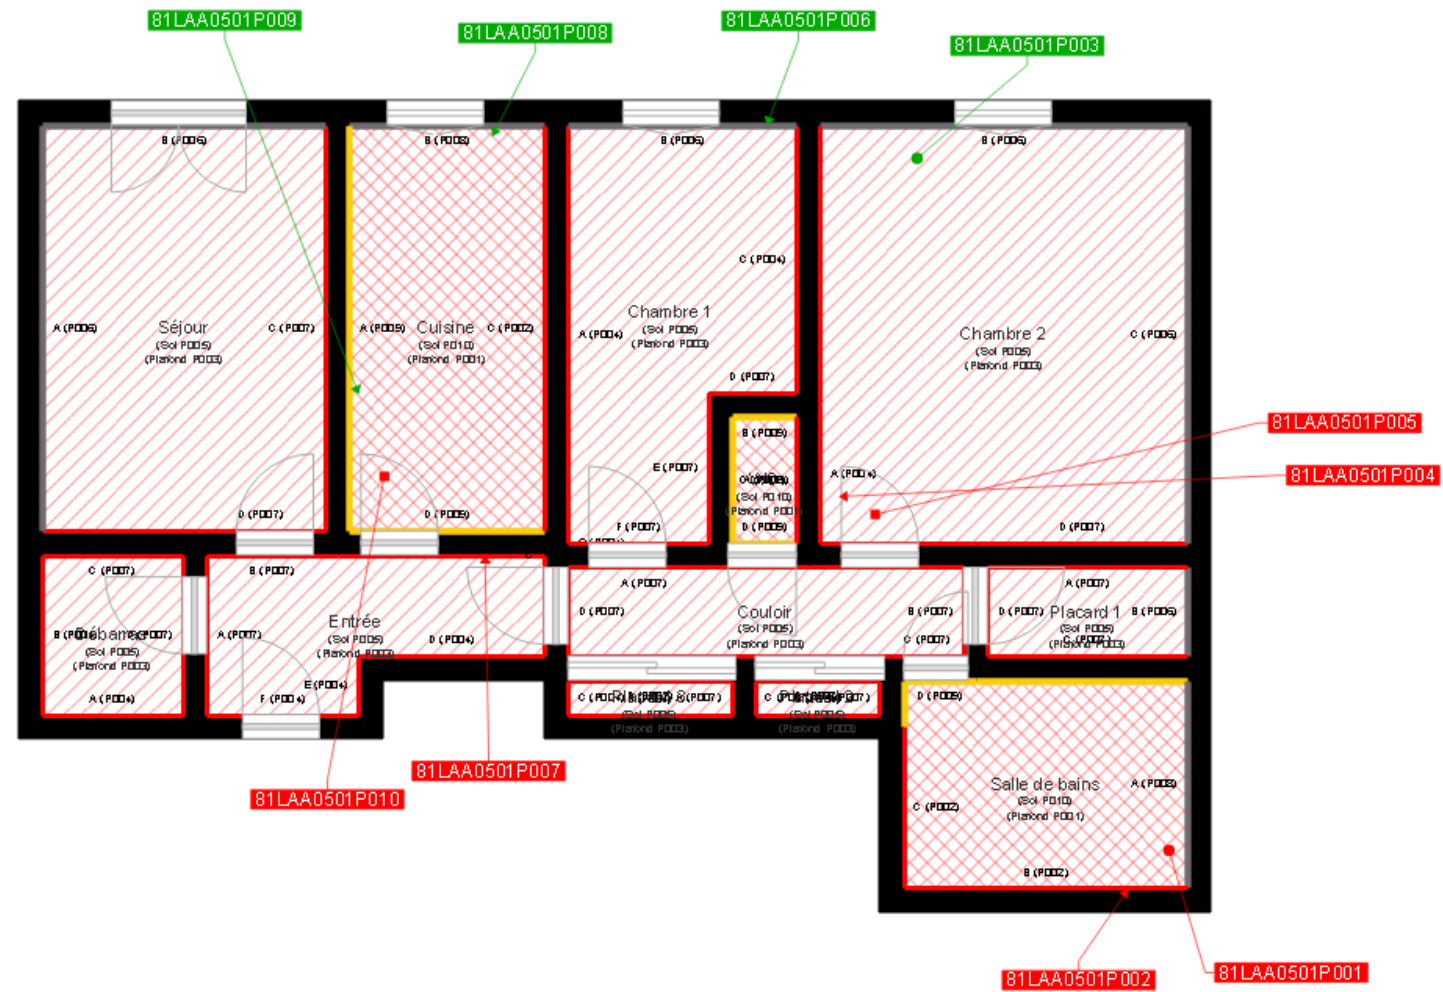

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

