

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 3

3

77186 NOISIEL



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 3 77186 NOISIEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	3
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	81LAB0503	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 10/01/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION .....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE.....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	12
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	18
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangereusité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	24

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable	Mur C	81LAB0503P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 277 700 019 00010		<b>BON DE TRAVAUX N° 2017 29916</b>  EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144		
<b>Réel fournisseur</b> F / 6149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS	<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens <b>ÉMETTEUR</b> DUFETEL GERARD			
<b>LOCALISATION</b> Programme S1 NOISIEL (F. POPULAIRE) Tranche 1 Ensemble C000 Escalier AD Étage 05 Logement 3 Module 81LAB0503 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> M VILLARIN DIEGO 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL			
<b>DELAI D'EXECUTION</b> 15 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 29-12-2017 AU 12-01-2018		
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AM06	REFRAGE AMANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM07	ENTRETIEN DU REPARATIONS - ENTRETI ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ESUIE	6,00	48,00	288,00
<b>TOTAL H.T.</b>				293,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				58,60
<b>TOTAL T.T.C.</b>				351,60
28-12-2017 DIAGNOSTIC AMANTE SOLS/MURS/PLAFONDS CLSS A LA LOQP-06 RS 40 91 52				
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	A750	0H	HONORAIRES DIAG AMANTE	351,60
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>REPERENCES OCCUPANT</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>REPERENCES PATRIMOINE</b>	<b>REPERENCES OCCUPANT</b>		<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	01 1 C000 AS 81LAB0503	L9005601 VILLARIN DIEGO		351,60
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 29916				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
Salle de bains et WC			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	PVC		
Salle de bains et WC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit		PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable	81LAB0503P001	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAB0503P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAB0503P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose	81LAB0503P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAB0503P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	81LAB0503P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAB0503P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAB0503P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAB0503P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	81LAB0503P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable + ragréage rose					
Salle de bains et WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	81LAB0503P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	81LAB0503P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac +	81LAB0503P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC			peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable				déecté	
Salle de bains et WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	81LAB0503P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 81LAB0503P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAB0503 02/01/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAB0503P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAB0503 02/01/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAB0503P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAB0503 02/01/2018	Salle de bains et WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

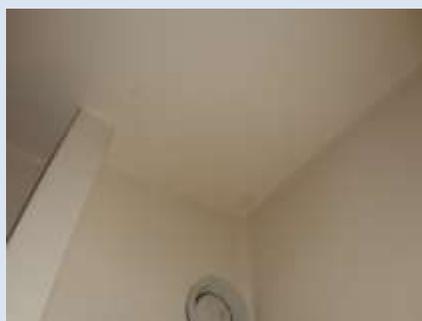

PRELEVEMENT : 81LAB0503P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAB0503 02/01/2018	Salle de bains et WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAB0503P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAB0503 02/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAB0503P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAB0503 02/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAB0503P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAB0503 02/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAB0503P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAB0503 02/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 81LAB0503P009**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAB0503 02/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 81LAB0503P010**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAB0503 02/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	02/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga** 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains  
15 rue de la Gare 59100 Valenciennes  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 45  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de validité prolongée jusqu'en 2020  
**cofreac**  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8426 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**  
(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'organisme qui les a réalisés et ne peuvent être diffusés qu'avec l'autorisation de ce dernier.)

**Client :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
59300 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT073801-8426  
Reçu au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Qualité client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77186 NOBEL
Echantillon	81LAB0503001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Enrie Mur C'Évité béton
Description ITGA	Débit plâtreux blanc en vase / Peinture avec couche en taille

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (META) : Imagerie numérique, récupérateur de pression sur grille de microscope électronique (méthode interne FI 085 ou FI 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissions Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Proportion Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance	
+	Débit plâtreux blanc en vase + peinture avec couche en taille non séparable	META le 09/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysole	3

VMM par : Fabrice GUILLOUET - Analyse

La responsabilité de ce rapport émane de l'analyse par elle-même réalisée par l'organisme qui l'a réalisé et ne peut être diffusée qu'avec l'autorisation de l'organisme. Les données publiées en vertu de la loi sur l'accès à l'information sont relatives à la seule version publiée de ce document.

Page 1/1

**itga** 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains  
15 rue de la Gare 59100 Valenciennes  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 45  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de validité prolongée jusqu'en 2020  
**cofreac**  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8427 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**  
(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'organisme qui les a réalisés et ne peuvent être diffusés qu'avec l'autorisation de ce dernier.)

**Client :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
59300 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT073801-8427  
Reçu au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Qualité client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77186 NOBEL
Echantillon	81LAB0503002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Enrie Mur A Évité
Description ITGA	Débit plâtreux blanc en vase / Peinture avec couche en taille / Carton

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (META) : Imagerie numérique, récupérateur de pression sur grille de microscope électronique (méthode interne FI 085 ou FI 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissions Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Proportion Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance	
+	Débit plâtreux blanc en vase + peinture avec couche en taille non séparable + carton non séparable	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	3

VMM par : Fabrice GUILLOUET - Analyse

La responsabilité de ce rapport émane de l'analyse par elle-même réalisée par l'organisme qui l'a réalisé et ne peut être diffusée qu'avec l'autorisation de l'organisme. Les données publiées en vertu de la loi sur l'accès à l'information sont relatives à la seule version publiée de ce document.

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8428 EN DATE DU 09/01/2018**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse :)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT071801-8428  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Dossier client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77106 NOGEL
Echantillon	81LAB0503P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain et WC Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les échantillons. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides à partir de la date de notre dernière analyse. Nous ne sommes pas responsables des dommages matériels et humains causés par l'utilisation de nos données.



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8429 EN DATE DU 09/01/2018**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse :)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT071801-8429  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Dossier client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77106 NOGEL
Echantillon	81LAB0503P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain et WC Mur F Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux avec couche en toile / Carton

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux avec couche en toile non séparables + carton non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les échantillons. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides à partir de la date de notre dernière analyse. Nous ne sommes pas responsables des dommages matériels et humains causés par l'utilisation de nos données.



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662  
57400 SAINT-GRÉGOIRE (54)  
Tél : 03 83 25 41 42  
Fax : 03 83 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947  
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8430 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT071801-8430  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Dossier client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77106 NOGEL
Echantillon	81LAB0503006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Siquet Mar A Endik - Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture avec couche en tulle / Carton

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transducteur Acoustique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Dicotomique à Transducteur Acoustique (méthode pertinente de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en tulle non séparables + carton non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de le délivrer. Les données sont valides à partir de la date de validité des conditions d'analyse mentionnées dans ce rapport, jusqu'à 3 ans.

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662  
57400 SAINT-GRÉGOIRE (54)  
Tél : 03 83 25 41 42  
Fax : 03 83 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947  
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8431 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT071801-8431  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Dossier client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77106 NOGEL
Echantillon	81LAB0503006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Siquet Fabrice Endik béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transducteur Acoustique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Dicotomique à Transducteur Acoustique (méthode pertinente de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de le délivrer. Les données sont valides à partir de la date de validité des conditions d'analyse mentionnées dans ce rapport, jusqu'à 3 ans.

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8432 EN DATE DU 09/01/2018**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1 de l'annexe 2)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT071801-8432  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Dossier client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77106 NOGREL
Echantillon	81LAB0503007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sèque fait Date de séq
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polaire jaune / Ragnage gris / Ragnage rose

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement souple gris + colle polaire jaune non séparables + ragnage gris rose séparables + ragnage rose	META le 08/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

In copie de ce rapport (hors des parties qui sont en blanc) : un rapport au client sur des résultats préliminaires non représentatifs de données, les données sont valides et valides de date. Les données sont valides et valides de date.

09/01/2018

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8433 EN DATE DU 09/01/2018**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1 de l'annexe 2)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT071801-8433  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Dossier client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77106 NOGREL
Echantillon	81LAB0503008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cubes Mur A Enduit - Poutres plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtre

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtre non séparables	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	2

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

In copie de ce rapport (hors des parties qui sont en blanc) : un rapport au client sur des résultats préliminaires non représentatifs de données, les données sont valides et valides de date. Les données sont valides et valides de date.

09/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662  
57400 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX  
Tél : 03 21 23 41 42  
Fax : 03 21 23 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947  
Date des états de parties  
évaluées sur www.cofrac.fr

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8434 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTES MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT071801-8434  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Dossier client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77106 NOGEL
Echantillon	81LAB050300P / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cubain Mar & Esaki béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux avec couche en talle / Carton

**Préparation :**  
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de  
particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'adoption	Résultat	Type d'analyse	19 de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en talle non séparable + carton non séparable	META le 09/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662  
57400 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX  
Tél : 03 21 23 41 42  
Fax : 03 21 23 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947  
Date des états de parties  
évaluées sur www.cofrac.fr

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8435 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTES MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1244  
Échantillon ITGA : IT071801-8435  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	81LAB0503-01
Dossier client	81LAB0503-01 - 2 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 3 77106 NOGEL
Echantillon	81LAB050301D / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cubain Sal Gule de sel
Description ITGA	Revêtement souple beige / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Rognage gris / Rognage rose / Peinture

**Préparation :**  
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de  
particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'adoption	Résultat	Type d'analyse	19 de prélevement
Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + rognage gris non séparable + rognage rose + peinture non séparable	META le 06/01/2018	Absence non détecté	---	1

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desjardins-Empeleux  
Case postale 4 13 30  
35, Boulevard Charles de Gaulle  
59811 BOFFES-VALEZEE

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanches ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.


Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie



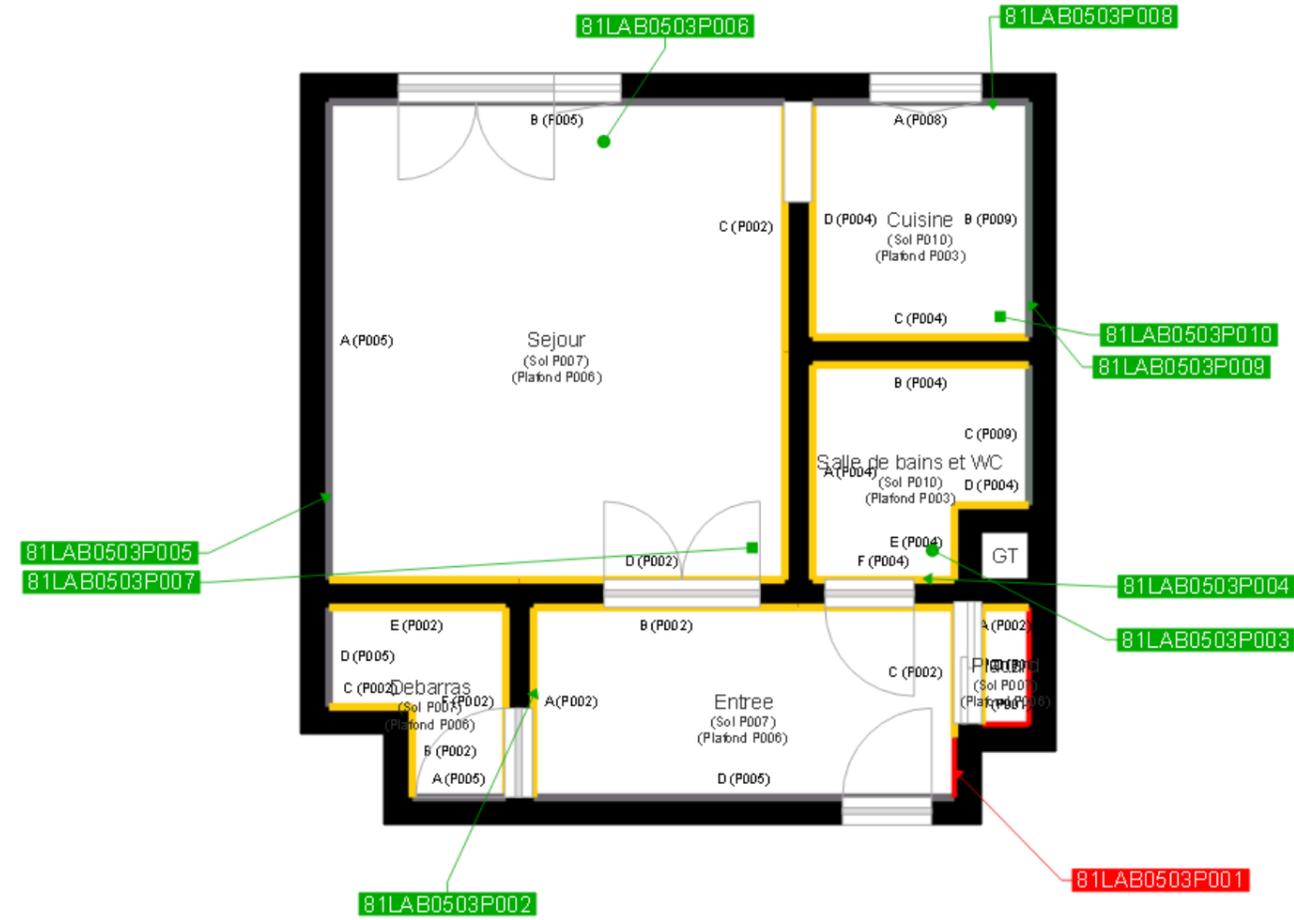

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés

