

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1

1

77186 NOISIEL



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	81LAC0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 20/02/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



**Rapport N° : 81LAC0101 08/02/2018**

Version : 20/02/2018

2/45

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	39
ATTESTATION(S).....	43
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	44

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

**La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAC0101P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P018	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAC0101P019	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige	Mur A	81LAC0101P020	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAC0101P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAC0101P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAC0101P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAC0101P015	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur A	81LAC0101P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur C	81LAC0101P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur A	81LAC0101P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur A	81LAC0101P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur C	81LAC0101P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	81LAC0101P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P018	ZSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P018	ZSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Mur A	81LAC0101P019	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAC0101P019	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige	Mur A	81LAC0101P020	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

Rapport N° : 81LAC0101 08/02/2018

Version : 20/02/2018

8/45



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
Salle de bains		Revêtement bitumineux	Sous baignoire	Tablier de baignoire non démontable

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 2356  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS	<b>ÉMETTEUR</b> TOUBAGHI DRISS	
<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens	<b>LOCALISATION</b> Programme 81 NOISIEL (F. POPULAIRE) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AC Étage 01 Logement 1 Module 81LAC0101 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
<b>ADRESSE</b> MME MARTIN MARTINE 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL		<b>Tél. personnel</b> 0160061040

**DÉLAI D'EXÉCUTION** : 1 JOUR **PÉRIODE DU** 06-02-2018 **AU** 06-02-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	12,00	48,00	576,00
<b>TOTAL H.T.</b>				576,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				115,20
<b>TOTAL T.T.C.</b>				691,20

06-02-2018 \*\*\* VOTRE CONTACT M.MODE 06.86.40.91.52

AFFECTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	691,20

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	B1	1 A000 AC	81LAC0101	L 38733 MARTIN MARTINE	691,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 2356

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Plinthes carrelage/,Sol sous meuble d'evier/

**Rapport N° : 81LAC0101 08/02/2018**

Version : 20/02/2018

10/45

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

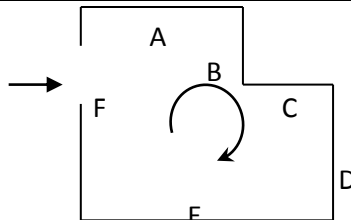

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
Placard 1	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit	PVC		
Cuisine	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		Sol souple	Enduit	BOIS		
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Couloir	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Débarras	Carreaux de plâtre	Béton			Moquette	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		Moquette	Enduit	PVC		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
WC	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		Moquette	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Moquette	Enduit			
Chambre 3	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Moquette	Enduit	BOIS	PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P018	Mur B	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P018	Mur B	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P019	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P019	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige	81LAC0101P020	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P013	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAC0101P015	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P018	Mur B	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	81LAC0101P019	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige	81LAC0101P020	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable	81LAC0101P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle blanche en faible quantité + carrelage	81LAC0101P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 81LAC0101 08/02/2018

18/45

Version : 20/02/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Peinture	Peintures multiples en vrac	81LAC0101P008	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s		Moquette	Moquette grise + colle polymère beige en faible quantité non séparable	81LAC0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P011	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable	81LAC0101P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P016	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P017	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	81LAC0101P020	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	81LAC0101P021	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable	81LAC0101P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable	81LAC0101P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Peinture	Peintures multiples en vrac	81LAC0101P008	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Moquette	Moquette grise + colle polymère beige en faible quantité non séparable	81LAC0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Moquette	Moquette grise + colle polymère beige en faible quantité non séparable	81LAC0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P011	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable	81LAC0101P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P016	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	81LAC0101P017	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle blanche en faible quantité + carrelage	81LAC0101P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle blanche en faible quantité + carrelage	81LAC0101P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle blanche en faible quantité + carrelage	81LAC0101P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P01 0	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P01 0	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chamb re 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P01 0	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chamb re 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	81LAC0101P01 0	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	81LAC0101P02 0	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage







## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 81LAC0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAC0101 08/02/2018		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAC0101 08/02/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle blanche en faible quantité + carrelage	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux beige et gris en vrac + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAC0101 08/02/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise + colle polymère beige en faible quantité non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAC0101 08/02/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 81LAC0101P011**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 81LAC0101P012**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**





PRELEVEMENT : 81LAC0101P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 81LAC0101P015**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**

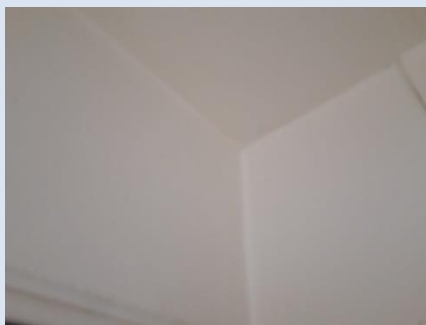

**PRELEVEMENT : 81LAC0101P016**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 81LAC0101P017

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P018

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Présence de fibres d'amiante (*)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAC0101P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P020			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

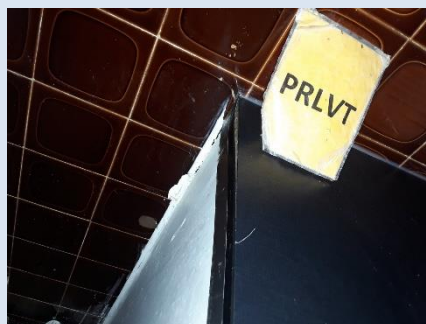

PRELEVEMENT : 81LAC0101P020			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P021			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAC0101P022			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAC0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux		08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous baignoire			

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur – CS 30012 –  
13590 MEYREUIL  
Tel : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-16245 EN DATE DU 16/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-16245 Réf. Commande Client : 81LAC0101-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
ou  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Moquette				Réf échantillon ITGA : IT071802-24520 Description ITGA : Moquette grise avec couche en mousse / Colle polymère jaune
Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable	META	3	16/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-24521 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	1	15/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-24522 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	2	16/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-16245 EN DATE DU 16/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Falence 1				
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement souple				
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Réseaux de distribution Peinture				
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Moquette				
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Mur D Enduit				
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Revêtement souple				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-16245 EN DATE DU 16/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Sol Moquette				Réf échantillon ITGA : IT071802-24531 Description ITGA : Moquette grise avec couche en mousse / Colle polymère jaune
* Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable	META	1	15/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-24532 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	16/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-24533 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrèage gris
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragrèage gris	META	2	15/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-24534 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	15/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-24535 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrèage gris
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragrèage gris	META	2	16/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-24536 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrèage gris
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragrèage gris	META	1	15/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071802-24537 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture
* Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	3	16/02/2018	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAC0101P019 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-24538 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	15/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-16245 EN DATE DU 16/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL				Ref échantillon ITGA : IT071802-24539
Ref échantillon client : 81LAC0101P020 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Faïence 1				Description ITGA : Colle beige / Carrelage
▸ Carrelage	META	1	16/02/2018	Amiante non détecté / -
▸ Colle beige	META	2	16/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 81LAC0101-01 - 3 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL				Ref échantillon ITGA : IT071802-24540
Ref échantillon client : 81LAC0101P021 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Description ITGA : Matériau bitumineux noir
▸ Matériau bitumineux noir	META	1	15/02/2018	Amiante non détecté / -

(\*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
50 Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Dossier technique amiante
  - Présence de termites et autres insectes xylophages
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Etat des risques naturels et technologiques
  - Mesurage Loi Carrez
  - Mesurage Loi Boullin
  - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
  - Calcul des millièmes de copropriété
  - Diagnostic Radon
  - Thermographie des bâtiments
  - Loi S.R.U.
  - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien & Borloo)
  - Etat du dispositif de sécurité des piscines
  - Certificat de logement décent
  - Etat des lieux locatifs
  - Diagnostic accessibilité handicapés
  - Infiltrométrie
  - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
  - Etat descriptif de division
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Présence de champignons lignivores
  - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.


**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017  
Laura FOURNIER  
Pour la Compagnie



## CERTIFICAT DE COMPETENCES



### Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021


En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux phénoliques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission.  
\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux phénoliques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission. Dans les bâtiments relevant de la liste 1, les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1, 2 et des matériaux et produits de la liste 2 sont des missions de repérage et non de diagnostic. Elles ne sont pas soumises à la norme NF S 20 000.

Arrêté du 21 novembre 2015 relatif à la certification des personnes exerçant des professions réglementées de diagnostic immobilier, des diagnostics de repérage et de constat de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission. Arrêté du 21 novembre 2015 relatif à la certification des personnes exerçant des professions réglementées de diagnostic immobilier, des diagnostics de repérage et de constat de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission. Arrêté du 21 novembre 2015 relatif à la certification des personnes exerçant des professions réglementées de diagnostic immobilier, des diagnostics de repérage et de constat de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission. Arrêté du 21 novembre 2015 relatif à la certification des personnes exerçant des professions réglementées de diagnostic immobilier, des diagnostics de repérage et de constat de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission.

**I.Cert**  
Institut de Certification  
Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

**sofrac**  
Société Française  
de Repérage  
et de Diagnostic  
Immobilier  
CPE DI DR 11 rev13

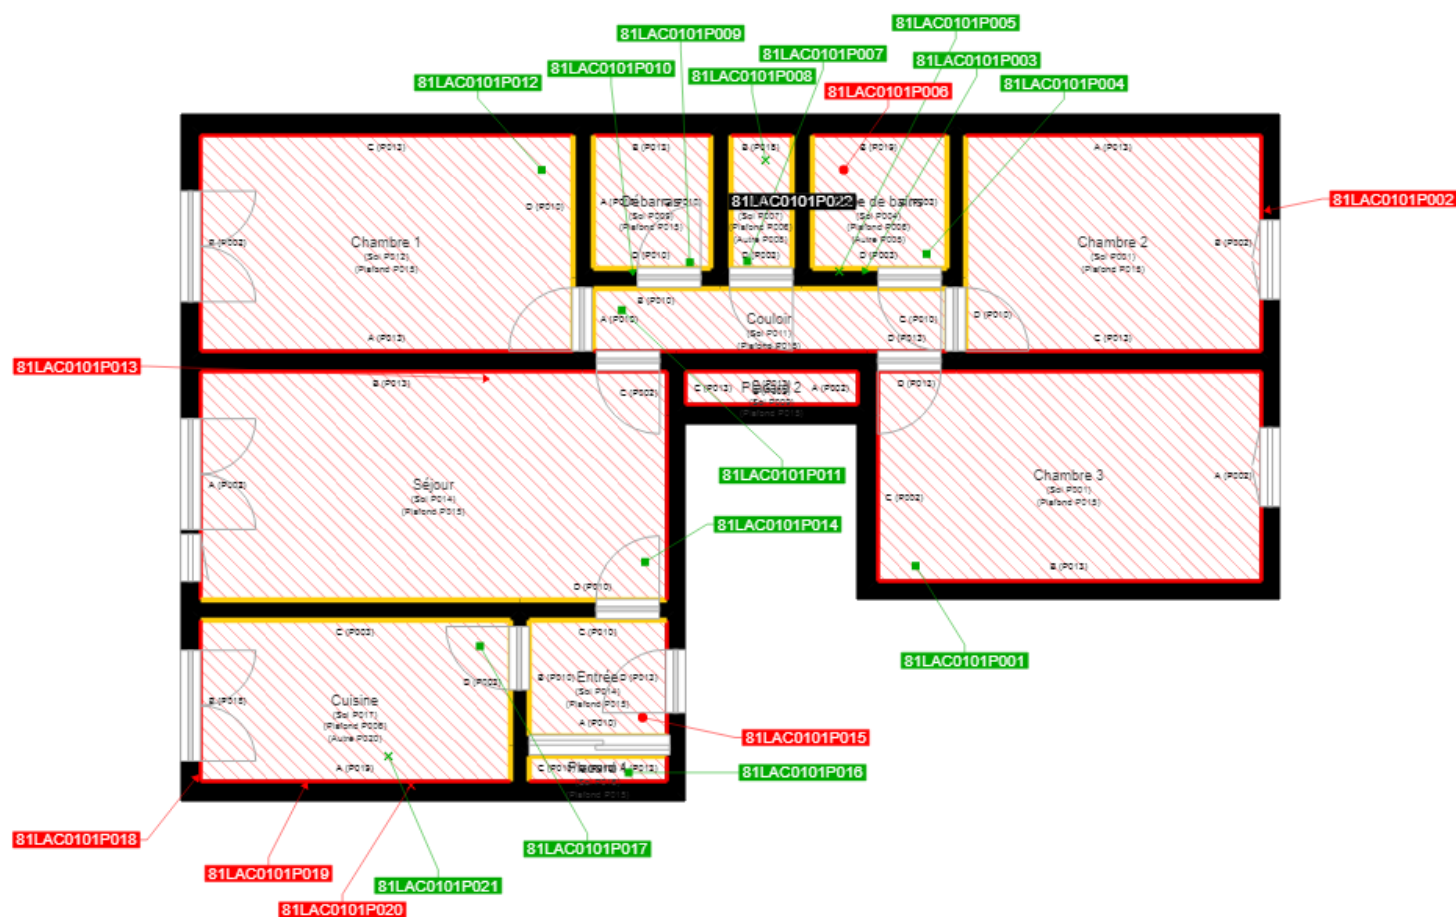

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés