

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

4 PLACE DU FRONT POPULAIRE

77186 NOISIEL



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	81LAD0605	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/04/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/05/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	40
ATTESTATION(S).....	44
CERTIFICAT DE COMPETENCES	45

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	Mur A	81LAD0605P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Plafond	81LAD0605P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	81LAD0605P016	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAD0605P017	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité	Mur C	81LAD0605P019	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Plafond	81LAD0605P011	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Plafond	81LAD0605P01 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Plafond	81LAD0605P01 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Plafond	81LAD0605P01 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Plafond	81LAD0605P01 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Plafond	81LAD0605P01 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Plafond	81LAD0605P01 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Plafond	81LAD0605P01 1	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	Mur C	81LAD0605P00 8	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	Mur A	81LAD0605P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	Mur B	81LAD0605P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	Mur B	81LAD0605P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	Mur C	81LAD0605P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	81LAD0605P016	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	81LAD0605P01 6	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAD0605P01 7	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	81LAD0605P01 7	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	81LAD0605P01 7	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité	Mur C	81LAD0605P01 9	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001800016		BON DE TRAVAUX N° 2018 0187 EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	ÉMETTEUR DILMI REZK			
SERVICE CHAMPS Techniciens	LOCALISATION Programme 81 NOISIEL (F. POPULAIRE) Tranche 1 Ensemble C000 Escaller AD Étage 06 Logement 5 Module 81LAD0605 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN			
ADRESSE MME CABRAL PEREIRA BARRETO BRIGIDA 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL		Tél. personnel 0160173845		
DELAI D'EXECUTION JOURS		PERIODE DU 16-04-2018 AU 12-04-2018		
ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				97,00
T.V.A. 20,00 %				582,00
TOTAL T.T.C.				582,00
12-04-2018 ELS BLANCHIMENT COMPLET REFECTION COMPLET GARDIEN 06,86,40,91,62				
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCOPE MA TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A780	CH	SC HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	L	REFERENCES OCCUPANT
1 HONAMIA	81 1	C000 AD	81LAD0605	L 35706 CABRAL PEREIRA BARRETO BRIGI
				582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 0187				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

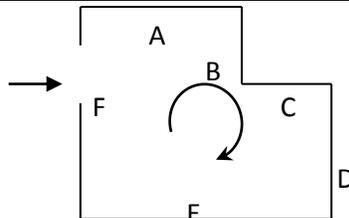

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Parquet flottant	Enduit	METALLIQUE		
Placard 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Cuisine	Brique / Enduit	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Carrelage	Enduit		BOIS	
Séjour	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Brique / Enduit		Parquet flottant	Enduit		PVC	
WC	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		
Gaine technique									
Placard 1	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Couloir	Brique / Enduit	Béton			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Débarras	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		

Rapport N° : 81LAD0605 25/04/2018

11/46

Version : 04/05/2018

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Salle de bains	Brique / Enduit	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Carrelage	Enduit			
Chambre 2	Brique / Enduit	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit		PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	81LAD0605P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	81LAD0605P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	81LAD0605P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	81LAD0605P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	81LAD0605P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N° : 81LAD0605 25/04/2018

12/46

Version : 04/05/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	81LAD0605P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	81LAD0605P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	81LAD0605P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	81LAD0605P00 8	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	81LAD0605P00 8	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	81LAD0605P00 8	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	81LAD0605P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	81LAD0605P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris non séparable	81LAD0605P016	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris non séparable	81LAD0605P016	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAD0605P017	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAD0605P017	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAD0605P017	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité	81LAD0605P019	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	81LAD0605P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	81LAD0605P011	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris non séparable	81LAD0605P016	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAD0605P017	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité	81LAD0605P019	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + carrelage + peinture en faible quantité non séparable	81LAD0605P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage + matériau gris non séparable + matériau souple blanc non séparable	81LAD0605P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAD0605P00 3	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement cassant blanc + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau blanc non séparable	81LAD0605P00 4	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement souple marron avec couche fibreuse + revêtement cassant gris + colle polymère incolore avec poussières non séparable	81LAD0605P00 5	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Faïence 1	Colle beige + joint cassant gris + peinture + carrelage	81LAD0605P00 6	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	81LAD0605P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère incolore non séparable	81LAD0605P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture non séparable	81LAD0605P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	81LAD0605P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple marron avec poussières	81LAD0605P013	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle grise en vrac non séparable + carrelage	81LAD0605P014	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	81LAD0605P015	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	Colle beige + carrelage	81LAD0605P018	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	81LAD0605P019	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Matériau souple blanc avec poussières	81LAD0605P019	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + carrelage + peinture en faible quantité non séparable	81LAD0605P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAD0605P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAD0605P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAD0605P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement cassant blanc + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau blanc non séparable	81LAD0605P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement souple marron avec couche fibreuse + revêtement cassant gris + colle polymère incolore avec poussières non séparable	81LAD0605P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	81LAD0605P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère incolore non séparable	81LAD0605P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture non séparable	81LAD0605P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple marron avec poussières	81LAD0605P013	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise en vrac non séparable + carrelage	81LAD0605P014	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise en vrac non séparable + carrelage	81LAD0605P014	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage + matériau gris non séparable + matériau souple blanc non séparable	81LAD0605P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage + matériau gris non séparable + matériau souple blanc non séparable	81LAD0605P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 1	Colle beige + joint cassant gris + peinture + carrelage	81LAD0605P00 6	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 1	Colle beige + joint cassant gris + peinture + carrelage	81LAD0605P00 6	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 1	Colle beige + joint cassant gris + peinture + carrelage	81LAD0605P00 6	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	81LAD0605P01 0	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	81LAD0605P01 0	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	81LAD0605P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	81LAD0605P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	81LAD0605P010	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	81LAD0605P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	81LAD0605P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P012	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P012	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAD0605P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	81LAD0605P01 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	81LAD0605P01 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	81LAD0605P01 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	81LAD0605P01 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	81LAD0605P01 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	81LAD0605P01 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	81LAD0605P01 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle beige + carrelage	81LAD0605P01 8	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle beige + carrelage	81LAD0605P01 8	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	81LAD0605P01 9	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Matériau souple blanc avec poussières	81LAD0605P01 9	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 81LAD0605P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAD0605 25/04/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + carrelage + peinture en faible quantité non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

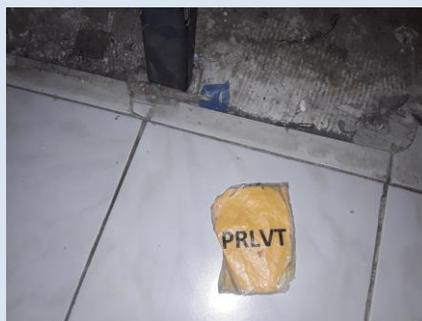

PRELEVEMENT : 81LAD0605P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAD0605 25/04/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + carrelage + matériau gris non séparable + matériau souple blanc non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

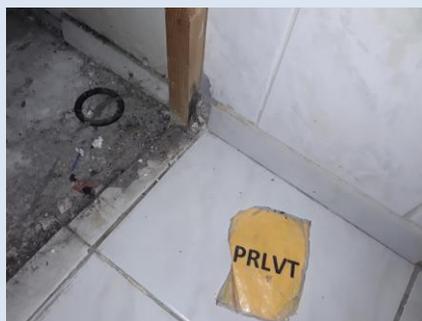

PRELEVEMENT : 81LAD0605P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

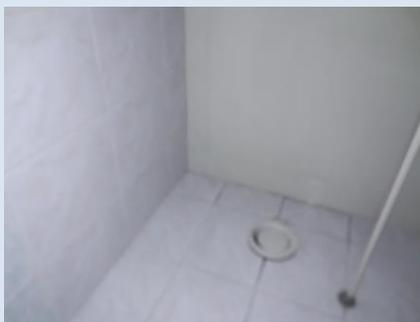

PRELEVEMENT : 81LAD0605P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant blanc + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau blanc non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple marron avec couche fibreuse + revêtement cassant gris + colle polymère incolore avec poussières non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + joint cassant gris + peinture + carrelage	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAD0605 25/04/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAD0605 25/04/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère incolore non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple marron avec poussières	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P014

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise en vrac non séparable + carrelage	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P015

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P018

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + carrelage	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P019

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Matériau souple blanc avec poussières	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAD0605P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAD0605 25/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige en faible quantité	25/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-45921 EN DATE DU 02/05/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-45921 Réf. Commande Client : 81LAD0605-01
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/04/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071804-48115 Description ITGA : Colle grise / Carrelage / Peinture en faible quantité
▀ Colle grise + carrelage + peinture en faible quantité non séparable	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur D Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071804-48116 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtruse blanche / Carrelage / Matériau gris / Matériau souple blanc
▀ Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + carrelage + matériau gris non séparable + matériau souple blanc non séparable	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-48117 Description ITGA : Enduit plâtrux blanc en vrac / Peinture
▀ Enduit plâtrux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	02/05/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-45921 EN DATE DU 02/05/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-48118 Description ITGA : Revêtement cassant blanc / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Peintures multiples / Matériau blanc
▶ Revêtement cassant blanc + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau blanc non séparable	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-48119 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche fibreuse / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore avec poussières
▶ Revêtement souple marron avec couche fibreuse + revêtement cassant gris + colle polymère incolore avec poussières non séparable	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Falence 1				Réf échantillon ITGA : IT071804-48120 Description ITGA : Colle beige / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage
▶ Colle beige + joint cassant gris + peinture + carrelage	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-48121 Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle polymère incolore
▶ Revêtement cassant marron	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère incolore non séparable	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071804-48122 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité / Carton avec poussières
▶ Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + carton avec poussières non séparable	META	1	02/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-45921 EN DATE DU 02/05/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-48123 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose en faible quantité / Peinture
▶ Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-48124 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	META	2	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-48125 Description ITGA : Enduit blanc en vrac avec poussières / Peinture
▶ Enduit blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	META	1	02/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071804-48126 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-48127 Description ITGA : Revêtement souple marron avec poussières
▶ Revêtement souple marron avec poussières	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071804-48128 Description ITGA : Colle grise en vrac / Carrelage
▶ Colle grise en vrac non séparable + carrelage	META	2	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071804-48129 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-45921 EN DATE DU 02/05/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071804-48130 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier / Matériau gris
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau gris non séparable	META	1	02/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-48131 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	02/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071804-48132 Description ITGA : Colle beige / Carrelage
▶ Colle beige + carrelage	META	2	02/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAD0605-01 - 4 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAD0605P019 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071804-48133 Description ITGA : Colle beige en faible quantité (i) / Carrelage / Matériau souple blanc avec poussières
▶ Carrelage	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
▶ Matériau souple blanc avec poussières	META	1	02/05/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle beige en faible quantité	META	2	02/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE NORME ISO 26000

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
DE RESSOURCES
HUMANES
ISO 9001

CPE DI DR 11 rev13

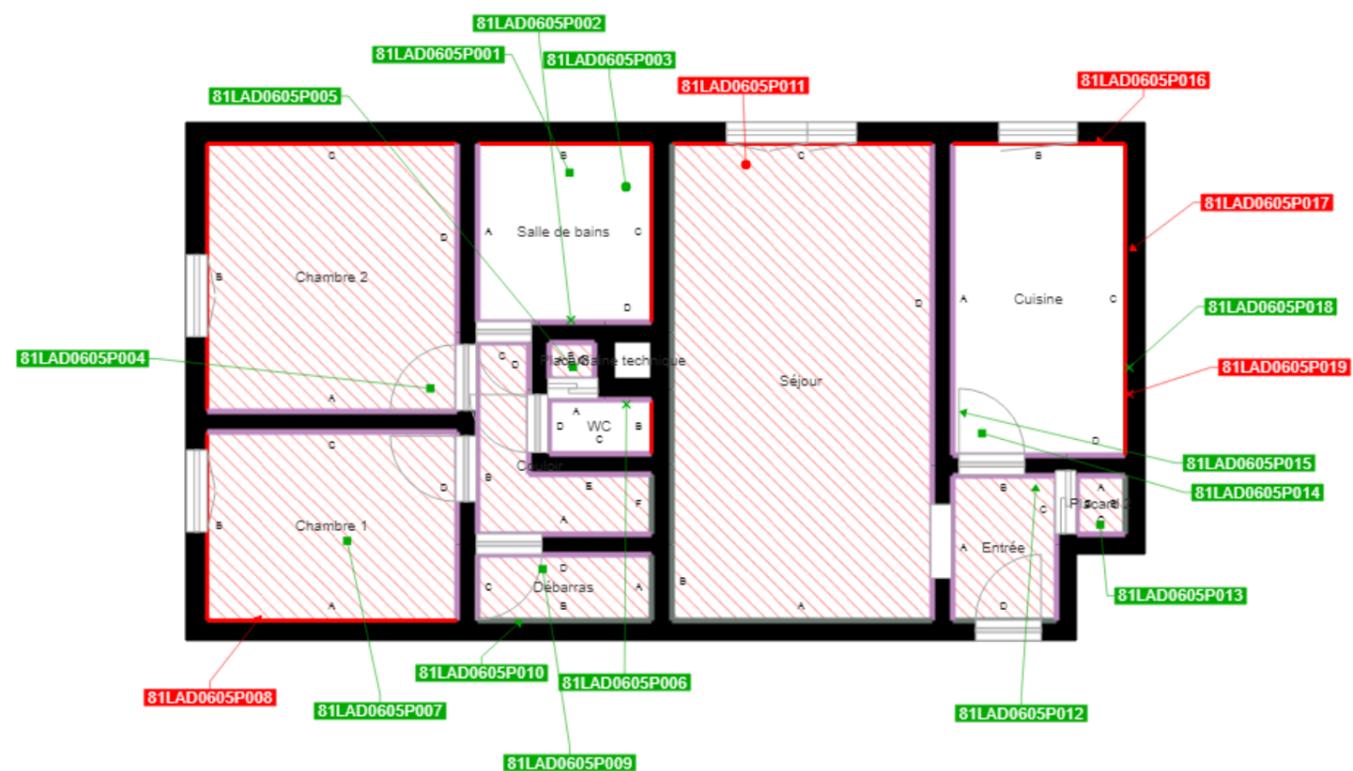

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés