

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1

77186 NOISIEL



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	81LAE0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 15/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 81LAE0101 08/02/2018

Version : 15/02/2018

2/47

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	29
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	40
ATTESTATION(S).....	45
CERTIFICAT DE COMPETENCES	46

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	81LAE0101P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	81LAE0101P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAE0101P014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	81LAE0101P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	81LAE0101P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	81LAE0101P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAE0101P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAE0101P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAE0101P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAE0101P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAE0101P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAE0101P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	81LAE0101P014	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	81LAE0101P001	ZSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	81LAE0101P001	ZSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	81LAE0101P001	ZSO	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 2285 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS	
SERVICE CHAMPS Techniciens		
LOCALISATION Programme 81 NOISIEL (F. POPULAIRE) Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AE Étage 01 Logement 1 Module 81LAE0101 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE M LETABI RABAH 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL		

DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS **PÉRIODE DU** 05-02-2018 **AU** 09-02-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				480,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				96,00
TOTAL T.T.C.				576,00

05-02-2018 CONTACT M.MODE 06.86.40.91.52

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	576,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET						MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	81 1	B000 AE	81LAE0101	L 4000256	LETABI RABAH	576,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 2285

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

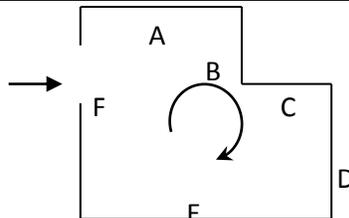

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Cuisine	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre			Parquet flottant	Enduit	BOIS	PVC	
WC	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Enduit	BOIS		
Couloir	Carreaux de plâtre				Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Placard	Carreaux de plâtre				Moquette	Enduit	PVC		
Débarras	Carreaux de plâtre	Béton			Moquette	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Parquet flottant	Enduit	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P014	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P014	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P014	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P014	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P014	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P014	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P014	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P001	Mur D	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P001	Mur C	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P001	Mur B	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P001	Mur B	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P014	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 81LAE0101 08/02/2018

13/47

Version : 15/02/2018

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	81LAE0101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène	81LAE0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	81LAE0101P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + revêtement cassant marron + colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + papier non séparable	81LAE0101P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage	81LAE0101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Carrelage	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0101P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Peinture	Peintures multiples + matériau en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	81LAE0101P011	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s		Moquette	Moquette grise avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	81LAE0101P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0101P015	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage + colle beige non séparable + carrelage	81LAE0101P016	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	Colle grise non séparable + carrelage + matériau gris hétérogène non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige avec couche fibreuse + revêtement cassant g	81LAE0101P017	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	81LAE0101P018	Sols sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable + papier non séparable	81LAE0101P019	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	81LAE0101P020	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène	81LAE0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	81LAE0101P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0101P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Moquette	Moquette grise avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	81LAE0101P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	Colle grise non séparable + carrelage + matériau gris hétérogène non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige avec couche fibreuse + revêtement cassant g	81LAE0101P017	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	81LAE0101P018	Sols sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	81LAE0101P020	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	81LAE0101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	81LAE0101P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	81LAE0101P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	81LAE0101P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0101P00 6	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0101P00 6	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0101P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage	81LAE0101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	81LAE0101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0101P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0101P015	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0101P015	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage + colle beige non séparable + carrelage	81LAE0101P016	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage + colle beige non séparable + carrelage	81LAE0101P016	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable + papier non séparable	81LAE0101P019	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable + papier non séparable	81LAE0101P019	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable + papier non séparable	81LAE0101P019	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable + papier non séparable	81LAE0101P019	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 81LAE0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAE0101 08/02/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Présence de fibres d'amiante (*)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAE0101 08/02/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Placard	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + revêtement cassant marron + colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + papier non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAE0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

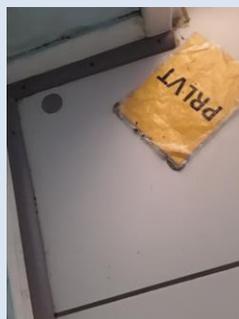

PRELEVEMENT : 81LAE0101P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples + matériau en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAE0101P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAE0101 08/02/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAE0101 08/02/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

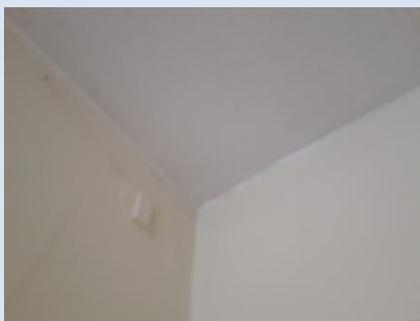

PRELEVEMENT : 81LAE0101P015

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable + carrelage	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P016

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage + colle beige non séparable + carrelage	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise non séparable + carrelage + matériau gris hétérogène non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige avec couche fibreuse + revêtement cassant g	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P018			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable + papier non séparable	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0101P020			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0101 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	08/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-15764 EN DATE DU 14/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-15764 Ref. Commande Client : 81LAE0101--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 81LAE0101--01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAE0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit béton				Ref échantillon ITGA : IT071802-24622 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	2	14/02/2018	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
Ref dossier client : 81LAE0101--01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAE0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Ref échantillon ITGA : IT071802-24623 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-15764 EN DATE DU 14/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-24624 Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère incolore / Ragraé gris / Peinture / Matériau gris hétérogène
▸ Revêtement cassant marron + colle polymère incolore non séparable + ragraé gris non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Moquette				Réf échantillon ITGA : IT071802-24625 Description ITGA : Moquette marron / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragraé gris en faible quantité
▸ Moquette marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragraé gris en faible quantité non séparable	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-24626 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Revêtement cassant marron / Colle polymère incolore / Colle polymère jaune / Ragraé gris / Sous couche de ragraé blanche / Papier / Matériau compact gris hétérogène
▸ Revêtement souple beige avec couche fibreuse + revêtement cassant marron + colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragraé gris non séparable + sous couche de ragraé blanche non séparable + papier non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	2	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071802-24627 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Peinture / Carrelage
▸ Colle beige + couche plâtréuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faïence 2				Réf échantillon ITGA : IT071802-24628 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtréuse blanche avec couche cartonnée / Peintures multiples / Carrelage
▸ Colle beige + couche plâtréuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-15764 EN DATE DU 14/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-24629 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-24630 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche
▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	14/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071802-24631 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris / Peinture / Carrelage
▶ Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-24632 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau en faible quantité en vrac avec poussières
▶ Peintures multiples + matériau en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Moquette				Réf échantillon ITGA : IT071802-24633 Description ITGA : Moquette grise avec couche fibreuse / Colle polymère jaune en faible quantité
▶ Moquette grise avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur C Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-24634 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-24635 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	14/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-15764 EN DATE DU 14/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur A Faience 1				Réf échantillon ITGA : IT071802-24636 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée / Peinture / Carrelage
▶ Colle beige + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable + carrelage	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur A Faience 2				Réf échantillon ITGA : IT071802-24637 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée / Carrelage / Colle beige / Carrelage
▶ Colle beige + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage + colle beige non séparable + carrelage	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071802-24638 Description ITGA : Colle grise / Carrelage / Matériau gris hétérogène / Peinture / Colle polymère jaune / Colle polymère incolore / Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Revêtement cassant gris
▶ Colle grise non séparable + carrelage + matériau gris hétérogène non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige avec couche fibreuse + revêtement cassant gris	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0101P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sols sous évier Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-24639 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragréage gris / Matériau gris hétérogène / Peinture en faible quantité
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-15764 EN DATE DU 14/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAE0101P019 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Ref échantillon ITGA : IT071802-24640 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable + papier non séparable	META	2	14/02/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 81LAE0101-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAE0101P020 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Ref échantillon ITGA : IT071802-24641 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	14/02/2018	Amiante non détecté / -

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 5/5

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boulin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millèmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien & Borko)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



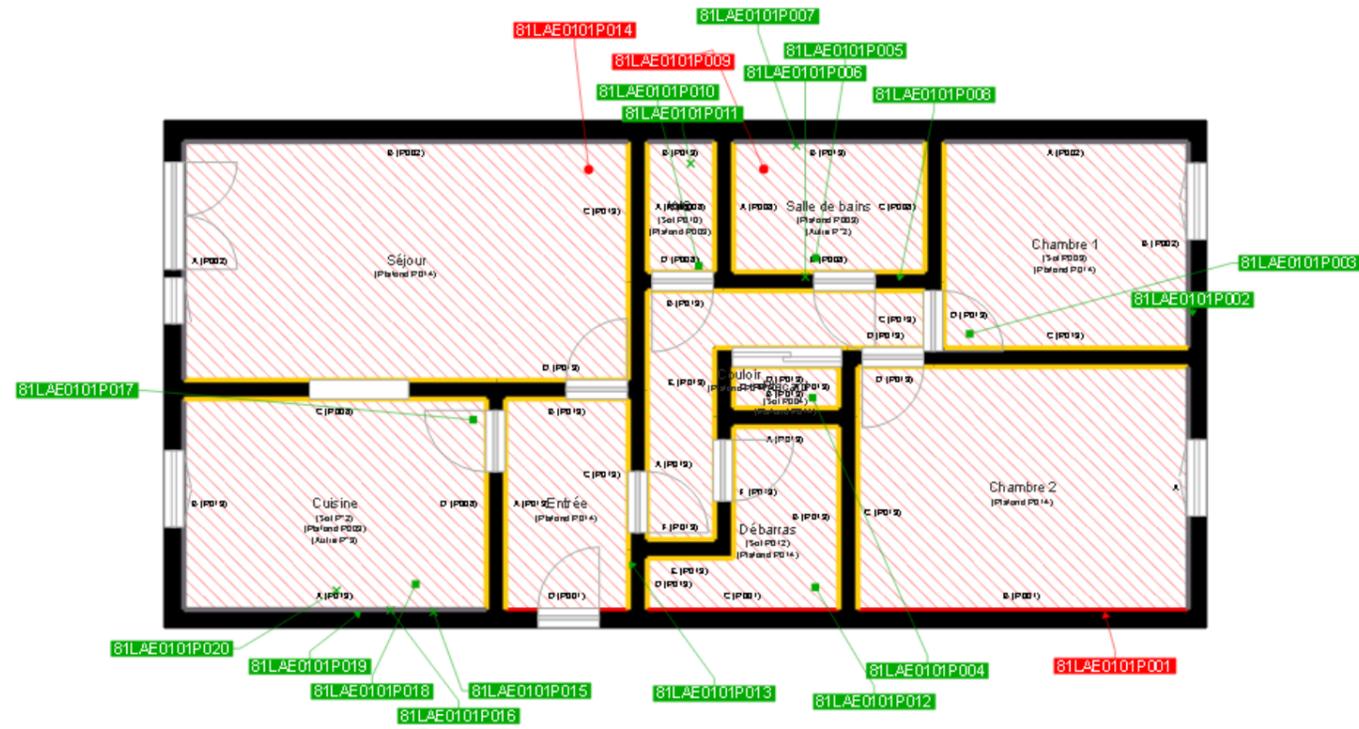

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés