

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

### 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE

77186 NOISIEL



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	81LAE0404	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	03/04/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 12/04/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION .....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	37
ATTESTATION(S) .....	41
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	42

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur C	81LAE0404P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	81LAE0404P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAE0404P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	81LAE0404P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	81LAE0404P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	81LAE0404P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAE0404P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAE0404P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAE0404P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAE0404P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAE0404P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAE0404P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAE0404P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	81LAE0404P013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur A	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur C	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur D	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur B	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur D	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur A	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur B	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur D	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur C	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur B	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur D	81LAE0404P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77				
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001930015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018-7419		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI Téléphone 0321734144 <b>ÉMETTEUR</b> DILMI REZK		
<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens		<b>LOCALISATION</b> Programme 81 NOISIEL (F. POPULAIRE) Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AE Étage 04 Logement 4 Module 81LAE0404 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE		
<b>ADRESSE</b> M OU MME BEN HAMOUDA MOUNIR OU ZOHRA 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL		Tél. personnel 0954884588		
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 2 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 29/03/2018 AU 01/04/2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM173	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00
28-03-2018 LOGEMENT OCCUPEE SORTI LE 03-04-2018 BLANCHIMENT COMPLET REPECTION COMPLET GARDIEN 06.86.40.01.82				
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA TECHNI		
CODE BUDGET	AUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1	HONAMIA A780 CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	REFERENCS PATRIMOINE	REFERENCS OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1	HONAMIA 81 1 B000 AE 81LAE0404	L9900824 BEN HAMOUDA MOUNIR OU ZOHRA	682,00	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018-7419				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 81LAE0404 03/04/2018

Version : 12/04/2018

8/43

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

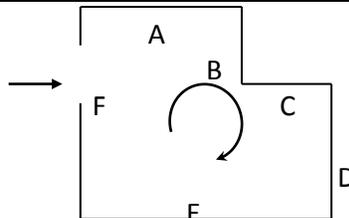

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Carreaux de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Gaine technique									
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Couloir	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Débarras	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
WC	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit		PVC	
Placard	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 3	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	81LAE0404P008	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	81LAE0404P008	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	81LAE0404P008	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P013	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P013	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P013	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P013	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P013	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P013	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P013	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P013	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	81LAE0404P008	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P013	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable	81LAE0404P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0404P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + carrelage	81LAE0404P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau rouge en vrac non séparable + carrelage	81LAE0404P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Carrelage	Colle beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + carrelage	81LAE0404P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	81LAE0404P01 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable	81LAE0404P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable	81LAE0404P01 4	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	81LAE0404P01 5	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	81LAE0404P01 6	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P01 7	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	81LAE0404P01 8	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable	81LAE0404P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + carrelage	81LAE0404P00 6	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + carrelage	81LAE0404P00 9	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	81LAE0404P01 0	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable	81LAE0404P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable	81LAE0404P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable	81LAE0404P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable	81LAE0404P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable	81LAE0404P01 2	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable	81LAE0404P01 4	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	81LAE0404P01 8	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	81LAE0404P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage	81LAE0404P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau rouge en vrac non séparable + carrelage	81LAE0404P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau rouge en vrac non séparable + carrelage	81LAE0404P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau rouge en vrac non séparable + carrelage	81LAE0404P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	81LAE0404P011	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	81LAE0404P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	81LAE0404P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	81LAE0404P01 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	81LAE0404P01 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	81LAE0404P01 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	81LAE0404P01 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	81LAE0404P01 5	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	81LAE0404P01 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	81LAE0404P01 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	81LAE0404P01 6	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAE0404P01 7	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 81LAE0404P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0404P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0404P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0404P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAE0404P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0404P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + carrelage	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

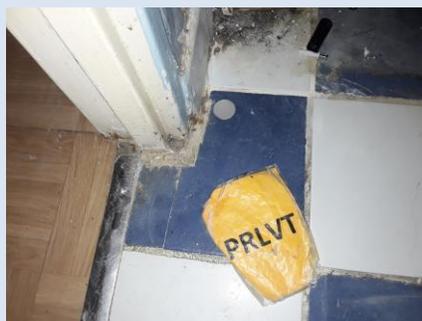


PRELEVEMENT : 81LAE0404P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + matériau rouge en vrac non séparable + carrelage	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0404P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT

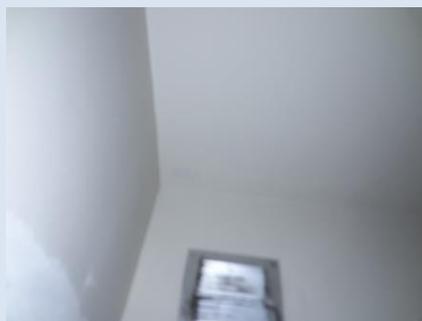

**PRELEVEMENT : 81LAE0404P009**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + carrelage	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**

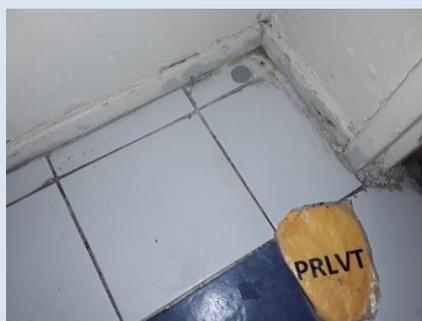

**PRELEVEMENT : 81LAE0404P010**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël

**LOCALISATION**

Sol

**RESULTAT**


Amiante non détecté

**EMPLACEMENT**




PRELEVEMENT : 81LAE0404P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

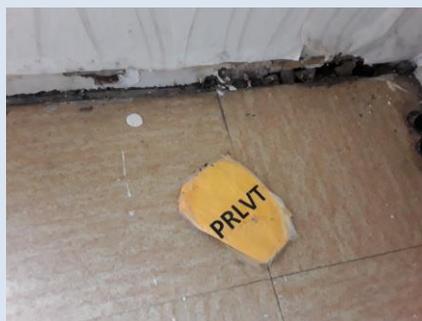

PRELEVEMENT : 81LAE0404P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

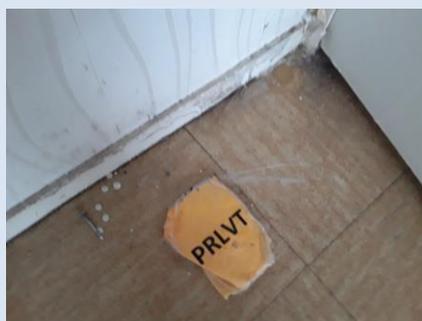

PRELEVEMENT : 81LAE0404P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 81LAE0404P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 81LAE0404P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 81LAE0404P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 81LAE0404P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAE0404P018			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAE0404 03/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	03/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-37808 EN DATE DU 10/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-37808 Réf. Commande Client : 81LAE0404--01
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/04/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
ou  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAE0404--01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 2 Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-8447 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	10/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAE0404--01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 3 Mur C Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071804-8448 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404--01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 3 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-8449 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris
▣ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-37808 EN DATE DU 10/04/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071804-8450 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071804-8451 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris / Peinture / Carrelage
▸ Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071804-8452 Description ITGA : Colle grise / Carrelage
▸ Colle grise + carrelage	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071804-8453 Description ITGA : Colle beige / Matériau rouge en vrac / Carrelage
▸ Colle beige + matériau rouge en vrac non séparable + carrelage	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-8454 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META	1	10/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071804-8455 Description ITGA : Colle beige / Colle polymère jaune / Ragrage gris / Carrelage
▸ Colle beige + colle polymère jaune non séparable + ragrage gris + carrelage	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071804-8456 Description ITGA : Revêtement souple beige / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragrage gris / Sous couche de ragrage blanche / Peinture
▸ Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragrage gris + sous couche de ragrage blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-37808 EN DATE DU 10/04/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071804-8457 Description ITGA : Enduit compact blanc / Carton en faible quantité / Matériau beige en faible quantité
▶ Enduit compact blanc + carton en faible quantité non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-8458 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Matériau gris / Sous couche de ragrée
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + matériau gris non séparable + sous couche de ragrée non séparable	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-8459 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	3	10/04/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-8460 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragrée gris / Sous couche de ragrée grise
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée grise non séparable	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071804-8461 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAE0404P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071804-8462 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Carrelage
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	META	1	10/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-37808 EN DATE DU 10/04/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAE0404P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				
Ref dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAE0404P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				
Ref dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAE0404P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				
Ref dossier client : 81LAE0404-01 - 5 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAE0404P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

ATTESTATION(S)



**réinventons / notre métier AXA**

**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD atteste que :

**EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

**La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.**

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

**VD ASSOCIES**  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE REPART 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





**I.Cert**  
Institut de Certification


Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4402  
PARTE  
CERTIFICATION  
DIAGNOSTIC SUR  
LE BÂTIMENT

CPE DI DR 11 rev 12

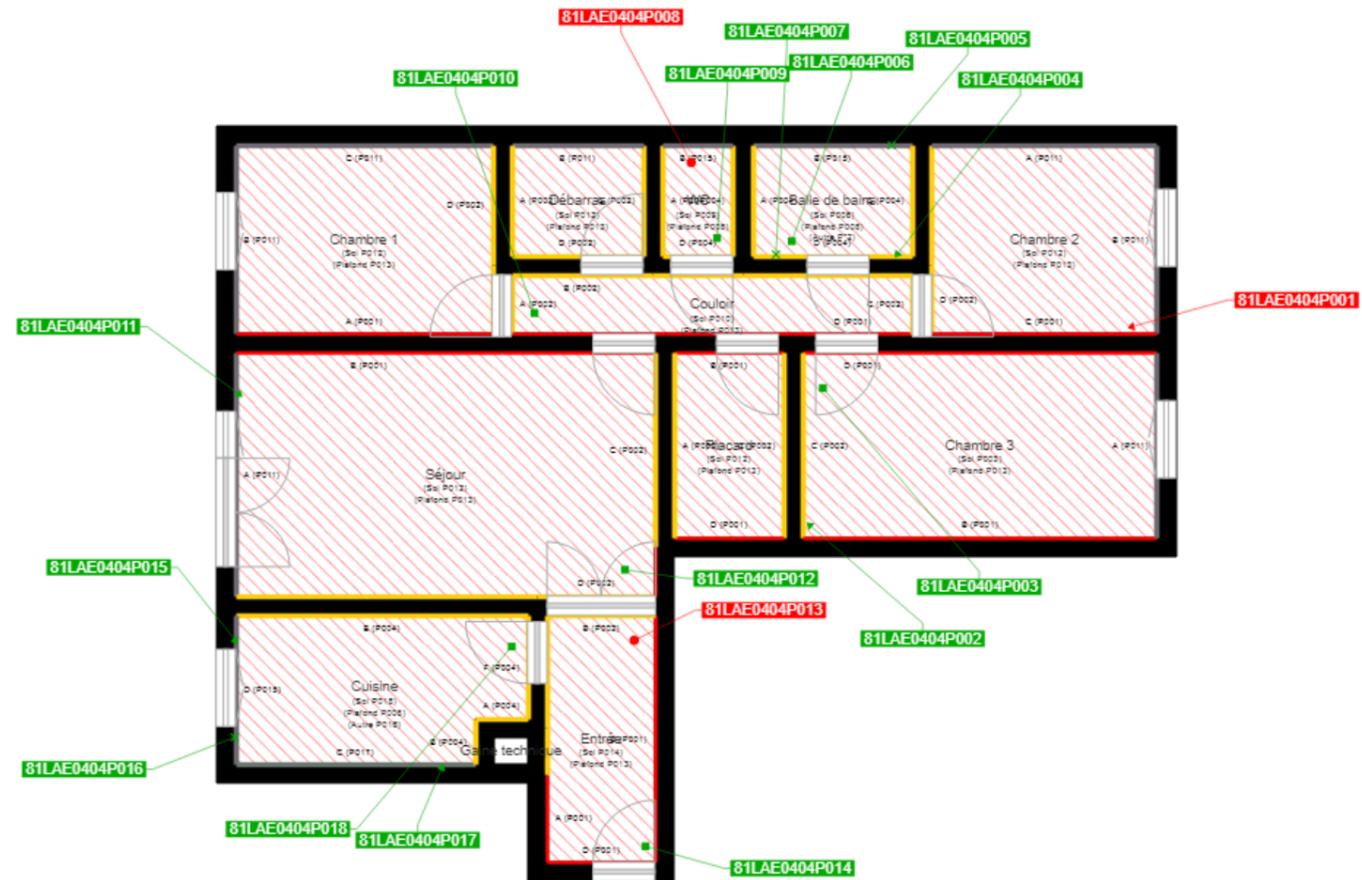

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés