

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

8 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2

2

77186 NOISIEL



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|                      |                      |                |   |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 8 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2<br>77186 NOISIEL |
| Cat. Du bâtiment :   |                      | Bâtiment :     |   |
| Etage :              |                      | Porte :        | 2   |
| Ref Cadastrale :     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN   |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |  |   |  |
|-------------------------|--|---|--|
| RAPPORT N° :            | 81LAF0202  | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA   |
| Repérage réalisé le :   | 02/01/2018   | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX                               |
| Accompagnateur :        |  | Numéro d'accréditation :                | 1-5967   |
| Par :                   | Mickaël JULIEN   | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ  |
| N° certificat :         | CPDI 4129  | Adresse assurance :                     | Direction Opérations Entreprises<br>5C Esplanade Charles de Gaulle<br>33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention :      | 01/01/2017   | N° de contrat d'assurance :             | 55897385   |
| Organisme certificateur | I.CERT<br>Parc Edonia - Bâtiment G -<br>Rue de la Terre Victoria -<br>35760 SAINT-GREGOIRE | Date de validité :                      | 31/12/2017   |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 10/01/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....  | 2                                  |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....  | 2                                  |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....  | 2                                  |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION .....   | 2                                  |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....   | 2                                  |
| C\ SOMMAIRE.....  | 3                                  |
| D\ CONCLUSIONS .....  | 4                                  |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....  | 4                                  |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....   | 6                                  |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....   | 6                                  |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....                            | 11                                 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS .....                                    | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....  | 17                                 |
| ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....                                      | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 1. Informations générales.....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| a) Dangereusité de l'amiante .....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation .....      | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....          | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 3. Recommandations générales de sécurité.....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| a. Conditionnement des déchets.....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| b. Apport en déchèterie.....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| c. Filières d'élimination des déchets .....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| e. Traçabilité .....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| ATTESTATION(S).....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....   | 23                                 |

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

| PIECE   | ETAGE | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | REPERAGE | Echantillon   | METHODE          | ETAT     | RESULTAT                     |
|---------|-------|--------------|---|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|
| Couloir |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable | Mur E    | 81LAF0202P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour  |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                      | Plafond  | 81LAF0202P009 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
|         |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                      | Plafond  | 81LAF0202P009 | ZSO              | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

### Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX  | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
|                   | LOGEMENTS COLLECTIFS  |          | Selon BT |          |                 |                         |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77  |  | PAGE N° 1  |                                    |                       |
|--|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| <b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b><br>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77<br>AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE<br>24 Cours des 2 Parcs<br>77420 CHAMPS SUR MARNE<br>Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47<br>Siret : 277 700 019 00015 |  | <b>BON DE TRAVAUX N° 2017 29960</b><br><br>EXPERT HABITAT INGENIERIE<br>21 RUE D'ALBERT<br>62450 AVESNES LES BAPAUME<br><br>Téléphone 0321734144 |                                    |                       |
| <b>Réf. fournisseur</b> F / 5149<br><b>Marché n°</b> 2017 4475 1<br><b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE<br><b>Objet</b> DIVERS  | <b>EMETTEUR</b> DUFETEL GERARD   |  |                                    |                       |
| <b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens  | <b>LOCALISATION</b> Programme III NOISIEL (F. POPULAIRE)<br>Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AF Étage 02 Logement 2 Module 81LAF0202<br>Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN |  |                                    |                       |
| <b>ADRESSE</b> MME BRONCEL CINDY<br>8 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL   |  | <b>Tél. personnel</b> 0164040385   |                                    |                       |
| <b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 15 JOURS  |  | <b>PÉRIODE DU</b> 29-12-2017 AU 12-01-2018   |                                    |                       |
| <b>ARTICLE</b>   | <b>DÉSIGNATION</b>   | <b>QUANTITÉ</b>  | <b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>          | <b>TOTAL H.T.</b>     |
| AM66   | REPRODRAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX   | 1,00   | 5,00                               | 5,00                  |
| AM73   | D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET   | 6,00   | 48,00                              | 288,00                |
|  | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MIT   |  |                                    |                       |
|  | ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS   |  |                                    |                       |
| <b>TOTAL H.T.</b>  |  |  |                                    | 293,00                |
| <b>H.T. ACTUALISE</b>  |  |  |                                    |                       |
| <b>COEFFICIENT REGIONAL</b>  |  |  |                                    |                       |
| <b>RABAIS</b>  |  |  |                                    |                       |
| <b>TOTAL H.T.</b>  |  |  |                                    |                       |
| <b>T.V.A.</b>  | 20,00 %  |  |                                    | 58,60                 |
| <b>TOTAL T.T.C.</b>  |  |  |                                    | 351,60                |
| 28-12-2017 DIAGNOSTIC TECHNIQUE SOLS-MURS-PLAFONDS T2.<br>CLES A LA LOGE-06 66 40 91 02.   |  |  |                                    |                       |
| <b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>  |  | <b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI</b>  |                                    |                       |
| <b>CODE BUDGET</b>   | <b>RUBRIQUE</b>  | <b>INSTANCES</b>   | <b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b> | <b>MONTANT T.T.C.</b> |
| 1 HONAMIA  | A760   | CH SC  | HONORAIRES DIAG AMIANTE            | 351,60                |
| <b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>  |  | <b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>   |                                    |                       |
| <b>CODE BUDGET</b>   | <b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>   | <b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>   |                                    | <b>MONTANT T.T.C.</b> |
| 1 HONAMIA  | 81 1 D000 AF 81LAF0202   | I.8802960 BRONCEL CINDY  |                                    | 351,60                |
| Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 29960  |  |  |                                    |                       |
| ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE   |  |  |                                    |                       |

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE                | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX   |
|----------------------|-------|---------------|--------|-----------|
|                      |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Salle de bains et WC |       |               | OUI    | CONCERNEE |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE                | MUR1               | MUR2  | MUR3  | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|----------------------|--------------------|---|---|------|--------------|---------------|--------|----------|----------|
|                      | Béton              | Carreaux de plâtre                                    |   |      | Dalle de sol | Enduit        | BOIS   |          |          |
|                      | Carreaux de plâtre | Béton   |   |      | Dalle de sol | Enduit        | PVC    |          |          |
|                      | Béton              | Carreaux de plâtre                                    |   |      | Dalle de sol | Enduit        | BOIS   |          |          |
|                      | Béton              | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) | Carreaux de plâtre                                    |      | Dalle de sol | Enduit        | BOIS   | PVC      |          |
| Salle de bains et WC | Carreaux de plâtre | Béton   | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |      | Dalle de sol | Enduit        |        |          |          |

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE                                 | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                     | METHODE |
|-------|-------|--------------|--|---------------|----------|----------|------------------------------|---------|
|       |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 81LAF0202P009 | Plafond  | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 81LAF0202

02/01/2018

Date d'édition : 10/01/2018

7/25

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

| PIECE   | ETAGE | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                     |
|---------|-------|--------------|---|---------------|----------|----------|------------------------------|
| Couloir |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable | 81LAF0202P006 | Mur E    | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour  |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                      | 81LAF0202P009 | Plafond  | BON ETAT | Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

| PIECE                | ETAGE | ELEMENTS                           | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT            | METHODE          |
|----------------------|-------|------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Salle de bains et WC |       | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable  | 81LAF0202P001 | Mur E    | BON ETAT              | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains et WC |       | Enduit béton                       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | 81LAF0202P002 | Mur B    | BON ETAT              | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains et WC |       | Enduit béton                       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | 81LAF0202P003 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains et WC |       | Enduit                             | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | 81LAF0202P004 | Mur F    | BON ETAT              | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains et WC |       | Dalle de sol                       | Revêtement souple blanc + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable | 81LAF0202P005 | Sol      | BON ETAT              | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir              |       | Enduit                             | Enduit plâtreux  | 81LAF0202P007 | Mur B    | BON ETAT              | Amiante             | RESULTAT         |

| PIECE                | ETAGE | ELEMENTS                           | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT            | METHODE          |
|----------------------|-------|------------------------------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                      |       |                                    | blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable   |               |          |                       | non détecté         | ANALYSE          |
| Séjour               |       | Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable  | 81LAF0202P008 | Mur B    | BON ETAT              | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour               |       | Dalle de sol                       | Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable | 81LAF0202P010 | Sol      | BON ETAT              | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains et WC |       | Enduit béton                       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | 81LAF0202P003 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO              |
| Salle de bains et WC |       | Dalle de sol                       | Revêtement souple blanc + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable  | 81LAF0202P005 | Sol      | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO              |
|                      |       | Dalle de sol                       | Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle  | 81LAF0202P010 | Sol      | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO              |

| PIECE                      | ETAGE | ELEMENTS                                    | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                  | METHODE |
|----------------------------|-------|---|---|---------------|----------|----------|---------------------------|---------|
|                            |       |   | polymère<br>jaune non<br>séparable +<br>ragréage gris +<br>ragréage rose<br>non séparable<br>+ sous couche<br>de ragréage<br>blanche non<br>séparable |               |          |          |                           |         |
| Salle de<br>bains et<br>WC |       | Enduit /<br>Peinture<br>plaque de<br>plâtre | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable +<br>carton non<br>séparable  | 81LAF0202P001 | Mur E    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |
| Salle de<br>bains et<br>WC |       | Enduit<br>béton                             | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable   | 81LAF0202P002 | Mur B    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |
| Salle de<br>bains et<br>WC |       | Enduit                                      | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable   | 81LAF0202P004 | Mur A    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |
| Salle de<br>bains et<br>WC |       | Enduit                                      | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable   | 81LAF0202P004 | Mur C    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |
| Salle de<br>bains et<br>WC |       | Enduit                                      | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable   | 81LAF0202P004 | Mur D    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |
| Salle de<br>bains et<br>WC |       | Enduit                                      | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable   | 81LAF0202P004 | Mur F    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


| PRELEVEMENT : 81LAF0202P001        |   |                     |                      |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| NOM DU CLIENT                      | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL       |
| OPH77                              | 81LAF0202 02/01/2018  |                     | Salle de bains et WC |
| ELEMENT                            | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR   |
| Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 02/01/2018          | JULIEN Mickaël       |
| LOCALISATION                       |   | RESULTAT            |                      |
| Mur E                              |   | Amiante non détecté |                      |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 81LAF0202P002 |  |                     |                      |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL       |
| OPH77                       | 81LAF0202 02/01/2018                                   |                     | Salle de bains et WC |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR   |
| Enduit béton                | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 02/01/2018          | JULIEN Mickaël       |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                      |
| Mur B                       |  | Amiante non détecté |                      |

### EMPLACEMENT

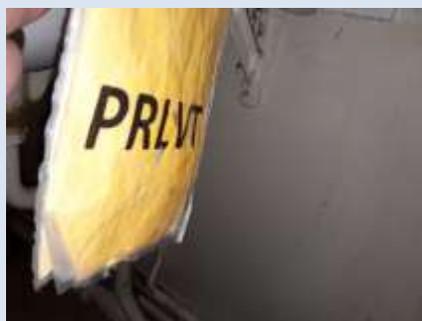

PRELEVEMENT : 81LAF0202P003

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER                                      | PIECE OU LOCAL       |                    |
|---------------|--|----------------------|--------------------|
| OPH77         | 81LAF0202 02/01/2018                                   | Salle de bains et WC |                    |
| ELEMENT       | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT  | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton  | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 02/01/2018           | JULIEN Mickaël     |
| LOCALISATION  |  | RESULTAT             |                    |
| Plafond       |  | Amiante non détecté  |                    |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAF0202P004

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER                                      | PIECE OU LOCAL       |                    |
|---------------|--|----------------------|--------------------|
| OPH77         | 81LAF0202 02/01/2018                                   | Salle de bains et WC |                    |
| ELEMENT       | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT  | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit        | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 02/01/2018           | JULIEN Mickaël     |
| LOCALISATION  |  | RESULTAT             |                    |
| Mur F         |  | Amiante non détecté  |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 81LAF0202P005 |  |                      |                    |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL       |                    |
| OPH77                       | 81LAF0202 02/01/2018   | Salle de bains et WC |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT  | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                | Revêtement souple blanc + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable | 02/01/2018           | JULIEN Mickaël     |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT             |                    |
| Sol                         |  | Amiante non détecté  |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 81LAF0202P006 |   |                              |                    |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL               |                    |
| OPH77                       | 81LAF0202 02/01/2018  | Couloir                      |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton                | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable | 02/01/2018                   | JULIEN Mickaël     |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                     |                    |
| Mur E                       |   | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 81LAF0202P007**

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL      |                    |
|---------------|---|---------------------|--------------------|
| OPH77         | 81LAF0202 02/01/2018  | Couloir             |                    |
| ELEMENT       | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit        | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable | 02/01/2018          | JULIEN Mickaël     |
| LOCALISATION  |   | RESULTAT            |                    |
| Mur B         |   | Amiante non détecté |                    |

**EMPLACEMENT**




**PRELEVEMENT : 81LAF0202P008**

| NOM DU CLIENT                      | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77                              | 81LAF0202 02/01/2018   | Séjour              |                    |
| ELEMENT                            | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + carton non séparable | 02/01/2018          | JULIEN Mickaël     |
| LOCALISATION                       |  | RESULTAT            |                    |
| Mur B                              |  | Amiante non détecté |                    |

**EMPLACEMENT**



| PRELEVEMENT : 81LAF0202P009 |  |                              |                    |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                                      | PIECE OU LOCAL               |                    |
| OPH77                       | 81LAF0202 02/01/2018                                   | Séjour                       |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton                | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 02/01/2018                   | JULIEN Mickaël     |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT                     |                    |
| Plafond                     |  | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |
| EMPLACEMENT                 |  |                              |                    |

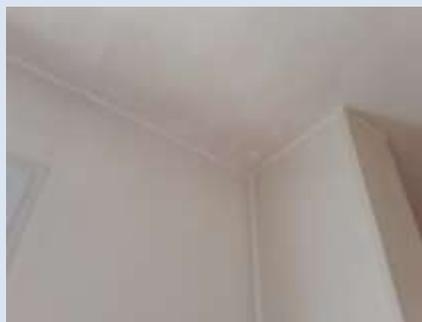

| PRELEVEMENT : 81LAF0202P010 |   |                     |                    |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 81LAF0202 02/01/2018  | Séjour              |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                | Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable | 02/01/2018          | JULIEN Mickaël     |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                    |
| Sol                         |   | Amiante non détecté |                    |
| EMPLACEMENT                 |   |                     |                    |





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8341 EN DATE DU 09/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à conserver jusqu'à la fin de la durée de validité de la licence de l'essai.)

**Cliant :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1233  
Échantillon ITGA : IT071801-8341  
Reçu au laboratoire n° : 05/01/2018

**Ref. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 81LAF0202-02   |
| Objet client     | 81LAF0202-02 - 8 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 2 77186 NORSEL   |
| Echantillon      | 81LAF02020005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC N°4 F Enduit Peinture plâtre et plâtre |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture / Carton  |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmittance Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction analysée   | Technique analytique et date d'analyse | Résultat          | Type d'analyse | N° de prélevement |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vase + plâtreux non séparables + carton non séparables | META le 09/01/2018                     | Amine non détecté | ---            | 3                 |

Valeu par : Fabien GUILLOUET - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane de son auteur qui s'est vu délivrer un gage de fiabilité par l'Institut Technique de l'Amiante. Les données publiées en fin de rapport, les observations et remarques peuvent varier en fonction de la date.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8342 EN DATE DU 09/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à conserver jusqu'à la fin de la durée de validité de la licence de l'essai.)

**Cliant :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1233  
Échantillon ITGA : IT071801-8342  
Reçu au laboratoire n° : 05/01/2018

**Ref. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 81LAF0202-02   |
| Objet client     | 81LAF0202-02 - 8 PLACE DU FRONT POPULAIRE LOT 2 77186 NORSEL   |
| Echantillon      | 81LAF02020005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC N°4 F Enduit Peinture plâtre et plâtre |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture   |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmittance Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction analysée                                       | Technique analytique et date d'analyse | Résultat          | Type d'analyse | N° de prélevement |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vase + plâtreux non séparables | META le 09/01/2018                     | Amine non détecté | ---            | 3                 |

Valeu par : Fabien GUILLOUET - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane de son auteur qui s'est vu délivrer un gage de fiabilité par l'Institut Technique de l'Amiante. Les données publiées en fin de rapport, les observations et remarques peuvent varier en fonction de la date.



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8343 EN DATE DU 09/01/2018**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse :)

**Client :**  
AGENCE EHI-ECOPTE MATERIAUX-EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1253  
Échantillon ITGA : IT071801-8343  
Reçu au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 81LAF0202-01   |
| Dossier client   | 81LAF0202-01 - E PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2 77186 NORSEL                         |
| Echantillon      | 81LAF0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains et WC Plafond Enduit béton |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux   |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

| Fraction Analyisée  | Technique analytique en date d'essai | Résultat            | Type d'analyse | N° de prélèvement |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non identifiable | META le 09/01/2018                   | Absence non détecté | ---            | 3                 |

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de réalisation des prélèvements et sous réserve de la bonne tenue des échantillons pendant le transport jusqu'à l'analyse.

09/01/2018

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8344 EN DATE DU 09/01/2018**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse :)

**Client :**  
AGENCE EHI-ECOPTE MATERIAUX-EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1253  
Échantillon ITGA : IT071801-8344  
Reçu au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 81LAF0202-01  |
| Dossier client   | 81LAF0202-01 - E PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2 77186 NORSEL                  |
| Echantillon      | 81LAF0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains et WC Plaf F Enduit |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux                                      |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

**Résultat :**

| Fraction Analyisée  | Technique analytique en date d'essai | Résultat            | Type d'analyse | N° de prélèvement |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non identifiable | META le 09/01/2018                   | Absence non détecté | ---            | 4                 |

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les prélèvements. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de réalisation des prélèvements et sous réserve de la bonne tenue des échantillons pendant le transport jusqu'à l'analyse.

09/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57160 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX  
Tél : 03 21 33 41 42  
Fax : 03 21 33 41 43  
www.igp.fr

Accréditation n° 117947  
Date des états de parties  
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais effectués par l'opérateur qui est identifié par le numéro :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8345 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1253  
Échantillon ITGA : IT071801-8345  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 81LAF0202-01   |
| Dossier client   | 81LAF0202-01 - E PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2 77186 NORSEL   |
| Echantillon      | 81LAF0210064 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain et WC - Sol Dalle de sol   |
| Description ITGA | Revêtement souple blanc / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Rapprage gris / Rapprage rose / Sous-couche de rapprage blanche |

**Préparation :**  
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon  
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

| Fonction Analyse  | Technique analytique et date d'adoption | Résultat            | Type d'analyse | N° de prélevement |
|---|---|---------------------|----------------|-------------------|
| Revêtement souple blanc + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparables + rapprage gris + rapprage rose non séparables + sous-couche de rapprage blanc non séparables | META le 09/01/2008                      | Amiante non détecté | ---            | 1                 |

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont exécuté les essais. Le rapport ne doit pas être considéré comme un moyen de détermination des résultats, seuls les états de parties évaluées sur www.cofrac.fr peuvent être considérés comme valides.



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57160 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX  
Tél : 03 21 33 41 42  
Fax : 03 21 33 41 43  
www.igp.fr

Accréditation n° 117947  
Date des états de parties  
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence de l'organisme pour les essais effectués par l'opérateur qui est identifié par le numéro :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8346 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1253  
Échantillon ITGA : IT071801-8346  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 81LAF0202-01  |
| Dossier client   | 81LAF0202-01 - E PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2 77186 NORSEL          |
| Echantillon      | 81LAF0210064 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur E Enduit lattes |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux avec couche en latte         |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

| Fonction Analyse   | Technique analytique et date d'adoption | Résultat                     | Type d'analyse | N° de prélevement |
|--|---|------------------------------|----------------|-------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux avec couche en latte non séparables | META le 09/01/2008                      | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile     | 1                 |

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont exécuté les essais. Le rapport ne doit pas être considéré comme un moyen de détermination des résultats, seuls les états de parties évaluées sur www.cofrac.fr peuvent être considérés comme valides.



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662  
57400 SAINT-GRÉGOIRE (54)  
Tél : 02 99 25 41 42  
Fax : 02 99 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947  
Date des états de parties  
d'appartenance sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai certifie la fiabilité des données sur les seuls échantillons qui ont été analysés par son laboratoire et son personnel.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8347 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4 l'annexe 5)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1253  
Échantillon ITGA : IT071801-8347  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 81LAF0202-0E   |
| Dossier client   | 81LAF0202-0E - E PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2 77186 NORSEL   |
| Echantillon      | 81LAF0202068 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Casier Mur B Svalut  |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture avec couche en taille |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinente de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

| Fraction Analyisée  | Technique analytique en date d'analyse | Résultat            | Type d'analyse | Nb de prélèvements |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en taille non séparables | META le 09/01/2018                     | Absence non détecté | ---            | 2                  |

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les données. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides et correctes au moment de leur réalisation. Nous ne sommes pas responsables de l'usage qui en est fait.

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662  
57400 SAINT-GRÉGOIRE (54)  
Tél : 02 99 25 41 42  
Fax : 02 99 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947  
Date des états de parties  
d'appartenance sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai certifie la fiabilité des données sur les seuls échantillons qui ont été analysés par son laboratoire et son personnel.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8348 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4 l'annexe 5)

**Client :**  
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-1253  
Échantillon ITGA : IT071801-8348  
Réq. au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 81LAF0202-0E  |
| Dossier client   | 81LAF0202-0E - E PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2 77186 NORSEL                            |
| Echantillon      | 81LAF0202068 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Casier Mur B Svalut Peinture plâtre de plâtre |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture avec couche en taille / Carton                 |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinente de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

| Fraction Analyisée  | Technique analytique en date d'analyse | Résultat            | Type d'analyse | Nb de prélèvements |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en taille non séparables + carton non séparables | META le 09/01/2018                     | Absence non détecté | ---            | 2                  |

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:

La responsabilité de ce rapport émane de nos clients, qui nous ont fourni les données. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Nos données sont valides et correctes au moment de leur réalisation. Nous ne sommes pas responsables de l'usage qui en est fait.

Page 1/1

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8349 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concurrence avec les feuilles séparées à l'annexe.)

**Client :**  
 AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversette  
 18590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0718-1253  
 Fiche client ITGA : IT071801-8349  
 Répé au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 81LAF0202-01  |
| Dossier client   | 81LAF0202-01 - E PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2 77186 NORSEIL         |
| Echantillon      | 81LAF0202009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Siquet Plafond Enduit béton |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux                              |

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-005)

**Résultat :**

| Fraction Analytique                                     | Technique analytique et date d'analyse | Résultat                     | Type d'analyse | N° de prélèvement |
|---|--|------------------------------|----------------|-------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables | META le 09/01/2018                     | Présence de fibres d'amiante | Chromatée      | 1                 |

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-8350 EN DATE DU 09/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concurrence avec les feuilles séparées à l'annexe.)

**Client :**  
 AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversette  
 18590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0718-1253  
 Fiche client ITGA : IT071801-8350  
 Répé au laboratoire le : 05/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 81LAF0202-01   |
| Dossier client   | 81LAF0202-01 - E PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 2 77186 NORSEIL  |
| Echantillon      | 81LAF0202010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Siquet Sol Dalle de sol  |
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragnage gris / Ragnage rose / Sous couche de ragnage blanche |

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-005)

**Résultat :**

| Fraction Analytique   | Technique analytique et date d'analyse | Résultat          | Type d'analyse | N° de prélèvement |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Revêtement souple beige + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparables + ragnage gris + ragnage rose non séparables + sous couche de ragnage blanc non séparables | META le 09/01/2018                     | Absence de fibres | -              | 1                 |

VAMM par : Fabien BELLONNET - Analyse:



## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desseigne Entreprise  
Case postale 4 13 30  
35110 Trélissac Cedex de France  
SIRET 5056044320001

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanches ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.


Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie



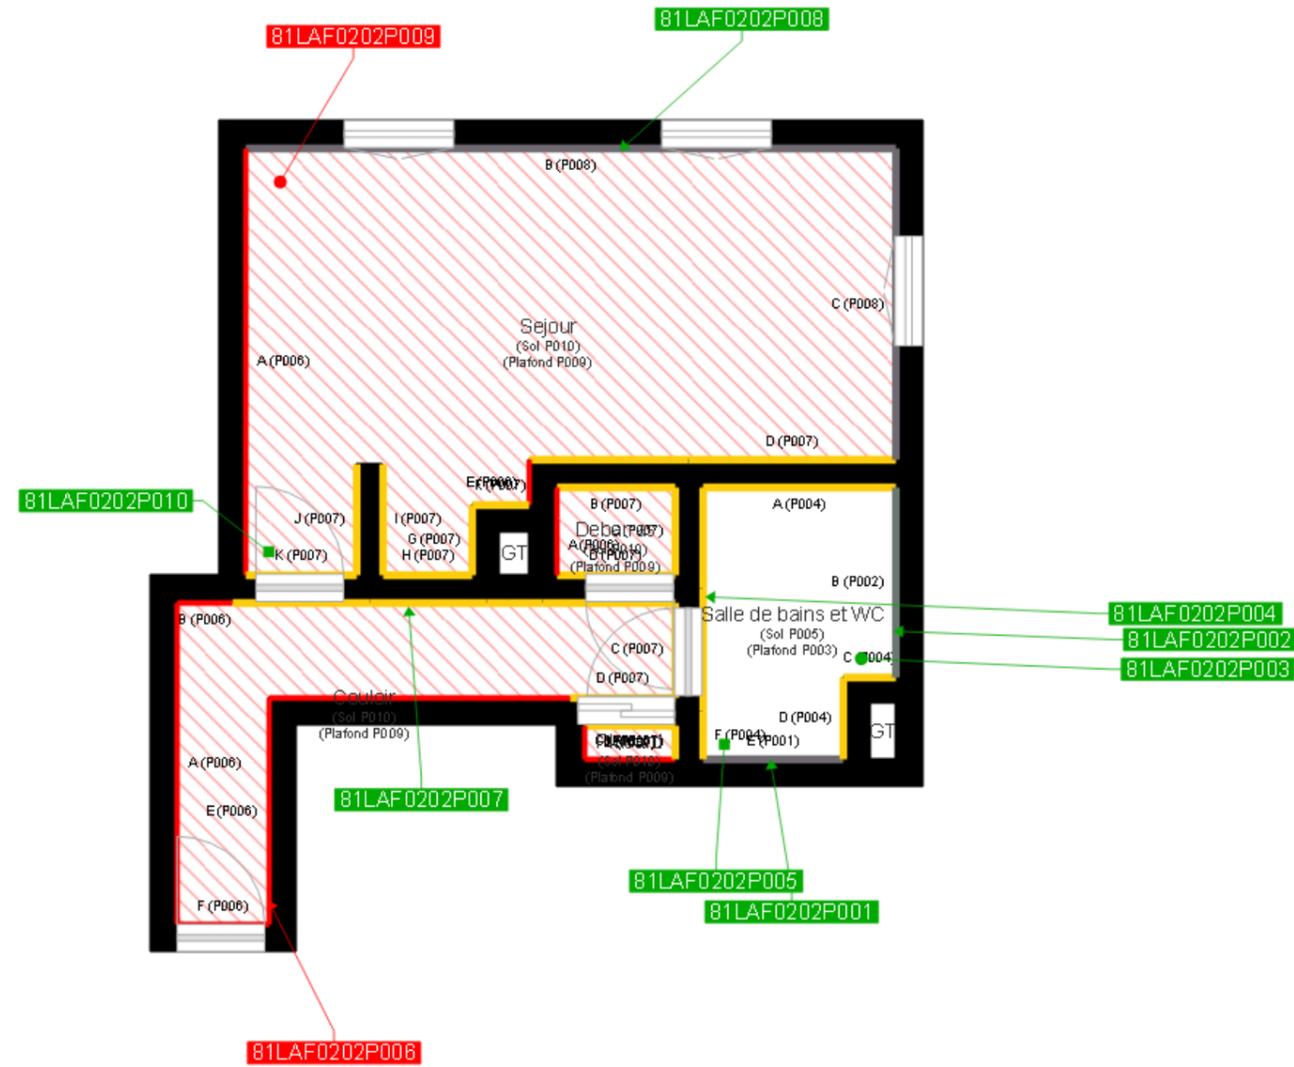

|  |  |
|--|--|
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
|  | Murs Bois  |
|  | Murs Brique  |
|  | Murs Béton brut  |
|  | Cloisons Plaques de plâtre                                 |
|  | Murs carreaux de plâtre                                    |
|  | Murs Béton / Enduit  |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis  |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

|   |                       |
|---|-----------------------|
|  | Murs Amiantés         |
|  | Murs Brique / Enduit  |
|  | Murs Brique plâtrière |