

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1

1

77186 NOISIEL



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	81LAG0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Laurent CATE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3681	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	25/11/2015	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 12/02/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Laurent CATE**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	13
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	21
ATTESTATION(S).....	24
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	25

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	Mur B	81LAG0201P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	Mur C	81LAG0201P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc + papiers peints non séparable	Mur A	81LAG0201P015	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1										
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 277 700 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 98  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144										
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS	<b>ÉMETTEUR</b> TOUBAGHI DRISS											
<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens <b>LOCALISATION:</b> Programme 81 NOISIEL (F. POPULAIRE) Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AG Étage 02 Logement 1 Module 81LAG0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE 77186 NOISIEL											
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 7 JOURS <b>PÉRIODE DU</b> 05-01-2018 <b>AU</b> 14-01-2018												
<b>ARTICLE</b> AMI73 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS TEL GARDIEN M. MODE 08.86.40.31.52	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b> 12,00 <b>PRIX UNITAIRE H.T.</b> 48,00 <b>TOTAL H.T.</b> 576,00										
<b>TOTAL H.T.</b> 576,00 <b>H.T. ACTUALISE</b> <b>COEFFICIENT REGIONAL</b> <b>RABAIS</b> <b>TOTAL H.T.</b> 576,00 <b>T.V.A.</b> 20,00 % 115,20 <b>TOTAL T.T.C.</b> 691,20												
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b> CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th>LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A760</td> <td>CH SC</td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> <td>691,20</td> </tr> </tbody> </table>			CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	691,20
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.								
1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	691,20								
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th>RÉFÉRENCES OCCUPANT</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>81 1 D000 AG 81LAG0201</td> <td>L 38320</td> <td>691,20</td> </tr> </tbody> </table>			CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	81 1 D000 AG 81LAG0201	L 38320	691,20		
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.									
1 HONAMIA	81 1 D000 AG 81LAG0201	L 38320	691,20									
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 98												
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE												

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 81LAG0201 08/02/2018

Version : 12/02/2018

6/27

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT									

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	81LAG0201P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	81LAG0201P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc + papiers peints non séparable	81LAG0201P015	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 81LAG0201 08/02/2018

Version : 12/02/2018

8/27

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	81LAG0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	81LAG0201P004	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Colle	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	81LAG0201P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAG0201P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Dalle de polystyrènes	Matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable + polystyrène expansé (billes) non séparable	81LAG0201P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple gris + revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	81LAG0201P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains 1		Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	81LAG0201P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + matériau mousse blanche non séparable	81LAG0201P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau mousse blanche non séparable + peinture non séparable	81LAG0201P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	81LAG0201P014	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + papier non séparable	81LAG0201P016	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	81LAG0201P017	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 81LAG0201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAG0201 08/02/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAG0201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAG0201 08/02/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAG0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAG0201 08/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAG0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAG0201 08/02/2018	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAG0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAG0201 08/02/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAG0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAG0201 08/02/2018		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAG0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAG0201 08/02/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable + polystyrène expansé (billes) non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

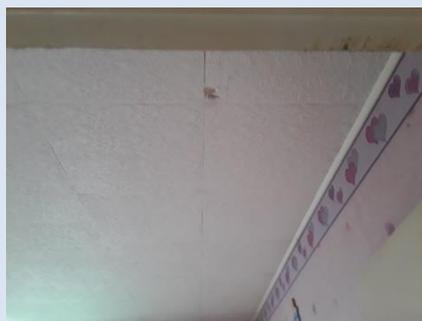


PRELEVEMENT : 81LAG0201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAG0201 08/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris + revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAG0201P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAG0201 08/02/2018	Salle de bains 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

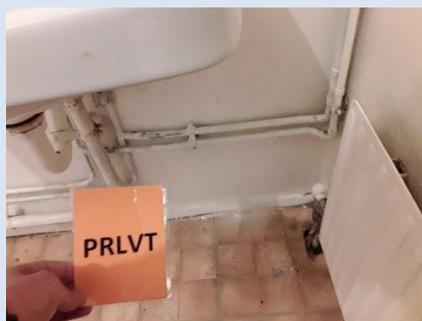

PRELEVEMENT : 81LAG0201P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAG0201 08/02/2018	Salle de bains 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + matériau mousse blanche non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 81LAG0201P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAG0201 08/02/2018	Salle de bains 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau mousse blanche non séparable + peinture non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAG0201P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAG0201 08/02/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

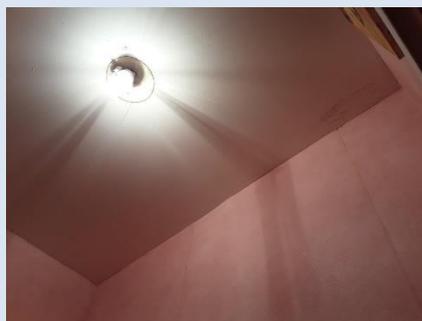

PRELEVEMENT : 81LAG0201P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAG0201 08/02/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc + papiers peints non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAG0201P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	81LAG0201 08/02/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + papier non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 81LAG0201P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	81LAG0201 08/02/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	08/02/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-4851 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-4851 Ref. Commande Client : 81LAG0201-01
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
ou  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 81LAG0201-01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAG0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Faïence 1				Ref échantillon ITGA : IT071801-26819 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche / Carrelage
▀ Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 81LAG0201-01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAG0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Ref échantillon ITGA : IT071801-26820 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
▀ Matériau bitumineux noir	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 81LAG0201-01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Ref échantillon client : 81LAG0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit				Ref échantillon ITGA : IT071801-26821 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Papier peint / Carton
▀ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	META	1	18/01/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-4851 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAG0201-01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Sol Colle				Réf échantillon ITGA : IT071801-26822 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAG0201-01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071801-26823 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité / Peinture / Papier peint
* Enduit plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	META	3	18/01/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAG0201-01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Plafond Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071801-26824 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAG0201-01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Dalle de polystyrènes				Réf échantillon ITGA : IT071801-26825 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau beige / Polystyrène expansé (billes)
* Matériau plâtreux blanc + matériau beige non séparable + polystyrène expansé (billes) non séparable	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAG0201-01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071801-26826 Description ITGA : Revêtement souple gris / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Revêtement souple gris + revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAG0201-01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains 1 Mur B Faience 1				Réf échantillon ITGA : IT071801-26827 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage
* Colle beige + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + carrelage	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-4851 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 81LAG0201--01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains 1 Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071801-26828 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Matériau gris en faible quantité / Peintures multiples / Matériau mousse blanche
Enduit plâtreux blanc en faible quantité + matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + matériau mousse blanche non séparable	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAG0201--01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains 1 Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071801-26829 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau mousse blanche / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau mousse blanche non séparable + peinture non séparable	META	2	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAG0201--01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071801-26830 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAG0201--01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071801-26831 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papiers peints
Enduit plâtreux blanc + papiers peints non séparable	META	1	18/01/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 81LAG0201--01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071801-26832 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint / Papier
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable + papier non séparable	META	2	18/01/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 81LAG0201--01 - 10 PLACE DU FRONT POPULAIRE LGT 1 77186 NOISIEL Réf échantillon client : 81LAG0201P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071801-26833 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint
Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	META	1	18/01/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
50 Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Dossier technique amiante
  - Présence de termites et autres insectes xylophages
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Etat des risques naturels et technologiques
  - Mesurage Loi Carrez
  - Mesurage Loi Boullin
  - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
  - Calcul des millièmes de copropriété
  - Diagnostic Radon
  - Thermographie des bâtiments
  - Loi S.R.U.
  - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borloo)
  - Etat du dispositif de sécurité des piscines
  - Certificat de logement décent
  - Etat des lieux locatifs
  - Diagnostic accessibilité handicapés
  - Infiltrométrie
  - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
  - Etat descriptif de division
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Présence de champignons lignivores
  - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017  
Laura FOURNIER  
Pour la Compagnie



## CERTIFICAT DE COMPETENCES



### Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3681 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur CATE Laurent**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- Amiante** Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis  
Date d'effet : 25/11/2015 - Date d'expiration : 24/11/2020
- Termites** Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine  
Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.


Avant du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation intérieure de leur modèle par les articles du 19/12/2005 et du 19/12/2011. Avant du 14 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique par les articles du 28/12/2005 et du 13/12/2011. Avant du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les articles du 14/12/2005 et du 19/12/2011. Avant du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des opérations de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Avant du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'inspiration au plomb ou agresse pour réaliser des diagnostics plombés dans les immeubles d'habitation modifié par l'article du 02/12/2011. Avant du 9 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation intérieure d'accessibilité par les articles du 19/12/2005 et du 13/12/2011.

**I.Cert**  
Institut de Certification  
Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rev 11

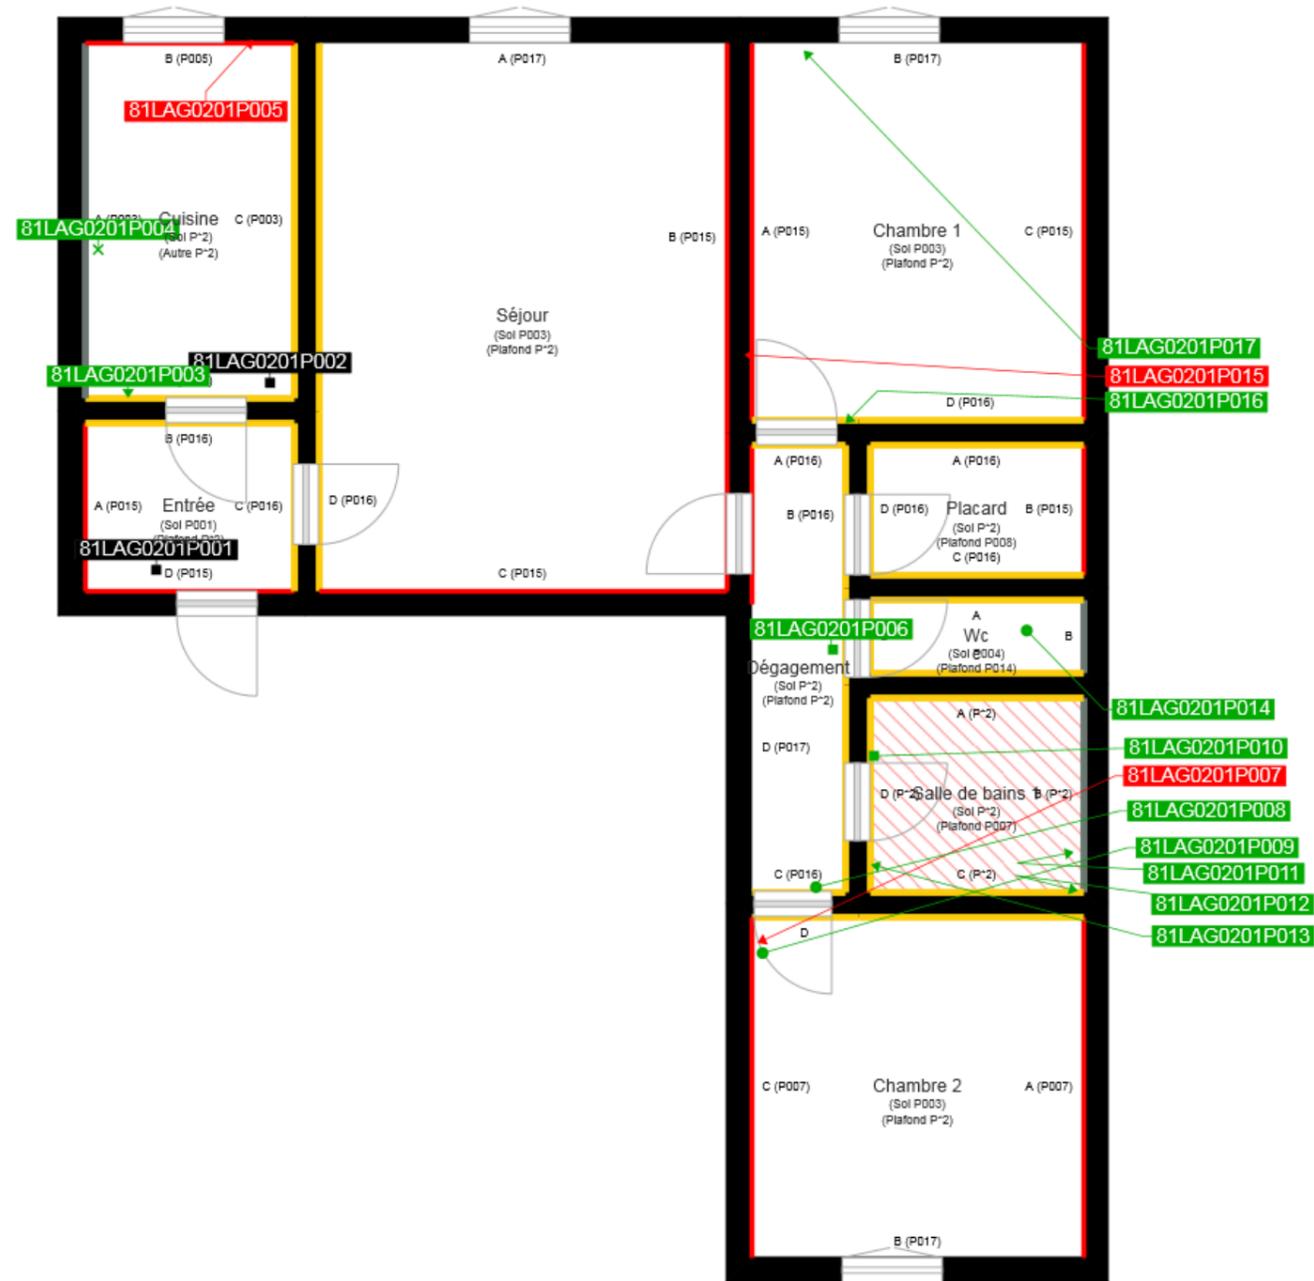

Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs Béton brut
Cloisons Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés