

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3

77176 SAVIGNY LE TEMPLE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	83LAC0003	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	C023-SE04-2017	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	24/08/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	QUALIT'COMPETENCES 16 rue Willars - 52100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 21/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	24
ATTESTATION(S).....	29
CERTIFICAT DE COMPETENCES	30

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	Mur B	83LAC0003P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	Sous évier	83LAC0003P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	Mur B	83LAC0003P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	Mur B	83LAC0003P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	Mur B	83LAC0003P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	Mur C	83LAC0003P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de		Béton	Matériau blanc	Mur D	83LAC0003P003	ZSO	BON ETAT	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
bains et WC			en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable					déecté (Chrysotile)
Salle de bains et WC		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	Mur E	83LAC0003P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	Mur D	83LAC0003P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Salle de bains et WC			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Plaque de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle de sol	Peinture			
Placard	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Cellier	Plaque de plâtre	Béton	Carreaux de plâtre		Dalle de sol	Peinture			
Séjour	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Peinture			
Cuisine	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Salle de bains et WC	Carreaux de plâtre	Béton	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre	Dalle de sol	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	83LAC0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	83LAC0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains et WC		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	83LAC0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains et WC		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	83LAC0003P003	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains et WC		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	83LAC0003P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains et WC		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	83LAC0003P003	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible	83LAC0003P003	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			quantité non séparable					

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	83LAC0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	83LAC0003P010	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	83LAC0003P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	83LAC0003P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	83LAC0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	83LAC0003P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	83LAC0003P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + carrelage	83LAC0003P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Peinture	Peinture	83LAC0003P009	Radiateurs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	83LAC0003P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable +	83LAC0003P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène					
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	83LAC0003P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	83LAC0003P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	83LAC0003P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de	83LAC0003P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			ragréage blanche non séparable					
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	83LAC0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	83LAC0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	83LAC0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	83LAC0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	83LAC0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	83LAC0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Peinture	Peinture	83LAC0003P009	Radiateurs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Peinture	Peinture	83LAC0003P009	Radiateurs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Peinture	Peinture	83LAC0003P009	Radiateurs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Peinture	Peinture	83LAC0003P009	Radiateurs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	83LAC0003P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	83LAC0003P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Isolant	Matériau plâtreux blanc	83LAC0003P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			en vrac + peinture non séparable + carton non séparable				déecté	
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	83LAC0003P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	83LAC0003P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cuisine		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	83LAC0003P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cuisine		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	83LAC0003P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cuisine		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	83LAC0003P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	83LAC0003P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de	Enduit plâtreux blanc en vrac +	83LAC0003P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		plâtre	papier non séparable + carton non séparable				déecté	
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cellier		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cellier		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non	83LAC0003P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + carton non séparable					
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			carton non séparable					
Salle de bains et WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	83LAC0003P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + carrelage	83LAC0003P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + carrelage	83LAC0003P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + carrelage	83LAC0003P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains et WC		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + carrelage	83LAC0003P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 83LAC0003P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	83LAC0003 08/11/2017	Placard	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 83LAC0003P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	83LAC0003 08/11/2017	Cellier	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 83LAC0003P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	83LAC0003 08/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 83LAC0003P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	83LAC0003 08/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

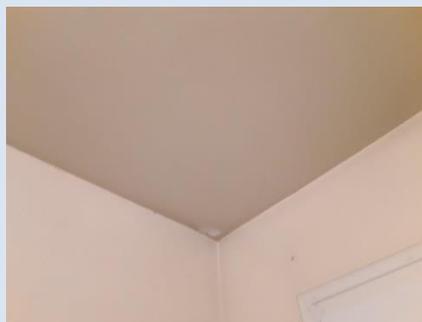

PRELEVEMENT : 83LAC0003P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	83LAC0003 08/11/2017	Cellier	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 83LAC0003P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	83LAC0003 08/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 83LAC0003P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	83LAC0003 08/11/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 83LAC0003P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	83LAC0003 08/11/2017	Salle de bains et WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + carrelage	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 83LAC0003P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	83LAC0003 08/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Radiateurs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 83LAC0003P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	83LAC0003 08/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	08/11/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Estois - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18039 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18039
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Ref. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META le 14/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Page 1 / 1



Parc Estois - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18040 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18040
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Ref. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 284)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable	META le 13/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18041 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18041
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Réf. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Béton
Description ITGA	Matériau blanc en vrac / Peinture / Papier en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	META le 13/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite de client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18042 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18042
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Réf. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 14/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite de client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18043 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18043
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Ref. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Mur C Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 14/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18044 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18044
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Ref. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Isolant
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 15/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18045 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18045
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Ref. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur F Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	META le 14/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite de client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18046 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18046
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Ref. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Mur F Dalence 1
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Papier / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + couche plâtréuse blanche non séparable + papier non séparable + carrelage	META le 13/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite de client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18047 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18047
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Ref. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Radiateurs Peinture
Description ITGA	Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture	META le 14/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite de client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-18048 EN DATE DU 15/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-107747
Echantillon ITGA : IT071711-18048
Reçu au laboratoire le : 10/11/2017

Ref. Client :

Commande	83LAC0003-01
Dossier client	83LAC0003-01 - 33 RUE DE SAVIGNY RUISSEAU BAT 3 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Echantillon	83LAC0003P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 14/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite de client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courriel 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subéquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie



Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

M. LEITE LOPES Alain sous le numéro : **C023-SE04-2017**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	x
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	x
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 22/06/2017 Au 21/06/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 24/08/2017 Au 23/08/2022
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification mobile par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant de la mesure et de diagnostic électrique dans les installations fixes et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification mobile par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 19 octobre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'établissement de plan en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification mobile par les arrêtés des 16 décembre 2003 et du 15 décembre 2011 ; Arrêté du 6 août 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative au gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification mobile par les arrêtés des 15 décembre 2020 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative à l'humidité et les critères d'accréditation des organismes de certification mobile par les arrêtés des 10 décembre 2008 et 2 décembre 2011.

Délivré à Thionville, le 24/08/2017
Pour QUALIT'COMPETENCES
LAROUZ Soufian, Responsable Certification




Saint Honoré Audit et sa marque Qualit'Compétences est
accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SAINTE HONORE AUDIT - 16, rue Milliers - 57 000 THIONVILLE
Tél : 05 81 10 04 61 - Fax : 03 82 81 38 07 - mail : contact@qualitcompetences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville T1 798 973 543 - N° de gestion 2015 8 12 - Code NAF : 8559A

Rapport N° : 83LAC0003
Date d'édition : 21/11/2017

08/11/2017

30/32

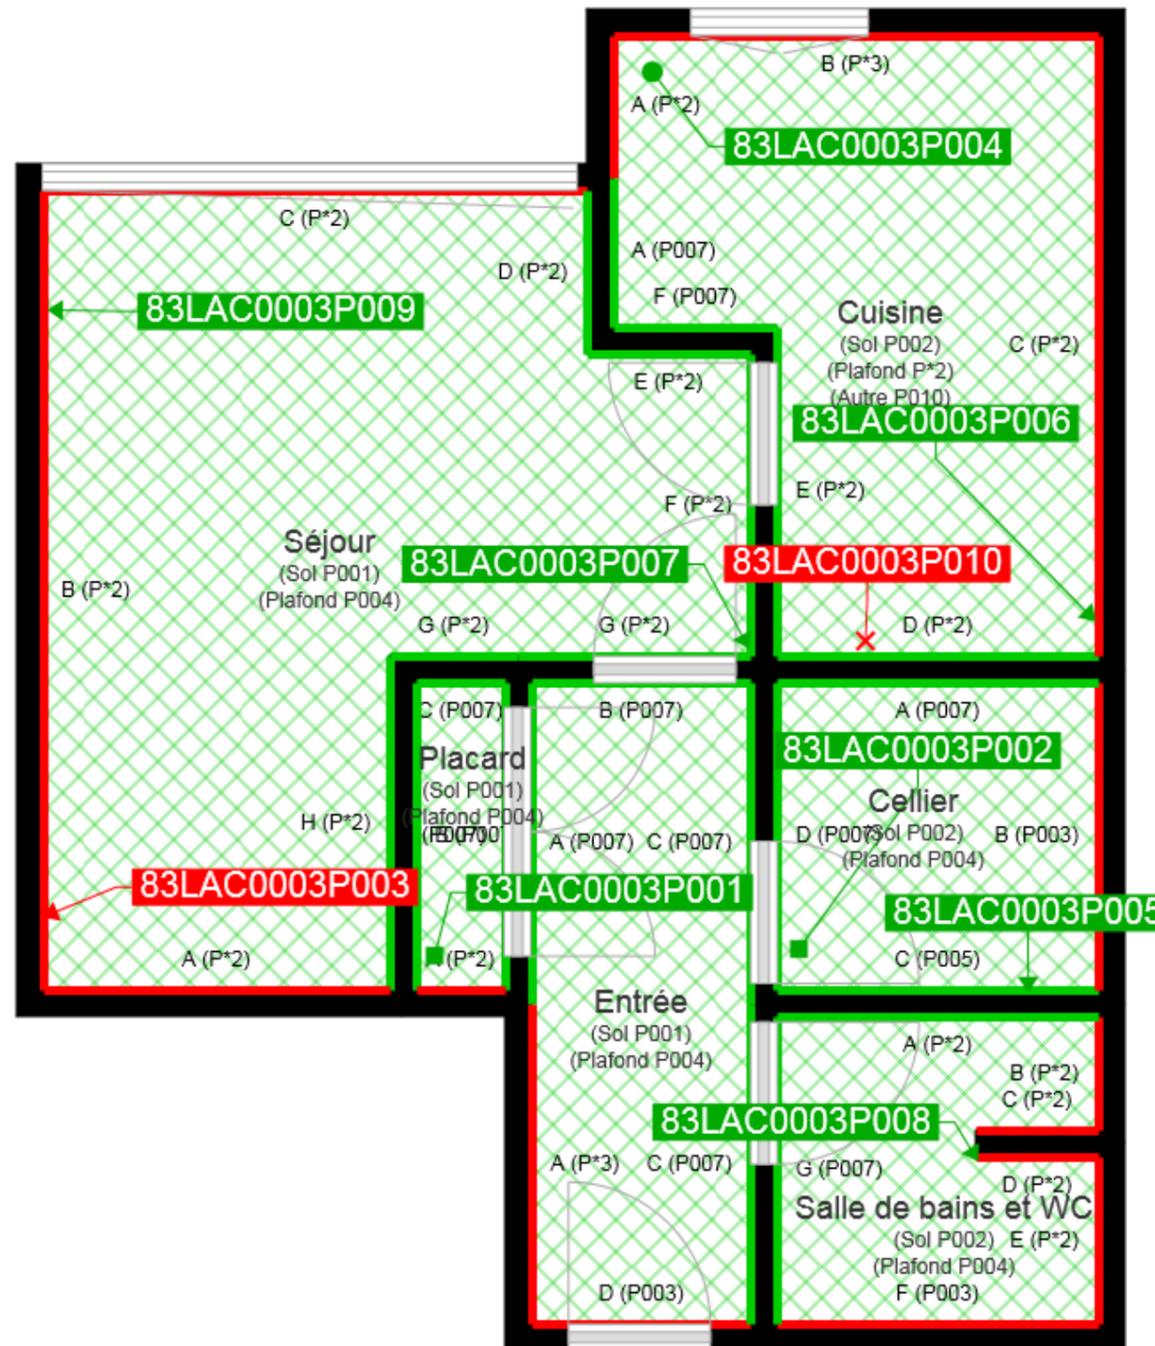

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés