

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux**

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

**6 SQUARE DE LA COUTURE**

**77580 CRECY LA CHAPELLE**



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 84PAF0000	Date d'émission du rapport :	28/08/2017
Le repérage a été réalisé le :	18/08/2017	Accompagnateur :	
Par :	Mickaël JULIEN	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :		Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	28/08/2017	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :		Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 28/08/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



Rapport N° : 84PAF0000

18/08/2017

2/52

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	10
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	13
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	13
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	14
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	31
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	32
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	48
1. Informations générales .....	48
a) Dangerosité de l'amiante .....	48
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	48
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	48
3. Recommandations générales de sécurité.....	49
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....	49
a. Conditionnement des déchets .....	49
b. Apport en déchèterie.....	49
c. Filières d'élimination des déchets.....	49
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante .....	49
e. Traçabilité.....	50
ATTESTATION(S).....	51
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	52

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Plafond	84PAF0000P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Plafond	84PAF0000P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Plafond	84PAF0000P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Plafond	84PAF0000P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Salle de bains		Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Sol	84PAF0000P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains		Revêtement souple bleu + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable +	Sol	84PAF0000P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE

Rapport N° : 84PAF0000

18/08/2017

4/52

		ragréage gris non séparable				
Salle de bains		Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	Mur A	84PAF0000P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	84PAF0000P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peintures multiples non séparable	Mur B	84PAF0000P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Couloir		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier peint	Mur E	84PAF0000P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Mur A	84PAF0000P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur F	84PAF0000P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur D	84PAF0000P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	84PAF0000P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	84PAF0000P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Mur C	84PAF0000P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
WC		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + ragréage gris	Sol	84PAF0000P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
WC		Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Sol	84PAF0000P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine		Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	Sol	84PAF0000P014	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine		Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Sol	84PAF0000P014	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine		Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	Mur E	84PAF0000P015	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	84PAF0000P003	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	84PAF0000P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	84PAF0000P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE

Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	84PAF0000P011	ZSO	BON ETAT
Placard 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	84PAF0000P011	ZSO	BON ETAT
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	84PAF0000P011	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	84PAF0000P011	ZSO	BON ETAT
Placard 2		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + ragréage gris	Sol	84PAF0000P013	ZSO	BON ETAT
Placard 2		Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Sol	84PAF0000P013	ZSO	BON ETAT
WC		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + ragréage gris	Sol	84PAF0000P013	ZSO	BON ETAT
WC		Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Sol	84PAF0000P013	ZSO	BON ETAT
Entrée		Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	Sol	84PAF0000P014	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée		Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige +	Sol	84PAF0000P014	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE

		colle polymère jaune non séparable				
Cuisine		Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	Sol	84PAF0000P014	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine		Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Sol	84PAF0000P014	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cellier		Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	Sol	84PAF0000P014	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cellier		Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Sol	84PAF0000P014	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains		Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	Sol	84PAF0000P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains		Revêtement souple bleu + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	84PAF0000P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peintures multiples non séparable	Murs	84PAF0000P004	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peintures multiples non séparable	Murs	84PAF0000P004	ZSO	BON ETAT



Couloir		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Murs	84PAF0000P007	ZSO	BON ETAT
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Murs	84PAF0000P007	ZSO	BON ETAT
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Murs	84PAF0000P007	ZSO	BON ETAT
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Murs	84PAF0000P007	ZSO	BON ETAT
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	Murs	84PAF0000P007	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Murs	84PAF0000P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Murs	84PAF0000P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT
Placard 1		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT
Placard 1		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT
Placard 2		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT

Cellier		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT
Cellier		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Murs	84PAF0000P012	ZSO	BON ETAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Voir commentaire	LOGEMENTS COLLECTIFS		Programme non défini			REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE programme de travaux non défini

Rapport N° : 84PAF0000

18/08/2017

10/52

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	MAISONS INDIVIDUELLES	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	MAISONS INDIVIDUELLES	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs	Remplacement des faïences	Faïence	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cuisine	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs	Remplacement du meuble évier	Faïence	100%	Uniquement si impacté par le changement de meuble évier
Cuisine	MAISONS INDIVIDUELLES	Sols	Remplacement du meuble évier	Revêtement de sols	100%	Uniquement si meuble évier fixé au sol
Cuisine	MAISONS INDIVIDUELLES	Sous évier	Remplacement du meuble évier	Revêtement bitumineux / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle de bains	MAISONS INDIVIDUELLES	Sols	Remplacement de la baignoire	Revêtement de sols	100%	Si baignoire fixé au sol
Salle de bains	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs	Remplacement de la baignoire	Faïence	100%	Si impacter par le changement de baignoire
Salle de bains	MAISONS INDIVIDUELLES	Sous baignoire	Remplacement de la baignoire	Revêtement bitumineux / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle de bains	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs	Remplacement de la baignoire	Enduit / Peinture	100%	Si impacter par le changement de baignoire
Salle de bains	MAISONS INDIVIDUELLES	Ensemble des zones	Remplacement de la baignoire	Ensemble des éléments	100%	Si éléments suspects

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
						pouvant impacter les travaux non indiqués sur la prépa BE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Date du repérage : 18/08/2017**

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

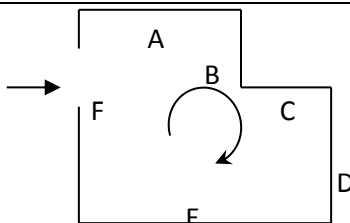

Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	BETON	Plaque de plâtre BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	PVC		
Placard 1	Plaque de plâtre BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Placard 2	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
WC	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Cellier	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Séjour	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	
Couloir	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			DALLE BETON	PLANCHER BOIS	BOIS		
Chambre 2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			DALLE BETON	PLANCHER BOIS	BOIS	PVC	
Salle de bains	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			DALLE BETON	PLANCHER BOIS	BOIS	BOIS	
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			DALLE BETON	PLANCHER BOIS	BOIS	BOIS	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon n	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non	84PAF0000P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 84PAF0000

18/08/2017

15/52

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
		séparable + peinture non séparable				

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	84PAF0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple bleu + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	84PAF0000P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée + carrelage	84PAF0000P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plâtré blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	84PAF0000P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plâtré blanc en vrac avec couche en papier + peintures multiples non séparable	84PAF0000P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit plâtré blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier peint	84PAF0000P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit plâtré blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	84PAF0000P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plâtré blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	84PAF0000P008	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plâtré blanc en vrac + peintures multiples non séparable	84PAF0000P009	Mur D	DEGRADATION	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE



PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
					PARTIEL LE		
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	84PAF0000P0 10	Plafond	DEGRADATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P0 11	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P0 12	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + ragréage gris	84PAF0000P0 13	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	84PAF0000P0 13	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	84PAF0000P0 14	Sol	DEGRADATION PARTIEL LE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	84PAF0000P0 14	Sol	DEGRADATION PARTIEL LE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	84PAF0000P0 15	Mur E	DEGRADATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	84PAF0000P0 03	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	84PAF0000P0 10	Plafond	DEGRADATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	84PAF0000P0 10	Plafond	DEGRADATION	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
					PARTIEL LE		
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P0 11	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P0 11	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P0 11	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P0 11	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + ragréage gris	84PAF0000P0 13	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	84PAF0000P0 13	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + ragréage gris	84PAF0000P0 13	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	84PAF0000P0 13	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	84PAF0000P0 14	Sol	DEGRA DATION PARTIEL LE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	84PAF0000P0 14	Sol	DEGRA DATION PARTIEL LE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	84PAF0000P0 14	Sol	DEGRA DATION	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
					PARTIEL LE		
Cuisine		Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	84PAF0000P0 14	Sol	DEGRADATION PARTIEL LE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	84PAF0000P0 14	Sol	DEGRADATION PARTIEL LE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	84PAF0000P0 14	Sol	DEGRADATION PARTIEL LE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	84PAF0000P0 01	Sol	DEGRADATION PARTIEL LE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple bleu + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	84PAF0000P0 01	Sol	DEGRADATION PARTIEL LE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peintures multiples non séparable	84PAF0000P0 04	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peintures multiples non séparable	84PAF0000P0 04	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	84PAF0000P0 07	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	84PAF0000P0 07	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche	84PAF0000P0 07	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		cartonnée + peintures multiples non séparable					
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	84PAF0000P007	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	84PAF0000P007	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	84PAF0000P009	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	84PAF0000P009	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit gris en vrac + peinture non séparable	84PAF0000P012	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 84PAF0000P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple bleu + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Fr2:Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Fr1:Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 84PAF0000P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Plafond	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

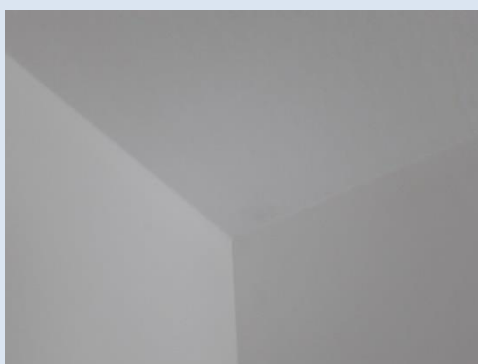

PRELEVEMENT : 84PAF0000P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peintures multiples non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur B		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Couloir
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier peint	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur E		Amiante non détecté

EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 84PAF0000P006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Chambre 1
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Plafond	Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Chambre 2
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P008		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur F	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P009		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur D	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

Aucun document disponible

PRELEVEMENT : 84PAF0000P010		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Plafond	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P011		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Plafond	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P012		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P013		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	WC
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Fr2:Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P013		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	WC
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + ragréage gris	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Fr1:Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P014		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Fr2:Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 84PAF0000P014		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Fr1:Amiante non détecté

EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 84PAF0000P015		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	84PAF0000 18/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	18/08/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur E		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

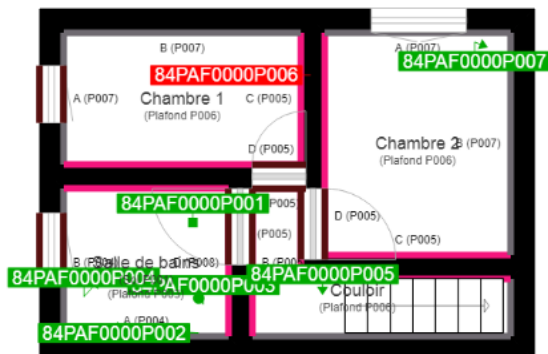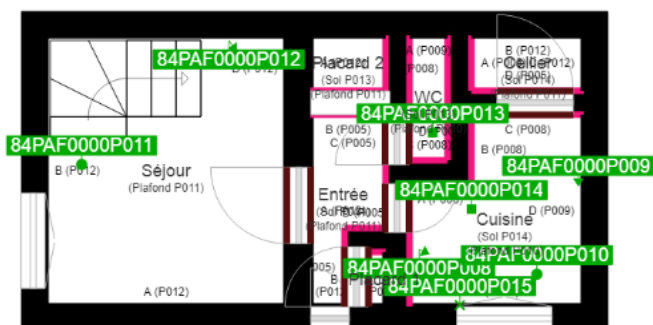

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9470 EN DATE DU 28/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9470  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

#### Réf. Client :

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P001 / MAISONS INDIVIDUELLES - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Salle de bains Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec couche souple / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Colle polymère jaune / Ragrée gris

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple bleu + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META le 28/08/2017	Amiante non détecté	---	2
▶ Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9471 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
 Echantillon ITGA : IT151708-9471  
 Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P002 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs - Salle de bains - Faïence / Salle de bains Mur A Faïence
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9472 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9472  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P003 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture / Toile fibreuse blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9473 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
 Echantillon ITGA : IT151708-9473  
 Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P004 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur B Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peintures multiples non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9474 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9474  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P005 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Couloir Mur E Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peintures multiples / Papier peint

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable + papier peint	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9475 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9475  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P006 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 1 Plafond Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 25/08/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9476 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9476  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P007 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 2 Mur A Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples non séparable	META le 28/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9477 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9477  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P008 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur F Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9478 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9478  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P009 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur D Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9479 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9479  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P010 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 28/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9480 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9480  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P011 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9481 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9481  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P012 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9482 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9482  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P013 / MAISONS INDIVIDUELLES - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / WC Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant marron + ragréage gris	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9483 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9483  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P014 / MAISONS INDIVIDUELLES - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Cuisine Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement cassant marron / Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant marron + ragréage gris hétérogène	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-9484 EN DATE DU 28/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-80832  
Echantillon ITGA : IT151708-9484  
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	84PAF0000
Dossier client	84PAF0000 - 6 SQUARE DE LA COUTURE 77580 CRECY LA CHAPELLE
Echantillon	84PAF0000P015 / MAISONS INDIVIDUELLES - Murs - Ensemble des pièces - Faïence / Cuisine Mur E Faïence
Description ITGA	Colle beige / Peinture en faible quantité / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



## ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).



### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flochage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

#### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
  - Diagnostic amiante parties privatives
  - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD  
Direction Opérations Entreprises  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004


Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste II et des matériaux et produits de la liste III et des matériaux géologiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste II dans les bâtiments autres que ceux visés à la mention.


\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste II et des matériaux et produits de la liste III et des matériaux géologiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste II dans des immeubles de grande hauteur, dans des bâtiments occupés du public répondant aux critères I à F, dans des immeubles de travail répondant plus de 20 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste II. Les missions visées à l'un des tableaux de renseignements.

Article du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage des matériaux et produits de la liste II et des matériaux et produits de la liste III et des matériaux géologiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste II dans les bâtiments autres que ceux visés à la mention.

Article du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage des matériaux et produits de la liste II et des matériaux et produits de la liste III et des matériaux géologiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste II dans des immeubles de grande hauteur, dans des bâtiments occupés du public répondant aux critères I à F, dans des immeubles de travail répondant plus de 20 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste II. Les missions visées à l'un des tableaux de renseignements.

Article du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage des matériaux et produits de la liste II et des matériaux et produits de la liste III et des matériaux géologiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste II dans les bâtiments autres que ceux visés à la mention.


Article du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage des matériaux et produits de la liste II et des matériaux et produits de la liste III et des matériaux géologiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste II dans des immeubles de grande hauteur, dans des bâtiments occupés du public répondant aux critères I à F, dans des immeubles de travail répondant plus de 20 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste II. Les missions visées à l'un des tableaux de renseignements.



**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC  
ACCREDITATION  
FRANCE  
CERTIFICATION  
RESPONSABILITE  
DE RENDEMENT

CPE DI DR 11 rev12